



Министерство образования Иркутской области  
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Иркутской области  
«Иркутский авиационный техникум»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГБПОУИО «ИАТ»

 Якубовский А.Н.  
«31» мая 2018 г.

## **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

 
ОП.08 Технология машиностроения

специальности

15.02.08 Технология машиностроения

Иркутск, 2018

Рассмотрена  
цикловой комиссией  
ТМ №15 от 23 мая 2018 г.

Председатель ЦК  
 /С.Л. Кусакин /

№	Разработчик ФИО
1	Степанов Сергей Леонидович

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

### 1.2. Место дисциплины в структуре ППСЗ:

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

### 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен	№ дидактической единицы	Формируемая дидактическая единица
Знать	1.1	способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;
	1.2	технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин
Уметь	2.1	применять методику отработки деталей на технологичность;
	2.2	применять методику проектирования операций;
	2.3	проектировать участки механических цехов;
	2.4	использовать методику нормирования трудовых процессов;

### 1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

ПК.2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.

ПК.2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК.2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации.

## 2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

### 2.1 Текущий контроль (ТК) № 1

**Тема занятия:** 1.3.3. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин. Контрольная работа.

**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)

**Вид контроля:** Проверочная работа

**Дидактическая единица:** 1.1 способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;

**Занятие(-я):**

1.2.1. Общие понятия точности.

1.2.2. Методы достижения точности.

1.2.3. Виды погрешностей.

1.2.4. Факторы, влияющие на точность.

1.2.5. Точность при различных способах обработки. Контрольная работа.

1.3.1. Признаки, определяющие качество.

1.3.2. Факторы, влияющие на качество.

**Задание №1**

1. Дать определения точности обработки, экономической и достижимой точности
2. Перечислить параметры определения точности

**Точность** – это степень соответствия изготовленной детали заданным размерам, форме и другим характеристикам, исходя из служебного назначения этой детали.

**Экономическая точность** - такая точность, которая достигается в нормальных производственных условиях при минимальных совокупных затратах труда и средств.

**Достижимая точность** обработки – это наибольшая точность, которую можно достичь при обработке в особых наиболее благоприятных условиях при значительном увеличении времени, не считаясь с затратами.

Точность обработки определяется:

1. Отклонением действительных размеров от номинальных.
2. Отклонением от правильной геометрической формы.
3. Отклонением от взаимного расположения поверхностей.
4. Шероховатостью, т.е. степенью соответствия изготовленной поверхности геометрической поверхности, представляемой идеально гладкой.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
---------------	--------------------------

5	Даны определены точности обработки, экономической и достижимой точности и перечислены четыре параметра определения точности
4	Даны определены точности обработки, экономической и достижимой точности с незначительными ошибками и перечислены четыре параметра определения точности
3	Даны два определены точности и перечислены три параметра определения точности

## Задание №2

1. Перечислить методы достижения точности и дать их определения
2. Дать определение закона нормального распределения (Гаусса)

### Методы достижения точности

1. Метод пробных проходов. Размер достигается за несколько проходов с проведением измерений и введением коррекций после каждого прохода и за счет дополнительных отделочных операций. Применяется в мелкосерийном и единичном производстве. Метод не производителен.
2. Метод автоматического получения размера. Точность на данном переходе достигается за один проход на заранее настроенном оборудовании, без дополнительной выверки. Метод производителен, применяется в серийном и массовом производстве. Требуется специальное оснащение и стабильных по размеру заготовок.

**Закон нормального распределения:** Если обработать партию деталей на настроенном станке, то размеры будут распределены в поле допуска по закону нормального распределения по кривой Гаусса.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены методы достижения точности и даны их определения, дано определение закона Гаусса
4	Перечислены методы достижения точности и даны их не полные определения, дано определение закона Гаусса

3	Назван один метод достижения точности с полным его определением, дано определение закона Гаусса
---	---

### Задание №3

Перечислить виды погрешностей и дать их определения

#### Виды погрешностей:

**Систематические** – это погрешности, которые систематически повторяются при обработке каждой последующей детали. Они бывают постоянные и переменные.

**Постоянные** – это погрешности, имеющие одно и тоже значение для всех заготовок в партии (погрешность мерного инструмента, набора обрабатывающих инструментов и т.д.)

**Переменные** – это погрешности, закономерно изменяющиеся в ходе реализации технологического процесса (размерный износ, температурные деформации, упругие деформации).

**Случайные** – это погрешности, которые появились при обработке одной заготовки и необязательно появятся при обработке других заготовок, или имеющие различные значения для различных заготовок. Причем предсказать их появление и величину практически невозможно.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены четыре вида погрешностей и даны их определения
4	Перечислены три вида погрешностей и даны их определения
3	Перечислены два вида погрешностей и даны их определения

### Задание №4

Перечислить факторы, влияющие на точность и дать их определения

#### Факторы, влияющие на точность:

1. Теоретические погрешности.

Заранее вносится погрешность геометрической формы поверхности. Любая поверхность образуется по определенной схеме перемещения инструмента относительно заготовки. Например схема получения цилиндрической поверхности: обточить. Заменяется теоретически непрерывное движение прямой по винтовой линии прерывистым движением этой прямой, что приводит к погрешности.

Погрешности возникают при нарезании зубчатых колес модульными фрезами.

Теоретически даже для одного и того же модуля необходимо использовать свою фрезу для каждого числа зубьев, а на практике используют только 8 фрез, каждая из которых предназначена для определенного диапазона – возникает погрешность эвольвентного профиля.

## 2. Погрешности оборудования:

а) погрешности, возникающие при монтаже станка. Перекос фундамента приведет к перекосу направляющих. Возникающие перекосы отражаются на изготавливаемых деталях.

б) погрешности, проверяемые в ненагруженном состоянии – это неточности, возникающие при изготовлении станков (неточность составляющих деталей и неточность сборки) или износе в процессе эксплуатации (люфты приводов подач) и могут быть измерены. Они должны находиться в пределах норм, установленных в технических характеристиках станка;

в) погрешности, проявляющиеся в нагруженном состоянии станка – они возникают в результате воздействия различных невязаных малозначительных факторов (скачки напряжения, колебания твердости заготовки и т.д.). Учитываются на основе опыта или средствами математической статистики.

## 3. Погрешности приспособлений.

Возникают при неточном изготовлении отдельных деталей приспособлений или сборке, а так же при износе в процессе эксплуатации. Определяются контрольными измерениями базовых и установочных элементов.

## 4. Погрешности режущих инструментов (РИ).

Зависит от качества изготовления и заточки РИ, а так же от износа в процессе работы, особенно влияет износ по задней поверхности РИ.

## 5. Погрешности наладки (настройки).

Возникают при неточном взаимном расположении инструмента и заготовки в начале обработки.

## 6. Погрешности установки.

Это погрешности базирования и закрепления.

Погрешность базирования – это отклонение фактически достигнутого положения заготовки при базировании от требуемого. Возникает тогда, когда установочная (технологическая) база не совпадает с измерительной (конструкторской).

Погрешность закрепления – это деформация заготовки или базирующих элементов от сил зажима.

## 7. Не жесткость системы СПДИ (станок - приспособление - деталь - инструмент)

В процессе обработки под действием возникающих сил резания система СПДИ получает деформации. Способность системы СПДИ сопротивляться деформациям называется жесткостью системы СПДИ.

$j = P / \Delta$  [Н/м], где  $j$  – жесткость,  $P$  - сила резания,  $\Delta$  - величина деформации

Величина, обратная жесткости называется податливостью.

$$W = 1 / j \text{ [м/Н]}$$



Податливость всей системы равна сумме податливостей ее элементов.

$$W_{\text{СПДИ}} = W_c + W_{\text{П}} + W_d + W_{\text{И}}$$

В настоящее время данные по жесткости (податливости) имеются в справочниках и поэтому зная усилия резания возможно заранее подсчитать деформацию, т.е. погрешность от не жесткости системы СПДИ.

#### 8. Температурные погрешности.

Это изменение размеров под действием температуры. Существуют следующие причины непостоянства температуры:

- а) нагрев под действием сил резания в процессе обработки;
- б) нагрев от работающего оборудования (силовые шкафы, движущиеся части станков и др.);
- в) внешние погодные условия.

Температурные погрешности оказывают существенное влияние при обработке очень точных деталей (6 – 8 квалитет точности). Для их уменьшения необходимо применять СОЖ или СОТС, выносить внутренние источники тепла в оборудовании подальше от зоны резания и др.

#### 9. Погрешности, вызванные внутренними напряжениями.

Возникают в результате неравномерного охлаждения, неоднородности внутреннего состояния металла после закалки или штамповки и др. Эти погрешности в основном проявляются в ходе обдирочных операций при снятии поверхностного слоя.

Для уменьшения деформаций обработку разделяют на обдирочную, черновую, получистовую и чистовую; применяют старение и термообработку.

#### 10. Погрешность измерений и мерительного инструмента.

Зависит от точности мерительного инструмента и качества измеряемых поверхностей. При предварительной проверке качество поверхности может быть недостаточным, что повлияет на показания измерения и последняя корректировка может быть искаженной. Для уменьшения этого фактора необходимо предварительную обработку производить с достаточной степенью шероховатости, снимать заусенцы и т.д.

#### 11. Квалификация рабочего.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислено от десяти до одиннадцати факторов, влияющие на точность и дать их определения
4	Перечислено от восьми до девяти факторов, влияющие на точность и дать их определения
3	Перечислено от пяти до семи факторов, влияющие на точность и дать их определения

## Задание №5

1. Перечислить признаки, определяющие качество поверхностей и дать их определения
2. Назвать параметры, от которых зависит качество поверхности

### Качество поверхностей характеризуется двумя признаками:

1. Физико-механическими свойствами поверхностного слоя.

В процессе механической обработки под действием сил резания поверхностный слой материала испытывает пластические деформации (наклеп), в следствии чего он упрочняется за счет перераспределения внутренних напряжений.

2. Степенью шероховатости поверхности.

Шероховатость – это совокупность неровностей с относительно малыми шагами (расстоянием между вершинами характерных неровностей измеренного профиля) на базовой длине. Шероховатость после механической обработки представляет собой геометрический след инструмента с возникающими при этом упругими и пластическими деформациями.

### Качество поверхности зависит от:

- режимов обработки (скорости резания и глубины);
- применяемого инструмента (его вида, марки материала режущей части, углов заточки и т.д.);
- марки обрабатываемого материала;
- жесткости системы СПДИ;
- СОЖ;
- вида обработки.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены признаки, определяющие качество поверхностей и даны их определения, названы шесть параметров, от которых зависит качество поверхности
4	Перечислены признаки, определяющие качество поверхностей и даны их не полные определения, названы пять параметров, от которых зависит качество поверхности
3	Назван один признак, определяющий качество поверхностей и дано его определение, названы четыре параметра, от которых зависит качество поверхности

## 2.2 Текущий контроль (ТК) № 2

**Тема занятия:** 1.6.3.Порядок разработки технологических процессов. Контрольная работа.

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)

**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы

**Дидактическая единица:** 2.1 применять методику отработки деталей на технологичность;

**Занятие(-я):**

1.5.1.Понятие технологичности. Расчет коэффициентов точности, шероховатости, унификации, КИМ.

1.5.2.ПР2. Расчет технологичности детали средней сложности.

### Задание №1

Дать определение технологичности конструкции, перечислить технологические требования, предъявляемые к деталям и дать качественную оценку технологичности конструкции выданной детали

**Технологичность конструкции** – это совокупность свойств конструкции детали (изделия), определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.

**Технологические требования, предъявляемые к деталям:**

1. Деталь должна быть жесткой и прочной, стенки и перегородки должны быть достаточных размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе обработки не возникали деформации а следовательно и погрешность обработки.
2. Базовые поверхности детали должны иметь достаточную протяженность позволяющую осуществить полную механическую обработку от одной неизменной базы.
3. Обрабатываемые поверхности должны быть открыты и доступны для подхода режущего инструмента при врезании и отхода при выходе.
4. Внешняя форма детали должна давать возможность одновременно обрабатывать несколько наружных поверхностей путем много инструментальной обработки.
5. Отверстия корпусных деталей по возможности должны иметь простую геометрическую форму без кольцевых канавок и фасок.
6. Возможность сквозной обработки при помощи расточных инструментов.
7. Отверстия, оси которых расположены под углом относительно стенки обрабатываемой детали, нежелательны. При сверлении подобных отверстий создаются неудобства резания, так как режущие кромки начинают резать не одновременно.
8. В стенках и перегородках не желательны различные окна, прерывающие отверстия и т.д.
9. Крепежные отверстия деталей должны быть стандартными.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Дано определение технологичности конструкции в соответствии с ГОСТ 14.205-83, перечислены девять технологических требований, предъявляемых к конструкции детали и дана качественная оценка технологичности детали в целом
4	Дано определение технологичности конструкции в соответствии с ГОСТ 14.205-83, перечислены от семи до восьми технологических требований, предъявляемые к деталям и дана качественная оценка технологичности конструкции детали с незначительными ошибками
3	Перечислены от четырех до шести технологических требований, предъявляемые к деталям и дана не полная качественная оценка технологичности конструкции выданной детали

## **Задание №2**

Рассчитать коэффициенты точности, шероховатости и унификации для выданной детали, дать количественную оценку технологичности по всем коэффициентам и сделать общий вывод о конструкции детали

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Рассчитаны коэффициенты точности, шероховатости и унификации для выданной детали, дана количественная оценка технологичности по всем коэффициентам и сделан общий вывод о конструкции детали
4	Рассчитаны коэффициенты точности, шероховатости и унификации для выданной детали, дана количественная оценка технологичности по всем коэффициентам и сделан общий вывод о конструкции детали, но допущено до двух ошибок в расчетах
3	Рассчитаны коэффициенты точности, шероховатости и унификации для выданной детали, дана количественная оценка технологичности по всем коэффициентам и сделан общий вывод о конструкции детали, но допущено до четырех ошибок в расчетах и имеются ошибки в общем выводе

## 2.3 Текущий контроль (ТК) № 3

**Тема занятия:** 2.3.4.ПРЗ. Расчет норм времени для токарных, сверлильных, фрезерных и программных операций.

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)

**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы

**Дидактическая единица:** 2.4 использовать методику нормирования трудовых процессов;

**Занятие(-я):**

2.3.2.Нормирование основного времени на токарных, сверлильных, фрезерных и программных операциях.

2.3.3.ПРЗ. Расчет норм времени для токарных, сверлильных, фрезерных и программных операций.

**Задание №1**

Дать определения **основного** (технологического) времени ( $T_o$ ), **вспомогательного** времени ( $T_v$ ), **подготовительно - заключительного** времени ( $T_{пз}$ ), времени организационного обслуживания ( $T_{орг}$ ) и времени технического обслуживания ( $T_{тех}$ ).

**Основным** является время, затрачиваемое рабочим на качественное или количественное изменение предмета труда, т. е. на изменение формы, размеров, внешнего вида, структуры и свойств, состояния и положения обрабатываемого предмета труда в пространстве.

**Вспомогательным** является время, затрачиваемое исполнителем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. К этому виду времени относятся затраты времени на установку и снятие детали, загрузку машины, приемы, связанные с управлением оборудованием, контрольными измерениями и др.

**Подготовительно-заключительное время** - это время, затрачиваемое на подготовку исполнителя или исполнителей и средств технического оснащения к выполнению технологической операции и приведение последних в порядок после окончания смены и (или) выполнения этой операции для партии предметов труда (получение наряда на работу, инструмента, приспособлений, сдача их после выполнения производственного задания и т. д.).

**Время технического обслуживания** - это время на уход за оборудованием и поддержание в рабочем состоянии инструмента (подналадка станка, смена затупившегося инструмента, уборка стружки в процессе работы и др.) для выполнения конкретной работы.

**Время организационного обслуживания** - это время, затрачиваемое рабочим на поддержание рабочего места в рабочем состоянии (протирка оборудования, удаление отходов с рабочего места и т. д.), которое не связано с конкретно выполняемой операцией.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Даны пять определений
4	Даны четыре определения
3	Даны три определения

### **Задание №2**

Рассчитать нормы времени  $T_0$ ,  $T_v$ ,  $T_{пз}$ ,  $T_{орг}$  и  $T_{тех}$  на операции технологического процесса.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Рассчитаны нормы времени $T_0$ , $T_v$ , $T_{пз}$ , $T_{орг}$ и $T_{тех}$ на три операции технологического процесса
4	Рассчитаны нормы времени $T_0$ , $T_v$ , $T_{пз}$ , $T_{орг}$ и $T_{тех}$ на две операции технологического процесса
3	Рассчитаны нормы времени $T_0$ , $T_v$ , $T_{пз}$ , $T_{орг}$ и $T_{тех}$ на одну операцию технологического процесса

## **2.4 Текущий контроль (ТК) № 4**

**Тема занятия:** 3.1.7.ПР4. Проектирование технологического процесса обработки детали типа «вал»

**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)

**Вид контроля:** Проверочная работа

**Дидактическая единица:** 1.2 технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин

**Занятие(-я):**

1.1.1.Введение. Содержание и задачи дисциплины.

1.1.2.Основные понятия и определения.

1.1.3.Основные понятия и определения.

1.1.4.Элементы технологического процесса

1.1.5.Элементы технологического процесса. Контрольная работа

1.6.1.Классификация техпроцессов.

1.6.2.Порядок разработки технологических процессов.

1.6.3.Порядок разработки технологических процессов. Контрольная работа.

- 2.1.1. Нормирование труда. Структура нормы времени. Контрольная работа.
- 2.2.1. Фотография рабочего времени.
- 2.2.2. Хронометраж рабочего времени.
- 2.2.3. Хронометраж рабочего времени. Контрольная работа.
- 2.3.1. Аналитически-исследовательский и расчетно-аналитический методы нормирования.
- 2.3.2. Нормирование основного времени на токарных, сверлильных, фрезерных и программных операциях.
- 2.3.3. ПРЗ. Расчет норм времени для токарных, сверлильных, фрезерных и программных операций.
- 2.3.4. ПРЗ. Расчет норм времени для токарных, сверлильных, фрезерных и программных операций.
- 3.1.1. Предварительная обработка валов.
- 3.1.2. Маршруты обработки валов.
- 3.1.3. Расчет режимов резания при обработке валов.
- 3.1.4. Обработка на токарно-револьверных станках.
- 3.1.5. Шлифование валов.
- 3.1.6. Отделочные виды обработки валов. Контрольная работа.

### **2.5 Текущий контроль (ТК) № 5**

**Тема занятия:** 3.4.3. Назначение режимов резания при обработке резьбы. Контрольная работа.

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)

**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы

**Дидактическая единица:** 1.2 технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин

**Занятие(-я):**

3.1.7. ПР4. Проектирование технологического процесса обработки детали типа «вал»

**Дидактическая единица:** 2.2 применять методику проектирования операций;

**Занятие(-я):**

1.4.7. ПР1. Определение погрешностей базирования в основных схемах базирования.

1.4.8. ПР1. Определение погрешностей базирования в основных схемах базирования

3.1.7. ПР4. Проектирование технологического процесса обработки детали типа «вал»

### **2.6 Текущий контроль (ТК) № 6**

**Тема занятия:** 3.7.4. ПР5. Проектирование технологического процесса изготовления корпусной детали.

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)

**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы

**Дидактическая единица:** 2.2 применять методику проектирования операций;

**Занятие(-я):**

3.7.3.ПР5. Проектирование технологического процесса изготовления корпусной детали.

**2.7 Текущий контроль (ТК) № 7**

**Тема занятия:** 4.1.4.Определение числа работающих в цехе.

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)

**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы

**Дидактическая единица:** 2.3 проектировать участки механических цехов;

**Занятие(-я):**

4.1.1.Исходные данные для проектирования участка механического цеха.

4.1.2.Определение потребного количества оборудования цеха.

4.1.3.Определение площадей цеха.



### 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

№ семестра	Вид промежуточной аттестации
3	Экзамен

Экзамен может быть выставлен автоматически по результатам текущих контролей
Текущий контроль №1
Текущий контроль №2
Текущий контроль №3
Текущий контроль №4
Текущий контроль №5
Текущий контроль №6
Текущий контроль №7

**Метод и форма контроля:** Устный опрос (Опрос)

**Вид контроля:** Экзамен проводится по билетам, в каждом билете два теоретических вопроса и задача

**Дидактическая единица для контроля:**

1.1 способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;

**Задание №1 (из текущего контроля)**

1. Дать определения точности обработки, экономической и достижимой точности
2. Перечислить параметры определения точности

**Точность** – это степень соответствия изготовленной детали заданным размерам, форме и другим характеристикам, исходя из служебного назначения этой детали.

**Экономическая точность** - такая точность, которая достигается в нормальных производственных условиях при минимальных совокупных затратах труда и средств.

**Достижимая точность** обработки – это наибольшая точность, которую можно достичь при обработке в особых наиболее благоприятных условиях при значительном увеличении времени, не считаясь с затратами.

Точность обработки определяется:

1. Отклонением действительных размеров от номинальных.
2. Отклонением от правильной геометрической формы.

3. Отклонением от взаимного расположения поверхностей.
4. Шероховатостью, т.е. степенью соответствия изготовленной поверхности геометрической поверхности, представляемой идеально гладкой.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Даны определены точности обработки, экономической и достижимой точности и перечислены четыре параметра определения точности
4	Даны определены точности обработки, экономической и достижимой точности с незначительными ошибками и перечислены четыре параметра определения точности
3	Даны два определены точности и перечислены три параметра определения точности

### **Задание №2 (из текущего контроля)**

1. Перечислить методы достижения точности и дать их определения
2. Дать определение закона нормального распределения (Гаусса)

#### **Методы достижения точности**

1. Метод пробных проходов. Размер достигается за несколько проходов с проведением измерений и введением коррекций после каждого прохода и за счет дополнительных отделочных операций. Применяется в мелкосерийном и единичном производстве. Метод не производителен.
2. Метод автоматического получения размера. Точность на данном переходе достигается за один проход на заранее настроенном оборудовании, без дополнительной выверки. Метод производителен, применяется в серийном и массовом производстве. Требуется специальное оснащение и стабильных по размеру заготовок.

**Закон нормального распределения:** Если обработать партию деталей на настроенном станке, то размеры будут распределены в поле допуска по закону нормального распределения по кривой Гаусса.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены методы достижения точности и даны их определения, дано определение закона Гаусса

4	Перечислены методы достижения точности и даны их не полные определения, дано определение закона Гаусса
3	Назван один метод достижения точности с полным его определением, дано определение закона Гаусса

### Задание №3 (из текущего контроля)

Перечислить виды погрешностей и дать их определения

#### Виды погрешностей:

**Систематические** – это погрешности, которые систематически повторяются при обработке каждой последующей детали. Они бывают постоянные и переменные.

**Постоянные** – это погрешности, имеющие одно и тоже значение для всех заготовок в партии (погрешность мерного инструмента, набора обрабатывающих инструментов и т.д.)

**Переменные** – это погрешности, закономерно изменяющиеся в ходе реализации технологического процесса (размерный износ, температурные деформации, упругие деформации).

**Случайные** – это погрешности, которые появились при обработке одной заготовки и необязательно появятся при обработке других заготовок, или имеющие различные значения для различных заготовок. Причем предсказать их появление и величину практически невозможно.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены четыре вида погрешностей и даны их определения
4	Перечислены три вида погрешностей и даны их определения
3	Перечислены два вида погрешностей и даны их определения

### Задание №4 (из текущего контроля)

Перечислить факторы, влияющие на точность и дать их определения

#### Факторы, влияющие на точность:

1. Теоретические погрешности.

Заранее вносится погрешность геометрической формы поверхности. Любая поверхность образуется по определенной схеме перемещения инструмента

относительно заготовки. Например схема получения цилиндрической поверхности: обточить. Заменяется теоретически непрерывное движение прямой по винтовой линии прерывистым движением этой прямой, что приводит к погрешности. Погрешности возникают при нарезании зубчатых колес модульными фрезами. Теоретически даже для одного и того же модуля необходимо использовать свою фрезу для каждого числа зубьев, а на практике используют только 8 фрез, каждая из которых предназначена для определенного диапазона – возникает погрешность эвольвентного профиля.

## 2. Погрешности оборудования:

а) погрешности, возникающие при монтаже станка. Перекос фундамента приведет к перекосу направляющих. Возникающие перекосы отражаются на изготавливаемых деталях.

б) погрешности, проверяемые в ненагруженном состоянии – это неточности, возникающие при изготовлении станков (неточность составляющих деталей и неточность сборки) или износе в процессе эксплуатации (люфты приводов подач) и могут быть измерены. Они должны находиться в пределах норм, установленных в технических характеристиках станка;

в) погрешности, проявляющиеся в нагруженном состоянии станка – они возникают в результате воздействия различных невязаных малозначительных факторов (скачки напряжения, колебания твердости заготовки и т.д.). Учитываются на основе опыта или средствами математической статистики.

## 3. Погрешности приспособлений.

Возникают при неточном изготовлении отдельных деталей приспособлений или сборке, а так же при износе в процессе эксплуатации. Определяются контрольными измерениями базовых и установочных элементов.

## 4. Погрешности режущих инструментов (РИ).

Зависит от качества изготовления и заточки РИ, а так же от износа в процессе работы, особенно влияет износ по задней поверхности РИ.

## 5. Погрешности наладки (настройки).

Возникают при неточном взаимном расположении инструмента и заготовки в начале обработки.

## 6. Погрешности установки.

Это погрешности базирования и закрепления.

Погрешность базирования – это отклонение фактически достигнутого положения заготовки при базировании от требуемого. Возникает тогда, когда установочная (технологическая) база не совпадает с измерительной (конструкторской).

Погрешность закрепления – это деформация заготовки или базирующих элементов от сил зажима.

## 7. Не жесткость системы СПДИ (станок - приспособление - деталь - инструмент)

В процессе обработки под действием возникающих сил резания система СПДИ получает деформации. Способность системы СПДИ сопротивляться деформациям

называется жесткостью системы СПДИ.

$j = P / \Delta$  [Н/м], где  $j$  – жесткость,  $P$  - сила резания,  $\Delta$  - величина деформации  
Величина, обратная жесткости называется податливостью.

$$W = 1 / j \text{ [м/Н]}$$

Податливость всей системы равна сумме податливостей ее элементов.

$$w_{\text{спди}} = w_c + w_{\text{п}} + w_d + w_{\text{и}}$$

В настоящее время данные по жесткости (податливости) имеются в справочниках и поэтому зная усилия резания возможно заранее подсчитать деформацию, т.е. погрешность от не жесткости системы СПДИ.

#### 8. Температурные погрешности.

Это изменение размеров под действием температуры. Существуют следующие причины непостоянства температуры:

- а) нагрев под действием сил резания в процессе обработки;
- б) нагрев от работающего оборудования (силовые шкафы, движущиеся части станков и др.);
- в) внешние погодные условия.

Температурные погрешности оказывают существенное влияние при обработке очень точных деталей (6 – 8 квалитет точности). Для их уменьшения необходимо применять СОЖ или СОТС, выносить внутренние источники тепла в оборудовании подальше от зоны резания и др.

#### 9. Погрешности, вызванные внутренними напряжениями.

Возникают в результате неравномерного охлаждения, неоднородности внутреннего состояния металла после закалки или штамповки и др. Эти погрешности в основном проявляются в ходе обдирочных операций при снятии поверхностного слоя.

Для уменьшения деформаций обработку разделяют на обдирочную, черновую, получистовую и чистовую; применяют старение и термообработку.

#### 10. Погрешность измерений и мерительного инструмента.

Зависит от точности мерительного инструмента и качества измеряемых поверхностей. При предварительной проверке качество поверхности может быть недостаточным, что повлияет на показания измерения и последняя корректировка может быть искаженной. Для уменьшения этого фактора необходимо предварительную обработку производить с достаточной степенью шероховатости, снимать заусенцы и т.д.

#### 11. Квалификация рабочего.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислено от десяти до одиннадцати факторов, влияющие на точность и дать их определения
4	Перечислено от восьми до девяти факторов, влияющие на точность и дать их определения

3	Перечислено от пяти до семи факторов, влияющие на точность и дать их определения
---	--

### Задание №5 (из текущего контроля)

1. Перечислить признаки, определяющие качество поверхностей и дать их определения
2. Назвать параметры, от которых зависит качество поверхности

### Качество поверхностей характеризуется двумя признаками:

1. Физико-механическими свойствами поверхностного слоя.

В процессе механической обработки под действием сил резания поверхностный слой материала испытывает пластические деформации (наклеп), в следствии чего он упрочняется за счет перераспределения внутренних напряжений.

2. Степенью шероховатости поверхности.

Шероховатость – это совокупность неровностей с относительно малыми шагами (расстоянием между вершинами характерных неровностей измеренного профиля) на базовой длине. Шероховатость после механической обработки представляет собой геометрический след инструмента с возникающими при этом упругими и пластическими деформациями.

### Качество поверхности зависит от:

- режимов обработки (скорости резания и глубины);
- применяемого инструмента (его вида, марки материала режущей части, углов заточки и т.д.);
- марки обрабатываемого материала;
- жесткости системы СПДИ;
- СОЖ;
- вида обработки.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены признаки, определяющие качество поверхностей и даны их определения, названы шесть параметров, от которых зависит качество поверхности
4	Перечислены признаки, определяющие качество поверхностей и даны их не полные определения, названы пять параметров, от которых зависит качество поверхности

3	Назван один признак, определяющий качество поверхностей и дано его определение, названы четыре параметра, от которых зависит качество поверхности
---	---

### **Дидактическая единица для контроля:**

1.2 технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин

#### **Задание №1**

Перечислить методы предварительной обработки валов и виды оборудования для каждого метода

Методы предварительной обработки валов.

#### 1. Правка.

Для придания заготовкам правильной геометрической формы их рихтуют. Мелкие валы правят вручную с помощью молотка и кувалды, а проверяют катанием по ровной плоскости. Крупные детали правят с помощью несложных приспособлений и призм на прессах в горячем состоянии.

В качестве механических средств используют специальные правильные валки и станки. Они имеют несколько пар роликов, рабочая поверхность которых представляет собой гиперболоид вращения. Чем больше диаметр прутка, тем больше количество пар роликов.

#### 2. Резка.

Применяются различные виды отрезки:

а) приводными ножовками;

б) дисковыми пилами производят на отрезных станках;

Дисковая пила – это тонкая дисковая фреза  $D = 1,5 - 2$  м., изготавливается из конструкционной стали, а зубья в виде сегментов из быстрорежущей стали.

Ширина пропила составляет 3 – 4 мм.

в) фрикционными пилами;

Фрикционная пила – это тонкий стальной диск, вращающийся с большой скоростью и при соприкосновении с заготовкой в месте прореза из-за большого трения производится плавление материала заготовки и частицы расплавленного металла уносятся пилой. Пила не нагревается за счет большой скорости вращения.

Преимущества метода – высокая производительность, возможность резать твердые закаленные стали.

Недостатки – требуется двигатель большой мощности.

г) ленточными пилами;

Толщина ленты – 1...1,5 мм, изготавливается из быстрорежущей стали. Этим способом разрезают прутки из алюминиевых, магниевых, медных и др. сплавов. Ленточные пилы бывают: вертикальные, горизонтальные и наклонные. Способ производителен. Недостатки – высокая стоимость ленты.

д) абразивными кругами;

Используются эластичные абразивные круги толщиной 4 – 5 мм для разрезания твердых заготовок.

е) на вертикально-отрезных автоматах.

Пруток закладывается вертикально и под действием собственного веса опускается до упора, зажимается, отрезается резцом и заготовка падает вниз.

### 3. Обдирка.

В единичном производстве обдирают на старых изношенных станках. В массовом производстве обдирку производят на бесцентрово-шлифовальных станках.

### 4. Центрование валов.

Центра являются основной технологической базой при изготовлении валов. Они обеспечивают соосность отдельных ступеней.

Углы центровых отверстий бывают 60, 90 и 120 градусов. Чем тяжелее и массивнее деталь, тем больше угол центрового отверстия.

Деталь должна соприкасаться с центром (оснастка) по конической поверхности. Данная база имеет практически нулевую погрешность базирования.

Технология изготовления:

а) На токарных станках за два установка с предварительной подрезкой торца центруют центровочным сверлом или двумя инструментами - спиральным сверлом и конической зенковкой.

б) На центровальных (2-х шпиндельных) и фрезерно-центровальных (4-х шпиндельных) станках в условиях массового производства.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены все методы предварительной обработки валов и виды оборудования для каждого метода
4	Перечислены все методы предварительной обработки валов, но виды оборудования для каждого метода представлены не в полном объеме



3	Перечислено 2-3 метода предварительной обработки валов и виды оборудования для перечисленных методов представлены не в полном объеме
---	--

### Задание №2

Описать подробно технологический маршрут обработки валов с термической обработкой

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Представлен полный маршрут обработки валов с термической обработкой с подробным описанием содержания
4	Представлен полный маршрут обработки валов с термической обработкой, но допущены незначительные ошибки при описании содержания
3	В представленном маршруте обработки имеются более половины этапов обработки или допущены грубые ошибки при описании содержания

### Задание №3

Перечислить и подробно описать методы шлифования валов

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены и подробно описаны четыре метода шлифования валов
4	Перечислены и подробно описаны три метода шлифования валов
3	Перечислены и подробно описаны два метода шлифования валов

### Задание №4

Перечислить виды отверстий и основные требования, предъявляемые к отверстиям

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены семь видов отверстий и пять основных требований, предъявляемых к отверстиям
4	Перечислены шесть видов отверстий и четыре основных требования, предъявляемых к отверстиям
3	Перечислены пять видов отверстий и три основных требования, предъявляемых к отверстиям

### **Задание №5**

Перечислить и подробно описать основные способы обработки отверстий

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислено и подробно описано семь основных способов обработки отверстий
4	Перечислено и подробно описано шесть основных способов обработки отверстий
3	Перечислено и подробно описано четыре основных способа обработки отверстий

### **Задание №6**

Перечислить и подробно описать отделочные операции при обработки отверстий

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислены и подробно описаны три отделочных операции при обработки отверстий
4	Перечислены и описаны три отделочных операции при обработки отверстий, но имеются незначительные ошибки при описании
3	Перечислены и описаны две отделочных операции при обработки отверстий или имеются грубые ошибки при описании

## Задание №7

Перечислить способы предотвращения "увода" сверла при сверлении отверстий

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Перечислено семь способов предотвращения "увода" сверла при сверлении отверстий
4	Перечислено шесть способов предотвращения "увода" сверла при сверлении отверстий
3	Перечислено пять способов предотвращения "увода" сверла при сверлении отверстий

### Дидактическая единица для контроля:

2.1 применять методику обработки деталей на технологичность;

### Задание №1 (из текущего контроля)

Дать определение технологичности конструкции, перечислить технологические требования, предъявляемые к деталям и дать качественную оценку технологичности конструкции выданной детали

**Технологичность конструкции** – это совокупность свойств конструкции детали (изделия), определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.

### Технологические требования, предъявляемые к деталям:

1. Деталь должна быть жесткой и прочной, стенки и перегородки должны быть достаточных размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе обработки не возникали деформации а следовательно и погрешность обработки.
2. Базовые поверхности детали должны иметь достаточную протяженность позволяющую осуществить полную механическую обработку от одной неизменной базы.
3. Обрабатываемые поверхности должны быть открыты и доступны для подхода режущего инструмента при врезании и отхода при выходе.
4. Внешняя форма детали должна давать возможность одновременно обрабатывать несколько наружных поверхностей путем много инструментальной обработки.
5. Отверстия корпусных деталей по возможности должны иметь простую геометрическую форму без кольцевых канавок и фасок.
6. Возможность сквозной обработки при помощи расточных инструментов.
7. Отверстия, оси которых расположены под углом относительно стенки

обрабатываемой детали, нежелательны. При сверлении подобных отверстий создаются неудобства резания, так как режущие кромки начинают резать не одновременно.

8. В стенках и перегородках не желательны различные окна, прерывающие отверстия и т.д.

9. Крепежные отверстия деталей должны быть стандартными.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Дано определение технологичности конструкции в соответствии с ГОСТ 14.205-83, перечислены девять технологических требований, предъявляемых к конструкции детали и дана качественная оценка технологичности детали в целом
4	Дано определение технологичности конструкции в соответствии с ГОСТ 14.205-83, перечислены от семи до восьми технологических требований, предъявляемые к деталям и дана качественная оценка технологичности конструкции детали с незначительными ошибками
3	Перечислены от четырех до шести технологических требований, предъявляемые к деталям и дана не полная качественная оценка технологичности конструкции выданной детали

**Дидактическая единица для контроля:**

2.2 применять методику проектирования операций;

**Дидактическая единица для контроля:**

2.3 проектировать участки механических цехов;

**Дидактическая единица для контроля:**

2.4 использовать методику нормирования трудовых процессов;

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Дать определения **основного** (технологического) времени ( $T_o$ ), **вспомогательного** времени ( $T_v$ ), **подготовительно - заключительного** времени ( $T_{пз}$ ), времени организационного обслуживания ( $T_{орг}$ ) и времени технического обслуживания ( $T_{тех}$ ).

**Основным** является время, затрачиваемое рабочим на качественное или количественное изменение предмета труда, т. е. на изменение формы, размеров, внешнего вида, структуры и свойств, состояния и положения обрабатываемого предмета труда в пространстве.

**Вспомогательным** является время, затрачиваемое исполнителем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. К этому виду времени относятся затраты времени на установку и снятие детали, загрузку машины, приемы, связанные с управлением оборудованием, контрольными измерениями и др.

**Подготовительно-заключительное время** - это время, затрачиваемое на подготовку исполнителя или исполнителей и средств технического оснащения к выполнению технологической операции и приведение последних в порядок после окончания смены и (или) выполнения этой операции для партии предметов труда (получение наряда на работу, инструмента, приспособлений, сдача их после выполнения производственного задания и т. д.).

**Время технического обслуживания** - это время на уход за оборудованием и поддержание в рабочем состоянии инструмента (подналадка станка, смена затупившегося инструмента, уборка стружки в процессе работы и др.) для выполнения конкретной работы.

**Время организационного обслуживания** - это время, затрачиваемое рабочим на поддержание рабочего места в рабочем состоянии (протирка оборудования, удаление отходов с рабочего места и т. д.), которое не связано с конкретно выполняемой операцией.

<i>Оценка</i>	<i>Показатели оценки</i>
5	Даны пять определений
4	Даны четыре определения
3	Даны три определения