Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
|---|---|---|
| Зам. генерального директора по техническому развитию АО "ИРЗ" | Начальник отдела подготовки кадров ИАЗ - филиал ПАО "Корпорация "Иркут" | И.О. директора ГБПОУИО «ИАТ» |
| _____/Максименко Д.В./ (подпись) | _____/Русяев М.Ю./ (подпись) | _____/Якубовский А.Н. «31» мая 2017 г. |

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин


специальности

15.02.08 Технология машиностроения

Иркутск, 2017

Рассмотрена
цикловой комиссией
ТМ протокол №11 от 11 мая
2017 г.

Председатель ЦК

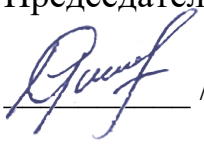 /С.Л. Кусакин /

| № | Разработчик ФИО |
|---|---|
| 1 | Степанов Сергей Леонидович |
| 2 | Кусакин Святослав Львович |
| 3 | Журавлёв Василий Иванович |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)**
ФОС профессионального модуля – является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.08 Технология машиностроения
в части освоения вида профессиональной деятельности:
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля**
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | № дидактической единицы | Формируемая дидактическая единица |
|---|---|---|
| Знать | 1.1 | служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; |
| | 1.2 | показатели качества деталей машин; |
| | 1.3 | правила отработки конструкции детали на технологичность; |
| | 1.4 | физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов; |
| | 1.5 | методику проектирования технологического процесса изготовления детали; |

| | | |
|---|---|---|
| | 1.6 | типовые технологические процессы изготовления деталей машин; |
| | 1.7 | виды деталей и их поверхности; |
| | 1.8 | классификацию баз; |
| | 1.9 | виды заготовок и схемы их базирования; |
| | 1.10 | условия выбора заготовок и способы их получения; |
| | 1.11 | способы и погрешности базирования заготовок; |
| | 1.12 | правила выбора технологических баз; |
| | 1.13 | виды обработки резания; |
| | 1.14 | виды режущих инструментов; |
| | 1.15 | элементы технологической операции; |
| | 1.16 | технологические возможности металлорежущих станков; |
| | 1.17 | назначение станочных приспособлений; |
| | 1.18 | методику расчета режимов резания; |
| | 1.19 | структуру штучного времени; |
| | 1.20 | назначение и виды технологических документов; |
| | 1.21 | требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; |
| | 1.22 | методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании; |
| | 1.23 | состав, функции и возможности использования информационных технологий в машиностроении |
| | 1.24 | современные и специальные методы обработки (водорезка, лазерная и плазменная обработки, электроэрозионная, дробеструйная, др.). |
| Уметь | 2.1 | читать чертежи; |
| | 2.2 | анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; |
| | 2.3 | определять тип производства; |
| | 2.4 | проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.5 | определять виды и способы получения заготовок; |
| | 2.6 | рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; |
| | 2.7 | рассчитывать коэффициент использования материала; |
| | 2.8 | анализировать и выбирать схемы базирования; |
| | 2.9 | выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; |
| | 2.10 | составлять технологический маршрут изготовления детали; |
| | 2.11 | проектировать технологические операции; |
| | 2.12 | разрабатывать технологический процесс изготовления детали; |
| | 2.13 | выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
| | 2.14 | рассчитывать режимы резания по нормативам; |
| | 2.15 | рассчитывать штучное время; |
| | 2.16 | оформлять технологическую документацию; |
| | 2.17 | составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; |
| | 2.18 | использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Иметь практический опыт | 3.1 | использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; |
| | 3.2 | выбора методов получения заготовок и схем их базирования; |
| | 3.3 | составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; |
| | 3.4 | разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; |

| | | |
|---|---|---|
| | 3.5 | разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; |

## 2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ НА ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ

### 2.1 Результаты освоения МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин подлежащие проверке на текущем контроле

#### 2.1.1 Текущий контроль (ТК) № 1

**Тема занятия:** 1.1.4. Правила оформления технологических документов.
**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)
**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы
**Дидактическая единица:** 1.1 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.1.2. Правила чтения чертежа.
1.1.3. ПР1. Чтение чертежа детали.

**Задание №1**
Описать служебное назначение деталелй: вал, кронштейн, нервюра

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Описано служебное назначение трех деталей, описано их место положения в изделии, воспринимаемые ими нагрузки |
| 4 | Описано служебное назначение двух деталей, описано их место положения в изделии, воспринимаемые ими нагрузки |
| 3 | Описано служебное назначение назначения одной детали, описано ее место положения в изделии, воспринимаемые ей нагрузки |

**Задание №2**
Перечислить конструктивно-технологические требования, предъявляемые к деталям.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Перчислены от 8 до 9 конструктивно-технологических требований<br>Конструктивно-технологические требования:<br>1. Деталь должна быть жесткой и прочной, стенки и внутренние перегородки должны быть достаточных размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе обработки не возникали деформации, а следовательно и погрешности обработки.<br>2. Базовые поверхности детали должны иметь достаточную протяженность, позволяющую осуществить полную механическую обработку от одной неизменной базы.<br>3. Обрабатываемые поверхности должны быть открыты и доступны для подхода режущего инструмента при врезании и выходе.<br>4. Внешняя форма детали должна давать возможность одновременно обрабатывать несколько наружных поверхностей путем много инструментальной обработки.<br>5. Отверстия корпусных деталей по возможности должны иметь простую геометрическую форму без кольцевых канавок и фасок.<br>6. Возможность сквозной обработки при помощи расточных инструментов.<br>7. Отверстия, оси которых расположены под углом относительно стенки обрабатываемой детали, нежелательны. При сверлении подобных отверстий создаются неудобства резания, т.к. режущие кромки начинают резать не одновременно.<br>8. В стенках и перегородках нежелательны различные окна, прерывающие отверстия и т.д.<br>9. Крепежные отверстия деталей должны быть стандартными. |
| 4 | Перчислены от 6 до 7 конструктивно-технологических требований |
| 3 | Перчислены от 3 до 6 конструктивно-технологических требований |

**Дидактическая единица:** 1.21 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

1.1.3. ПР1. Чтение чертежа детали.

**Задание №1**

Дать определение ЕСКД и ЕСТД, перечислить основные назначения стандартов ЕСКД и назначения комплекса документов ЕСТД.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Даны определения ЕСКД и ЕСТД, перчислены 10 из 15 основных назначений стандартов ЕСКД и 5 из 6 назначений комплекса документов ЕСТД<br><br>Единая система конструкторской документации (ЕСКД) - комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приемке, эксплуатации, ремонте, утилизации).<br>Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения конструкторской документации, которые обеспечивают:<br><br>1. применение современных методов и средств на всех стадиях жизненного цикла изделия;<br>2. возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее переоформления;<br>3. оптимальную комплектность конструкторской документации;<br>4. механизацию и автоматизацию обработки конструкторских документов и содержащейся в них информации;<br>5. высокое качество изделий;<br>6. наличие в конструкторской документации требований, обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу;<br>7. возможность расширения унификации и стандартизации при проектировании изделий и разработке конструкторской документации;<br>8. возможность проведения сертификации изделий; |

9. сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки производства;
10. правильную эксплуатацию изделий;
11. оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего производства;
12. упрощение форм конструкторских документов и графических изображений;
13. возможность создания и ведения единой информационной базы;
14. возможность гармонизации стандартов ЕСКД с международными стандартами (ИСО, МЭК) в области конструкторской документации;
15. возможность информационного обеспечения поддержки жизненного цикла изделия.

Единая Система Технологической Документации (ЕСТД) - комплекс стандартов и руководящих нормативных документов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, комплектации, оформлению и обращению технологической документации, применяемой при изготовлении и ремонте изделий.
Назначение комплекса документов ЕСТД:

1. установление единых унифицированных машинно-ориентированных форм документов, обеспечивающих совместимость информации, независимо от применяемых методов проектирования документов (без применения средств механизации, с применением средств механизации или автоматизации);
2. создание единой информационной базы для внедрения средств механизации и автоматизации, применяемых при проектировании технологических документов и решении инженерно-технических задач;
3. установление единых требований и правил по оформлению документов на единичные, типовые и групповые технологические процессы (операции), в зависимости от степени детализации описания технологических процессов;
4. обеспечение оптимальных условий при передаче технологической документации на другое предприятие

| | |
|---|---|
| | (другие предприятия) с минимальным переоформлением;<br>5. создание предпосылок по снижению трудоемкости инженерно-технических работ, выполняемых в сфере технологической подготовки производства и в управлении производством;<br>6. обеспечение взаимосвязи с системами общетехнических и организационно-методических стандартов. |
| 4 | Даны определения ЕСКД и ЕСТД, перчислены 8 из 15 основных назначений стандартов ЕСКД и 4 из 6 назначений комплекса документов ЕСТД |
| 3 | Даны определения ЕСКД и ЕСТД, перчислены 6 из 15 основных назначений стандартов ЕСКД и 3 из 6 назначений комплекса документов ЕСТД |

**Дидактическая единица:** 2.1 читать чертежи;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.1.2. Правила чтения чертежа.
1.1.3. ПР1. Чтение чертежа детали.
**Задание №1**
Прочитать чертеж детали машиностроительного производства, выданный преподавателем.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Набрано от 40 до 45 баллов<br>Чтение чертежа начинается с основной надписи чертежа в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68; далее производится чтение технических требований, предъявляемые к детали (например: детали изготавливает из штамповки, допуски на размеры и т.д.); рассмотрение общей шероховатости и вида обработки; выявление (описание) изображений (виды, разрезы, сечения, выносные элементы), представленных на чертеже в соответствии с ГОСТ 2. 305-2008<br>1. Прочитана основная надпись по предложенному чертежу детали - 2 балла<br>2. Прочитаны технические условия изготовления детали - 3 балла<br>3. Названа общая шероховатость и шероховатости отдельных поверхностей, а так же вид обработки - 5 баллов<br>4. Дано описание назначения и принципа работы детали - 7 баллов.<br>5. Названы виды, разрезы, сечения, по которым определяются форма и размеры детали согласно ГОСТ 2. 305-2008 – 10 баллов.<br>6. Расшифрованы условные обозначения резьбы, посадок, взаимного расположения поверхностей и отклонений геометрической формы - 8 баллов.<br>7. Выявлена геометрическая форма внешнего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 - 3 балла.<br>8. Показана геометрическая форма внутреннего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 – 3 балла.<br>9. Названы на чертеже габаритные, установочные и монтажные размеры детали – 4 балла. |
| 4 | Набрано от 31 до 39 баллов |
| 3 | Набрано от 13 до 30 баллов |

### 2.1.2 Текущий контроль (ТК) № 2

**Тема занятия:** 1.2.4. Качество поверхностей деталей машин. Признаки, определяющие качество. Факторы, влияющие на качество.

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)
**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы
**Дидактическая единица:** 1.3 правила отработки конструкции детали на технологичность;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.2.2. Технологические требования, предъявляемые к деталям. Правила расчета технологичности деталей.
1.2.3. ПР2. Расчет технологичности детали.
**Задание №1**
Перечислить коэффициенты технологичности деталей и привести их нормативные значения

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислены все четыре коэффициента технологичности и правильно даны их нормативные значения<br>Коэффициент точности обработки - Ктч >0.5; коэффициент шероховатости - Кш >0.16; коэффициент унификации конструктивных элементов - Qуэ>0.6; коэффициент использования материала - Ким >0.7 |
| 4 | Перечислены три коэффициента технологичности и правильно даны их нормативные значения |
| 3 | Перечислены два коэффициента технологичности и правильно даны их нормативные значения |

**Дидактическая единица:** 1.7 виды деталей и их поверхности;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.2.1. Виды деталей. Маркировка материалов.
**Задание №1**
Перечислить известные виды деталей

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Перечислено шесть основных видов деталей<br>Виды деталей:<br>1. корпусные - коробчатые, угловые, плоские<br>2. тела вращения - валы, многоосные, полые цилиндры, диски<br>3. зубчатые колеса - прямозубые, косозубые, шевронные<br>4. некруглые стержни - призматические, рычаги, вилки<br>5. листовые - плоские, гнутые, объемные<br>6. резьбовые соединения - стержневые, гайки |
| 4 | Перечислено пять основных видов деталей |
| 3 | Перечислено четыре основных вида деталей |

**Дидактическая единица:** 2.2 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

1.2.2. Технологические требования, предъявляемые к деталям. Правила расчета технологичности деталей.

**Задание №1**

Произвести анализ конструктивно-технологических свойств детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Произведен анализ детали по 8 - 9 пунктам конструктивно-технологических требований<br>Конструктивно-технологические требования:<br>1. Деталь должна быть жесткой и прочной, стенки и внутренние перегородки должны быть достаточных размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе обработки не возникали деформации, а следовательно и погрешности обработки.<br>2. Базовые поверхности детали должны иметь достаточную протяженность, позволяющую осуществить полную механическую обработку от одной неизменной базы.<br>3. Обрабатываемые поверхности должны быть открыты и доступны для подхода режущего инструмента при врезании и выходе.<br>4. Внешняя форма детали должна давать возможность одновременно обрабатывать несколько наружных поверхностей путем много инструментальной обработки.<br>5. Отверстия корпусных деталей по возможности должны иметь простую геометрическую форму без кольцевых канавок и фасок.<br>6. Возможность сквозной обработки при помощи расточных инструментов.<br>7. Отверстия, оси которых расположены под углом относительно стенки обрабатываемой детали, нежелательны. При сверлении подобных отверстий создаются неудобства резания, т.к. режущие кромки начинают резать не одновременно.<br>8. В стенках и перегородках нежелательны различные окна, прерывающие отверстия и т.д.<br>9. Крепежные отверстия деталей должны быть стандартными. |
| 4 | Произведен анализ детали по 6 - 7 пунктам конструктивно-технологических требований |
| 3 | Произведен анализ детали по 3 - 5 пунктам конструктивно-технологических требований |

**Дидактическая единица:** 2.4 проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

1.2.3. ПР2. Расчет технологичности детали.

**Задание №1**

Провести технологический контроль чертежа детали по коэффициентам точности обработки, шероховатости, унификации конструктивных элементов, использования материала и выработать рекомендации по повышению ее технологичности

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Правильно рассчитаны все четыре коэффициента технологичности и грамотно выработаны рекомендации по повышению технологичности детали. |
| 4 | Правильно рассчитаны три коэффициента технологичности и грамотно выработаны рекомендации по повышению технологичности детали. |
| 3 | Правильно рассчитаны два коэффициента технологичности и выработаны рекомендации по повышению технологичности детали. |

**Дидактическая единица:** 2.7 рассчитывать коэффициент использования материала;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

1.2.3. ПР2. Расчет технологичности детали.

**Задание №1**

Рассчитать коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из различных видов заготовок (прокат, штамповка, отливка и др.)

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Рассчитаны коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из трех различных видов заготовок |
| 4 | Рассчитаны коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из двух видов заготовок |
| 3 | Рассчитан коэффициент использования материала при изготовлении деталей из одного вида заготовок |

### 2.1.3 Текущий контроль (ТК) № 3

**Тема занятия:** 1.2.5. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин.

**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)

**Вид контроля:** Проверочная работа
**Дидактическая единица:** 1.2 показатели качества деталей машин;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.1.1. Введение. Содержание и задачи курса.
1.2.4. Качество поверхностей деталей машин. Признаки, определяющие качество. Факторы, влияющие на качество.

**Задание №1**

Перечислить показатели качества деталей машин.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислены все показатели качества деталей машин и дано полное их объяснение<br>Качество поверхностей деталей машин характеризуется двумя признаками:<br>1. Физико-механическими свойствами поверхностного слоя.<br>В процессе механической обработки под действием сил резания поверхностный слой материала испытывает пластические деформации (наклеп), в следствии чего он упрочняется за счет перераспределения внутренних напряжений.<br>2. Степенью шероховатости поверхности.<br>Шероховатость – это совокупность неровностей с относительно малыми шагами (расстоянием между вершинами характерных неровностей измеренного профиля) на базовой длине.<br>Шероховатость после механической обработки представляет собой геометрический след инструмента с возникающими при этом упругими и пластическими деформациями. |
| 4 | Перечислены все показатели качества деталей машин и допущены незначительные ошибки при их объяснении |
| 3 | Перечислены все показатели качества деталей машин и допущены грубые ошибки при их объяснении или назван один показатель качества и дано полное его объяснение |

**Задание №2**

Перечислить факторы, влияющие на качество поверхностей деталей машин.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 5 | Перечислено шесть факторов с подробным объяснением<br>Качество поверхности зависит от:<br>- режимов обработки (скорости резания и глубины);<br>- применяемого инструмента (его вида, марки материала режущей части, углов заточки и т.д.);<br>- марки обрабатываемого материала;<br>- жесткости системы СПДИ;<br>- СОЖ;<br>- вида обработки. |
| 4 | Перечислено пять факторов с подробным объяснением |
| 3 | Перечислено четыре фактора |

**Дидактическая единица:** 1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

1.2.4. Качество поверхностей деталей машин. Признаки, определяющие качество. Факторы, влияющие на качество.

**Задание №1**

Составить конспект физико-механических свойств конструкционных инструментальных материалов инструментов, предназначенных для обработки деталей машиностроительного производства (валы, корпусные детали, зубчатые колеса).

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Грамотно и полно выполнет конспект физико-механических свойств конструкционных инструментальных материалов инструментов, предназначенных для обработки валов, корпусных деталей и зубчатых колес |
| 4 | Грамотно и полно выполнет конспект физико-механических свойств конструкционных инструментальных материалов инструментов, предназначенных для обработки валов и корпусных деталей |
| 3 | Выполнет конспект физико-механических свойств конструкционных инструментальных материалов инструментов, предназначенных для обработки корпусных деталей |

### 2.1.4 Текущий контроль (ТК) № 4

**Тема занятия:** 1.4.3. Правила конструирования заготовок.
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** Проверочная работа
**Дидактическая единица:** 1.6 типовые технологические процессы изготовления деталей машин;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.3.2. Производственный и технологический процессы МСП.
**Задание №1**
Описать типовой технологический процесс изготовления детали "Вал"

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Описан типовой технологический процесс изготовления вала с термообработкой в правильной последовательности, названы цели черновой и чистовой обработки, даны объяснения из пункта "Примечания"<br>Типовой маршрут обработки вала с термообработкой:<br>1. Подрезка торцев и центрование.<br>2. Обработка в центрах.<br>Предварительная обработка наружных поверхностей примерно половины детали, переустановка и обработка оставшейся части. Разделение производят по наибольшей ступени.<br>3. Фрезерование различных лысок, пазов, скосов.<br>4. Сверление отверстий, перпендикулярных оси вращения детали.<br>5. Предварительное нарезание зубьев, шлицев, резьбы.<br>6. Термообработка.<br>7. Для очень точных деталей прошлифовывают центра. Шлифование посадочных мест с хомутиком<br>8. Доводочные операции сложных поверхностей: зубья, шлицы, резьбы – шлифование и притирка.<br><br>Цель черновой обработки – максимально приблизить форму заготовки к форме готовой детали.<br>Цель чистовой обработки – выполнить технические условия.<br><br>**Примечания:** если у вала в торце имеется отверстие, то его обрабатывают в первом этапе и используют как центровое; если вал не подвергается закалке, то он обрабатывается сразу до конечного перехода; после термообработки с HRC до 40…45 единиц последующие этапы можно доработать на токарном станке; если у вала отсутствуют центровые отверстия по чертежу, то добавляют технологические припуски для центрования. |
| 4 | Описан типовой технологический процесс изготовления вала с термообработкой с незначительными ошибками в последовательности, названы цели черновой и чистовой обработки |
| 3 | Описан типовой технологический процесс изготовления вала с термообработкой с ошибками в последовательности, названо более пяти этапов |

**Дидактическая единица:** 1.15 элементы технологической операции;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**

**Задание №1**
Дать определения технологической операции и ее элементов

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Даны определения технологической операции и шести ее элементов (всего дано семь определений)<br>**Технологическая операция (ТО)** – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями одним или несколькими рабочими.<br>Элементы технологической операции:<br>**1. Технологический установ** – это часть ТО, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемых изделий.<br>**2. Технологический переход** – законченная часть ТО, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных режимах обработки и установки (т.е. выполняется одним инструментом).<br>**3. Вспомогательный переход** – это законченная часть ТО, не сопровождаемая обработкой, но необходимая для выполнения данной операции (например, установка или снятие заготовки, замена инструмента, контрольный замер).<br>4.**Технологическая позиция** – это фиксированное положение, которое занимает неизменно закрепленная заготовка относительно неподвижной части оборудования или инструмента для выполнения определенной части операции.<br>**5. Рабочий ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки и сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки.<br>**6. Вспомогательный ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки, но необходимая для выполнения рабочего хода. |

| | |
|---|---|
| 4 | Даны определения технологической операции и пяти ее элементов (всего дано шесть определений) |
| 3 | Даны определения технологической операции и от двух до четырех ее элементов (всего дано от трех до пяти определений) |

**Дидактическая единица:** 2.3 определять тип производства;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
**Занятие(-я):**
1.3.1. Типы машиностроительного производства. Определение типа производства.
1.4.2. Способы получения заготовок. Факторы, влияющие на выбор заготовок.
**Задание №1**
Определить тип производства для изготовления деталей различного вида.

Для определения типа производства используют коэффициент закрепления операций – это отношение числа всех различных операций, выполняемых в течение месяца, к числу рабочих мест.
**К**з.о. **= О / Р**
Если Кз.о. > = 40 – единичное производство;
Кз.о. = 20…40 – мелкосерийное производство;
Кз.о. = 10…20 – среднесерийное производство;
Кз.о. = 1…10 – крупносерийное производство;
Кз.о. = 1 – массовое производство.

На первом этапе проектирования технологического процесса тип производства может быть предварительно определен в зависимости от массы детали и объема выпуска в соответствии с данными, приведенными в таблице:

| Тип производства | Годовой объем выпуска, шт. | | |
|---|---|---|---|
| | Легкие, до 20 кг | Средние, до 300 кг | Тяжелые, свыше 300 кг |
| Единичное | до 100 | до 10 | 1…5 |
| Мелкосерийное | 101…500 | 11…200 | 6…100 |
| Среднесерийное | 501…5000 | 201…1000 | 101…300 |
| Крупносерийное | 5001…50000 | 1001…5000 | 301…1000 |
| Массовое | Свыше 50000 | Свыше 5000 | Свыше 1000 |

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Определен верно тип производства для изготовления трех деталей |
| 4 | Определен верно тип производства для изготовления двух деталей |
| 3 | Определен верно тип производства для изготовления одной детали |

### 2.1.5 Текущий контроль (ТК) № 5

**Тема занятия:** 1.4.6. ПР3. Выполнение чертежа заготовки. Простановка размеров, написание технических условий.
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** Проверочная работа
**Дидактическая единица:** 1.9 виды заготовок и схемы их базирования;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
**Занятие(-я):**
1.4.1. Виды заготовок.
1.4.2. Способы получения заготовок. Факторы, влияющие на выбор заготовок.
1.4.3. Правила конструирования заготовок.
1.4.4. ПР3. Выполнение чертежа детали штрихпунктирными линиями. Конструирование заготовки детали.
1.4.5. ПР3. Выполнение чертежа заготовки. Простановка размеров, написание технических условий.
**Задание №1**
Назвать известные Вам виды заготовок, способы их получения и дать краткую характеристику каждого вида заготовок

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Названо 7 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика<br>Виды заготовок деталей машин<br>1. Отливки.<br>Отливки выполняют из черных и цветных металлов различными способами:<br>а) литье в открытые и закрытые (для крупных заготовок) земляные формы в условиях единичного и мелкосерийного производства; |

| | |
|---|---|
| | б) в серийном и массовом производстве применяют машинную формовку по деревянным или металлическим моделям;<br>в) литье по выплавляемым и выжигаемым моделям;<br>г) литье в оболочковые формы;<br>д) литье в кокиль – металлические формы;<br>е) центробежное литье;<br>ж) литье под давлением и др.<br>2. Заготовки из металлокерамики.<br>Изготавливают из порошков различных металлов или из их смесей с порошками графита, кремнезема, асбеста и т.д. Этот вид заготовки применяется для производства деталей, которые не могут быть изготовлены другими способами – из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, магнитных материалов и пр.), из металлов, не образующих сплавов, из материалов, состоящих из смеси металла с неметаллом (медь – графит) и из пористых материалов.<br>3. Кованные и штампованные заготовки изготовляют различными способами.<br>В серийном и массовом производстве изготавливают на штамповочных прессах и молотах в открытых и закрытых штампах.<br>4. Штамповкой заготовок из листового металла получают изделия простой и сложной формы: шайбы, втулки, сепараторы подшипников качения и др.<br>5. Заготовки из круглого проката.<br>Применяется в случаях, когда масса заготовки из проката превышает массу штамповки не более, чем на 15%.<br>6. Заготовки из профильного проката.<br>Применяются в основном в массовом производстве. Во многих случаях этот способ не требует применения механической обработки или ограничивается отделочными операциями.<br>7. Заготовки из неметаллических материалов.<br>К ним относятся: пластические массы, резина, текстиль, кожа и др. |
| 4 | Названо 6 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |
| 3 | Названо от 3 до 5 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |

**Дидактическая единица:** 1.10 условия выбора заготовок и способы их получения;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
**Занятие(-я):**
1.4.2. Способы получения заготовок. Факторы, влияющие на выбор заготовок.
1.4.3. Правила конструирования заготовок.
1.4.4. ПР3. Выполнение чертежа детали штрихпунктирными линиями. Конструирование заготовки детали.
1.4.5. ПР3. Выполнение чертежа заготовки. Простановка размеров, написание технических условий.
**Задание №1**
Перечислить условия выбора заготовок

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислено 6 условий выбора заготовок<br>Условия выбора заготовок:<br>1. Масса и габаритные размеры деталей.<br>2. Материал деталей.<br>Например: АЛ2 – алюминий литейный – возможно только литье; В93 – прокат, штамповка, поковка, а литье невозможно и т.д.<br>3. Тип производства.<br>4. Конфигурация заготовки.<br>5. Экономические факторы.<br>Выбирают ту заготовку, которая обеспечивает минимальные затраты на производство заготовки и ее последующую механообработку.<br>6. Технические факторы.<br>Без необходимости не используются очень сложные процессы производства заготовки или ее последующей обработки из-за повышения риска брака и усложнения операций производства. |
| 4 | Перечислено 5 условий выбора заготовок |
| 3 | Перечислено от 2 до 4 условий выбора заготовок |

**Дидактическая единица:** 2.5 определять виды и способы получения заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
**Занятие(-я):**

1.4.1. Виды заготовок.
1.4.2. Способы получения заготовок. Факторы, влияющие на выбор заготовок.
1.4.3. Правила конструирования заготовок.
1.4.4. ПР3. Выполнение чертежа детали штрихпунктирными линиями. Конструирование заготовки детали.
1.4.5. ПР3. Выполнение чертежа заготовки. Простановка размеров, написание технических условий.

**Задание №1**

Определить вид и способ получения заготовок для трех различных деталей

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Определен верно вид и способ получения заготовок для трех различных деталей |
| 4 | Определен верно вид и способ получения заготовок для двух различных деталей |
| 3 | Определен верно вид и способ получения заготовки для одной детали |

### 2.1.6 Текущий контроль (ТК) № 6

**Тема занятия:** 1.4.9. ПР4. Определение припусков аналитическим и статическим методами.

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)

**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы

**Дидактическая единица:** 2.6 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

**Занятие(-я):**

1.4.7. Припуски на механическую обработку. Факторы, влияющие на величину припуска. Методы определения припусков.
1.4.8. ПР4. Определение припусков аналитическим и статическим методами.

**Задание №1**

Рассчитать величину общего и межоперационных припусков для обработки детали "Вал" и дать определения всех видов припусков

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки детали "Вал" и даны четыре определения припусков<br>**Припуск** на обработку – это слой металла, подлежащий удалению с поверхности заготовки в процессе обработки для получения готовой детали.<br>Размер припуска определяется разностью между размером заготовки и размером детали по чертежу; припуск задается на сторону.<br>**Общий припуск** – удаляется в течении всего процесса обработки.<br>**Междуоперационный** - припуск, который удаляется за один технологический переход.<br>**Оптимальный** - припуск, который обеспечивает получение заданных свойств поверхности при минимальных затратах, связанных с производством самой заготовки и ее последующей механической обработкой для данного типа производства. |
| 4 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки детали "Вал" и даны три определения припусков |
| 3 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки детали "Вал" и даны два определения припусков |

### 2.1.7 Текущий контроль (ТК) № 7

**Тема занятия:** 1.5.4. Правила записи операций и переходов
**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)
**Вид контроля:** Опрос
**Дидактическая единица:** 1.20 назначение и виды технологических документов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
1.1.4. Правила оформления технологических документов.
1.4.5. ПР3. Выполнение чертежа заготовки. Простановка размеров, написание технических условий.
1.4.6. ПР3. Выполнение чертежа заготовки. Простановка размеров, написание

технических условий.
1.5.1. Порядок разработки технологических процессов изготовления деталей и машин.
1.5.2. Классификация технологических процессов. Элементы технологического процесса.
1.5.3. Правила записи операций и переходов.

**Задание №1**

Перечислить виды технологических документов и объяснить их назначение

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислено семь видов технологических документов и объяснено их назначение<br>**Маршрутная карта (МК)** – это документ, предназначенный для маршрутного или маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания полного состава технологических операций при операционном описании изготовления или ремонта изделия (детали, сборочной единицы). Включает в себя контроль и перемещение по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастки, материальных нормативов или трудовых затратах.<br>**Операционная карта (ОК)** – это документ, предназначенный для описания технологической операции с указанием последовательности выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах обработки и трудовых затратах.<br>Кроме МК и ОК имеются другие документы: **ведомость оснастки, ведомость материалов, ведомость инструмента, карты эскизов, операционная карта технического контроля** и др.<br>К каждой операции выполняется эскиз, в котором деталь вычерчивается в готовом виде после этой операции, обрабатываемые поверхности выделяются линией двойной толщины и обозначаются номерами по часовой стрелке в окружностях диаметром 6-8 мм.; кроме этого указываются базовые и зажимные элементы. Эскизы выполняются либо в ОК в специально отведенном для этого месте, либо на специальной карте эскизов |

| | |
|---|---|
| 4 | Перечислено шесть видов технологических документов и объяснено их назначение |
| 3 | Перечислено от трех до пяти видов технологических документов и объяснено их назначение |

### 2.1.8 Текущий контроль (ТК) № 8

**Тема занятия:** 1.5.7. ПР5. Разработка и выполнение чертежа детали типа «вал».
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** Проверочная работа
**Дидактическая единица:** 1.8 классификацию баз;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.5.6. Выбор баз при обработке заготовок. Выбор средств измерения.
**Задание №1**
Классифицировать базы по функциональному назначению, по количеству лишаемых степеней свободы и по характеру проявления и дать определения баз в соответствии с их классификацией




| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |





| | |
|---|---|
| 5 | Даны верно определения от девяти до десяти баз в соответствии с их классификацией<br>**Классификация баз**<br>**1. По функциональному назначению:**<br>а) **конструкторские базы** – базы, которые определяют положение детали в изделии. Они подразделяются на **основные** ( это базы, определяющие положение самой детали в изделии) и **вспомогательные** (это базы, определяющие положение присоединяемых деталей к данной);<br>б) **технологические базы** – базы, определяющие положение заготовки при обработке или сборке;<br>в) **измерительные базы** – базы, используемые при измерении для отсчета размеров.<br>**2. По количеству лишаемых степеней свободы:**<br>а) **установочная база** – это база, лишающая заготовку трех степеней свободы, а именно: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг двух оставшихся (это наиболее обширная поверхность из комплекта трех баз);<br>б) **направляющая база** – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой (это наиболее протяженная поверхность);<br>в) **опорная база** – база, лишающая заготовку одной степени свободы: перемещения вдоль одной из координатных осей;<br>г) **двойная направляющая база** – база, лишающая заготовку четырех степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей и поворота вокруг этих же осей;<br>д) **двойная опорная база** – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей. Условно считается длинной цилиндрическая поверхность, у которой длина > = диаметру, а короткой если меньше. Длинный цилиндрический палец лишает заготовку 4-х степеней свободы, а короткий только 2-х.<br>**3. По характеру проявления:**<br>а) **скрытая (мнимая) база** – база в виде воображаемой плоскости, оси или точки (ось симметрии, строительная горизонталь и т.д.)<br>б) **явная (реальная) база** – база, представляющая собой какую-либо материальную поверхность (плоскость кармана, торец ребра и т.д.) |






| | |
|---|---|
| 4 | Даны верно определения от семи до восьми баз в соответствии с их классификацией |
| 3 | Даны верно определения от трех до шести баз в соответствии с их классификацией |

**Дидактическая единица:** 1.11 способы и погрешности базирования заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
**Занятие(-я):**
1.5.6. Выбор баз при обработке заготовок. Выбор средств измерения.
**Задание №1**
Перечислить способы базирования заготовок для обработки детали "Вал" и рассчитать погрешность базирования для выбранных схем базирования, дать определение погрешности базирования

*Погрешность базирования при обработке деталей в приспособлениях*
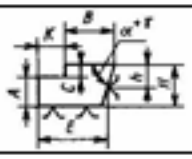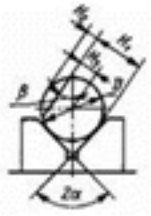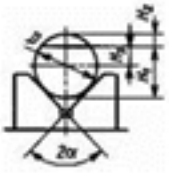
| № схемы | Базирование | Схема установки | Выдерживаемый размер | Погрешность базирования $\Delta\varepsilon_б$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *По двум плоским поверхностям*<br><br>Обработка уступа |  | *A* | 0 |
| | | | *B* | $T_A \operatorname{tg}\alpha$ при $\alpha \neq 90°$ |
| | | | | 0 при $\alpha = 90°$ |
| | | | *C* | *TH* |
| | | | *K* | *TE* |
| 2 | *По наружной цилиндрической поверхности*<br><br>В призме при обработке плоской поверхности или паза |  | $H_2$ | $0{,}5TD(\sin\beta/\sin\alpha - 1)$,<br><br>при $\beta = \alpha \div 90°$ |
| | | | | $0{,}5TD(1 - \sin\beta/\sin\alpha)$,<br><br>при $\beta = 0 \div \alpha$ |
| | | | $H_3$ | $0{,}5TD(\sin\beta/\sin\alpha + 1)$ |
| | | | $H_1$ | $0{,}5TD(\sin\beta/\sin\alpha)$,<br><br>где *TD* – допуск на наружный диаметр заготовки |
| 3 | *По наружной цилиндрической поверхности*<br><br>В призме при обработке плоской поверхности или паза при β = 90° |  | $H_2$ | $0{,}5TD(1/\sin\alpha - 1)$ |
| | | | $H_3$ | $0{,}5TD(1/\sin\alpha + 1)$ |
| | | | $H_1$ | $0{,}5TD(1/\sin\alpha)$ |
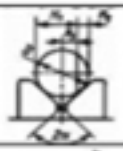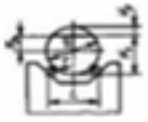
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | То же, при $\beta = 0°$ |  | $H_a$ | $0,5TD$ |
| | | | $H_b$ | $0,5TD$ |
| | | | $H_z$ | 0 |
| 5 | В призме при обработке плоской поверхности или паза |  | $l$ | $0,5TD$ |
| | | | $H_a$ | 0 |
| | | | $H_b$ | $TD$ |
| 6 | То же, при $2\alpha = 180°$ и зажиме призмой |  | $H_a$ | 0 |
| | | | $H_b$ | $TD$ |
| | | | $H_z$ | $0,5TD$ |
| 7 | То же, но призма выполнена со сферическими опорами |  | $H_a$ | $A - 0,5TD$ |
| | | | $H_b$ | $A + 0,5TD$ |
| | | | $H_z$ | $A$ |
| | | | | $A = \sqrt{(r + 0.5D_{kalib} + 0.5TD)^2 - 0.5L^2} - \sqrt{(r + 0.5D_{kalib})^2 - 0.25L^2}$, где $L$ – расстояние между центрами опор |
| 8 | В призме при сверлении отверстий по кондуктору |  | $h$ | $0,5TD(1/\sin\alpha - 1)$, при $h > 0,5D$ |
| | | | | $0,5TD(1/\sin\alpha)$, при $h = 0,5D$ |
| | | | | $0,5TD(1/\sin\alpha + 1)$, при $h < 0,5D$ |
| 9 | То же, при $2\alpha = 180°$ и зажиме призмой |  | $h$ | $0,5TD$, при любом $h$ |
| 10 | То же, но при использовании самоцентрирующейся призмы |  | $e$ | $e$ - эксцентриситет оси отверстий относительно наружной поверхности<br>$e = 0$ |
| 11 | *По отверстию.* На палец установочный цилиндрический (оправку) с зазором при обработке плоской поверхности или паза |  | $H_a$, $H_z$ | $0,5TD + 2e + \delta_1 + \delta_2 + 2\Delta$ |
| | | | $H_z$ | $2e + \delta_1 + \delta_2 + 2\Delta$ |
| | | | $H_c$ | $\delta_1 + \delta_2 + 2\Delta$ |
| 12 | То же, но с односторонним прижатием заготовки |  | $H_a$, $H_z$ | $0,5TD + 2e + 0,5\delta_2$ |
| | | | $H_z$ | $2e + 0,5\delta_1 + 0,5\delta_2$ |
| | | | $H_c$ | $0,5\delta_1 + 0,5\delta_2$ |
| 13 | На палец (оправку) с натягом или на разжимную оправку |  | $H_a$, $H_z$ | $0,5TD + 2e$ |
| | | | $H_z$ | $2e$ |
| | | | $H_c$ | $0$ |
| 14 | На палец (оправку) с зазором. Торец заготовки неперпендикулярен оси базового отверстия |  | $H_a$, $H_z$ | $0,5TD + 2e + \delta_1 + \delta_2 + 2\Delta - 2l\operatorname{tg}\alpha$ |
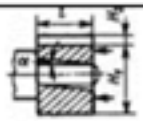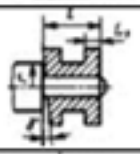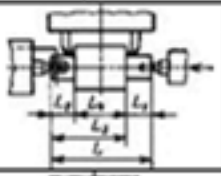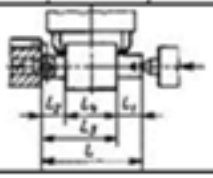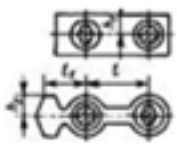
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | То же, но с односторонним прижатием заготовки |  | $H_1$; $H_2$ | $0,5TD + 2e + 0,5\delta_2 + l\,tg\alpha$ |
| 16 | На палец (оправку) без зазора. Торец заготовки непер-пендикулярен оси базового отверстия |  | $L_1$ | $\delta_1 + 2r\,tg\gamma$ |
| 17 | *По центровым гнездам*<br><br>На жесткий передний центр |  | $L_1$ | $\delta_c + \Delta_u$ |
| | | | $L_2$; $L_3$ | $\Delta_u = \delta_d / tg\alpha$ |
| | | | $L_4$ | 0 |
| 18 | То же, но с использованием плавающего переднего центра |  | $L_1$ | $\delta_c$ |
| | | | $L_2$; $L_3$; $L_4$ | 0 |
| 19 | *По двум отверстиям*<br><br>На пальцах при обработке верхней поверхности |  | $h_1$ | $2\Delta + \delta_1 + \delta_2$ |
| | | | $h_2$ | $(2\Delta + \delta_1 + \delta_2)((2l_1+l)/l)$ |

***Примечания:***

*1. На схемах 10-16 и 19: H1 - размер от обрабатываемой поверхности до оси наружной поверхности; H4 - то же, до оси отверстия; e — эксцентриситет наружной поверхности относительно отверстия; δ1 - допуск на диаметр отверстия; δ2 – допуск на диаметр пальца, Δ - минимальный радиальный зазор посадки заготовки на палец; δ1 – допуск на длину заготовки.*

*2. Погрешность базирования в схемах 11 – 16 включает погрешность приспособления Δεпр.*

*3. На схеме 17: δd - допуск на диаметр центрового гнезда; α - половина угла центрового гнезда, Δц - погрешность глубины центрового гнезда (просадка центра). При угле центра 2α = 60° просадку центров Δц можно принимать:*

| Наибольший диаметр центрового гнезда, мм | 1; 2; 2,5 | 4; 5; 6 | 7; 5; 10 | 12,5; 15 | 20; 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta_u$, мм | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Рассчитаны верно погрешности базирования для трех схем базирования и дано определение погрешности базирования |
| 4 | Рассчитаны верно погрешности базирования для двух схем базирования и дано определение погрешности базирования |

| | |
|---|---|
| 3 | Рассчитана верно погрешность базирования для одной схемы базирования и дано определение погрешности базирования |

**Дидактическая единица:** 1.12 правила выбора технологических баз;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.5.6. Выбор баз при обработке заготовок. Выбор средств измерения.
**Задание №1**
Перечислить правила выбора технологических баз

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 5 | Перечислены верно от девяти до десяти правил выбора технологических баз<br>**Правило шести точек:**<br>Всякое твердое тело имеет шесть степеней свободы: перемещение вдоль осей координат X,Y и Z и вращение вокруг этих же осей.<br>Для полного базирования тело необходимо лишить всех шести степеней свободы.<br>**Правила базирования:**<br>1. Необходимо выбирать такие базы, которые обеспечивают наименьшую погрешность для данной установки.<br>2. На первой операции обрабатывать поверхности, которые будут приняты за технологические базы для последующей обработки.<br>3. Черновые базы могут использоваться только в первой операции.<br>4. За базы на первой операции (черновые) принимаются:<br>а) если обрабатываются все поверхности детали, то выбирают такие поверхности, у которых наименьший припуск, чтобы в последующем не получился брак из-за нехватки материала;<br>б) если обрабатываются не все поверхности на детали, то за базы выбирают те поверхности, которые вообще не обрабатывают для обеспечения точного расположения обрабатываемых и не обрабатываемых поверхностей.<br>5. Чистовые базы должны иметь достаточно высокую точность размеров и форм и не должны деформироваться под действием сил резания и зажимов.<br>6. По возможности необходимо совмещать конструкторские и технологические базы.<br>7. Без достаточных оснований базы не меняют.<br>8. При смене баз переходят от менее точной к более точной базе.<br>9. После термообработки базы, как правило, выбирают такие, как и для первой операции. |
| 4 | Перечислены верно от семи до восьми правил выбора технологических баз |
| 3 | Перечислены верно от трех до шести правил выбора технологических баз |

### 2.1.9 Текущий контроль (ТК) № 9

**Тема занятия:** 1.5.13. ПР8. Нормирование токарных, сверлильных и фрезерных операций.

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)
**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы
**Дидактическая единица:** 1.5 методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
1.5.5. Правила выполнения графических технологических документов.
1.5.8. ПР5. Разработка маршрутного и операционного техпроцесса механической обработки детали типа «вал».
1.5.9. ПР5. Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса механической обработки детали типа «вал».
1.5.10. ПР6. Разработка технологического процесса механической обработки корпусной детали.
1.5.11. ПР6. Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса механической обработки корпусной детали.
1.5.12. ПР7. Расчет режимов резания для токарных, сверлильных и фрезерных операций
**Задание №1**
Составить технологический маршрут изготовления детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Составлен технологический маршрут изготовления сложной детали в соответствии с типовой последовательностью разработки технологического процесса изготовления деталей<br>Типовая последовательность разработки технологического процесса изготовления деталей:<br>1. Группирование деталей по сходным конструктивно-технологическим признакам для создания типовых технологических процессов.<br>2. Изучение размеров с допусками, параметрами шероховатости, отклонениями формы и расположения поверхностей для создания схем базирования. Наиболее ответственно необходимо подходить к выбору первых черновых и чистовых баз и баз для обработки поверхностей, связанных жесткими допусками расположения поверхностей.<br>3. Разработка маршрута обработки – последовательности обработки поверхностей с определением вида обработки.<br>4. Расчет припусков с определением межоперационных размеров, при этом определяется целесообразность разделения обработки на черновую и чистовую в отдельные операции.<br>5. Выбор оборудования и оснащения.<br>6. Детализация обработки в операции – составление переходов с расчетом режимов обработки и нормирования.<br>7. Определение технико-экономической эффективности ПТ. |
| 4 | Составлен технологический маршрут изготовления детали средней сложности в соответствии с типовой последовательностью разработки технологического процесса изготовления деталей |
| 3 | Составлен технологический маршрут изготовления простой детали в соответствии с типовой последовательностью разработки технологического процесса изготовления деталей |

**Дидактическая единица:** 2.9 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Занятие(-я):**

1.5.8. ПР5. Разработка маршрутного и операционного техпроцесса механической обработки детали типа «вал».
1.5.10. ПР6. Разработка технологического процесса механической обработки корпусной детали.
1.5.11. ПР6. Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса механической обработки корпусной детали.

**Задание №1**

Выбрать способы обработки различных поверхностей детали, выданной преподавателем

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Выбраны способы обработки различных поверхностей сложной детали |
| 4 | Выбраны способы обработки различных поверхностей детали средней сложности |
| 3 | Выбраны способы обработки различных поверхностей простой детали |

**Дидактическая единица:** 2.16 оформлять технологическую документацию;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

1.5.7. ПР5. Разработка и выполнение чертежа детали типа «вал».

**Задание №1**

Составить маршрут обработки класного отверстия в сполошном метале.
Стандартный ряд отверстия: 4-50
Квалитет точности Н9

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Составлен маршрут обработки класного отверстия в сполошном метале в соответствии с типовой последовательностью обработки классных отверстий.<br>Пример:<br>Отверстие диаметром 30Н9<br><br>1. Центровать<br>2. Сверлить диаметром 15<br>3. Рассверлить диаметром 28<br>4. Зенкеровать диаметром 29.8<br>5. Развернуть окончательно |
| 4 | Составлен маршрут обработки класного отверстия в сполошном метале с ошибкой не обеспечивающей обработки отверстия (Нарушен выбор сверел) |
| 3 | Составлен маршрут обработки класного отверстия в сполошном метале с ошибкой не обеспечивающей обработки отверстия (отсутствие инструмента) |

### 2.1.10 Текущий контроль (ТК) № 10

**Тема занятия:** 1.7.1. Разработка маршрутного технологического процесса. Составление схем базирования и закрепления.
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** Проверочная работа
**Дидактическая единица:** 1.13 виды обработки резания;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
1.5.8. ПР5. Разработка маршрутного и операционного техпроцесса механической обработки детали типа «вал».
1.5.10. ПР6. Разработка технологического процесса механической обработки корпусной детали.
1.5.12. ПР7. Расчет режимов резания для токарных, сверлильных и фрезерных операций

1.6.1. Правила проектирования расчетно-технологической карты (РТК).
1.6.2. Правила построения диаграмм Z на РТК.
1.6.3. ПР9. Разработка расчетно-технологической карты.
1.6.4. ПР9. Разработка и построение диаграмм Z на расчетно-технологической карте.

**Задание №1**

Перечислить виды обработки резания для детали, выданной преподавателем

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислены виды обработки резания для сложной детали |
| 4 | Перечислены виды обработки резания для детали средней сложности |
| 3 | Перечислены виды обработки резания для простой детали |

**Дидактическая единица:** 1.19 структуру штучного времени;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

1.5.13. ПР8. Нормирование токарных, сверлильных и фрезерных операций.

**Задание №1**

Перечислить затраты рабочего времени, образующих штучное время и дать определения каждой единицы затрат времени.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Даны определения семи единиц затрат рабочего времени<br>В **норму штучного времени** входит **оперативное** время (Основное плюс Вспомогательное время), время **обслуживания рабочего места** (Время технического обслуживания и Время организационного обслуживания) и **время на отдых и личные надобности**.<br>**Оперативное время** — это время, затрачиваемое на непосредственное выполнение заданной работы. Оно под-разделяется на технологическое (основное) и вспомогательное время.<br>**Основным** является время, затрачиваемое рабочим на качественное или количественное изменение предмета труда, т. е. на изменение формы, размеров, внешнего вида, структуры и свойств, состояния и положения обрабатываемого предмета труда в пространстве, которое повторяется либо с каждой |

| | |
|---|---|
| | обрабатываемой деталью (в сборочных процессах — сборочной единицей), либо с каждой одновременно обрабатываемой (изготовляемой, собираемой) технологической установочной партией деталей (изделий).<br>**Вспомогательным** является время, затрачиваемое исполнителем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. К этому виду времени относятся затраты времени на установку детали, загрузку машины, приемы, связанные с управлением оборудования, контрольными измерениями и др. Оно повторяется либо с каждой обрабатываемой (собираемой) единицей продукции, либо (периодически) с определенным объемом продукции.<br>**Время обслуживания рабочего места** — это время, которое рабочий затрачивает на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем высокопроизводительную работу. Это время подразделяется на время технического и время организационного обслуживания.<br>**Время технического обслуживания** — это время на уход за оборудованием и поддержание в рабочем состоянии инструмента (подналадка станка, смена затупившегося инструмента, уборка стружки в процессе работы и др.) для выполнения конкретной работы.<br>**Время организационного обслуживания** — это время, затрачиваемое рабочим на поддержание рабочего места в рабочем состоянии (протирка оборудования, удаление отходов с рабочего места и т. д.), которое не связано с конкретно выполняемой операцией. |
| 4 | Даны определения шести единиц затрат рабочеого времени |
| 3 | Даны определения от трех до пяти единиц затрат рабочеого времени |

**Дидактическая единица:** 2.15 рассчитывать штучное время;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

1.5.13. ПР8. Нормирование токарных, сверлильных и фрезерных операций.

**Задание №1**

Рассчитать штучное время на операции технологического процесса механической обработки детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Рассчитано штучное время на семь операций технологического процесса механической обработки детали |
| 4 | Рассчитано штучное время на шесть операций технологического процесса механической обработки детали |
| 3 | Рассчитано штучное время на три - пять операций технологического процесса механической обработки детали |

### 2.1.11 Текущий контроль (ТК) № 11

**Тема занятия:** 1.7.6. Разработка чертежа приспособления.
**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)
**Вид контроля:** Опрос во время защиты практической работы
**Дидактическая единица:** 2.10 составлять технологический маршрут изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
1.5.8. ПР5. Разработка маршрутного и операционного техпроцесса механической обработки детали типа «вал».
1.5.10. ПР6. Разработка технологического процесса механической обработки корпусной детали.
1.5.11. ПР6. Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса механической обработки корпусной детали.
1.6.1. Правила проектирования расчетно-технологической карты (РТК).
1.6.3. ПР9. Разработка расчетно-технологической карты.
1.7.1. Разработка маршрутного технологического процесса. Составление схем базирования и закрепления.
1.7.2. Разработка операционных карт и карт эскизов для универсальной обработки.
1.7.3. Разработка операционных карт и карт эскизов для программных операций.
1.7.5. Особенности разработки расчетно-технологической карты.
**Задание №1**
Составить технологический маршрут изготовления детали "Вал"

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Составлен технологический маршрут обработки детали "Вал" в соответствии с типовым маршрутом обработки без ошибок<br>Типовой маршрут обработки вала с термообработкой:<br>1. Подрезка торцев и центрование.<br>2. Обработка в центрах.<br>Предварительная обработка наружных поверхностей примерно половины детали, переустановка и обработка оставшейся части. Разделение производят по наибольшей ступени.<br>3. Фрезерование различных лысок, пазов, скосов. Сверление отверстий, перпендикулярных оси вращения детали.<br>Предварительное нарезание зубьев, шлицев, резьбы.<br>4. Термообработка.<br>5. Для очень точных деталей прошлифовывают центра.<br>Шлифование посадочных мест с хомутиком<br>6. Доводочные операции сложных поверхностей: зубья, шлицы, резьбы – шлифование и притирка. |
| 4 | Составлен технологический маршрут обработки детали "Вал" в соответствии с типовым маршрутом обработки с одной ошибкой |
| 3 | Составлен технологический маршрут обработки детали "Вал" в соответствии с типовым маршрутом обработки с двумя ошибками |

**Дидактическая единица:** 2.11 проектировать технологические операции;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
1.5.8. ПР5. Разработка маршрутного и операционного техпроцесса механической обработки детали типа «вал».
1.5.9. ПР5. Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса механической обработки детали типа «вал».
1.5.10. ПР6. Разработка технологического процесса механической обработки корпусной детали.
1.5.11. ПР6. Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса механической обработки корпусной детали.
1.5.12. ПР7. Расчет режимов резания для токарных, сверлильных и фрезерных операций

1.5.13. ПР8. Нормирование токарных, сверлильных и фрезерных операций.
1.7.2. Разработка операционных карт и карт эскизов для универсальной обработки.
1.7.3. Разработка операционных карт и карт эскизов для программных операций.
1.7.4. Нормирование универсальных и программных операций.
1.7.5. Особенности разработки расчетно-технологической карты.

**Задание №1**

Спроектировать технологические операции механической обработки детали "Вал" и дать определения элементов технологической операции

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Даны определения семи элементов технологической операции<br>Элементы технологической операции:<br>**1. Технологическая операция (ТО)** – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями одним или несколькими рабочими.<br>**2. Технологический установ** – это часть ТО, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемых изделий.<br>**3. Технологический переход** – законченная часть ТО, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных режимах обработки и установки (т.е. выполняется одним инструментом).<br>**4. Вспомогательный переход** – это законченная часть ТО, не сопровождаемая обработкой, но необходимая для выполнения данной операции (например, установка или снятие заготовки, замена инструмента, контрольный замер).<br>5.**Технологическая позиция** – это фиксированное положение, которое занимает неизменно закрепленная заготовка относительно неподвижной части оборудования или инструмента для выполнения определенной части операции.<br>**6. Рабочий ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки и сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки.<br>**7. Вспомогательный ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки, но необходимая для выполнения рабочего хода. |

| | |
|---|---|
| 4 | Даны определения шести элементов технологической операции |
| 3 | Даны определения от трех до пяти элементов технологической операции |

**Дидактическая единица:** 2.12 разрабатывать технологический процесс изготовления детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Занятие(-я):**

1.5.8. ПР5. Разработка маршрутного и операционного техпроцесса механической обработки детали типа «вал».

1.5.9. ПР5. Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса механической обработки детали типа «вал».

1.5.10. ПР6. Разработка технологического процесса механической обработки корпусной детали.

1.5.11. ПР6. Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса механической обработки корпусной детали.

1.5.12. ПР7. Расчет режимов резания для токарных, сверлильных и фрезерных операций

1.5.13. ПР8. Нормирование токарных, сверлильных и фрезерных операций.

1.7.1. Разработка маршрутного технологического процесса. Составление схем базирования и закрепления.

1.7.2. Разработка операционных карт и карт эскизов для универсальной обработки.

1.7.3. Разработка операционных карт и карт эскизов для программных операций.

1.7.4. Нормирование универсальных и программных операций.

**Задание №1**

Разработать и оформить технологический процесс механической обработки детали "Вал"

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Разработан и оформлен технологический процесс механической обработки детали "Вал" в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 4 | Разработан и оформлен технологический процесс механической обработки детали "Вал" с нарушениями до трех требований ЕСКД и ЕСТД |

| | |
|---|---|
| 3 | Разработан и оформлен технологический процесс механической обработки детали "Вал" с нарушениями до семи требований ЕСКД и ЕСТД |

**2.2 Результаты освоения МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении подлежащие проверке на текущем контроле**

**2.2.1 Текущий контроль (ТК) № 1**

**Тема занятия:** 2.1.1. Моделирование детали по заданным параметрам
**Метод и форма контроля:** Тестирование (Опрос)
**Вид контроля:** Компьютерный
**Дидактическая единица:** 1.23 состав, функции и возможности использования информационных технологий в машиностроении
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
1.1.1. Введение. Цели дисциплины. Структура дисциплины.
1.1.2. Состав, функции и возможности использования информационных технологий в машиностроении
**Задание №1**
Выполнить тестовое задание состоящае из 5 вопросов, выбранных из 20 возможных. На тестирование дается 15 минут (3 минуты на вопрос).

Пример варианта:
**Вопрос 1:**
Выберите определение что такое - *Числовое программное управление*?

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ◉ | управление обработкой заготовки на станке по Управляющей Программе, в которой данные заданы в цифровой форме |
| 2 | ○ | управление обработкой заготовки на станке по Управляющей Программе, в которой данные заданы в аналоговой форме |
| 3 | ○ | управление обработкой заготовки на станке по Управляющей Программе, в которой данные заданы в произвольной форме |
| 4 | ○ | управление обработкой заготовки на станке вручную рабочим |
| 5 | ○ | **управление Управляющей Программой осуществляется станком, в которые он данные задает в цифровой форме** |

**Вопрос 2:**
Выберите определение что такое - *Нулевая точка детали*?

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ◉ | точка на детали, относительно которой заданы ее размеры |
| 2 | ○ | точка, принятая за начало координат станка |
| 3 | ○ | точка на детали, заданная относительно исходной точки |
| 4 | ○ | точка на детали, относительно которой задается нулевая точка станка |
| 5 | ○ | **точка, определенная относительно нулевой точки станка и используемая для начала работы по УП** |

**Вопрос 3:**
Выберите определение что это - *ЧПУ, при котором рабочие органы станка перемещаются в заданные точки, причем траектории перемещения не задаются?*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ○ | Числовое программное управление |
| 2 | ◉ | Позиционное ЧПУ |
| 3 | ○ | Контурное ЧПУ |
| 4 | ○ | Групповое ЧПУ станками |
| 5 | ○ | Система числового программного управления |

**Вопрос 4:**
Выберите определение что такое - *Инкрементный размер*?

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ◉ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относйну;сительно координат точки предыдущего положения рабочего органа станка |
| 2 | ○ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно принятого нуля отсчета |
| 3 | ○ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно координат исходной точки положения рабочего органа станка |
| 4 | ○ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно координат точки ноля детали положения рабочего органа станка |
| 5 | ◉ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно координат точки предыдущего положения ноля станка |

**Вопрос 5:**
Выберите определение что это - *Точка, определяющая начало движения инструмента для обработки конкретной заготовки по УП?*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ○ | Нулевая точка станка |
| 2 | ○ | Нулевая точка детали |
| 3 | ◉ | Исходная точка |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Выполнены 3 задания из 5 возможных. |
| 4 | Выполнены 4 задания из 5 возможных. |
| 5 | Выполнены 5 задания из 5 возможных. |

### 2.2.2 Текущий контроль (ТК) № 2

**Тема занятия:** 2.1.5. Принципы построения криволинейных поверхностей. Построение теоретической поверхности изделия по сечениям.
**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Информационно-аналитический)
**Вид контроля:** Защита
**Дидактическая единица:** 1.21 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**


2.1.3. Практическая работа №1. Построение чертежа детали с КЭМ.

**Задание №1**

Вычертить чертеж по ранее смоделированному КЭМ выдерживая требования ЕСКД.

1. Выбор построения видов и разрезов и сечений.
2. Нанесение на чертеж осевых линей и других вспомогательных элементов.
3. Нанесение на видах размеров.
4. Заполнение основной надписи и технических условий детали.
5. Нанесение шероховатости и допусков расположения.

Пример:

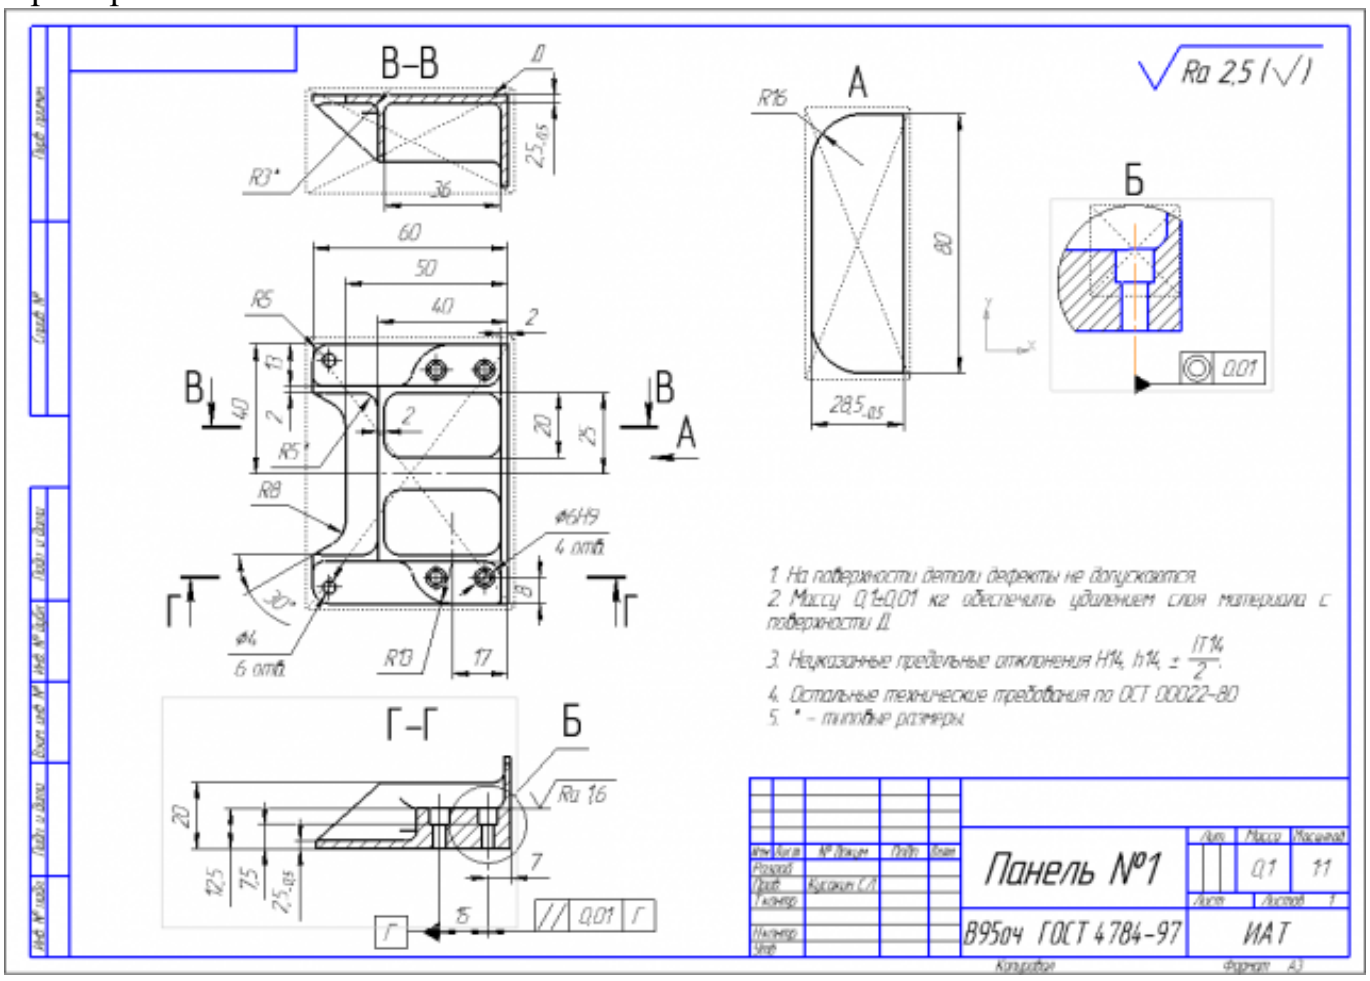

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2307-68 без ошибок;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 4 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 3 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа выполнены с нарушением ГОСТ 2. 305-68 и содержат ошибки;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68 и имеют отклонения от истинных размеров;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали выполнены с нарушением ГОСТ 2309-68 и являются не полными; |

**Дидактическая единица:** 1.1 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

2.1.1. Моделирование детали по заданным параметрам


**Задание №1**

Выполнить КЭМ детали по заданным параметрам:

Вписать деталь в заданные контуры и размеры, разместить на ней требуемые элементы для моделирования.

Разместить: 1 бобышку произвольной формы (круглая, квадратная, шестигранная ...), 1 закрытый карман прямоугольной формы, один карман круглый диаметром от 30 мм, открытый двухступенчатый карман, четыре уступа (полки), одно наклонное ребро и два скругления радиусом R15 на вертикальных ребрах, отверстие диаметром 20H7, 2 отверстие диаметром 8H9, 8 отверстие диаметром 6, радиуса скругления в углах R8, радиус скругления основания (между вертикальными ребрами и полотном) R3.

Пример:

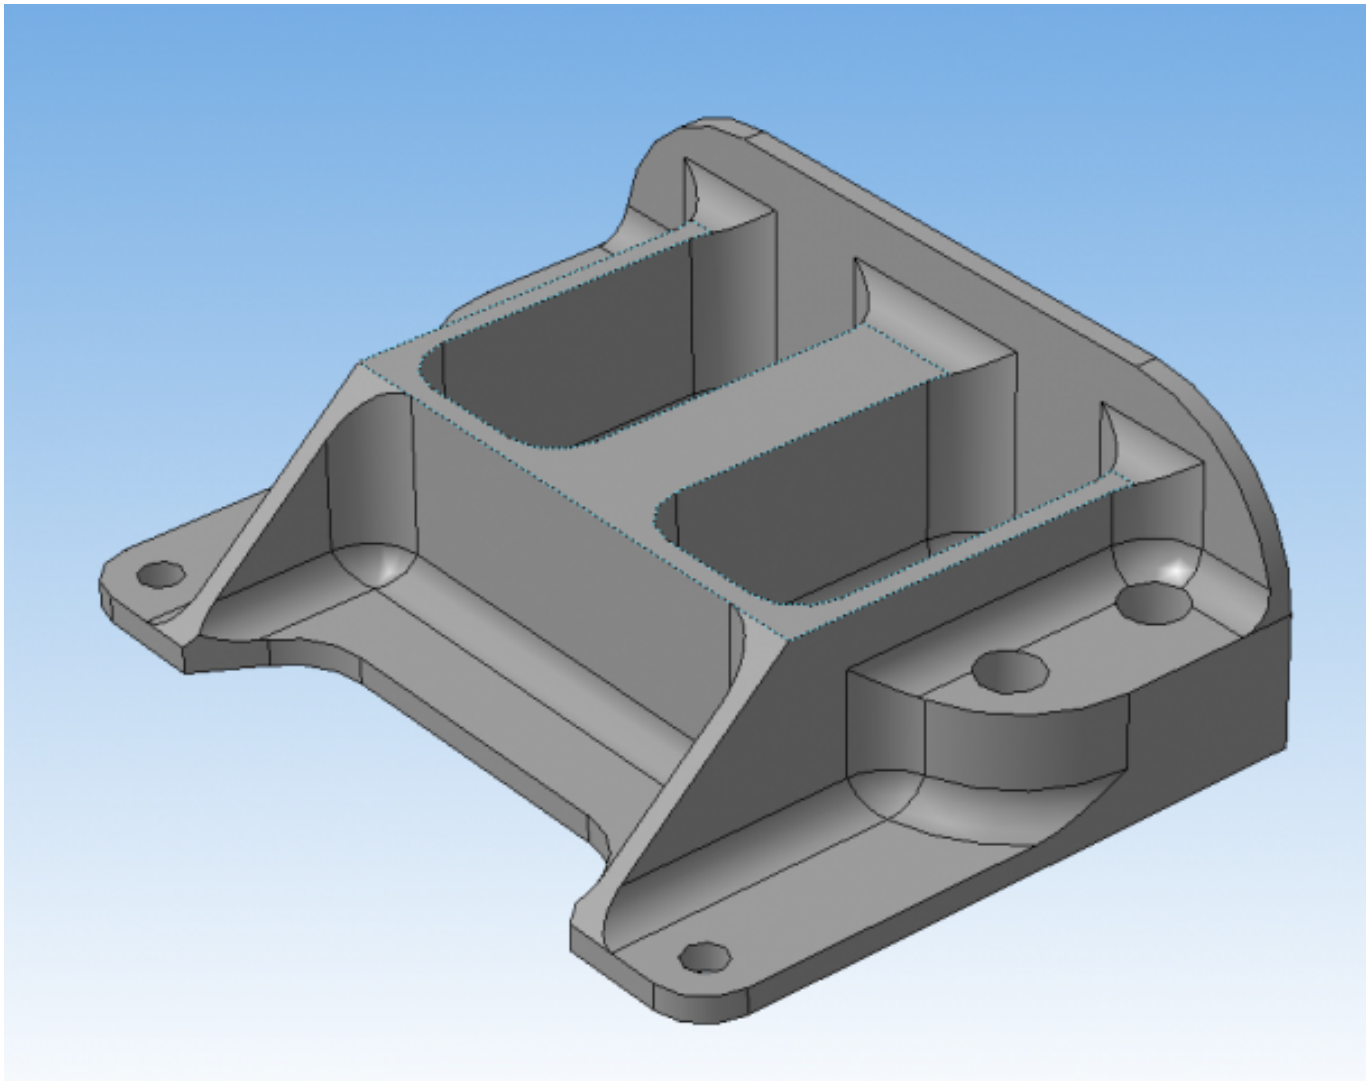

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все условия задания выполнены без отклонений. |
| 4 | Выполнены все заданные элементы и вписанны в заданною форму и размер, но несовпадаю некоторые размеры (3) с заданными для элементов. |
| 3 | Выполнены все заданные элементы и вписанны в заданною форму но размер для в писания нарушен и нарушены размеры заданных элементов. |

**Дидактическая единица:** 2.18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**
2.1.2. Практическая работа №1. Моделирование КЭМ детали по эскизам детали.
2.1.3. Практическая работа №1. Построение чертежа детали с КЭМ.
2.1.4. Принципы построения криволинейных поверхностей. Построение теоретической поверхности изделия по сплайнам и углам.
**Задание №1**
Использован пакет САПР ("Компас", Inventor) для построения чертежа

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Задействованны команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>Использованны команды простановки размеров.<br>Использован редактор технических условий и задействованны шаблоны. |
| 4 | Задействованны команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>Использованны команды простановки размеров но отдельные размеры изменены вручную.<br>Использован редактор технических условий но не совсеми параметрами. |
| 3 | Задействованны команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов но некоторые разбиты на элементы и нарушена связь с моделью.<br>Использованны команды простановки размеров но отдельные размеры прописаны вручную.<br>Редактор технических условий не использован. |


### 2.2.3 Текущий контроль (ТК) № 3

**Тема занятия:** 2.1.8. Проектирование и моделирование КЭМ заготовки (штамповка). Расчет припусков и определение размеров заготовок.
**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Информационно-аналитический)
**Вид контроля:** Защита
**Дидактическая единица:** 1.21 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.1.7. Практическая работа №2. Оформление чертежа детали с теоретическими данными по готовой КЭМ детали.

**Задание №1**

Вычертить чертеж по ранее смоделированному КЭМ выдерживая требования ЕСКД.

1. Выбор построения видов и разрезов и сечений.
2. Нанесение на чертеж осевых линей и других вспомогательных элементов.
3. Нанесение на видах размеров.
4. Заполнение основной надписи и технических условий детали.
5. Нанесение шероховатости и допусков расположения.

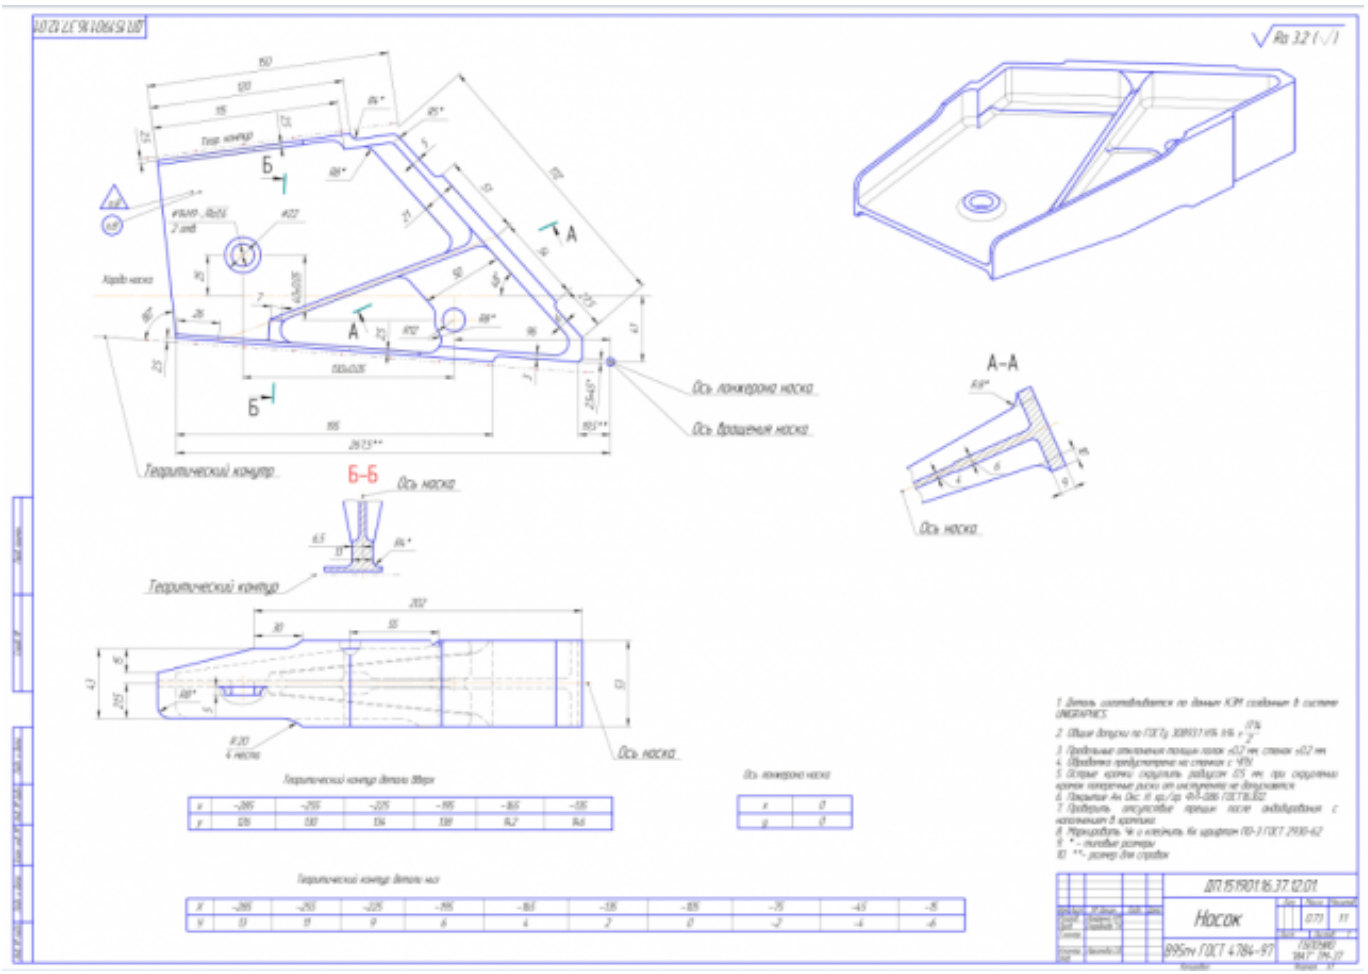


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>Нанесены размеры согласно ГОСТ 2307-68 без ошибок;<br>Вписаны технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 4 | Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68;<br>Вписаны технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 3 | Вычерчены изображения и формы детали чертежа выполнены с нарушением ГОСТ 2. 305-68 и содержат ошибки;<br>Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68 и имеют отклонения от истинных размеров;<br>Вписаны технические условия изготовления детали выполнены с нарушением ГОСТ 2309-68 и являются не полными; |

**Задание №2**

Нанести на чертеж детали теоретические контура построения и их данные согласно ГОСТ 2307-68

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 1. Теоретические контура простроены штрихпунктирной линией с двумя точками<br>2. Каждый контур подписан<br>3. Нанесины точки построения теоретической кривой<br>4. Построена таблица данных для каждой кривой и подписана<br>5. Указан размер от теор. контура до контура детали<br>6. Нанесина точка отсчета для теоретических контуров |
| 4 | 1. Теоретические контура простроены не штрихпунктирной линией с двумя точками<br>2. Каждый контур подписан<br>3. Нанесины точки построения теоретической кривой<br>4. Построена таблица данных для каждой кривой но не подписана<br>5. Указан размер от теор. контура до контура детали<br>6. Не нанесина точка отсчета для теоретических контуров |

| | |
|---|---|
| 3 | 1. Теоретические контура простроены не штрихпунктирной линией с двумя точками<br>2. Каждый контур подписан<br>3. Нанесины точки построения теоретической кривой<br>4. Построена таблица данных для каждой кривой но не подписана<br>5. Указан размер от теор. контура до контура детали<br>6. Не нанесина точка отсчета для теоретических контуров |

**Дидактическая единица:** 2.1 читать чертежи;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.1.2. Практическая работа №1. Моделирование КЭМ детали по эскизам детали.
2.1.4. Принципы построения криволинейных поверхностей. Построение теоретической поверхности изделия по сплайнам и углам.
2.1.5. Принципы построения криволинейных поверхностей. Построение теоретической поверхности изделия по сечениям.
2.1.7. Практическая работа №2. Оформление чертежа детали с теоретическими данными по готовой КЭМ детали.
**Задание №1**
Построить КЭМ детали с теоретическими обводами по выданному чертежу используя метод построение теоретической поверхности по сечениям.

Порядок выполнения:

1. Прочитать чертеж.

- Чтение чертежа начинается с основной надписи чертежа в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68;
- далее производится чтение технических требований, предъявляемые к детали (например: детали изготавливает из штамповки, допуски на размеры и т.д.);
- рассмотрение общей шероховатости и вида обработки; выявление (описание) изображений (виды, разрезы, сечения, выносные элементы), представленных на чертеже в соответствии с ГОСТ 2. 305-2008

1. Анализ графического состава изображения построений согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления
необходимых геометрических построений

2. Анализ нанесенных размеров согласно ГОСТ 2.307-2001
3. Анализировать виды и формы детали чертежа используя ГОСТ 2. 305-68:

- Виды;
- Разрезы;
- Сечения;
- Проекционные связи;

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 1. Прочитана основная надпись по предложенному чертежу детали - 2 балла<br>2. Прочитаны технические условия изготовления детали - 3 балла<br>3. Названа общая шероховатость и шероховатости отдельных поверхностей, а так же вид обработки - 5 баллов<br>4. Дано описание назначения и принципа работы детали - 7 баллов.<br>5. Названы виды, разрезы, сечения, по которым определяются форма и размеры детали согласно ГОСТ 2. 305-2008 – 10 баллов.<br>6. Расшифрованы условные обозначения резьбы, посадок, взаимного расположения поверхностей и отклонений геометрической формы - 8 баллов.<br>7. Выявлена геометрическая форма внешнего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 - 3 балла.<br>8. Описана геометрическая форма внутреннего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 – 3 балла.<br>9. Названы на чертеже габаритные, установочные и монтажные размеры детали – 4 балла.<br><br>Набрано от 40 до 45 баллов |
| 4 | Набрано от 31 до 39 баллов |
| 3 | Набрано от 13 до 30 баллов |

**Дидактическая единица:** 2.18 использовать пакеты прикладных программ для

разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

2.1.5. Принципы построения криволинейных поверхностей. Построение теоретической поверхности изделия по сечениям.

2.1.6. Практическая работа №2. Построение КЭМ авиационной детали с построением теоретических обводов контура.

2.1.7. Практическая работа №2. Оформление чертежа детали с теоретическими данными по готовой КЭМ детали.

**Задание №1**

Использован пакет САПР (Unigraphics) для моделирования детали.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 1. Модель полностью соответствует изображению на чертеже<br>2. Размеры модели и элементов соответствуют размерам на чертеже<br>3. Теоретические обводы детали вписаны в теоречические поверхности изделия и отстоят от них на указанное расстояние<br>4. Модель детали не имеет изьянов и недоработок. |
| 4 | 1. Модель имеет незначительные не соответствия изображению на чертеже<br>2. Размеры модели и элементов соответствуют размерам на чертеже<br>3. Теоретические обводы детали вписаны в теоречические поверхности изделия и отстоят от них на указанное расстояние<br>4. Модель детали имеет незначительные изьяны или недоработоки. |

| | |
|---|---|
| 3 | 1. Модель имеет незначительные не соответствия изображению на чертеже<br>2. Некоторые размеры модели и элементов не соответствуют размерам на чертеже<br>3. Теоретические обводы детали вписаны в теоречические поверхности изделия и отстоят от них на указанное расстояние<br>4. Модель детали имеет незначительные изьяны или недоработоки. |

**Дидактическая единица:** 2.2 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.1.6. Практическая работа №2. Построение КЭМ авиационной детали с построением теоретических обводов контура.
**Задание №1**
Анализировать чертеж авиационной детали и назвать из каких конструктивно-технологических элементов состоит деталь

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Назаваны все элементы детали |
| 4 | Неназвано два элемента детали |
| 3 | Неназвано три элемента детали |

### 2.2.4 Текущий контроль (ТК) № 4


**Тема занятия:** 2.2.1. Выбор необходимого инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ и параметров для расчета режимов резания.
**Метод и форма контроля:** Проект (Информационно-аналитический)
**Вид контроля:** Защита
**Дидактическая единица:** 1.21 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.1.11. Практическая работа №3. Построение чертежа заготовки по КЭМ заготовки авиационной детали.

**Задание №1**

Вычертить чертеж заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее смоделированному КЭМ выдерживая требования ЕСКД.

1. Выбор построения видов и разрезов и сечений.
2. Нанесение на чертеж осевых линей и других вспомогательных элементов.
3. Нанесение на видах размеров.
4. Заполнение основной надписи и технических условий детали.
5. Нанесение шероховатости и допусков расположения.

Пример:

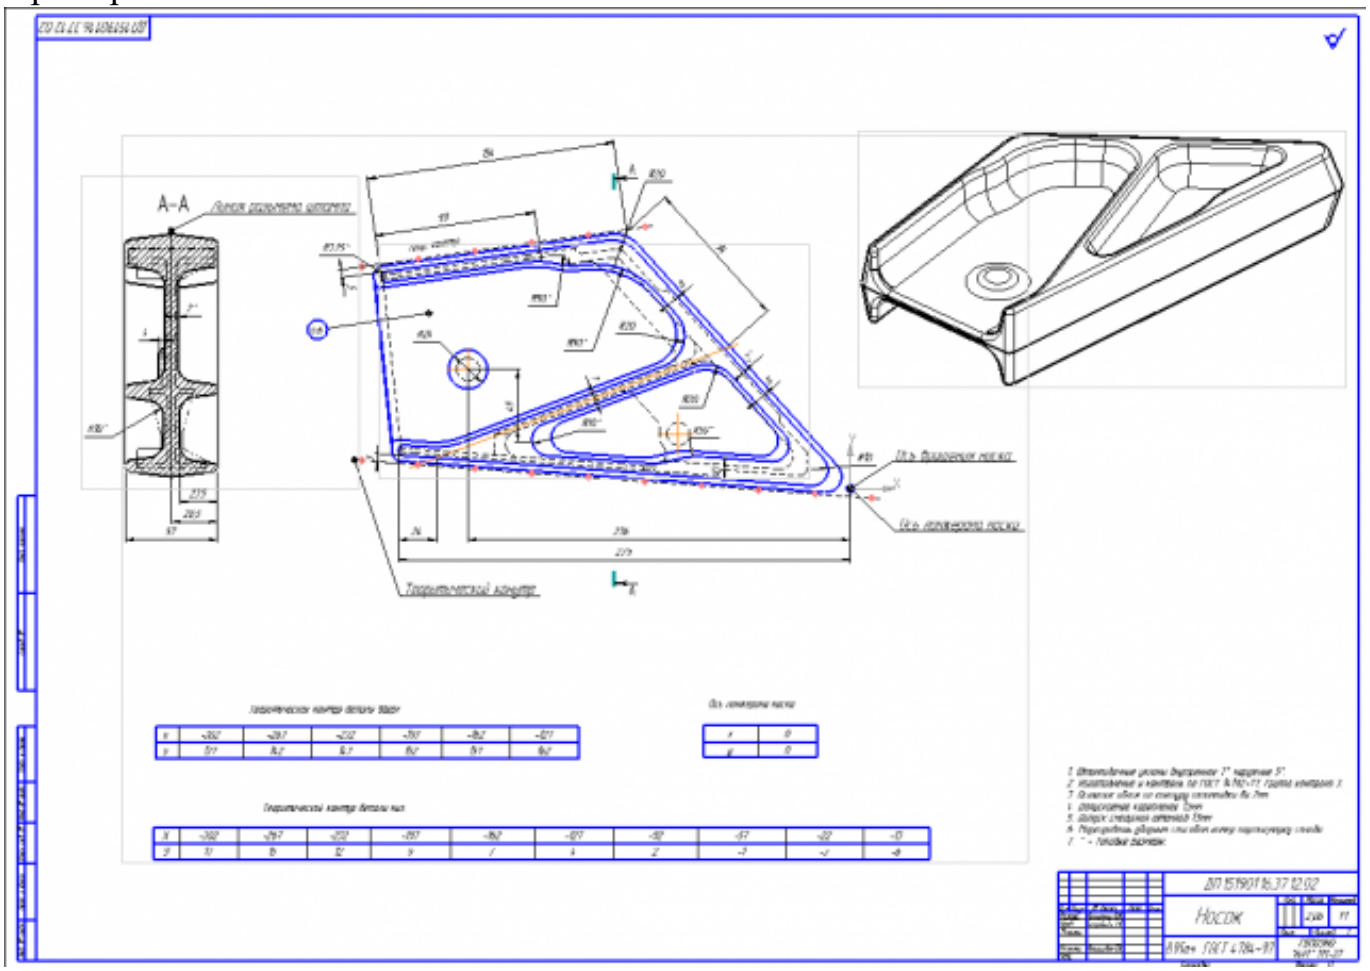

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2307-68 без ошибок;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 4 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 3 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа выполнены с нарушением ГОСТ 2. 305-68 и содержат ошибки;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68 и имеют отклонения от истинных размеров;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали выполнены с нарушением ГОСТ 2309-68 и являются не полными; |

**Дидактическая единица:** 2.5 определять виды и способы получения заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.1.8. Проектирование и моделирование КЭМ заготовки (штамповка). Расчет припусков и определение размеров заготовок.
**Задание №1**
Назвать известные Вам виды заготовок, способы их получения и дать краткую характеристику каждого вида заготовок

Виды заготовок деталей машин
1. Отливки.
Отливки выполняют из черных и цветных металлов различными способами:
а) литье в открытые и закрытые (для крупных заготовок) земляные формы в условиях единичного и мелкосерийного производства;
б) в серийном и массовом производстве применяют машинную формовку по деревянным или металлическим моделям;
в) литье по выплавляемым и выжигаемым моделям;
г) литье в оболочковые формы;

д) литье в кокиль – металлические формы;
е) центробежное литье;
ж) литье под давлением и др.
2. Заготовки из металлокерамики.
Изготавливают из порошков различных металлов или из их смесей с порошками графита, кремнезема, асбеста и т.д. Этот вид заготовки применяется для производства деталей, которые не могут быть изготовлены другими способами – из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, магнитных материалов и пр.), из металлов, не образующих сплавов, из материалов, состоящих из смеси металла с неметаллом (медь – графит) и из пористых материалов.
3. Кованные и штампованные заготовки изготовляют различными способами.
В серийном и массовом производстве изготавливают на штамповочных прессах и молотах в открытых и закрытых штампах.
4. Штамповкой заготовок из листового металла получают изделия простой и сложной формы: шайбы, втулки, сепараторы подшипников качения и др.
5. Заготовки из круглого проката.
Применяется в случаях, когда масса заготовки из проката превышает массу штамповки не более, чем на 15%.
6. Заготовки из профильного проката.
Применяются в основном в массовом производстве. Во многих случаях этот способ не требует применения механической обработки или ограничивается отделочными операциями.
7. Заготовки из неметаллических материалов.
К ним относятся: пластические массы, резина, текстиль, кожа и др.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названо 7 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |
| 4 | Названо 6 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |
| 3 | Названо от 3 до 5 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |

**Задание №2**
Перечислить условия выбора заготовок

Условия выбора заготовок:
1. Масса и габаритные размеры деталей.
2. Материал деталей.
Например: АЛ2 – алюминий литейный – возможно только литье; В93 – прокат,

штамповка, поковка, а литье невозможно и т.д.
3. Тип производства.
4. Конфигурация заготовки.
5. Экономические факторы.
Выбирают ту заготовку, которая обеспечивает минимальные затраты на производство заготовки и ее последующую механообработку.
6. Технические факторы.
Без необходимости не используются очень сложные процессы производства заготовки или ее последующей обработки из-за повышения риска брака и усложнения операций производства.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислено 6 условий выбора заготовок |
| 4 | Перечислено 5 условий выбора заготовок |
| 3 | Перечислено от 2 до 4 условий выбора заготовок |

**Дидактическая единица:** 2.6 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.1.8. Проектирование и моделирование КЭМ заготовки (штамповка). Расчет припусков и определение размеров заготовок.
**Задание №1**
Выполнить расчет припусков на заготовку, уклонов и внутренних и наружных радиусов.

Пример:

1. Расчет общих припусков на заготовку аналитическим методом [7], стр. 185 -189 Припуски и допуски на штамповку по ГОСТ 7505-74.

1. Выбор углов наклона статистическим методом:

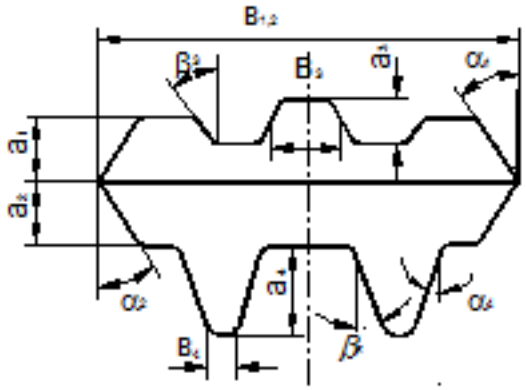


Рис.8

Таблица 1. (смотри рис.8)

| h/B | Штамповка на молотах и мех. прессах без выталкивателя | | Штамповка на мех. прессах с выталкивателем | |
|---|---|---|---|---|
| | α | β | α | β |
| До 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 1-3 | 7 | 10 | 3 | 5 |
| 3-4.5 | 10 | 12 | 5 | 7 |
| 4.5-6.5 | 12 | 15 | 7 | 10 |
| Свыше 6.5 | 15 | 15 | 10 | 12 |

2. Выбор внутренних и наружных радиусов скругления статистическим методом:

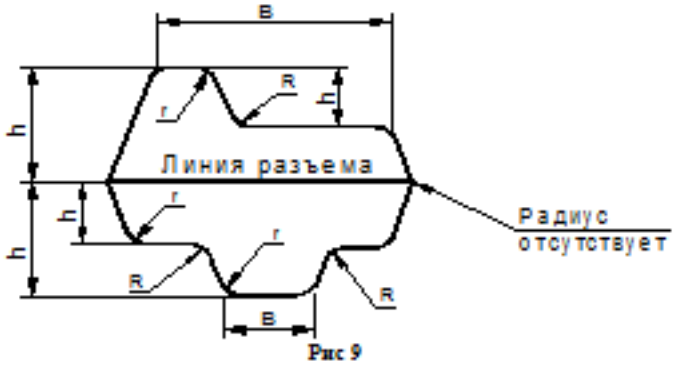



Рис 9

Таблица 2. (смотри рис.9)

| H в мм | r в мм при h/b | | | R в мм при h/b | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | <2 | 2-4 | >4 | <2 | 2-4 | >4 |
| До 15 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 15-25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 8 |
| 25-35 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 35-45 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 45-60 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12.5 | 20 |
| 60-80 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 25 |
| 80-100 | 5 | 6 | 8 | 12.5 | 20 | 35 |
| 100-130 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 130-170 | 8 | 10 | 12.5 | 20 | 30 | 45 |

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Расчет выполнен с точностью до 0.01 мм |
| 4 | Расчет выполнен с точностью до 0.1 мм |
| 3 | Расчет выполнен с точностью до 1 мм |

**Дидактическая единица:** 2.18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

2.1.9. Проектирование и моделирование КЭМ заготовки (штамповка). Моделирование заготовки на основе КЭМ детали и расчетов припусков.


2.1.10. Практическая работа №3. Моделирования заготовки по КЭМ авиационной детали.

2.1.11. Практическая работа №3. Построение чертежа заготовки по КЭМ заготовки авиационной детали.


**Задание №1**

Выполнить КЭМ заговки (штамповки, отливки, ...) по ранее смоделированному КЭМ детали используя рассчитанные припуски, углы и радиуса заготовки в САПР (Unigraphics).


Пример:

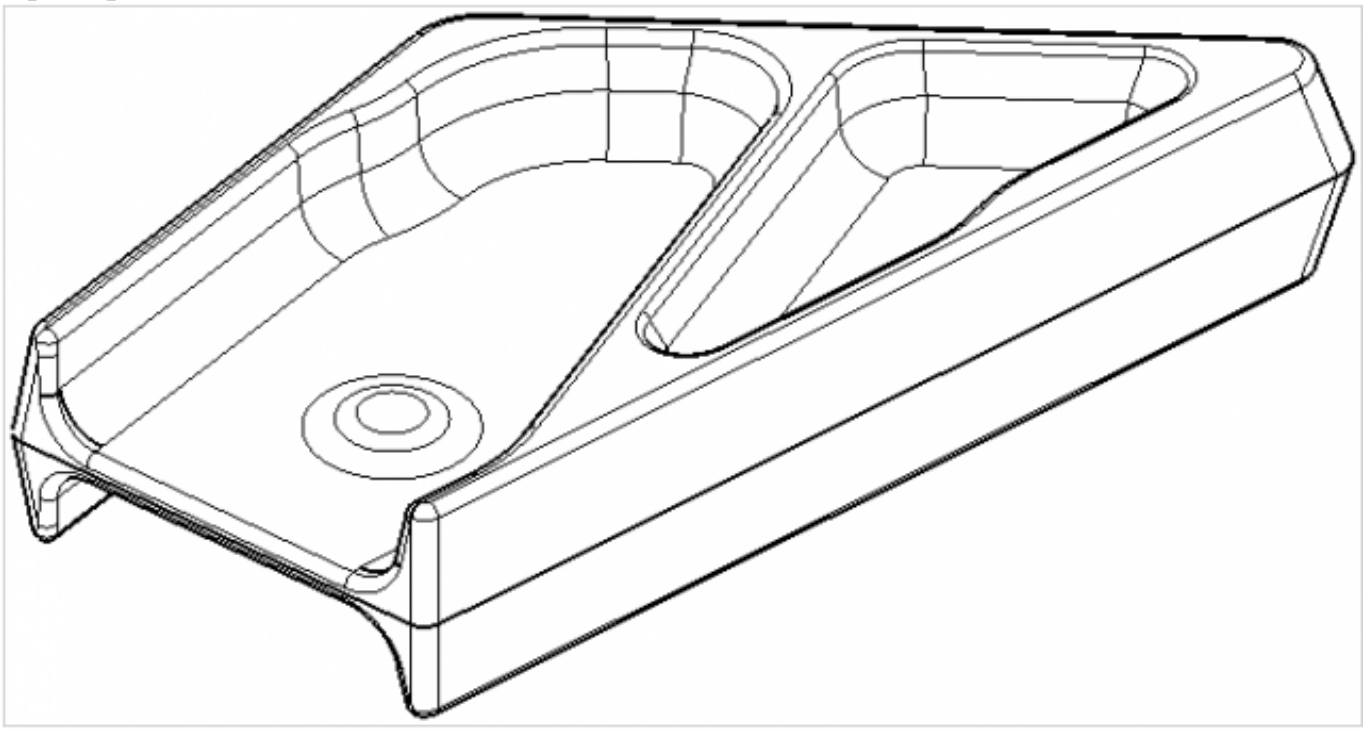


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Выполнены правильно сочетания всех консруктивных элементов |

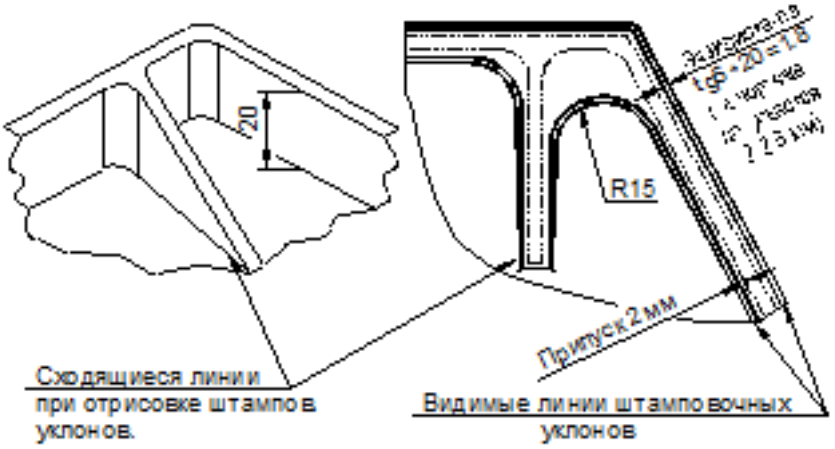




Установка напуска в остром угле (R15).

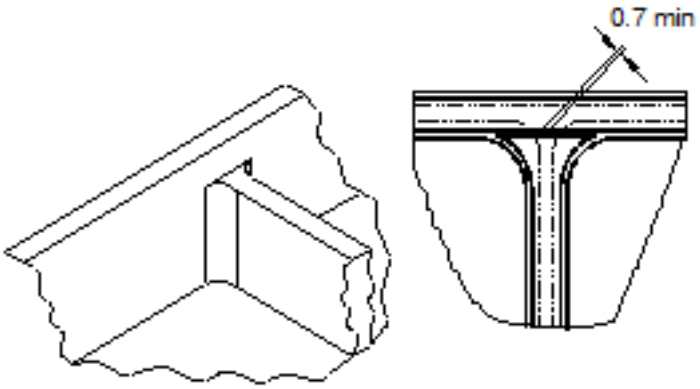


Подход ребра к более высокому борту.

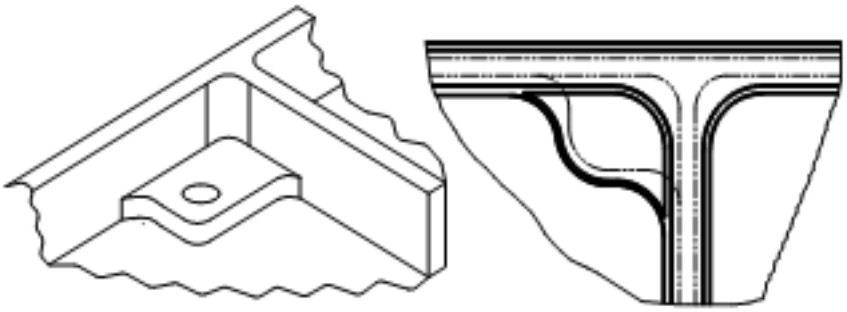

Бобышка у стыка двух ребер (применяется в случае большой высоты бобышки).
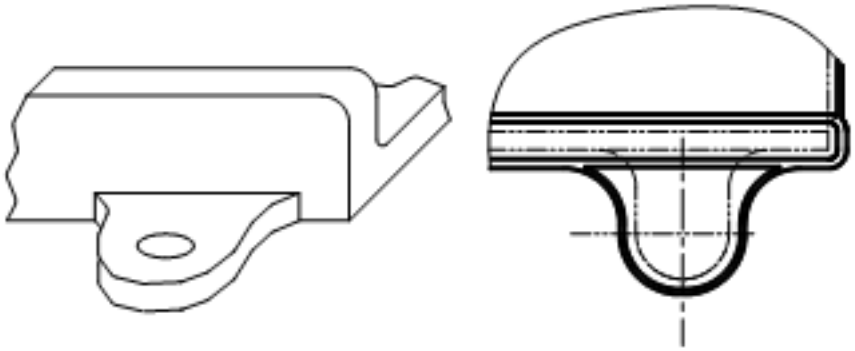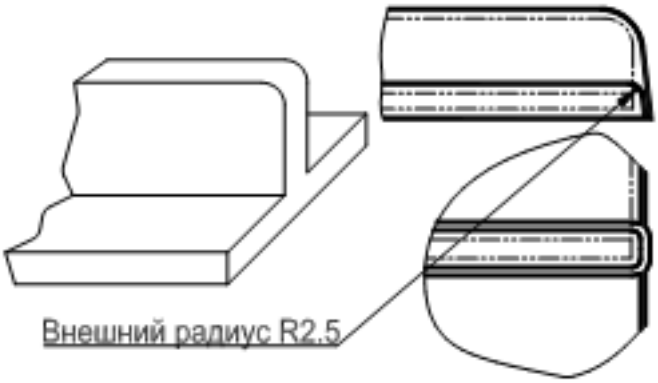
| | |
|---|---|
| |  <br>Прилив у ребра.<br>  <br>Вертикальное ребро на плоскости.<br>2. На всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков<br>3. Выдержанны все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры<br>4. Выдержаны все внутренние радиуса и соблюдены их размеры<br>5. Нет нарушений формы детали и ее размеров |
| 4 | 1. Выполнены с незначительными отклонениями сочетания консруктивных элементов<br>2. Не на всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков<br>3. Выдержанны все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры<br>4. Выдержаны все внутренние радиуса и соблюдены их размеры<br>5. Нет нарушений формы детали и ее размеров |

| | |
|---|---|
| 3 | 1. Выполнены с незначительными отклонениями сочетания консруктивных элементов<br>2. Не на всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков<br>3. Выдержанны не все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры<br>4. Выдержаны не все внутренние радиуса и соблюдены их размеры<br>5. Нет нарушений формы детали и ее размеров |

### 2.2.5 Текущий контроль (ТК) № 5

**Тема занятия:** 2.2.5. Выбор технологического оборудования и инструментальной оснастки для обработки на оборудовании с ЧПУ
**Метод и форма контроля:** Проект (Информационно-аналитический)
**Вид контроля:** Защита
**Дидактическая единица:** 1.13 виды обработки резания;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**
2.2.1. Выбор необходимого инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ и параметров для расчета режимов резания.
**Задание №1**
Перечислете основные виды обработки резанием и дайте их описание

1. **Точение** (обточка). Выполняется, когда заготовка не слишком отличается размерами от нужной детали. Этот процесс может выполняться на таком оборудовании (станках): токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, долбежных, строгальных и т. д. Для этого резания используют резец токарного станка. Процесс происходит при большой скорости вращения детали, которую ей обеспечивает резец. Это движение называется «главным». А резец двигается медленно и поступательно, вдоль или поперек. Такой вид движения имеет название «движение подачи». Скорость резания определяется главным движением.
2. **Сверление**. Это методы обработки металлов резанием, где название говорит само за себя. Происходит на любом станке, где есть сверло. Заготовка зажимается прочно в тисках, а сверло вращается медленными поступательными движениями по одной прямой. В результате, в детали появляется отверстие с диаметром равным размеру сверла.

3. **Фрезерование**. Такие способы обработки металлов резанием могут выполняться лишь на специальных столах-станках — горизонтально-фрезерных. Главным инструментом станочника выполняющего фрезерную обработку металла, которое и совершает главное движение, является фреза. Движение подачи производит в продольном направлении заготовка, оно происходит под прямым углом относительно движению станка. Будущую деталь крепко зажимают на столе, и все время она остается неподвижной.
4. **Строгание**. Происходит на поперечном строгательном оборудовании, станках. Обработка заготовки происходит резцом, выполняющим медленные движения по заданному направлению и обратно. Главное движение принадлежит инструменту — немного изогнутому резцу. Движение подачи совершает заготовка, при чем, оно не сплошное, а прерывистое. Направление последнего движения прямо перпендикулярно главному. В этом виде станков движение резания высчитывается путем сложения рабочего и холостого ходов.

5. **Шлифование**. Мероприятие выполняется при помощи шлифовального круга на кругло шлифовальных станках. Режущий круг делает вращательные движения, а заготовка получает прямолинейную и круговую подачу, но если вытачивается деталь цилиндрической формы. Когда предметом обработки есть плоская поверхность, то заготовка получает подачу лишь в прямом направлении.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названы все виды и дано их описание работ |
| 4 | Названо только четыре вида обработки и их описание |
| 3 | Названо только три вида обработки и их описание |

**Дидактическая единица:** 1.14 виды режущих инструментов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
2.2.1. Выбор необходимого инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ и параметров для расчета режимов резания.
2.2.2. Практическая работа №4. Выбор режущего инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ на ранее спроектированную авиационную деталь.
2.2.3. Расчет режимов резания с использованием САПР и нормативов.
**Задание №1**

Перечислете виды режущих инструментов и дайте их описание

- Резцы: инструмент однолезвийного типа, позволяющий выполнять металлообработку с возможностью разнонаправленного движения подачи;
- Фрезы: инструмент, при использовании которого обработка выполняется вращательным движением с траекторией, имеющей неизменный радиус, и движением подачи, которое по направлению не совпадает с осью вращения;
- Сверла: режущий инструмент осевого типа, который используется для создания отверстий в материале или увеличении диаметра уже имеющихся отверстий. Обработка сверлами осуществляется вращательным движением, дополненным движением подачи, направление которого совпадает с осью вращения;
- **Зенкеры**: инструмент осевого типа, с помощью которого корректируются размеры и форма имеющихся отверстий, а также увеличивается их диаметр;
- Развертки: осевой инструмент, который применяется для чистовой обработки стенок отверстий (уменьшения их шероховатости);
- **Цековки**: металлорежущий инструмент, также относящийся к категории осевых и используемый для обработки торцовых или цилиндрических участков отверстий;
- **Плашки**: используются для нарезания наружной резьбы на заготовках;
- **Метчики**: также применяются для нарезания резьбы – но, в отличие от плашек, не на цилиндрических заготовках, а внутри отверстий;
- **Ножовочные полотна**: инструмент многолезвийного типа, имеющий форму металлической полосы с множеством зубьев, высота которых одинакова. Ножовочные полотна используются для отрезания части заготовки или создания в ней пазов, при этом главное движение резания является поступательным;
- **Долбяки**: применяются для зуботочения или зубодолбления шлицев валов, зубчатых колес, других деталей;
- **Шеверы**: инструмент, название которого происходит от английского слова «shaver» (в переводе – «бритва»). Он предназначен для чистовой обработки зубчатых колес, которая выполняется методом «скобления»;
- **Абразивный инструмент**: бруски, круги, кристаллы, крупные зерна или порошок абразивного материала. Инструмент, входящий в данную группу, применяется для чистовой обработки различных деталей.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названы все виды инструмента и дано их описание |
| 4 | Названо только десять видов инструментов и их описание |

| | |
|---|---|
| 3 | Названо только шесть видов инструментов и их описание |

**Дидактическая единица:** 1.18 методику расчета режимов резания;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.2.3. Расчет режимов резания с использованием САПР и нормативов.
2.2.4. Практическая работа №4 Расчет режимов резания на ранее выбранный инструмент для обработки авиационной детали на оборудовании с ЧПУ.
**Задание №1**
Пояснить методику расчета режимов резанья с использованием нормативов и САПР

1. Произвести выбор инструмента по каталогу
2. Взять из каталога инструментов силу резания на выбранный инструмент
3. Подставить данные инструмента и силы резания и параметров обработки (подача на зуб, глубина, ширина резания, количество проходов, длна обработки) в калькулятор режимов резания
4. Получить количество оборотов шпинделя об/мин, подачу мм/мин

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Ответ дан полный |
| 4 | Ответ не уверенный и не раскрывает всей картины методики |
| 3 | Ответ сбивчевый не точный с поправками и подсказками |

**Дидактическая единица:** 2.13 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.2.1. Выбор необходимого инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ и параметров для расчета режимов резания.

2.2.2. Практическая работа №4. Выбор режущего инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ на ранее спроектированную авиационную деталь.

**Задание №1**

Выбирите инструмент по каталогу для черновой, получистовой и чистовой обработки;

**Выбор инструмента для фрезерования**

**1 Определите тип операции**

В соответствии с типом операции:

- Торцевое фрезерование
- Фрезерование уступов
- Профильное фрезерование
- Фрезерование пазов

Подберите наиболее оптимальный инструмент с точки зрения производительности и надежности обработки.

См. стр. J31.

**2 Определите группу обрабатываемого материала**

Определите, к какой группе обрабатываемости по ISO относится тот материал, который необходимо фрезеровать:

Сталь (P)

Нержавеющая сталь (M)

Чугун (K)

Алюминий (N)

Жаропрочные и титановые сплавы (S)

Материалы высокой твердости (H)

См. таблицу соответствия материалов в разделе I.

**3 Выберите тип фрезы**

Выберите шаг зубьев и тип крепления фрезы.

Как первый выбор рекомендуется нормальный шаг зубьев фрезы.

При работе с большими вылетами и в нестабильных условиях следует выбирать крупный шаг зубьев.

При обработке материалов, дающих элементную стружку, рекомендуется выбирать мелкий шаг зубьев фрезы.

Выберите тип крепления.

**4 Подберите режущую пластину**

Выберите геометрию передней поверхности пластин в соответствии с операцией:

**Геометрия L – для чистовой обработки**

Когда необходимо снизить усилия резания при легких условиях обработки.

**Геометрия M – для получистовой обработки**

Универсальная геометрия для разнообразных условий обработки.

**Геометрия H – для черновой обработки**

Для тяжелой обработки поверхностей с ковочной или литейной коркой, а также при опасности вибраций.

Выберите пластины из твердого сплава, обеспечивающего оптимальную производительность.


**5 Определите начальные режимы обработки**

Рекомендуемые начальные значения скоростей резания и подач

*Обязательные качественные критерии:*

Подбор необходимого инструмента [1] стр.465-467.:

Выбор чернового инструмента в 3 раза больше чистового (до ближайшего по каталогу

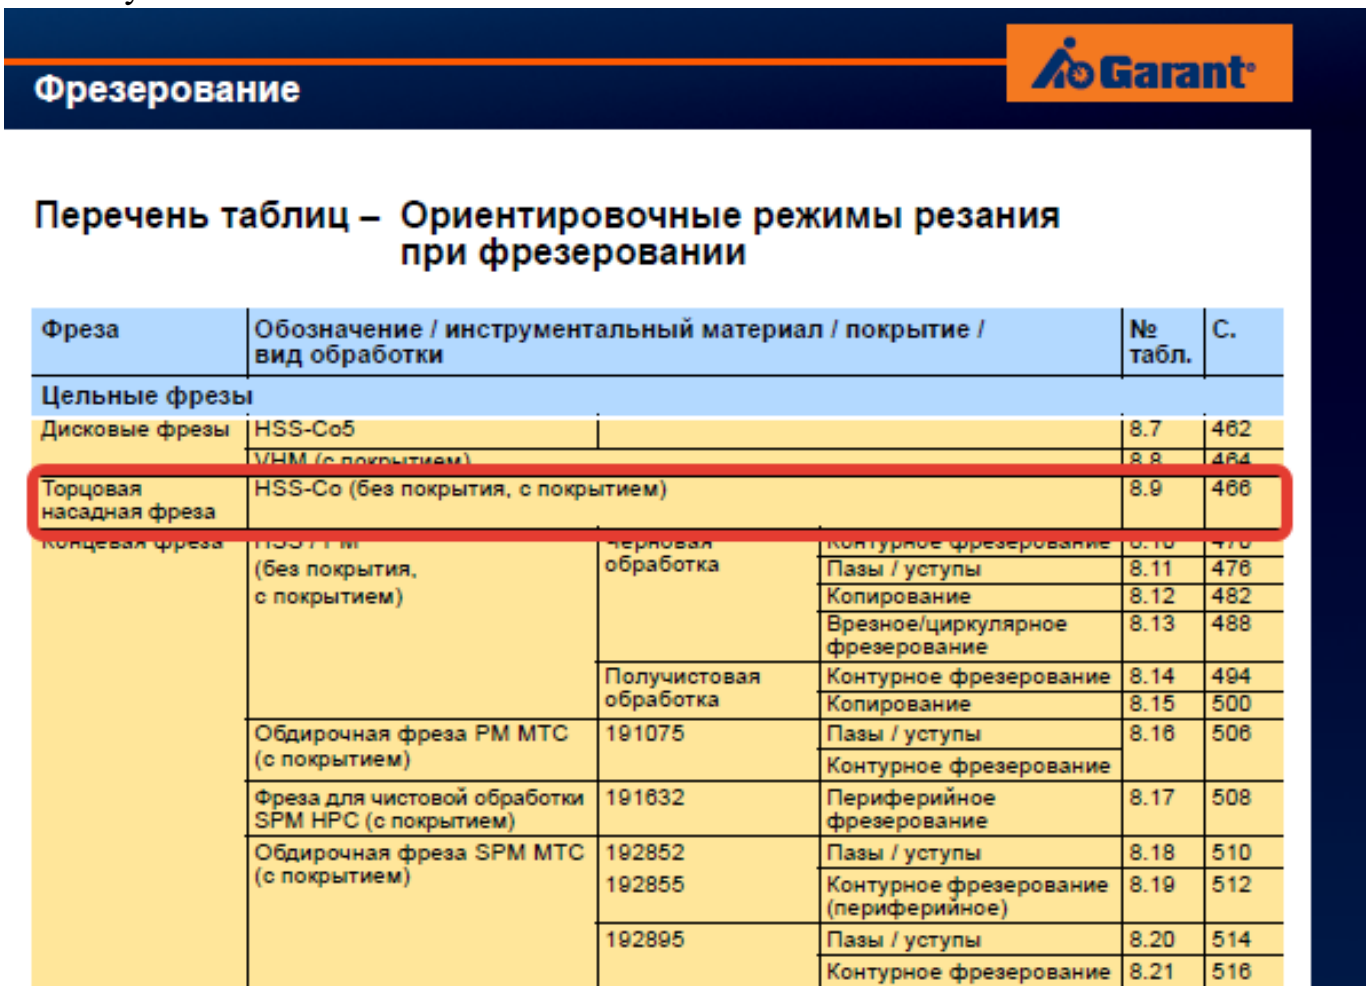

Фрезерование

Garant

Перечень таблиц – Ориентировочные режимы резания при фрезеровании


| Фреза | Обозначение / инструментальный материал / покрытие / вид обработки | | | № табл. | С. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цельные фрезы | | | | | |
| Дисковые фрезы | HSS-Co5 | | | 8.7 | 462 |
| | VHM (с покрытием) | | | 8.8 | 464 |
| Торцовая насадная фреза | HSS-Co (без покрытия, с покрытием) | | | 8.9 | 466 |
| Концевая фреза | HSS / PM (без покрытия, с покрытием) | Черновая обработка | Контурное фрезерование | 8.10 | 470 |
| | | | Пазы / уступы | 8.11 | 476 |
| | | | Копирование | 8.12 | 482 |
| | | | Врезное/циркулярное фрезерование | 8.13 | 488 |
| | | Получистовая обработка | Контурное фрезерование | 8.14 | 494 |
| | | | Копирование | 8.15 | 500 |
| | Обдирочная фреза PM MTC (с покрытием) | 191075 | Пазы / уступы | 8.16 | 506 |
| | | | Контурное фрезерование | | |
| | Фреза для чистовой обработки SPM HPC (с покрытием) | 191632 | Периферийное фрезерование | 8.17 | 508 |
| | Обдирочная фреза SPM MTC (с покрытием) | 192852 | Пазы / уступы | 8.18 | 510 |
| | | 192855 | Контурное фрезерование (периферийное) | 8.19 | 512 |
| | | 192895 | Пазы / уступы | 8.20 | 514 |
| | | | Контурное фрезерование | 8.21 | 516 |

)


## Описание типов инструмента

| Тип | Примеры | Применение инструмента данного типа |
|---|---|---|
| N |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубине резания. Тип N используется для обработки самых разных материалов (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы) стандартной твёрдости и прочности. Тип N обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| NF |  | Фрезы со стружкопомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип NF используется для работы при любых глубинах резания (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы). Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| NR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип NR используется для обработки самых разных материалов (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы) с пределом прочности не выше среднего. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |
| W |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубиной резания. Тип W предназначен специально для обработки резанием мягких, вязких и/или длинностружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Тип W обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| WF |  | Фрезы со стружкопомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип WF используется для работы при любых глубинах резания при обработке мягких, вязких и/или длинностружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| WR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип WR предназначен для обработки мягких, вязких и/или длинно-стружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |
| H |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубиной резания. Тип H предназначен специально для обработки резанием твёрдых и/или коротконстружечных материалов, например, сталей (в том числе закалённых) и чугуна. Тип H обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| HF |  | Фрезы со стружкопомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип HF используется для работы при любых глубинах резания при обработке твёрдых и/или коротконстружечных материалов, например, стали и чугуна. Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| HR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип HR предназначен для обработки твёрдых и/или коротко-стружечных материалов, например, стали и чугуна. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |

435 ;

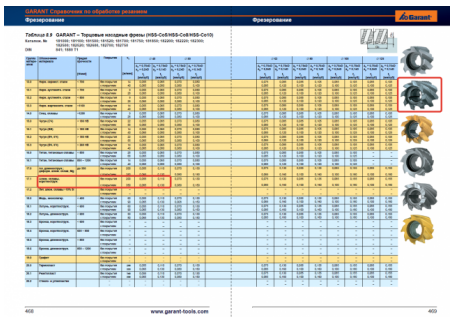

Выбор получистового инструмента в 1.5 раза больше чистового (до ближайшего по каталогу);

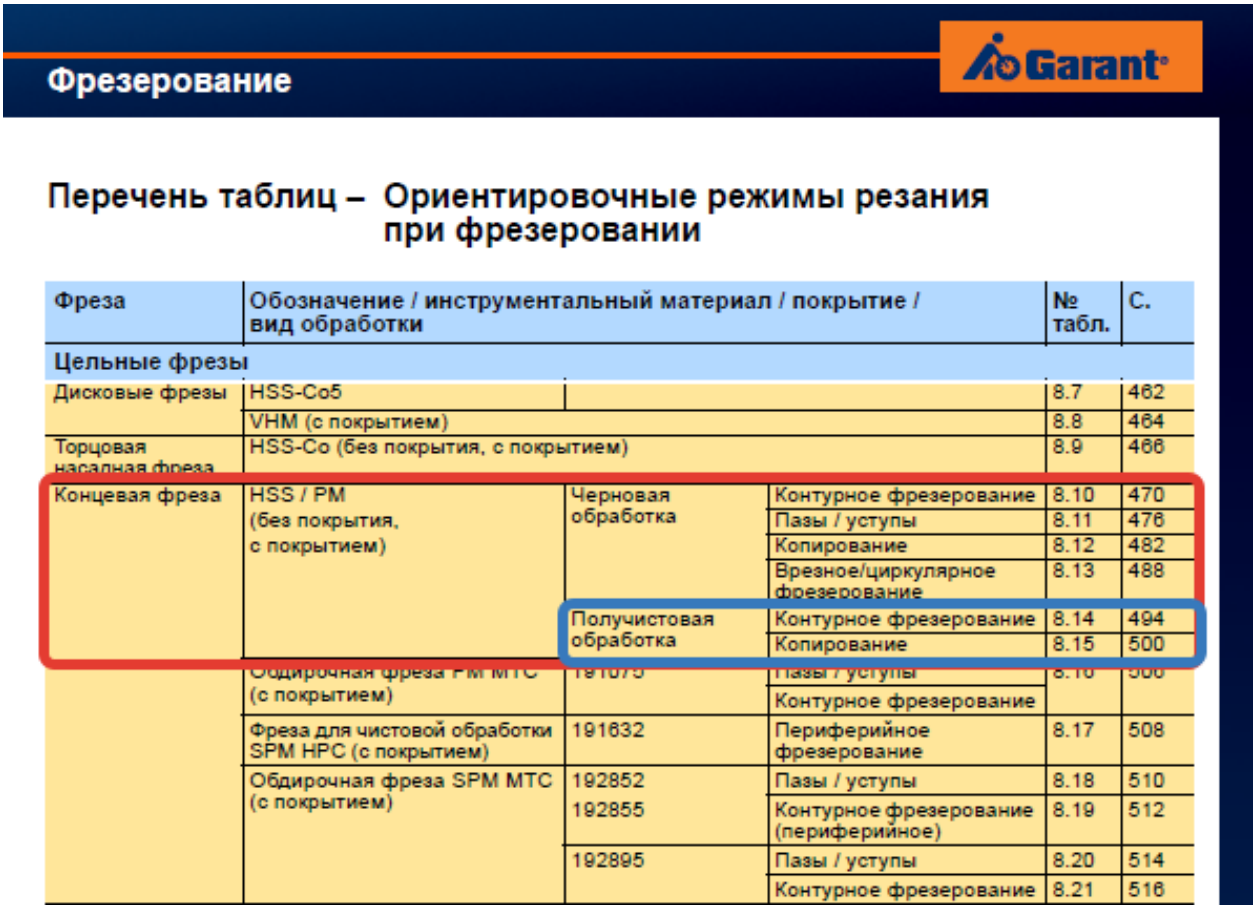
1. 

Фрезерование

Garant

Перечень таблиц – Ориентировочные режимы резания при фрезеровании

| Фреза | Обозначение / инструментальный материал / покрытие / вид обработки | | | № табл. | С. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Цельные фрезы** | | | | | |
| Дисковые фрезы | HSS-Co5 | | | 8.7 | 462 |
| | VHM (с покрытием) | | | 8.8 | 464 |
| Торцовая насадная фреза | HSS-Co (без покрытия, с покрытием) | | | 8.9 | 466 |
| Концевая фреза | HSS / PM (без покрытия, с покрытием) | Черновая обработка | Контурное фрезерование | 8.10 | 470 |
| | | | Пазы / уступы | 8.11 | 476 |
| | | | Копирование | 8.12 | 482 |
| | | | Врезное/циркулярное фрезерование | 8.13 | 488 |
| | | Получистовая обработка | Контурное фрезерование | 8.14 | 494 |
| | | | Копирование | 8.15 | 500 |
| | Обдирочная фреза PM MTC (с покрытием) | 191675 | Пазы / уступы | 8.16 | 506 |
| | | | Контурное фрезерование | | |
| | Фреза для чистовой обработки SPM HPC (с покрытием) | 191632 | Периферийное фрезерование | 8.17 | 508 |
| | Обдирочная фреза SPM MTC (с покрытием) | 192852 | Пазы / уступы | 8.18 | 510 |
| | | 192855 | Контурное фрезерование (периферийное) | 8.19 | 512 |
| | | 192895 | Пазы / уступы | 8.20 | 514 |
| | | | Контурное фрезерование | 8.21 | 516 |



Фр
Опи
Тип
N
NF
NR
W
WF
WR
H
HF
HR

Выбор чистового инструмента по минимальному внутреннему радиусу на детали. При выполнении обкатки при чистовой обработке, диаметр инструмента может быть меньше номинального на 1-2мм;

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Выбор инструмена выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки). |
| 4 | Выбор инструмена выполнен на два типа обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки). |
| 3 | Выбор инструмена выполнен на один тип обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки). |

**Дидактическая единица:** 2.14 рассчитывать режимы резания по нормативам;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.2.3. Расчет режимов резания с использованием САПР и нормативов.
2.2.4. Практическая работа №4 Расчет режимов резания на ранее выбранный инструмент для обработки авиационной детали на оборудовании с ЧПУ.
**Задание №1**
Рассчитаться режимы резания для черновой, получистовой и чистовой обработки используя калькулятор режимов резания;

Пример расчета режимов резания на 1 инструмент:
Проверка правильности расчета режимов резания при обработке . (глубина врезания, подача на зуб, ширина обработки, подача мм. в минуту, оборотов в минуту) для каждого инструмента;

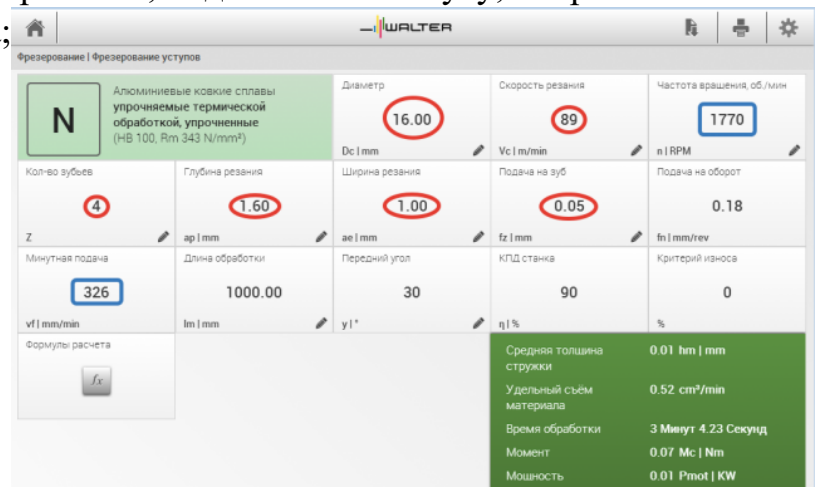


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Расчет режимов резания выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструменты. |
| 4 | Расчет режимов резания выполнен на два типа обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструмента. |
| 3 | Расчет режимов резания выполнен на один тип обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструмента. |

## 2.2.6 Текущий контроль (ТК) № 6

**Тема занятия:** 2.2.11. Последовательность проектирования приспособлений для

обработки на оборудовании с ЧПУ. Анализ конструкции детали и выполняемой технологической операции, выбор элементов базирования и зажима, составление схемы нагрузок, расчет силы зажима для механизированного приспособления, выбор пневмо или гидроцилиндров, расчет на прочность и точность. Графическое компоновка станочного приспособления.

**Метод и форма контроля:** Проект (Информационно-аналитический)

**Вид контроля:** Защита

**Дидактическая единица:** 1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

2.2.1. Выбор необходимого инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ и параметров для расчета режимов резания.

2.2.2. Практическая работа №4. Выбор режущего инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ на ранее спроектированную авиационную деталь.

**Задание №1**

Подобрать материал режущей части инструментов и обосновать его выбор предварительно проанализировав чертеж авиационной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Выбор режущей части сделан правильно и обоснован |
| 4 | Выбор режущей части сделан верно но плохо обоснован |
| 3 | Выбор режущей части сделан не с первого раза |

**Дидактическая единица:** 1.16 технологические возможности металлорежущих станков;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

2.2.7. Выбор инструментальной оснастки под выбранное оборудование и инструмент

2.2.8. Практическая работа №5. Выбор инструментальной оснастки под выбранное оборудование и инструмент для обработки авиационной детали.

2.2.9. Составление карты наладки инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ.

**Задание №1**

Перечислить основные параметры технологических возможностей учитываемых

при выборе оборудования

1. Функциональные возможности станка для удовлетворения нужд ТП
2. Мощьностные характеристики станка относительно мощьности резания чернового инструмента
3. Габариты рабочей зоны станка и размещения на ней оснастки ТП

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислины все параметры |
| 4 | Перечислины все параметры но очень косноязычно |
| 3 | Перечислины все параметры очень косноязычно и приходится ответ тянуть из отвечающего |

**Дидактическая единица:** 2.13 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.2.5. Выбор технологического оборудования и инструментальной оснастки для обработки на оборудовании с ЧПУ
2.2.6. Практическая работа №5. Выбор технологического оборудования с ЧПУ для обработки авиационной детали.
2.2.7. Выбор инструментальной оснастки под выбранное оборудование и инструмент
2.2.8. Практическая работа №5. Выбор инструментальной оснастки под выбранное оборудование и инструмент для обработки авиационной детали.
2.2.9. Составление карты наладки инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ.
2.2.10. Практическая работа №5. Составление карты наладки инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ авиационной детали.
**Задание №1**
Выбрать технологическое оборудования исходя из следующих критериев:

1. Учитываются габариты детали с возможностью их крепления на рабочем столе (габариты+50 (100) мм на сторону)
2. Мощьностные характеристики станка относительно мощьности резания

чернового инструмента
3. Функциональные возможности станка относительно технологической потребности обработки
4. Экономическая выгода от использования станка

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Соблюдены гариты рабочего стола относительно заготовки<br>2. Мощьность двигателя удовлетворяет<br>3. Возможности станка удовлетворяю требованиям обработки<br>4. Экономически выгодно использовать оборудование |
| 3 | 1. Соблюдены гариты рабочего стола относительно заготовки<br>2. Мощьность двигателя удовлетворяет<br>3. Возможности станка избыточны относительно требований обработки<br>4. Экономически не выгодно использовать оборудование |
| 4 | 1. Соблюдены гариты рабочего стола относительно заготовки<br>2. Мощьность двигателя удовлетворяет<br>3. Возможности станка удовлетворяю требованиям обработки<br>4. Экономически выгодно использовать оборудование |

**Задание №2**
Выбрать инструментальную оснастку исходя из следующих критериев:

1. Должна быть целесообразна для данного типа обработки (не понижать качества и точности обработки)
2. Должна удовлетворять возможности установки выбранного инструмента
3. Должна удовлетворять возможности установки в выбранное оборудование

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Оснаска удовлетворяет требованиям обработки<br>2. Оснастка удовлетворяет условиям установки инструмента<br>3. Оснастка удовлетворяет условиям установки в оборудование |

| | |
|---|---|
| 3 | 1. Оснаска не удовлетворяет всем необходимым требованиям обработки<br>2. Оснастка удовлетворяет условиям установки инструмента<br>3. Оснастка удовлетворяет условиям установки в оборудование |
| 4 | 1. Оснаска удовлетворяет требованиям обработки<br>2. Оснастка удовлетворяет условиям установки инструмента<br>3. Оснастка удовлетворяет условиям установки в оборудование |

**Дидактическая единица:** 2.18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

2.2.2. Практическая работа №4. Выбор режущего инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ на ранее спроектированную авиационную деталь.

2.2.9. Составление карты наладки инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ.

2.2.10. Практическая работа №5. Составление карты наладки инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ авиационной детали.

**Задание №1**

Использован пакет САПР ("Компас", Inventor) для построения чертежа инструментальной наладки.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 1. Задействованны команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>2. Использованны команды простановки размеров.<br>3. Использован внутренний текстовый редактор. |
| 4 | 1. Задействованны команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>2. Использованны команды простановки размеров но отдельные размеры изменены вручную.<br>3. Использован внутренний текстовый редактор но не использованно форматирование. |


| | |
|---|---|
| 3 | 1. Задействованны команды ассоциативных связей но не для всех видов и разрезов.<br>2. Использованны команды простановки размеров но отдельные размеры изменены вручную.<br>3. Использован внутренний текстовый редактор но не использованно форматирование. |

**Задание №2**

На основании выбранного оборудования, инструмента и инструментальной оснастки выполнить карту настройки инструмента

1. Бычерить последовательность сборки от базового держателя до инструмента включая оправки патроны (изображения взять с сайта производиеля)
2. Нанести описание и маркировку каждого элемента инструментальной карты
3. Нанести размеры посадочные, формирующие размер вылета инструмента
4. Около каждого инструмента нанести парамеры режимов резания (Об/мин, мм/мин, z/об, силу резания, V, глубину резания)

Пример:

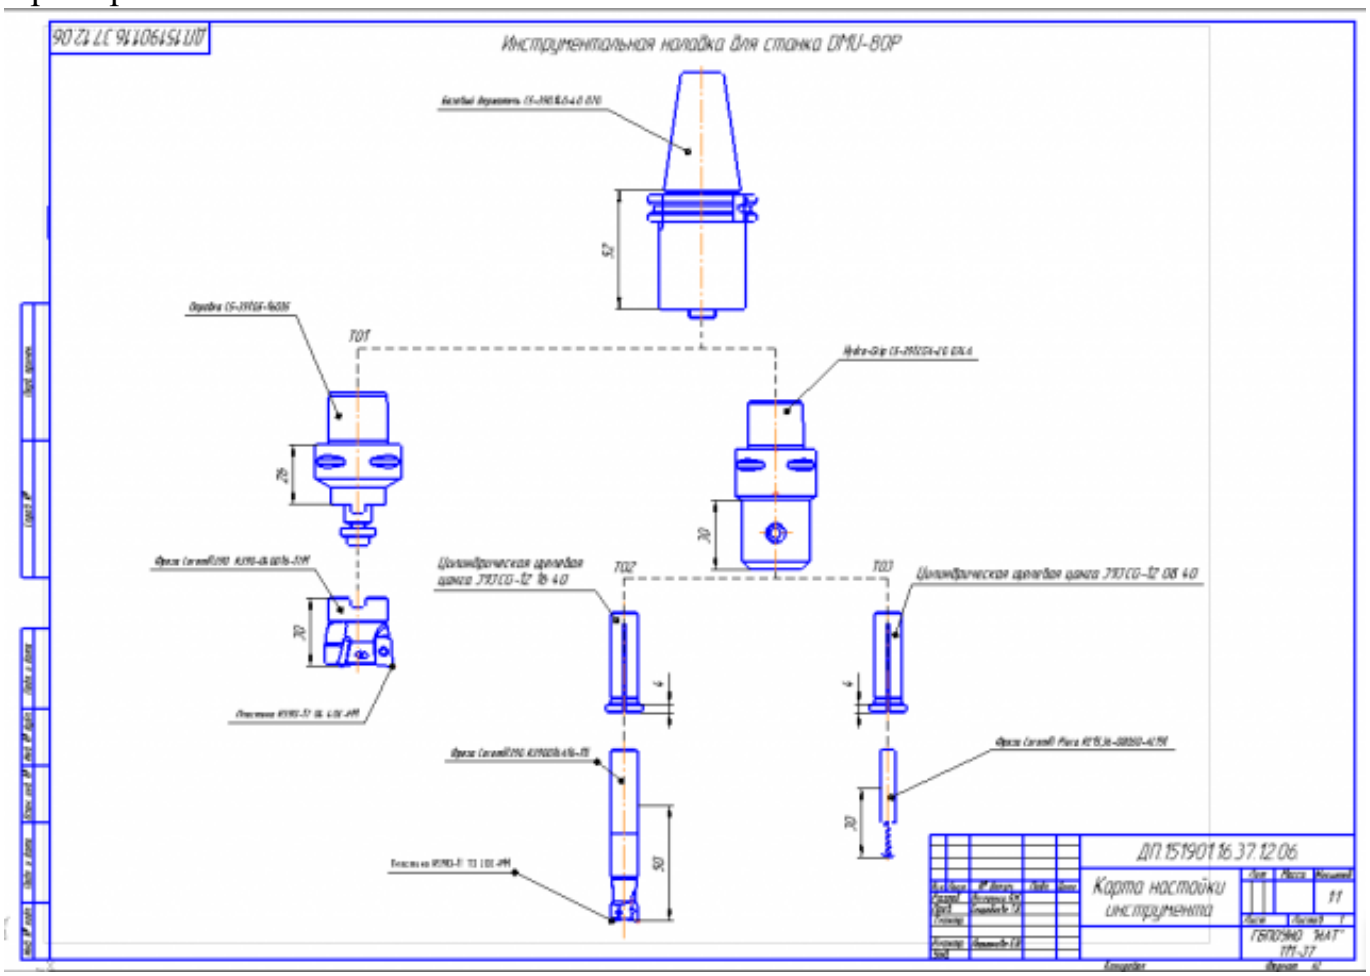

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Все элементы выбраны правельно и соответствуют своим изображениям<br>2. Нанесены верно все присоединительные размеры и имеется общий размер вылета<br>3. Все элементы карты наладки инструмента имеют описание и маркировку<br>4. Нанесены около инструментов все параметры режимов резания<br>5. Есть описание для какого оборудования составлена карта наладки |
| 4 | 1. Все элементы выбраны правельно и соответствуют своим изображениям<br>2. Нанесены верно все присоединительные размеры но не имеется общего размера вылета инструментов<br>3. Все элементы карты наладки инструмента имеют описание и маркировку<br>4. Нанесены около инструментов все параметры режимов резания<br>5. Нет описание для какого оборудования составлена карта наладки |
| 3 | 1. Все элементы выбраны правельно и соответствуют своим изображениям<br>2. Нанесены не все присоединительные размеры и не имеется общего размера вылета инструментов<br>3. Не все элементы карты наладки инструмента имеют описание и маркировку<br>4. Нанесены не все параметры режимов резания<br>5. Нет описание для какого оборудования составлена карта наладки |

### 2.2.7 Текущий контроль (ТК) № 7

**Тема занятия:** 2.2.14. Практическая работа №6. Проектирование станочного приспособления под авиационную деталь. Моделирование ЭМС.
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:**
**Дидактическая единица:** 1.17 назначение станочных приспособлений;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей.

**Занятие(-я):**

2.2.11. Последовательность проектирования приспособлений для обработки на оборудовании с ЧПУ. Анализ конструкции детали и выполняемой технологической операции, выбор элементов базирования и зажима, составление схемы нагрузок, расчет силы зажима для механизированного приспособления, выбор пневмо или гидроцилиндров, расчет на прочность и точность. Графическое компоновка станочного приспособления.

**Задание №1**

На какие группы делятся приспособления по степени специализации

1. универсальные (УП), применяемые при обработке различных деталей путем установки отдельных элементов приспособления на требуемый размер (станочные тиски, токарные патроны, поворотные столы, делительные головки и т. д.);
2. переналаживаемые (многопредметные), предназначенные для обработки различных деталей; они могут быть:
3. универсально-сборные (УСП) (специальные приспособления, собираемые из стандартных деталей, входящих в комплект этих приспособлений);
4. универсально-наладочные (УНП) со сменными нормализованными наладками (тиски со сменными фасонными кулачками и губками, патроны цанговые со сменными кулачками или ложементами - базовыми деталями, протяжные патроны со сменными направляющими и т. п.); сюда же относятся групповые приспособления для обработки определенной группы деталей; такие приспособления могут быть со сменными наладками или с постоянными установочными элементами, обеспечивающими обработку разных деталей без переналадки;
5. специальные (СП), предназначенные для обработки одной или группы конструктивно и технологически однородных деталей и спроектированные, исходя из определенных условий обработки, формы и размеров заготовки при однажды принятой схеме базирования.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названы все группы и раскрыты их свойства |
| 4 | Названо только четыре группы и раскрыты их свойства |
| 3 | Названо только три группы и раскрыты их свойства |

**Дидактическая единица:** 2.8 анализировать и выбирать схемы базирования;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.2.11. Последовательность проектирования приспособлений для обработки на оборудовании с ЧПУ. Анализ конструкции детали и выполняемой технологической операции, выбор элементов базирования и зажима, составление схемы нагрузок, расчет силы зажима для механизированного приспособления, выбор пневмо или гидроцилиндров, расчет на прочность и точность. Графическое компоновка станочного приспособления.
**Задание №1**
Исходя из анализа чертежа выбрать необходимую схему базирования заготовке в приспособлении
Выбрать правильную схему базирования. [7] стр. 45-48

- Установка на три взаимноперпендикулярные плоскости;
- Установка на наружную цилиндрическую поверхность (НЦП) и перпендикулярную ее оси плоскость;
- Установка на внутреннюю цилиндрическую поверхность (ВЦП) (отверстие) и перпендикулярную ее оси плоскость;
- На два отверстия и перпендикулярную их осям плоскость;
- На две цилиндрические поверхности с пересекающимися или перпендикулярными осями;
- На конические поверхности.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база совпадает с измерительной. |
| 4 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база не совпадает с измерительной. |

| | |
|---|---|
| 3 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет не достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база не совпадает с измерительной. |

### 2.2.8 Текущий контроль (ТК) № 8


**Тема занятия:** 2.2.18. Разработка технологического процесса детали обработки детали в САПР ТП.
**Метод и форма контроля:** Проект (Информационно-аналитический)
**Вид контроля:** Защита
**Дидактическая единица:** 1.17 назначение станочных приспособлений;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Занятие(-я):**

**Задание №1**
На какие группы делятся приспособления по степени специализации

1. универсальные (УП), применяемые при обработке различных деталей путем установки отдельных элементов приспособления на требуемый размер (станочные тиски, токарные патроны, поворотные столы, делительные головки и т. д.);
2. переналаживаемые (многопредметные), предназначенные для обработки различных деталей; они могут быть:
3. универсально-сборные (УСП) (специальные приспособления, собираемые из стандартных деталей, входящих в комплект этих приспособлений);
4. универсально-наладочные (УНП) со сменными нормализованными наладками (тиски со сменными фасонными кулачками и губками, патроны цанговые со сменными кулачками или ложементами - базовыми деталями, протяжные патроны со сменными направляющими и т. п.); сюда же относятся групповые приспособления для обработки определенной группы деталей; такие приспособления могут быть со сменными наладками или с постоянными установочными элементами, обеспечивающими обработку разных деталей без переналадки;
5. специальные (СП), предназначенные для обработки одной или группы конструктивно и технологически однородных деталей и спроектированные, исходя из определенных условий обработки, формы и размеров заготовки при однажды принятой схеме базирования.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Названы все группы и раскрыты их свойства |
| 4 | Названо только четыре группы и раскрыты их свойства |
| 3 | Названо только три группы и раскрыты их свойства |

**Дидактическая единица:** 2.1 читать чертежи;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.1.9. Проектирование и моделирование КЭМ заготовки (штамповка). Моделирование заготовки на основе КЭМ детали и расчетов припусков.
2.1.10. Практическая работа №3. Моделирования заготовки по КЭМ авиационной детали.
2.1.11. Практическая работа №3. Построение чертежа заготовки по КЭМ заготовки авиационной детали.
2.2.1. Выбор необходимого инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ и параметров для расчета режимов резания.
2.2.15. Практическая работа №6. Построение чертежа станочного приспособления по ЭМС.
2.2.16. Построение спецификации по чертежу станочного приспособления.
2.2.17. Практическая работа №6. Построение спецификации по чертежу станочного приспособления.
**Задание №1**
Прочитать и анализировать чертеж заготовки детали для подготовки составления компановки станосного приспособления

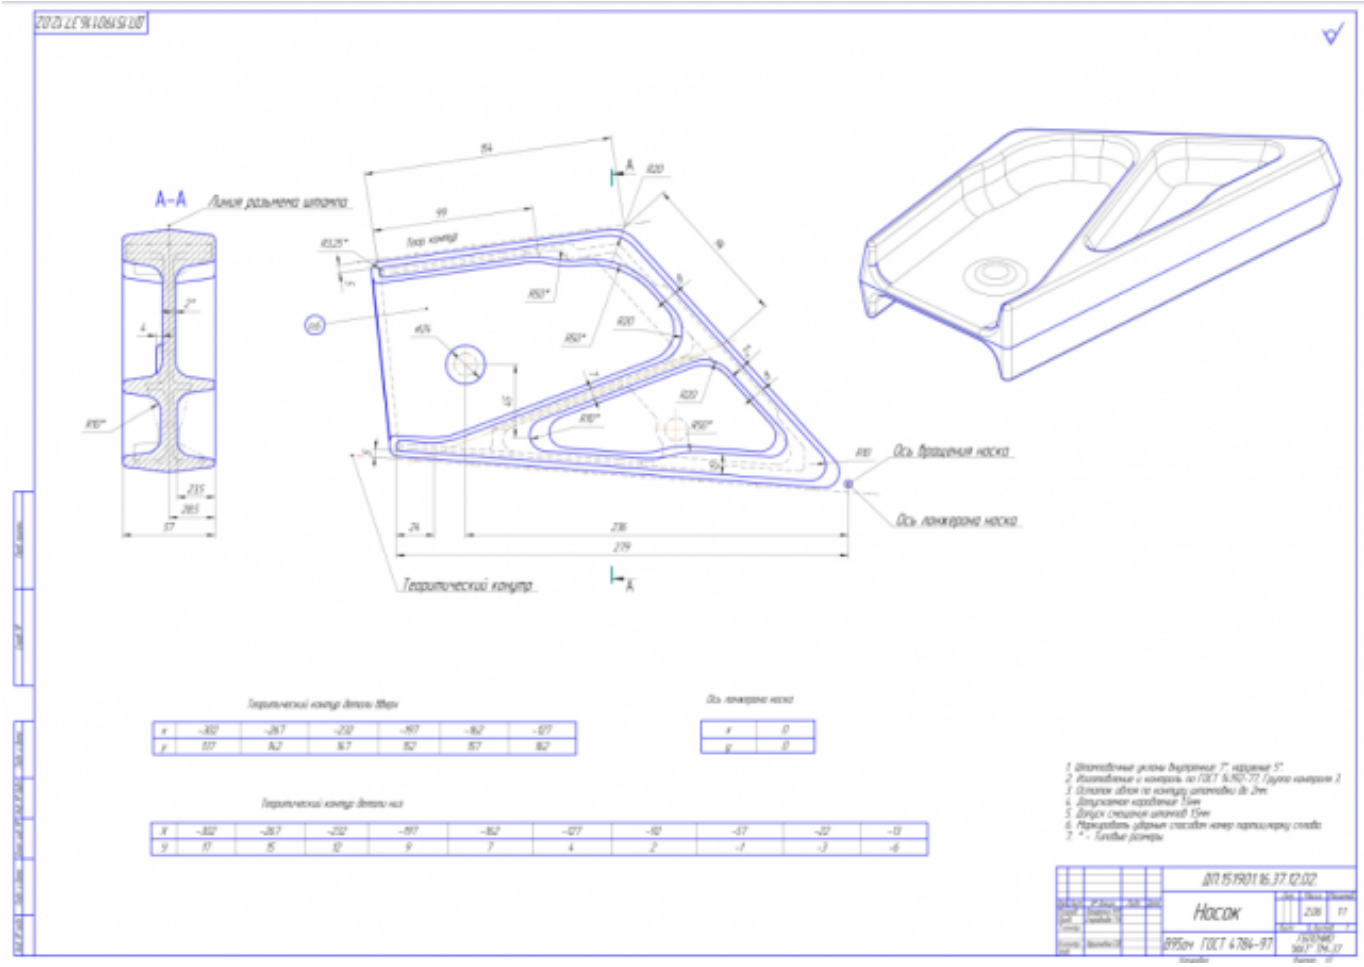


| Оценка | Показатели оценки |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | 1. Прочитана основная надпись по предложенному чертежу детали - 2 балла<br>2. Прочитаны технические условия изготовления детали - 3 балла<br>3. Названа общая шероховатость и шероховатости отдельных поверхностей, а так же вид обработки - 5 баллов<br>4. Дано описание назначения и принципа работы детали - 7 баллов.<br>5. Названы виды, разрезы, сечения, по которым определяются форма и размеры детали согласно ГОСТ 2. 305-2008 – 10 баллов.<br>6. Расшифрованы условные обозначения резьбы, посадок, взаимного расположения поверхностей и отклонений геометрической формы - 8 баллов.<br>7. Выявлена геометрическая форма внешнего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 - 3 балла.<br>8. Описана геометрическая форма внутреннего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 – 3 балла.<br>9. Названы на чертеже габаритные, установочные и монтажные размеры детали – 4 балла.<br><br>Набрано от 40 до 45 баллов |
| 4 | Набрано от 31 до 39 баллов |
| 3 | Набрано от 13 до 30 баллов |

**Дидактическая единица:** 2.8 анализировать и выбирать схемы базирования;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**

**Задание №1**

Исходя из анализа чертежа выбрать необходимую схему базирования заготовке в приспособлении

Выбрать правильную схему базирования. [7] стр. 45-48


- Установка на три взаимноперпендикулярные плоскости;
- Установка на наружную цилиндрическую поверхность (НЦП) и перпендикулярную ее оси плоскость;
- Установка на внутреннюю цилиндрическую поверхность (ВЦП) (отверстие) и перпендикулярную ее оси плоскость;
- На два отверстия и перпендикулярную их осям плоскость;
- На две цилиндрические поверхности с пересекающимися или перпендикулярными осями;
- На конические поверхности.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база совпадает с измерительной. |
| 4 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база не совпадает с измерительной. |
| 3 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет не достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база не совпадает с измерительной. |

**Задание №2**

Составить компановку приспособления и нанести на нее схему нагрузок

Пример:

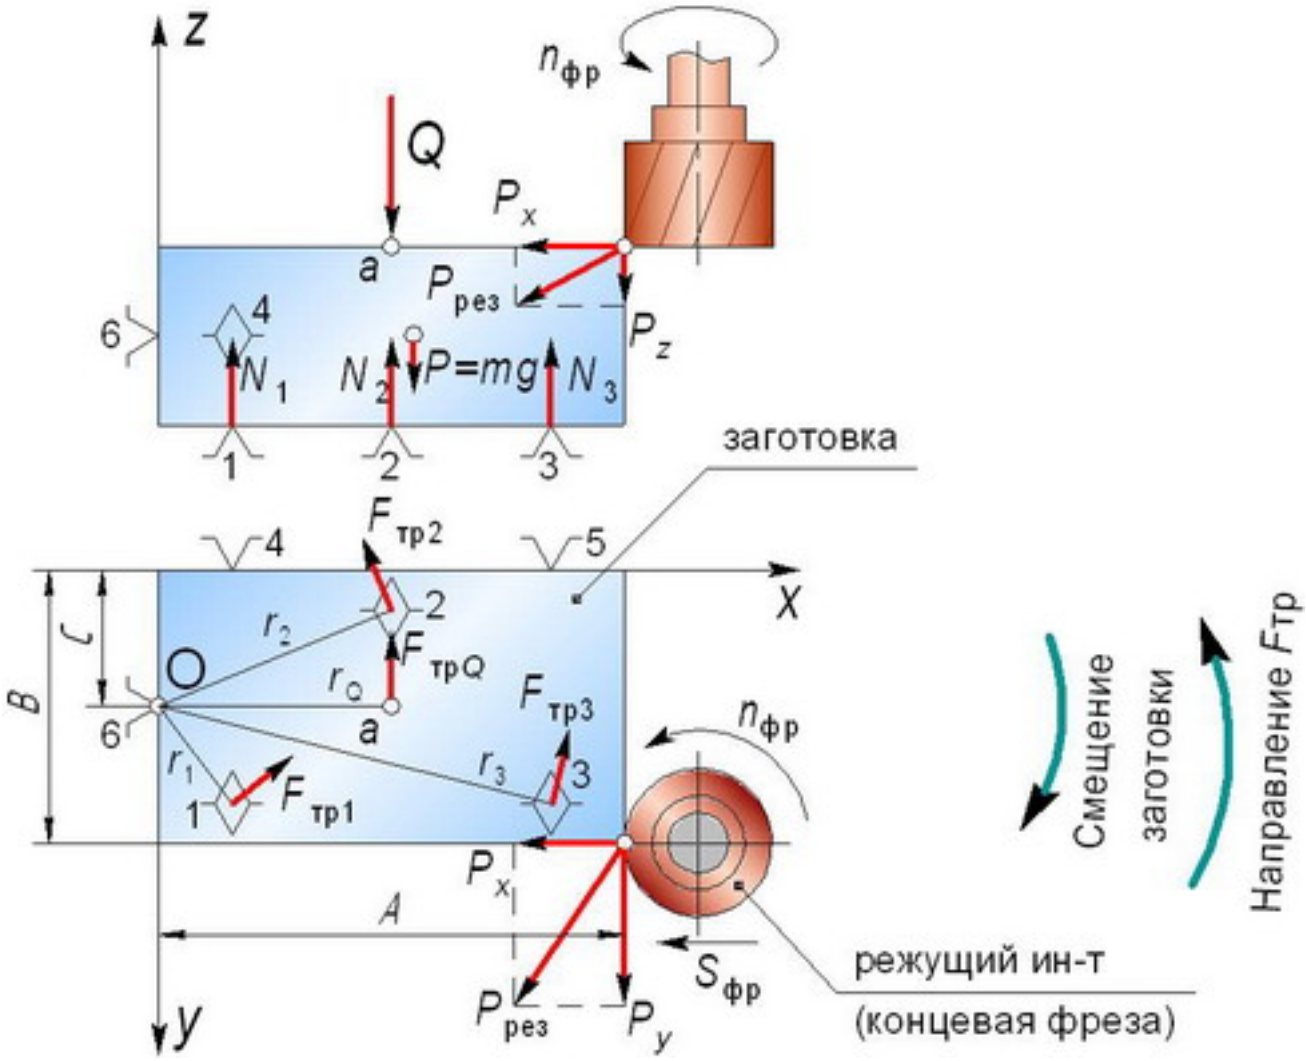


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Компановка и схема нагрузок составлена верно |
| 4 | Компановка и схема нагрузок содержит незначительные ошибки |
| 3 | Компановка и схема нагрузок содержит ошибки и требует доработки |

**Задание №3**

Произвести расчет силы резанья (на основе режимов резания ). [7] стр.281.

Или используем калькулятор режимов резания Walter и считаем удельную силу резания $k_c = \frac{1-0{,}01 \times \gamma_0}{h_m^{m_c}} \times k_{c1.1}$ [N/mm²]

Расчет производится на самый крупный инструмент.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Сила резания расчитана верно |
| 4 | Сила резания расчитана с не достаточной точностью |
| 3 | Расчет силы резанья требует повторного расчета для уточнения правильности |

**Задание №4**

Расчитать силу зажима детали на основе ранее сделанных расчетов.

$$W = \frac{(P_z + P_0 \cdot f) \cdot K_з}{1{,}5\, f}, H$$

или [7] стр.80

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Расчет силы зажима выполнен верно |
| 4 | Расчет силы зажима выполнен с не достаточной точностью |
| 3 | Расчет силы зажима требует повторного расчета для уточнения правильности |

**Задание №5**

Выполнить расчет диаметра шпилек и произвести их выбор из библиотек САПР (Компас)

$$d_{шр} = \sqrt{\frac{2 \cdot W}{0.5 \cdot [\sigma]}}$$


.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Диаметр расчитан верно и шпилька подобрана правильно |
| 4 | Диаметр расчитан верно и шпилька подобрана не верно |
| 3 | Расчет требует повторного расчета для уточнения правильности |

**Задание №6**

Расчитать габариты прихватов их выборать их из библиотек САПР (Компас)

1. Ширина прихвата B принимается (3 … 3,5) о шпильки ($d_{ШР}$) B = 3,2 • $d_{ШР}$

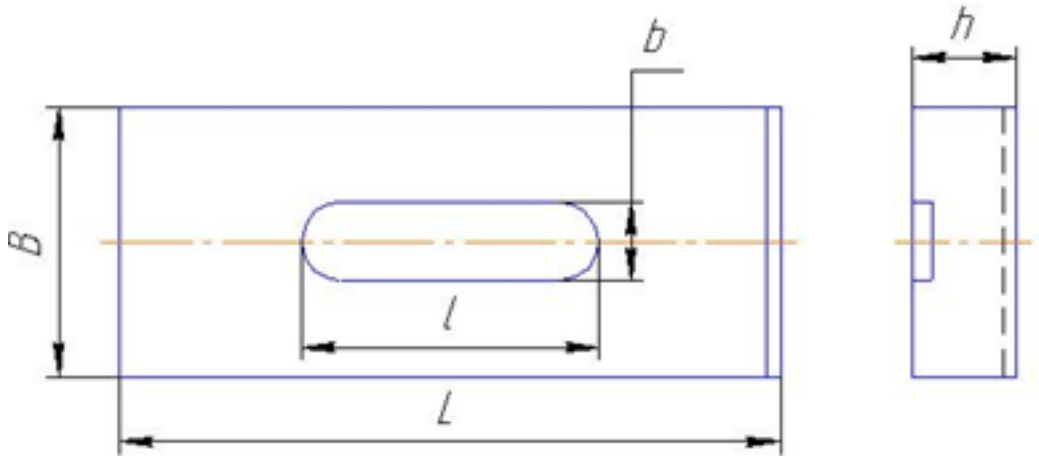


2. Высота h = (1,1 … 1,3) • $d_{ШР}$
3. Длина L = (6 … 10) • $d_{ШР}$

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Прихват расчитан и выбран верно |
| 4 | Прихват расчитан верно но подобран не верно |
| 3 | Расчет требует повторного расчета для уточнения правильности |

**Задание №7**

Расчитать габариты плиты основания приспособления.

1. Длины (длина ложемента + 2 диаметра самой большой фрезы + 2 припуска (5мм) + длина прихвата + 2 раза 50мм
2. Ширина (ширина ложемента + 2 диаметра самой большой фрезы + 2 припуска (5мм) + длина прихвата + 2 раза 50мм
3. Толщина (0,25 * на длину плиты основания)

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Все параметры высчитаны верно |
| 4 | Все параметры высчитаны верно но с избыточной точностью |
| 3 | Расчет параметров собержит ошибки и требует перерасчета |

**Задание №8**

Провести прочностной расчет элементов конструкции приспособления.

1. Расчет резьбы винта на срез.

Используем условие прочности по напряжениям среза.
$T = F / (\pi\ d1\ H\ K\ Km) \leq [\tau]$, МПа

2. Расчет винтов на растяжение.

Используем условие прочности по напряжениям растяжения.
$\Sigma = F / [(\pi/4)\ d2\ 1] \leq [\sigma]$, МПа

3. Расчет резьбы гайки на срез.

Используем условие прочности по напряжениям среза.
$T = F / (\pi\ d\ H\ K\ Km) \leq [\tau]$, МПа

4. Расчет прихвата на прочность.

Рассчитаем прогиб прихвата в месте касания детали:
$У = (Q * l3\ ) / (3 * E * J)$, мм

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Все параметры высчитаны верно |
| 4 | Все параметры высчитаны верно но с недостаточной точностью |
| 3 | Расчет параметров собержит ошибки и требует перерасчета |

**Дидактическая единица:** 2.18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

2.2.12. Моделирование ЭМС станочного приспособления.

2.2.13. Практическая работа №6. Проектирование станочного приспособления под авиационную деталь. Расчет силы зажима и на прочностные расчеты элементов конструкции.

2.2.14. Практическая работа №6. Проектирование станочного приспособления под авиационную деталь. Моделирование ЭМС.

2.2.15. Практическая работа №6. Построение чертежа станочного приспособления по ЭМС.


2.2.16. Построение спецификации по чертежу станочного приспособления.

2.2.17. Практическая работа №6. Построение спецификации по чертежу станочного приспособления.

**Задание №1**

На основании ранее выполненных расчетов силы зажима и расчета на прочность, а также КЭМ заготовки смоделировать ЭМС станочного приспособления

Пример:

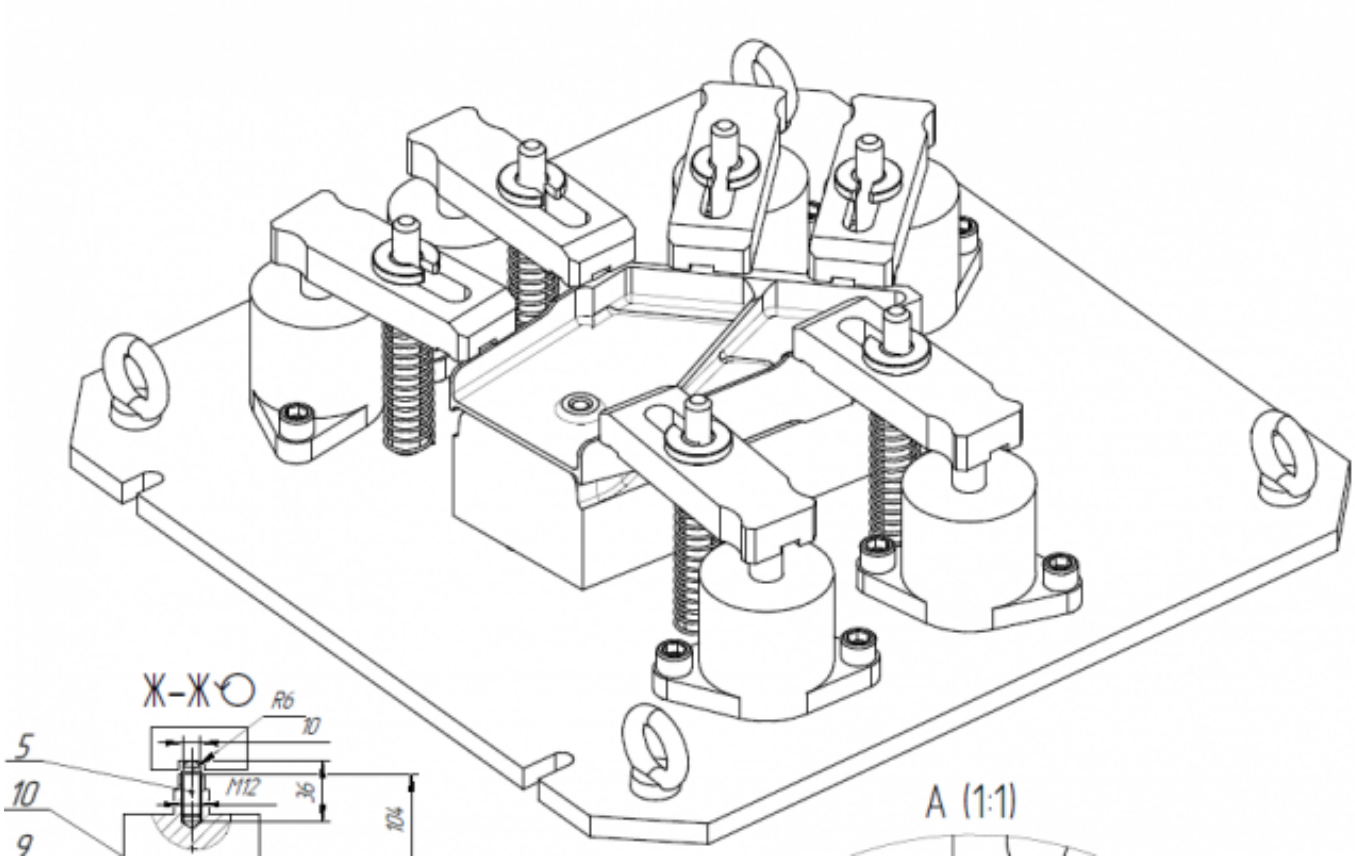



| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Модель сборки полностью соответствует назначению и функциональности<br>2. Размеры модели сборки и элементов соответствуют расчетным и подобранным размерам<br>3. Деталь за базированна на приспособлении согласно расчетов на базирование<br>4. Ложемент в сборке приспособления полностью соответствует конфигурации детали<br>5. Модель приспособления не имеет изьянов и недоработок.. |

| | |
|---|---|
| 4 | 1. Модель сборки полностью соответствует назначению и функциональности<br>2. Размеры модели сборки и элементов не все соответствуют расчетным<br>3. Деталь за базированна на приспособлении согласно расчетов на базирование<br>4. Ложемент в сборке приспособления полностью соответствует конфигурации детали<br>5. Модель приспособления имеет некоторые изьяны и недоработоки. |
| 3 | 1. Модель сборки полностью соответствует назначению и функциональности<br>2. Размеры модели сборки и элементов не соответствуют расчетным<br>3. Деталь за базированна на приспособлении согласно расчетов на базирование<br>4. Ложемент в сборке приспособления не полностью соответствует конфигурации детали<br>5. Модель приспособления имеет некоторые изьяны и недоработоки. |

**Задание №2**
Выполнить чертеж станочного приспособления на основании ЭМС.

Пример:

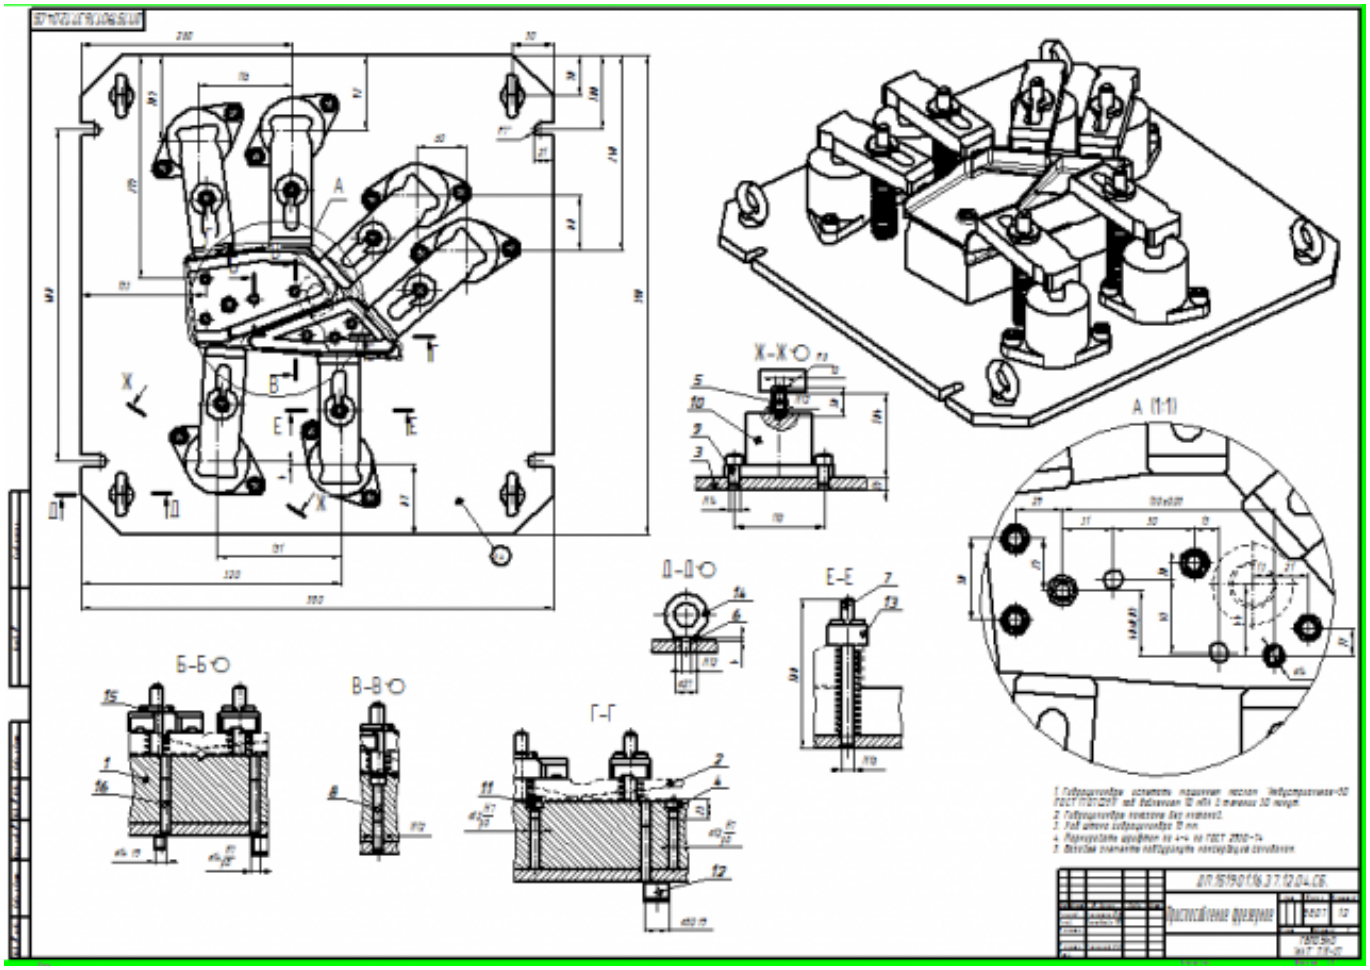

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68;<br>3. Вписаны технические условия описания приспособления согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 4 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа выполнены с небольшим нарушением ГОСТ 2. 305-68;<br>2. Нанесены размеры с небольшим нарушением ГОСТ 2307-68;<br>3. Вписаны технические условия описания приспособления выполнены с небольшим нарушением ГОСТ 2309-68; |

| | |
|---|---|
| 3 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа выполнены с нарушением ГОСТ 2. 305-68 и содержат ошибки;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68 и имеют отклонения от истинных размеров;<br>3. Вписаны технические условия описания приспособления выполнены с нарушением ГОСТ 2309-68 и являются не полными; |

### 2.2.9 Текущий контроль (ТК) № 9

**Тема занятия:** 3.1.1. Этапы разработки управляющих программ с применением САПР.

**Метод и форма контроля:** Проект (Информационно-аналитический)

**Вид контроля:** Защита

**Дидактическая единица:** 1.5 методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Занятие(-я):**

2.2.18. Разработка технологического процесса детали обработки детали в САПР ТП.

**Задание №1**

Перечислить порядок разработки технологического процесса

1. Входной контроль заготовки
2. Разметка базовых поверхностей
3. Обработка базовых поверхностей
4. Слесарная операция
5. Контрольная
6. Обработка первой стороны детали на оборудовании с ЧПУ
7. Слесарная операция
8. Контрольная
9. Обработка второй стороны детали на оборудовании с ЧПУ
10. Слесарная операция
11. Контрольная
12. Доводочные операции
13. Слесарная операция
14. Контрольная
15. Транспортная в цех покрытия

16. Контрольная
17. Контрольная
18. Маркировочная

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все этапы перечилины верно и в правильном порядке |
| 4 | Все этапы перечилины верно но некоторые этапы перепутаны |
| 3 | Перечилины не все этапы и некоторые перепутаны |

**Дидактическая единица:** 2.10 составлять технологический маршрут изготовления детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

2.2.18. Разработка технологического процесса детали обработки детали в САПР ТП.

2.2.19. Практическая работа №7. Разработка технологического процесса авиационной детали обработки детали в САПР ТП.


**Задание №1**

Выполнить составление маршрутного технологического процесса изготовления авиационной детали.

Порядок заполнения маршрутной карты:

- Универсальные операции;
- Контрольные операции;
- Слесарные операции;
- Операции на оборудовании с ЧПУ;
- Вспомогательные операции;
- Наименование и код операции;
- Наименование и код оборудования, профессии;
- Код условия труда;
- Степень механизации;
- Разряд и форма оплаты труда;

- Код инструкции ТБ;
- Объем партии и т.д.;
- Основные данные обрабатываемой детали;

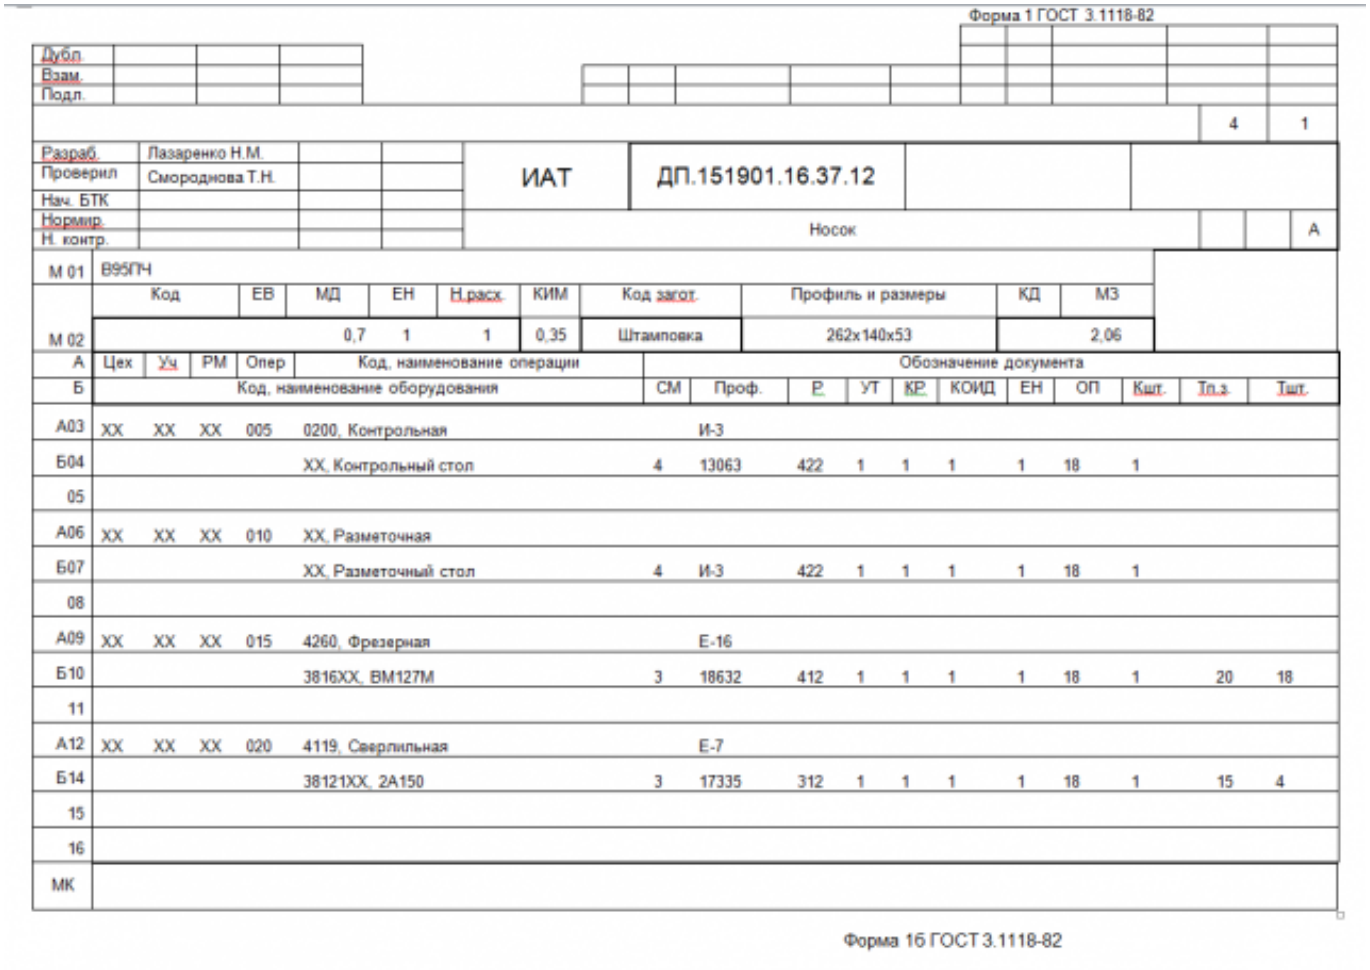

Форма 1 ГОСТ 3.1118-82

Дубл.
Взам.
Подл.

4 1

Разраб. Лазаренко Н.М.
Проверил Смороднова Т.Н.
Нач. БТК
Нормир.
Н. контр.

ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | Носок | А

М 01 В95ГЧ

| | Код | ЕВ | МД | ЕН | Н.расх. | КИМ | Код загот. | Профиль и размеры | КД | МЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М 02 | | | 0,7 | 1 | 1 | 0,35 | Штамповка | 262x140x53 | | 2,06 |

| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | Код, наименование оборудования | | | | | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. |
| А03 | ХХ | ХХ | ХХ | 005 | 0200, Контрольная | | И-3 | | | | | | | | | |
| Б04 | ХХ, Контрольный стол | | | | | 4 | 13063 | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А06 | ХХ | ХХ | ХХ | 010 | ХХ, Разметочная | | | | | | | | | | | |
| Б07 | ХХ, Разметочный стол | | | | | 4 | И-3 | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А09 | ХХ | ХХ | ХХ | 015 | 4260, Фрезерная | | Е-16 | | | | | | | | | |
| Б10 | 3816ХХ, ВМ127М | | | | | 3 | 18632 | 412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 18 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А12 | ХХ | ХХ | ХХ | 020 | 4119, Сверлильная | | Е-7 | | | | | | | | | |
| Б14 | 38121ХХ, 2А150 | | | | | 3 | 17335 | 312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 15 | 4 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МК | | | | | | | | | | | | | | | | |

Форма 16 ГОСТ 3.1118-82

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Маршрутный техпроцес составлен без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 4 | При составлении маршрутного техпроцеса допущено 7 ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 3 | Маршрутный техпроцес содержит 10 ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |

**Дидактическая единица:** 2.11 проектировать технологические операции;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

2.2.18. Разработка технологического процесса детали обработки детали в САПР ТП.
2.2.19. Практическая работа №7. Разработка технологического процесса авиационной детали обработки детали в САПР ТП.

**Задание №1**

Разработать операционную карту для универсальной операци.
Порядок заполнения операционной карты:

- Выполнить описание переходов операции;
- Выполнить выбор инструмента для операции (из практической №4);
- Занести режимы резания на операцию (из практической №4);
- Занести нормы времени на операцию;
- Заполнить параметры переходов;
- Основные данные обрабатываемой детали;
- Оборудование

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дубл. | | | |
| Взам. | | | |
| Подл. | | | |
| | | 1 | 1 |
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | |
| Нач. БТК | | | Носок — А — 015 |
| Нормир. | | | |
| Н. Контр. | | | |

Смотри карту эскизов к операции

| Наименование операции | | | | Материал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фрезерная | | | | В95ПЧ | |
| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД |
| НВ - 125 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | 2,06 | 1 |

| Оборудование, устройство ЧПУ | | | | Обозначение программы |
|---|---|---|---|---|
| ВМ127М | | | | |
| $T_0$ | $T_в$ | $T_{пз}$ | $T_{шт}$ | СОЖ |
| 13,2 | 2,4 | 20 | 18 | BLASCOUT 2000 |

| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О01 | 1. Установить заготовку на стол станка, установить подводимый упор, закрепить заготовку прихватами А согласно эскизу к операции. | | | | | | | | |
| О02 | 2. Фрезеровать поверхности по высоте 1, 2. по разметке на глубину 1 мм. | | | | | | | | |
| Т03 | Фреза концевая 2223-1074 ГОСТ 16225-81 Р6М5 (D20 мм.; Lобщ.=189 мм.; lреж.=95 мм.;R5; z=3 шт. конус Морзе 3) | | | | | | | | |
| Р04 | | | 10 | 850 | 1 | 2 | 0.13 | 2000 | 140 |
| 05 | | | | | | | | | |
| О06 | | | | | | | | | |
| О07 | | | | | | | | | |
| Т08 | | | | | | | | | |
| Р09 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ОК | | | | | | | | | |


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |

**Задание №2**

Разработать карту эскизов обработки авиационной детали универсальной операции. Необходимые элементы заполнения карты:

- Изображение детали
- Размеры
- Базы
- Позиции обработки

- Прихваты
- технологические подкладки
- шероховатость

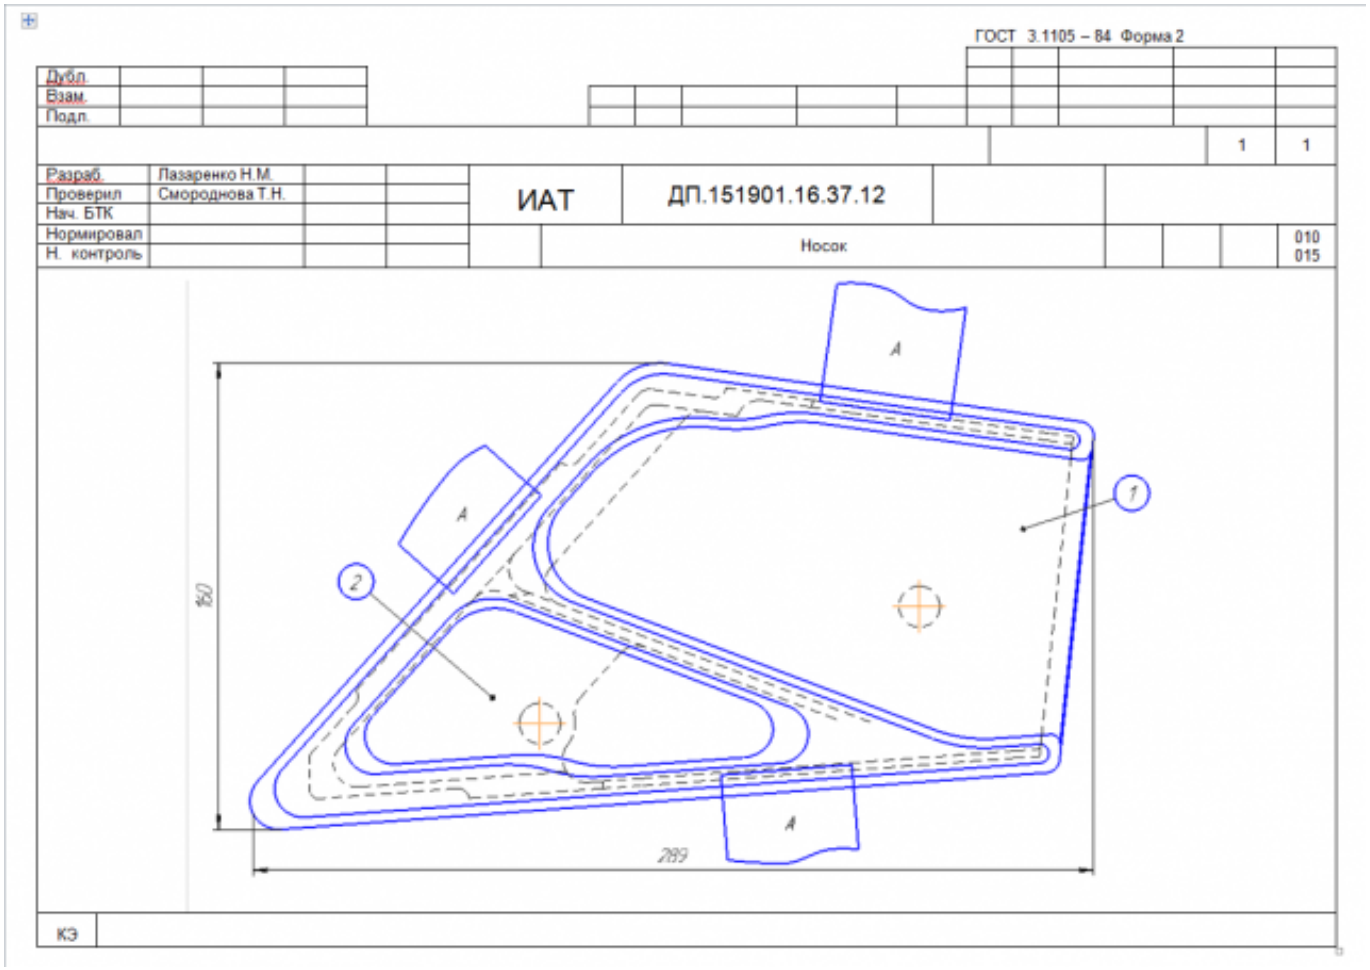


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесино более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | На карту эскизов не нанесино более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Задание №3**
Разработать операционную карту для программной операции.
Порядок заполнения операционной карты:

- Выполнить описание переходов операции с ЧПУ;
- Выполнить выбор инструмента по каталогу для операции с ЧПУ (из практической №4);
- Занести режимы резания на все инструменты операции с ЧПУ (из практической №4);
- Занести нормы времени на операцию с ЧПУ;
- Заполнить параметры переходов;
- Основные данные обрабатываемой детали;
- Оборудование


Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дубл. | | | | | |
| Взам. | | | | | |
| Подл. | | | | | |
| | | | | 3 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | | | | | |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | | | | |
| Нач. БТК | | | | | | | | |
| Нормир. | | | Носок | | А | | | 035 |
| Н. Контр. | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смотри карту эскизов к операции | Наименование операции | | | | Материал | |
| | Фрезерная с ЧПУ | | | | В95ПЧ | |
| | Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД |
| | НВ -340 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | 2,06 | 1 |
| | Оборудование, устройство ЧПУ | | | | Обозначение программы | |
| | DMU-80P | | | | | |
| | $T_о$ | $T_в$ | $T_{пз}$ | $T_{шт}$ | СОЖ | |
| | 32,16 | 8 | 25 | 46,09 | BLASCOUT 2000 | |

| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О01 | 1. Установить на стол станка приспособление фрезерное. | | | | | | | | |
| Т02 | Приспособление фрезерное ДП.151901.16.37.12.04.СБ. | | | | | | | | |
| О03 | 2. Установить систему координат согласно эскизу к операции. | | | | | | | | |
| Т04 | Измерительная головка Renishaw MP-60. | | | | | | | | |
| О05 | 3. Установить инструмент в магазин станка. | | | | | | | | |
| Т06 | Фреза торцевая Coromill 390 R390-040Q16-17M (D=40; z=4; Lp=40) | | | | | | | | |
| Т07 | Пластина: R390-17 04 40E-PM (S=4.7; r=4; iw=9.6) | | | | | | | | |
| Т08 | Оправка C5-391.05-16 035 | | | | | | | | |
| Т09 | Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | | |
| Р10 | | 1 | | | | | | | |
| ОК | | | | | | | | | |

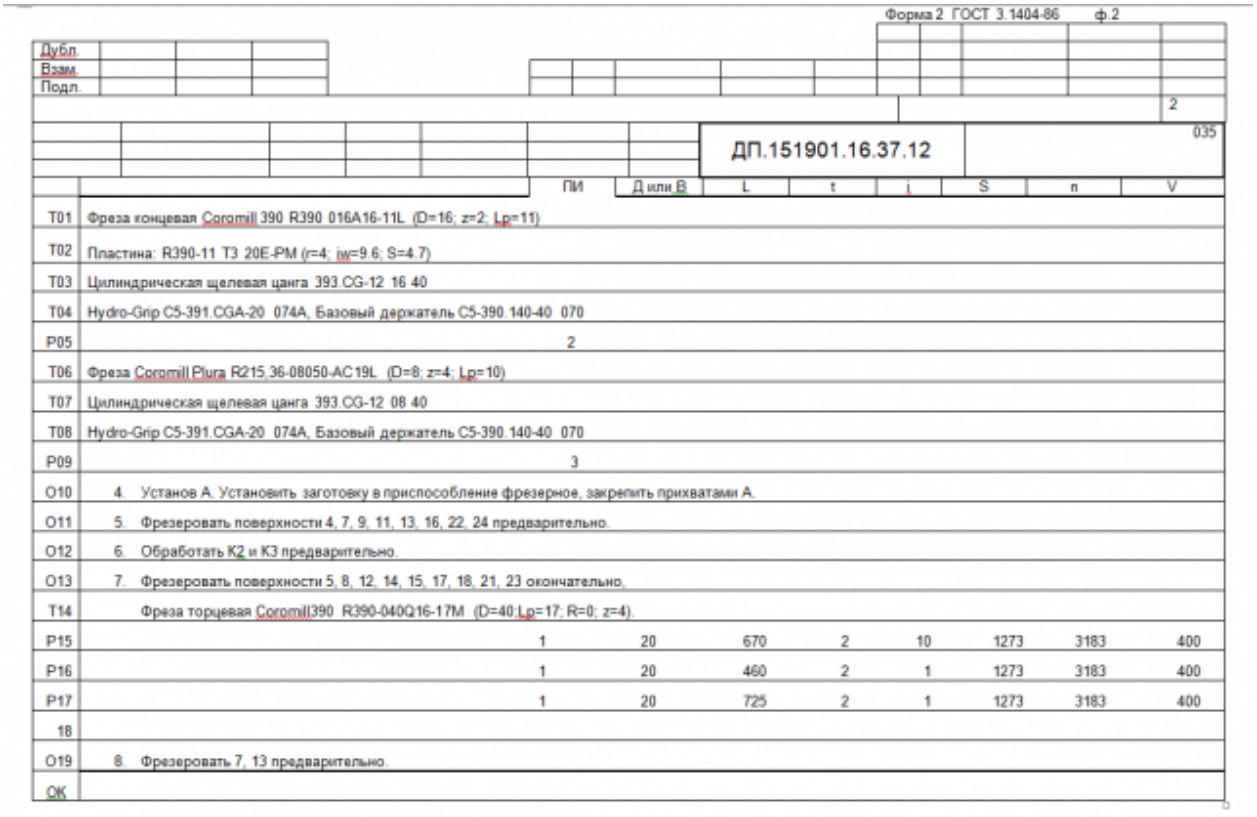

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86 ф.2

Дубл.
Взам.
Подл.

2

ДП.151901.16.37.12

035

| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | Фреза концевая Coromill 390 R390 016A16-11L (D=16; z=2; Lp=11) | | | | | | | | |
| T02 | Пластина: R390-11 T3 20E-PM (r=4; iw=9.6; S=4.7) | | | | | | | | |
| T03 | Цилиндрическая щелевая цанга 393.CG-12 16 40 | | | | | | | | |
| T04 | Hydro-Grip C5-391.CGA-20 074A, Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | | |
| P05 | 2 | | | | | | | | |
| T06 | Фреза Coromill Plura R215.36-08050-AC19L (D=8; z=4; Lp=10) | | | | | | | | |
| T07 | Цилиндрическая щелевая цанга 393.CG-12 08 40 | | | | | | | | |
| T08 | Hydro-Grip C5-391.CGA-20 074A, Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | | |
| P09 | 3 | | | | | | | | |
| O10 | 4. Установ А. Установить заготовку в приспособление фрезерное, закрепить прихватами А. | | | | | | | | |
| O11 | 5. Фрезеровать поверхности 4, 7, 9, 11, 13, 16, 22, 24 предварительно. | | | | | | | | |
| O12 | 6. Обработать К2 и К3 предварительно. | | | | | | | | |
| O13 | 7. Фрезеровать поверхности 5, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23 окончательно. | | | | | | | | |
| T14 | Фреза торцевая Coromill390 R390-040Q16-17M (D=40;Lp=17; R=0; z=4). | | | | | | | | |
| P15 | | 1 | 20 | 670 | 2 | 10 | 1273 | 3183 | 400 |
| P16 | | 1 | 20 | 460 | 2 | 1 | 1273 | 3183 | 400 |
| P17 | | 1 | 20 | 725 | 2 | 1 | 1273 | 3183 | 400 |
| 18 | | | | | | | | | |
| O19 | 8. Фрезеровать 7, 13 предварительно. | | | | | | | | |
| OK | | | | | | | | | |


| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |


**Задание №4**

Разработать карту эскизов обработки детали на станке с ЧПУ.
Необходимые элементы заполнения карты:

- Изображение детали
- Размеры
- Позиции обработки
- Настройка плавающего нуля и исходной точки;
- Настройка вылета инструмента по оси Z;

- Схема базирования;
- Схема закрепления заготовки;
- шероховатость

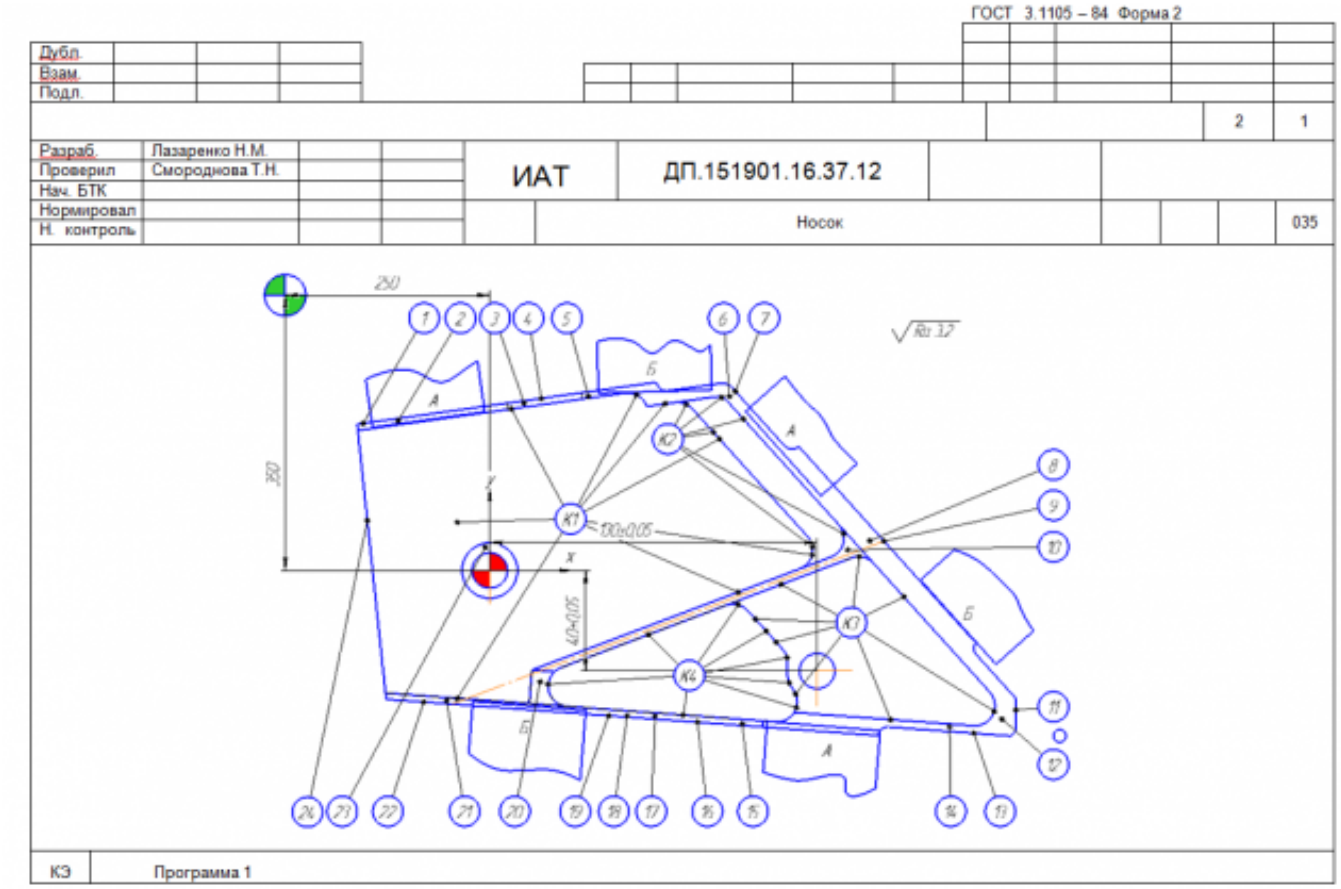

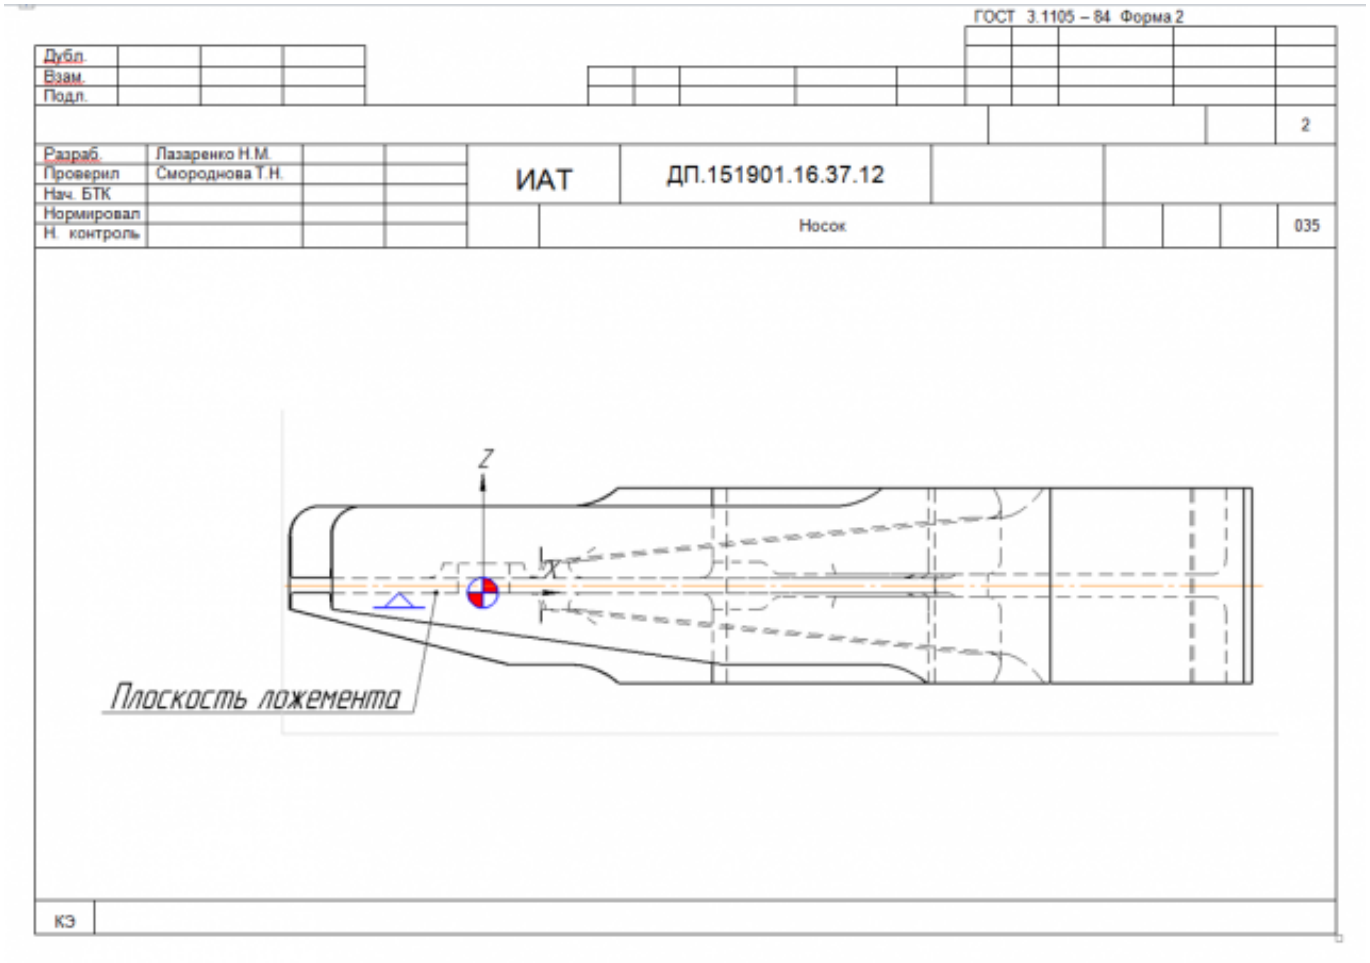


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесино более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | На карту эскизов не нанесино более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Дидактическая единица:** 2.12 разрабатывать технологический процесс изготовления детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

2.2.18. Разработка технологического процесса детали обработки детали в САПР ТП.

2.2.19. Практическая работа №7. Разработка технологического процесса авиационной детали обработки детали в САПР ТП.

**Задание №1**

Разработать контрольную карту на универсальную операцию:

Параметры заполнения:

- Основные данные обрабатываемой детали;
- Контролируемые параметры;
- Наименование измерительных средств;

Форма 2 ГОСТ 3.1502 – 85 Ф. 2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубл. | | | | | | | | | | | |
| Взам. | | | | | | | | | | | |
| Подл. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | | | | | | |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | | | | | | | |
| Нач. БТК | | | | | | | | | | | |
| Нормировал | | | | | | | | | | | |
| Н. контроль | | | | | Носок | | | А | | | 030 |

| Наименование операции | Наименование, марка материала | | | № |
|---|---|---|---|---|
| Контрольная | В95ПЧ | | | 0,7 |
| Наименование оборудования | | | | Обозначение ИОТ |
| Контрольный стол | | | | |

| Р | Контролируемые параметры | Код средства ТО | Наименование средств ТО | Объём и ПК | То/Тв |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ø14H9 | | Калибр-пробка 8133-0928 H9 ГОСТ 14810-69 | | |
| 02 | 130±0.05; 40±0.05 | | Контрольное приспособление ДП.151901.16.37.12.05.СБ. | | |
| 03 | Ra 3,2; Ra1,6 | | Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93 | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| ОК | Операционная карта технического контроля. | | | | |

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все параметры контрольной карты заполнены полностьюи без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | В разделах контрольной карты содержится не более двух ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | В разделах контрольной карты содержится не более четырех ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Задание №2**
Разработать операционную карту для слесарной операци.
Порядок заполнения операционной карты:

- Выполнить описание переходов операции;
- Выполнить выбор инструмента для операции;
- Занести нормы времени на операцию;
- Основные данные обрабатываемой детали;

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дубл. | | | |
| Взам. | | | |
| Подл. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | 1 / 1 |
| Нач. БТК | | | |
| Нормир. | | Носок | 055 |
| Н. Контр. | | | |

| Наименование операции | | | | Материал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опиловочная | | | | В95ПЧ | |
| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД |
| НВ – 340 | 166 | 0,7 | 262х140х53 | 2,06 | 1 |
| Оборудование, устройство ЧПУ | | | | Обозначение программы | |
| Верстак | | | | | |
| То | Тв | Тпз | Тшт | СОЖ | |
| | | | | | |

| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О01 | 1. Опилить острые кромки. | | | | | | | | |
| Т02 | Машина ручная пневматическая ПМ34-150 ГОСТ 12633-90 | | | | | | | | |
| Т03 | Борфреза 2844-0035 Р6М5 ГОСТ 22134-76 (D=8;L=60;Lp=22.) | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ОК | | | | | | | | | |

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все параметры слесарной операции заполнены полностьюи без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Задание №3**

Разработать операционную карту для транспортной операци.

Порядок заполнения операционной карты:

- Выполнить описание переходов операции;
- Основные данные обрабатываемой детали;

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

Дубл.
Взам.
Подл.

1 | 1

Разраб. Лазаренко Н.М.
Проверил Смороднова Т.Н.
Нач. БТК
Нормир.
Н. Контр.

ИАТ | ДП.151901.16.37.12

Носок | 065

| Наименование операции | Материал |
|---|---|
| Транспортировочная | |

| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД |
|---|---|---|---|---|---|
| НВ - 125 | 166 | 0,7 | 262х140х53 | 2,06 | 1 |

| Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы |
|---|---|
| | |

| То | Тв | Тпз | Тшт | СОЖ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О01 | Направить деталь для нанесения покрытия в цех-исполнитель Ан. Окс. Н. хр./гр. ФЛ-086 ГОСТ16302. | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ОК | | | | | | | | | |

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все параметры операции заполнены полностьюи без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | В разделах операции содержится не более одной ошибоки остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | В разделах операции содержится не более двух ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Задание №4**

Разработать операционную карту для маркировочной операци.

Порядок заполнения операционной карты:

- Выполнить описание переходов операции;
- Основные данные обрабатываемой детали;
- Выполнить выбор инструмента для операции;

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дубл. | | | |
| Взам. | | | |
| Подл. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | |
| Нач. БТК | | | | | Носок |
| Нормир. | | | | | 080 |
| Н. Контр. | | | | | 1 / 1 |

| Наименование операции | | | | Материал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Маркировочная | | | | | |
| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД |
| НВ – 125 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | 2,06 | 1 |

| Оборудование, устройство ЧПУ | | | | Обозначение программы |
|---|---|---|---|---|
| Стол распорядителя работ | | | | |
| $Т_о$ | $Т_в$ | $Т_{пз}$ | $Т_{шт}$ | СОЖ |
| | | | | |

| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О01 | 1. Нанести индекс изделия, дату изготовления, индивидуальный номер детали по чертежу, номер комплекта, количество деталей в партий. | | | | | | | | |
| Т02 | Ручка перьевая: краска мк-3. | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ОК | | | | | | | | | |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Все параметры операции заполнены полностьюи без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | В разделах операции содержится не более одной ошибоки остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | В разделах операции содержится не более двух ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Дидактическая единица:** 2.16 оформлять технологическую документацию;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.2.18. Разработка технологического процесса детали обработки детали в САПР ТП.
2.2.19. Практическая работа №7. Разработка технологического процесса авиационной детали обработки детали в САПР ТП.
**Задание №1**
Оформить технологический процесс

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Технологический процесс выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | Технологический процесс выполнен с небольшими недоработками но в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | Технологический процесс выполнен с ошибками но в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

### 2.2.10 Текущий контроль (ТК) № 10

**Тема занятия:** 3.2.6. Практическая работа №8. Разработка управляющей программы с использованием САПР. Проектирование операций типа Drill.
**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Информационно-аналитический)
**Вид контроля:** Защита работы в электронном виде
**Дидактическая единица:** 1.22 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
3.1.1. Этапы разработки управляющих программ с применением САПР.
3.1.2. Модуль CAM. Запуск NX CAM и главное окно. Создание нового проекта. Инициализация. Подготовка модели к обработке. Создание нового проекта. Анализ геометрии. Создание и редактирование родительских групп. Создание операций. Проверка программ.
3.2.1. Черновая обработка - операция CAVITY_MILL. Уровни резания и шаблон

резания. Параметры резания. Вспомогательные перемещения. Скорости и подачи. Операция CAVITY_MILL - доработка.
3.2.2. Практическая работа №8. Разработка управляющей программы с использованием САПР. Проектирование черновой обработки простой детали на станке с ЧПУ.
3.2.3. Модуль CAM. Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка контуров. Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка тел на основе границ. Коррекция инструмента. Применение модуля FIXED CONTOUR.
3.2.5. Использование операций типа Drill.

**Задание №1**

Перечислить порядок разработки УП в САПР (Unigraphics)
Порядок выполнения:

1. Подготовка модели к использованию в модуле «CAM».
2. Создание программы и присвоение ей имени.
3. Описание инструмента применяемого для обработки в программы (из практической №4).
4. Назначение системы координат геометрии детали и заготовки.
5. Определение параметров методов обработки.
6. Создание операции обработки
7. Генерация пути движения фрезы и визуализация обработки.
8. Выполнить Постпроцессирование и получения файла УП.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названы все этапы разработки |
| 4 | Все этапы названы правильно но перепутан порядок |
| 3 | Пропущин один из этапов разработки и перепутан порядок |

**Дидактическая единица:** 2.17 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Занятие(-я):**

3.2.1. Черновая обработка - операция CAVITY_MILL. Уровни резания и шаблон резания. Параметры резания. Вспомогательные перемещения. Скорости и подачи. Операция CAVITY_MILL - доработка.

3.2.2. Практическая работа №8. Разработка управляющей программы с использованием САПР. Проектирование черновой обработки простой детали на станке с ЧПУ.
3.2.3. Модуль CAM. Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка контуров. Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка тел на основе границ. Коррекция инструмента. Применение модуля FIXED CONTOUR.
3.2.4. Практическая работа №8. Разработка управляющей программы с использованием САПР. Проектирование обработки на станке с ЧПУ с использованием границ для простой детали. Применение модуля FIXED CONTOUR.
3.2.5. Использование операций типа Drill.

**Задание №1**

Провести контроль УП по следующим критериям.
Визуальный контроль обрабаботки:


1. Зарезы на детали;
2. Не до обработка детали;
3. Обработка наклонных поверхностей снизу в верх;
4. Отсутствие столкновений при обходах и переходах;
5. Врезание в деталь на рабочем ходу;
6. Врезания в карманы, полки и уступы с крайних слоев заготовки от середины к ребрам или стенкам;
7. Врезания в колодцы и окна по спирали от середины к краю;
8. Врезание в колодцы и окна в заранее засверленные отверстия в середине;
9. Обработка внутреннего контура против часовой стрелки;
10. Обработка наружнего контура по часовой стрелки;
11. Обработку отверстий сверлением. Сперва центровочным сверлом, потом сверлим основным.
12. Глубокие отверстия сверлятся методом обработки глубоких отверстий в несколько этапов.


| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | При отсутствии замечаний по всем 12 пунктам. |
| 4 | Есть замечания не более чем по двум пунктам. |
| 3 | Есть замечания не более чем по трем пунктам. |

**Дидактическая единица:** 2.18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических


процессов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Занятие(-я):**
2.2.18. Разработка технологического процесса детали обработки детали в САПР ТП.
2.2.19. Практическая работа №7. Разработка технологического процесса авиационной детали обработки детали в САПР ТП.
3.1.2. Модуль CAM. Запуск NX CAM и главное окно. Создание нового проекта. Инициализация. Подготовка модели к обработке. Создание нового проекта. Анализ геометрии. Создание и редактирование родительских групп. Создание операций. Проверка программ.
3.2.1. Черновая обработка - операция CAVITY_MILL. Уровни резания и шаблон резания. Параметры резания. Вспомогательные перемещения. Скорости и подачи. Операция CAVITY_MILL - доработка.
3.2.2. Практическая работа №8. Разработка управляющей программы с использованием САПР. Проектирование черновой обработки простой детали на станке с ЧПУ.
3.2.3. Модуль CAM. Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка контуров. Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка тел на основе границ. Коррекция инструмента. Применение модуля FIXED CONTOUR.
3.2.4. Практическая работа №8. Разработка управляющей программы с использованием САПР. Проектирование обработки на станке с ЧПУ с использованием границ для простой детали. Применение модуля FIXED CONTOUR.
3.2.5. Использование операций типа Drill.
**Задание №1**
Составить УП с использованием САПР (Unigraphics)
Порядок выполнения:

1. Подготовка модели к использованию в модуле «Обработка».
2. Создание программы и присвоение ей имени.

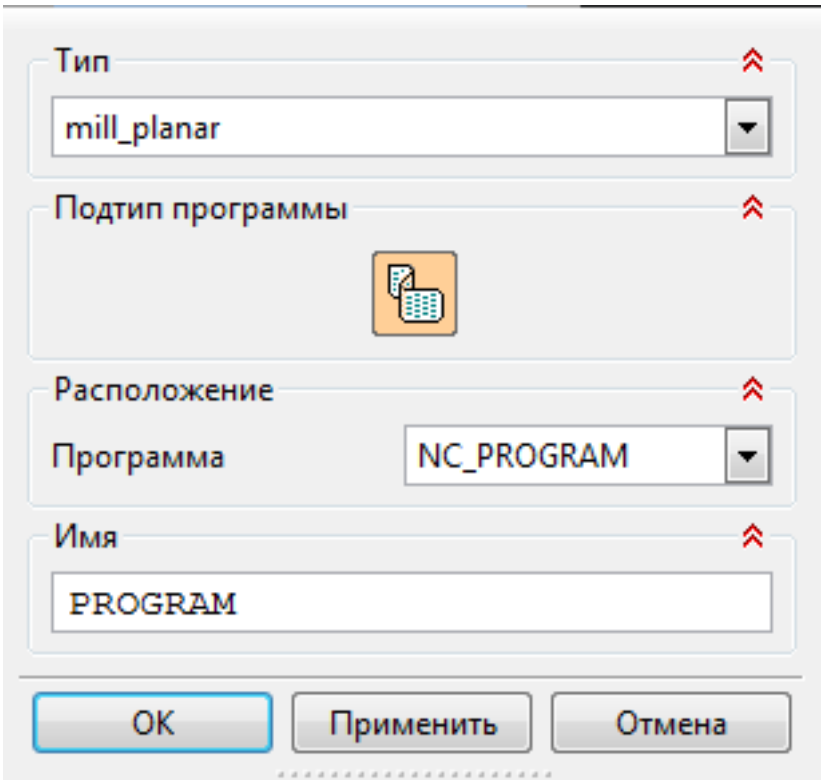1. 

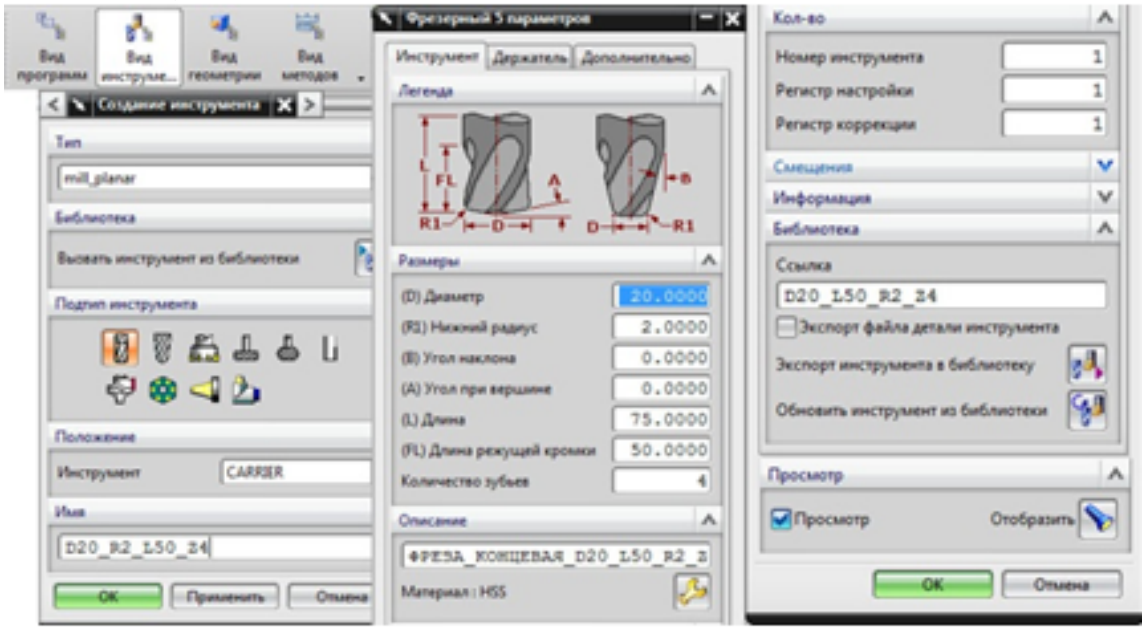

3. Описание инструмента применяемого для обработки в программы (из практической №4).
    1. 


4. Назначение системы координат геометрии детали и заготовки.
    1.

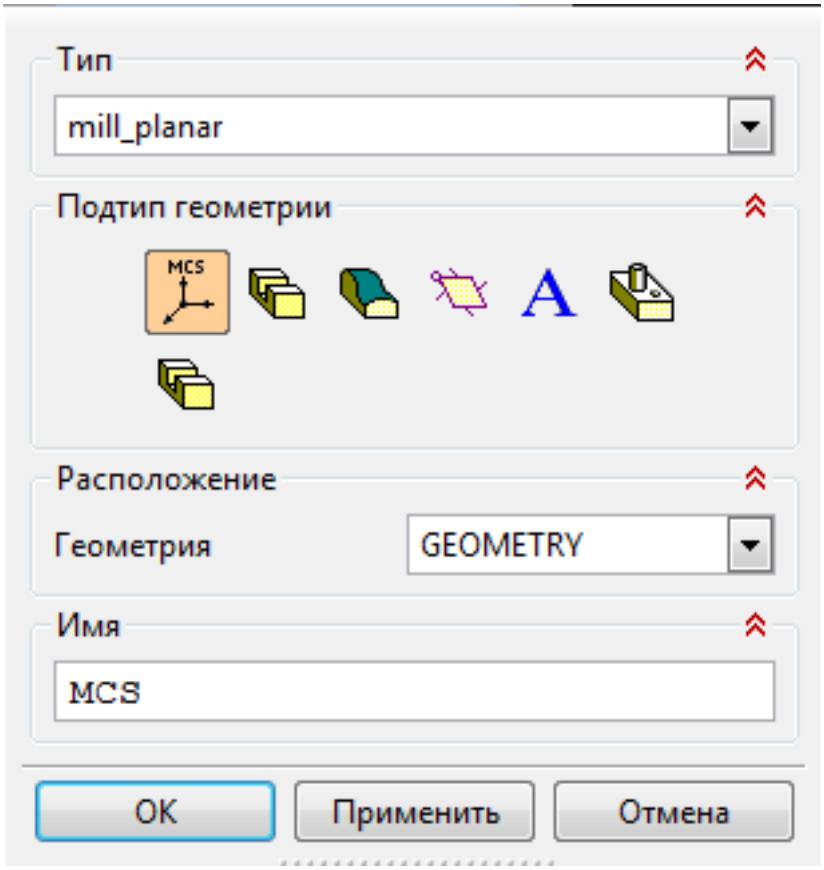




1. Назначение геометрии заготовки.
2. Назначение контрольной геометрии.
3. Настройка установов детали или местных систем координат.
4. Настройка геометрии безопасности и ее параметров.
5. Назначение материала обрабатываемой детали.

5. Определение параметров методов обработки.
    1.

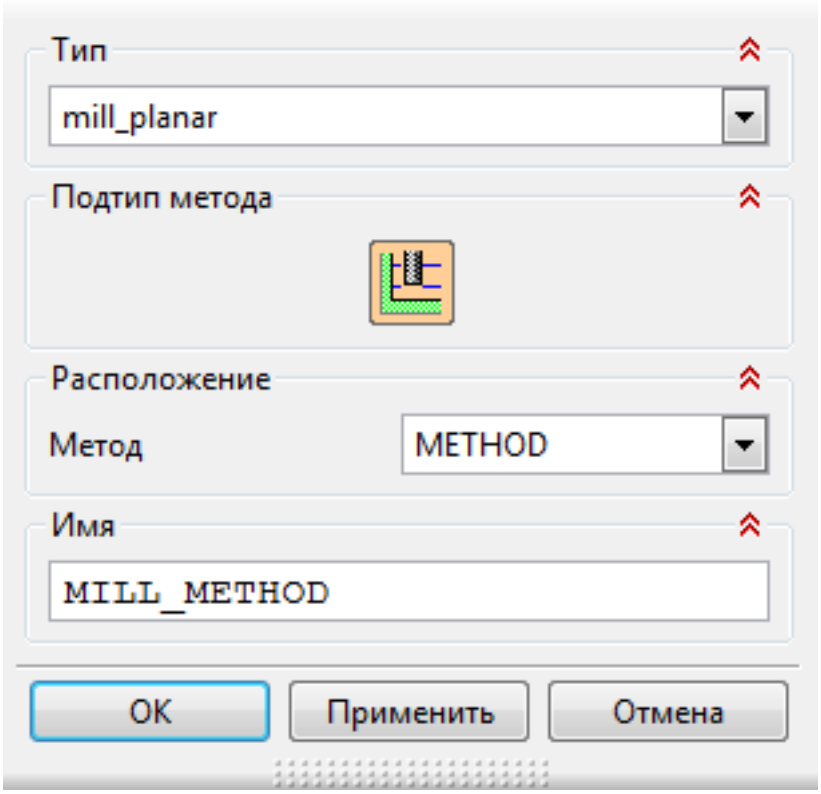


6. Создание операции обработки
    1.

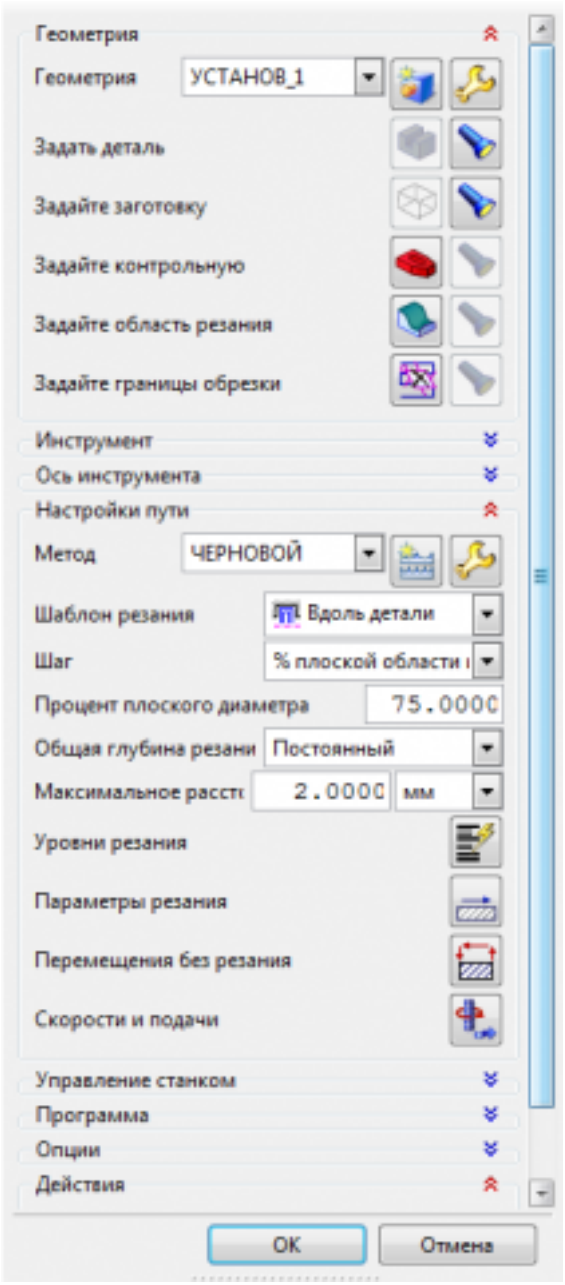

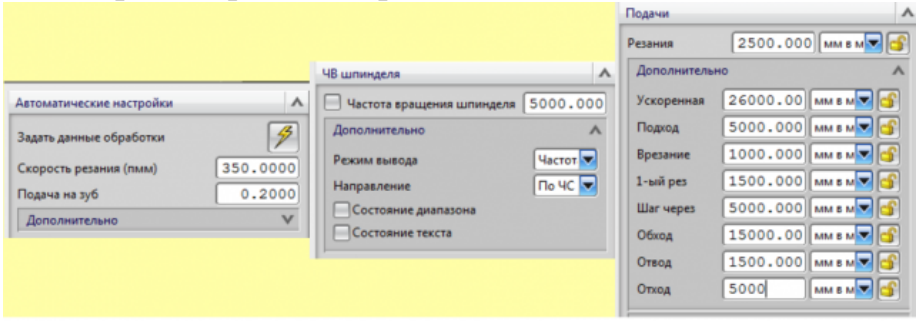
1. Определение шаблона резания
2. Определение глубины и ширины резания
3. Определение уровней обработки
4. Назначение подходов и отходов и перемещений без резания
5. Назначение и расчет режимов резания
    1. 


7. Генерация пути движения фрезы и визуализация обработки.

8. Выполнить Постпроцессирование и получения файла УП.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Во всех пунктах проектирования программы допущено не более 5 ошибок (на все восемь разделов). |
| 4 | Во всех пунктах проектирования программы допущено не более 7 ошибок (на все восемь разделов). |
| 3 | Во всех пунктах проектирования программы допущено более 8 ошибок но менее 10 (на все восемь разделов). |

## 2.3 Результаты освоения МДК.01.03 Особые методы обработки авиационных материалов подлежащие проверке на текущем контроле

### 2.3.1 Текущий контроль (ТК) № 1

**Тема занятия:** 1.2.3. Определение, виды нароста, влияние на процесс резания, зависимость от режима резания, геометрии инструмента, свойств материала.
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** Тестирование
**Дидактическая единица:** 1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
1.1.1. Основы резания металлов. Цели и задачи междисциплинарного курса. Основные понятия, термины и определения.
1.1.2. Структура металла. Деформация и разрушение. Схема упругонапряженного состояния металла при обработке резанием. Свободное и несвободное резание.
1.1.3. Процесс образования стружки. Состояние материала в зоне резания и виды образующихся стружек. Зависимость вида стружки от различных факторов. Усадка стружки
1.1.4. Упрочнение (наклеп) и микроструктура поверхностного слоя. Понятие наклепа. Влияние наклепа на процесс резания, зависимость наклепа от режимов резания, геометрии инструмента, свойств обрабатываемого материала.
1.2.1. Процесс трения при резании металлов. Природа трения скольжения. Трение по передней поверхности режущего инструмента. Определение износа, причины износа. Механизм изнашивания режущего инструмента, виды износа (адгезионный, абразивный, окислительный, диффузионный)
1.2.2. Понятие стойкости инструмента. Определение стойкости, зависимость стойкости от факторов резания. Критерий затупления.

**Задание №1**
**Инструкция:**

1. Ознакомьтесь с критериями оценки заданий
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Для каждого вопроса тестового задания, выберите один правильный вариант ответа из предложенных
4. Общее время выполнения тестового задания – 20 минут

Тестовое задание

1. **Изменение формы и размеров тела под действием напряжений называется**

1. деформацией
2. резанием
3. разрушением

1. **Деформация, не исчезающая после снятия нагрузки называется**

1. упругой
2. пластической
3. необратимой

1. **Выберите (отметьте) вид стружки**



1. сливная
2. элементная
3. надлома

**5. Какой вид стружки получается при обработке заготовок из сталей с высокой скоростью резания?**

1. элементная b) сливная c) ступенчатая

**6. Изменение формы и размеров стружки в результате пластической деформации срезаемого слоя – это…**

1. усадка стружки
2. коэффициент усадки стружки
3. процесс стружкообразования

**7. Наклеп – это…**

1. частицы метала на передней поверхности инструмента
2. упрочнение поверхностного слоя детали в результате пластической деформации
3. возникновение остаточных напряжений в поверхностном слое детали

**8. Время работы инструмента от заточки до переточки называется…**

1. стойкость инструмента
2. период стойкости инструмента
3. период сопротивления износу инструмента

**9. Вид износа, который происходит в результате царапания и истирания отдельных участков поверхностей инструмента твердыми включениями, находящимися в обрабатываемом материале называется…**

1. абразивный
2. диффузионный
3. окислительный

**10. Величина *hз*, при которой дальнейшая работа инструмента должна быть прекращена, называется**

1. износ по задней поверхности
2. технологический критерий затупления
3. критерий затупления по задней поверхности

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 10 верных ответов |
| 4 | 8-9 верных ответов |
| 3 | 6-7 верных ответов |


### 2.3.2 Текущий контроль (ТК) № 2

**Тема занятия:** 1.4.1. Классификация остаточных напряжений. Основные причины возникновения поверхностных остаточных напряжений. Процесс образования и регулирования остаточных напряжений.
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:**
**Дидактическая единица:** 1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
1.3.1. Причины образования температуры в зоне резания, влияние температуры на процесс резания, зависимость температуры от элементов режимов резания. Тепловой баланс в процессе резания.
**Задание №1**
**Инструкция**

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Общее время выполнения заданий – 10 минут

1. **Обозначьте на рисунке пути отвода температуры из зоны резания, укажите буквенное обозначение (запишите процентное содержание)**

*q1 – _____(___%);*
*q2 – _____(_____%);*
*q3 –*

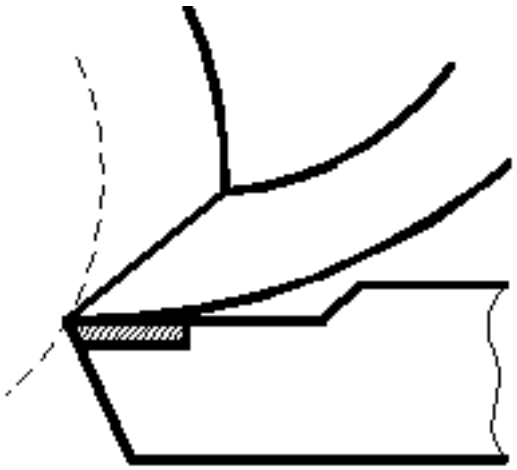

_____(_____%);
*q4 –*
_____(___%);

**Ответьте на вопросы:**

2 . При обработке, каких материалов (пластичных или хрупких) температура будет выше?

3. Какие металлы обладают меньшей теплопроводностью: цветные металлы или стали? Конструкционные стали или жаропрочные стали?

4. От чего зависит теплопроводность инструментальных материалов?

5. Твердые сплавы, какой группы обладают повышенной теплопроводностью?

**Завершите утверждения с 6-го по 10-е, выбрав один из предлагаемых вариантов окончания.**

6. Тепловой баланс при резании металлов между выделяющейся теплотой и отводимой выражается уравнением:

*а) Q1+ Q2+ Q3 = q1+q2+q3;*

*б) Q1+ Q2= q1+q2+q3+q4;*

*в) Q1+ Q2+ Q3 = q1+q2+q3+q4.*

7. На температуру в зоне резания в большей степени влияет:

*а) глубина резания;*

*б) скорость резания;*

*в) подача.*

8. С увеличением глубины резания, подачи и скорости резания температура резания:

*а) уменьшается;*

*б) увеличивается;*

*в) остается без изменений.*

9. При обработке материалов с более высокой теплопроводностью при прочих равных условиях температура резания будет:

*а) увеличиваться;*

*б) уменьшаться;*

*в) оставаться без изменений.*

10. С увеличением угла в плане (φ) у резца температура резания:
*а) увеличится;*
*б) уменьшится;;*
*в) останется без изменений.*

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 10 верных ответов |
| 4 | 8-9 верных ответов |
| 3 | 6-7 верных ответов |

### 2.3.3 Текущий контроль (ТК) № 3

**Тема занятия:** 2.3.1. Классификация инструментальных материалов. Характеристика инструментальных материалов, их применение, основные марки.
**Метод и форма контроля:** Устный опрос (Опрос)
**Вид контроля:**
**Дидактическая единица:** 1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
1.4.1. Классификация остаточных напряжений. Основные причины возникновения поверхностных остаточных напряжений. Процесс образования и регулирования остаточных напряжений.
1.5.1. Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС). Виды СОТС, назначение. Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания поливом свободно падающей струей.
2.1.1. Физико-механические свойства конструкционных материалов (теплостойкость, коррозионная стойкость, жаростойкость, жаропрочность, твердость).
2.1.2. Группы материалов по обрабатываемости, свойства, основные марки. Причины низкой обрабатываемости специальных сталей и сплавов.
2.2.1. Физико-химические процессы в зоне резания при обработке пластмасс. Отличительные особенности резания пластмасс. Применение пластмасс. Классификация пластмасс по обрабатываемости резанием (термопластичные, термореактивные). Подгруппы обрабатываемости волокнистых композиционных материалов.
2.2.2. Применение пластмасс. Классификация пластмасс по обрабатываемости резанием (термопластичные, термореактивные). Подгруппы обрабатываемости волокнистых композиционных материалов.

**Задание №1**

**Фронтальный опрос**

Вопросы (оцениваются в один балл за каждый верный ответ.):

1. Какие требования предъявляются к инструментальным материалам?
2. Каков химический состав, маркировка, физико-механические свойства (твердость, прочность, красностойкость) и область применения:

– углеродистых сталей (УС);
– легированных сталей (ЛС);
– быстрорежущих сталей (БС);
– твердых сплавов (ТСП);
– минеральной керамики (МК);
– кубического нитрида бора (КНБ);
– алмазов природных (АП) и синтетических (АС).

3. Какой химический состав, маркировка и физико-механические свойства безвольфрамовых твердых сплавов?
4. Что означают термины «белая керамика» и «черная керамика»? Приведите примеры тех и других материалов. Какие материалы называют «керметами»?
5. Что такое «композиты»? Приведите примеры.
6. Назовите группы инструментальных материалов, которые рекомендуется выбирать при работе в диапазоне скоростей указанных ниже:

1) V≤30 м/мин;
2) V≤60 м/мин ;
3) V≤20 м/мин ;
4) V≤150 м/мин ;
5) V = 300 – 600 ; м/мин
6) V = 300 – 500. м/мин

7. Назовите группы инструментальных материалов, величина красностойкости которых указана ниже:

1. T = 650°C;
2. T = 1000°C;
3. T = 1100°C;
4. T = 1200˚C;
5. T = 1800˚C;
6. T = 1300°C;
7. T = 200°C;
8. T = 250°C;
9. T = 1500°C;
10. T = 700˚C

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | 3 верных ответа |

| | |
|---|---|
| 4 | 4 верных ответа |
| 5 | 5 верных ответов |

### 2.3.4 Текущий контроль (ТК) № 4

**Тема занятия:** 2.3.7. Выбор СОТС для обработки резанием специальных материалов авиационной промышленности
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** Тестирование
**Дидактическая единица:** 1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
2.3.1. Классификация инструментальных материалов. Характеристика инструментальных материалов, их применение, основные марки.
2.3.2. Определение вида и причины износа инструмента
2.3.3. Анализ зависимости износа режущего инструмента от условий резания
2.3.4. Анализ зависимости физических явлений в зоне резания от условий резания
2.3.5. Определение температуры в зоне резания по цветам побежалости стружки
**Задание №1**
**Инструкция:**


1. Внимательно прочитайте задание. Ознакомьтесь с критериями оценки самостоятельной работы
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Запишите в таблицу ответы на вопросы. Выполняйте их последовательно, внимательно читайте указания.
4. Общее время выполнения тестового задания – 15 минут

**ЗАДАНИЕ**

1. Свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях называется _____
2. Вид износа, который происходит в результате царапания и истирания отдельных участков поверхностей инструмента твердыми включениями, находящимися в обрабатываемом материале называется

_____

3. Вид износа, который происходит в результате растворения инструментального материала в обрабатываемом называется _____
4. Вид износа, который происходит в результате соединения трущихся поверхностей режущего инструмента и обрабатываемой заготовки называется _____
5. Вид износа, который происходит в связи с коррозией металла в условиях активного охлаждения зоны резания и газонасыщения называется _____
6. Вид износа, который наблюдается, если режущий материал не выдерживает колебаний температуры совместно с изменениями нагрузки, что приводит к образованию трещин и разрушению режущей кромки, называется_____
7. Зависимость скорости резания и периода стойкости выражается формулой _____
8. Величина *hз*, при которой дальнейшая работа инструмента должна быть прекращена, называется _____
9. Определите соответствие участков кривой износа и периодов износа.

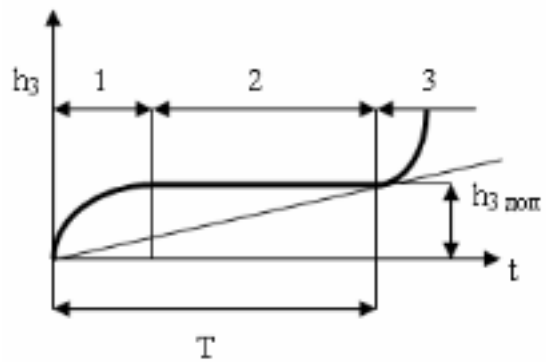


1) Период рабочего износа
2) Период интенсивного износа
3) Период приработки

Ответ: 1 –___; 2 –____; 3 –___.

1. Временем работы инструмента от заточки до переточки называется _____

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 10 верных ответов |
| 4 | 8-9 верных ответов |
| 3 | 6-7 верных ответов |


### 2.3.5 Текущий контроль (ТК) № 5

**Тема занятия:** 3.3.1. Спиральные сверла из быстрорежущей стали для обработки специальных материалов. Зенкеры, зенковки и развертки, комбинированные осевые инструменты.
**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Опрос)
**Вид контроля:**
**Дидактическая единица:** 1.14 виды режущих инструментов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
2.3.6. Нанотехнологии в области металлообработки. Внедрение инструментов, изготовленных из сверхтвердых материалов, наноструктурированные инструментальные покрытия (назначение, способы получения)
3.1.1. Канавки, уступы и накладные стружколомы. Геометрические параметры лунок, затачиваемых на резцах с напайными пластинами. Геометрические параметры уступов, затачиваемых на многогранных пластинах. Параметры положения стружколома на передней поверхности лезвия резца. Специальные способы дробления стружки.
3.1.2. Влияние режимов резания и геометрических параметров резца на завивание и дробление стружки. Токарные резцы с плоской передней поверхностью, с фасками переменной ширины, с дополнительной режущей кромкой.
3.2.1. Применение резцов со СМП. Схемы и способы крепления СМП. Достоинства и недостатки крепления СМП различными способами. Резцы, оснащенные пластинами из сверхтвердых материалов (СТМ). Виды СТМ, конструкции резцов из СТМ, достоинства и недостатки.
3.2.2. Выбор конструкции и геометрических параметров резца для точения деталей из труднообрабатываемых материалов
**Задание №1**
**Инструкция**

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet

3. Общее время выполнения заданий – 15 минут

1 Сопоставьте способы крепления пластин и их названия

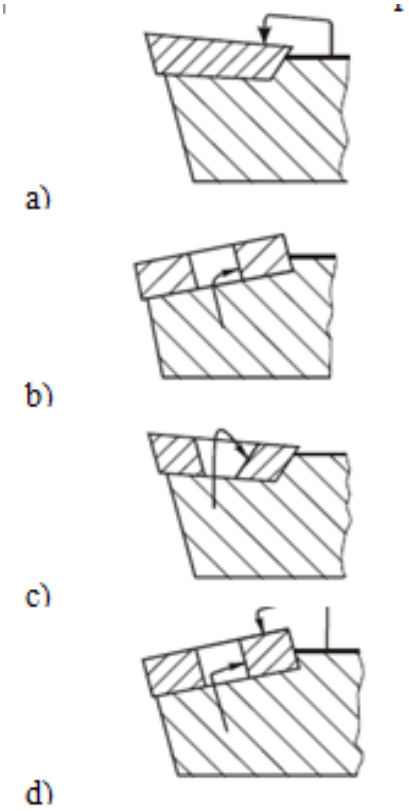


1. Прихватом сверху.
2 Рычагом через отверстие
3 Штифтом через отверстие и прихватом сверху
4 Винтом с конической головкой

2 От чего зависит размер пластины

1. *От обрабатываемого материала*
2. *От размера посадочного гнезда державки*
3. *От режима резания*


3 Какой способ крепления пластины применяется для державок небольших размеров для наружного точения при выполнении ненагруженных операцией?

1. *Винтом с конической головкой*
2. *Прихватом сверху*
3. *Штифтом через отверстие и прихватом сверху*

4 С каким режимом резания связан выбор радиуса при вершине инструмента?

1. *Скорость резания*
2. *Подача*
3. *Глубина резания*

5 Оправка с каким хвостовиком изображена на рисунке

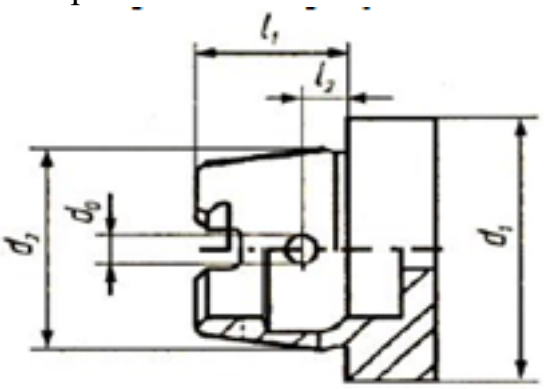



1. *HSK*
2. *Конус Морзе*
3. *Конус Морзе с лапкой*

6 Как расшифровывается аббревиатура HSM?

1. *High Speed Machining*
2. *High Speed Cutting*
3. *High Power Machining*

7 Как называются кривые изображенные на рисунке?

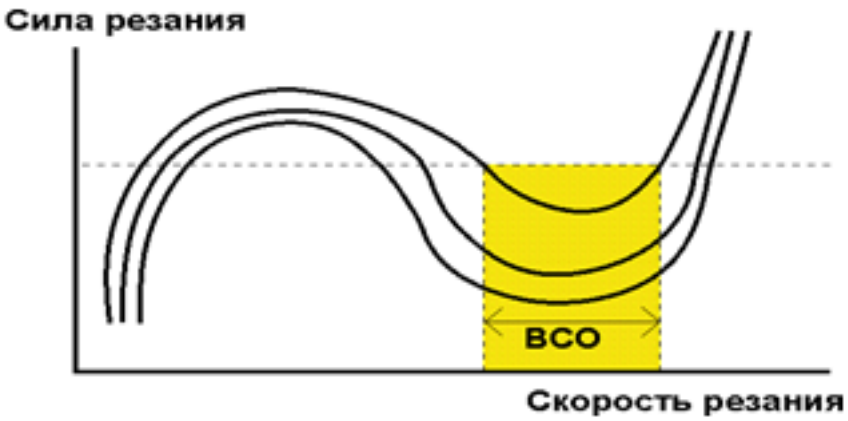


1. *Кривые Соломона*
2. *Кривые Галилея*
3. *Кривые Платона*

8 Какие пластины используют для обеспечения наилучших показателей качества обработанной поверхности

1. *High Speed Machining*
2. *с технологией Wiper*
3. *Sandvik*

9 Какой режим резания влияет в наибольшей степени на стойкость инструмента?

1. *Скорость резания*
2. *Подача*
3. *Глубина резания*

10 От чего зависит выбор материала пластины?

1. *Режима резания*
2. *Обрабатываемого материала*
3. *Геометрии детали*

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 10 верных ответов |
| 4 | 8-9 верных ответов |
| 3 | 6-7 верных ответов |

### 2.3.6 Текущий контроль (ТК) № 6

**Тема занятия:** 4.1.4. Выбор инструмента для высокоскоростной обработки детали
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** тестирование
**Дидактическая единица:** 1.13 виды обработки резания;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
4.1.1. Высокоскоростная механическая обработка (ВСО).
4.1.3. Балансировка инструмента для ВСО. Способы балансировки инструмента, оборудование для балансировки
**Задание №1**
**Инструкция**

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Общее время выполнения заданий – 20 минут

| № | Вопрос | Варианты ответа |
|---|---|---|
| 1 | Скорость при обработке алюминиевых сплавов | а) больше скорости для обработки стали<br>б) меньше скорости для обработки стали<br>в) равна скорости обработки стали |
| 2 | Какую стружку дает обработка чистого алюминия? | а) сливную<br>б) ступенчатую<br>в) элементную |
| 3 | По каким поверхностям | а) по задней |

| | | |
|---|---|---|
| | изнашивается инструмент при обработке алюминиевых сплавов? | б) по передней<br>в) по передней и задней одновременно |
| 4 | Твердый сплав какой группы применяют для обработки алюминиевых сплавов? | а) ВК (ВК3, ВК3-ОМ)<br>б) ТК (Т5К10)<br>в) применяют только быстрорежущую сталь |
| 5 | Фрезы для обработки алюминиевых сплавов отличаются от фрез для обработки стали | а) большим количеством зубьев<br>б) большим расстоянием между зубьями и большей выемкой для выхода стружки.<br>в) меньшим расстоянием между зубьями |
| 6 | Диаметр сверла при обработке алюминиевых сплавов | а) равен диаметру отверстия<br>б) на 0,2...0,5 мм меньше диаметра отверстия<br>в) на 0,2...0,5 мм больше диаметра отверстия |
| 7 | Как выбирают наружный диаметр поверхности под нарезание резьбы на детали из алюминиевого сплава | а) равен диаметру резьбы<br>б) меньше номинального диаметра резьбы на 0,2...0,3 р, где р – шаг резьбы.<br>в) больше номинального диаметра резьбы на 0,2...0,3 р, где р – шаг резьбы. |
| 8 | Какая стружка образуется при обработке вольфрама? | а) надлома<br>б) ступенчатую<br>в) элементную |
| 9 | Какая стружка образуется при обработке титановых сплавов? | а) надлома<br>б) ступенчатую<br>в) элементную |
| 10 | Какой теплопроводностью обладают титановые сплавы по сравнению со сталью 45% | а) ниже<br>б) выше<br>в) одинаковой |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | При обработке деталей из титановых сплавов вследствие малой усадкой стружки происходит | а) образование нароста<br>б) образование наклепа<br>в) образование микротрещин. |
| 12 | Титановые сплавы обладают | а) высокой теплопроводностью<br>б) высокой химической активностью<br>в) высокой хрупкостью |
| 13 | Какой твердый сплав целесообразно использовать для обработки титановых сплавов? | а) ВК8Та<br>б) Т5К10<br>в) ТТ7К12 |
| 14 | Чему равен угол наклона главной режущей кромки резца при черновой обработке титановых сплавов? | а) 0…+5<br>б) 0<br>в) 0…-5 |
| 15 | Чему равен угол наклона главной режущей кромки резца при чистовой обработке титановых сплавов? | а) 0…+5<br>б) 0<br>в) 0…-5 |
| 16 | Стружка какого материала является пожароопасной? | а) титана<br>б) вольфрама<br>в) меди |
| 17 | На каком материале образуется твердая корка в результате его высокой химической активности? | а) титана<br>б) алюминия<br>в) меди |
| 18 | При обработке какого материала с *ростом скорости резания сливная стружка переходит в элементную.* | а) стали<br>б) титана<br>в) алюминия |
| 19 | При обработке какого материала с *ростом* | а) стали<br>б) титана |

| | | |
|---|---|---|
| | *скорости резания элементная стружка переходит в сливную.* | в) чугуна |
| 20 | Какие СОТС используют для обработки титановых сплавов | а) эмульсии стандартного состава<br>б) твердый СОТС<br>в) не используют |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 19-20 верных ответов |
| 4 | 16-18 верных ответов |
| 3 | 13-15 верных ответов |

### 2.3.7 Текущий контроль (ТК) № 7

**Тема занятия:** 4.2.5. Ознакомление с технологией изготовления детали на ультразвуковом оборудовании
**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** текущий
**Дидактическая единица:** 1.24 современные и специальные методы обработки (водорезка, лазерная и плазменная обработки, электроэрозионная, дробеструйная, др.).
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
4.2.4. Ознакомление с технологией лазерного раскроя
**Задание №1**
**Инструкция**

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Задание 1 оценивается в 5 баллов (1 балл за каждый верный оответ), задания 2-6 оцениваются в 1 балл каждое.
4. Общее время выполнения заданий – 30 минут


**Задание 1.** Выберите правильный вариант ответа
1. Дайте определение, что такое комбинированный электроэрозионно-химический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с

ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемого слоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.
2. Дайте определение, что такое комбинированный анодномеханический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемого слоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.
3. Дайте определение, что такое комбинированный ультразвуковой механический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемого слоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.
4. Дайте определение, что такое комбинированный плазменномеханический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемого слоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.
5. Дайте определение, что такое комбинированный химикомеханический метод


обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемогослоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.

**Задание 2.** На рисунке показаны схемы наиболее распространенных способов ЭЭО. Сопоставьте способы получения ЭЭО и их схемы:


1. получение сквозных отверстий любого поперечного сечения
2. получение фасонных отверстий и полостей по способу трепанации получение глухих отверстий и полостей
3. получение отверстий с криволинейной осью
4. вырезка заготовок из листа проволочными или ленточными инструментами-электродами
5. разрезание заготовок; клеймение деталей.
6. плоское, круглое и внутреннее шлифование

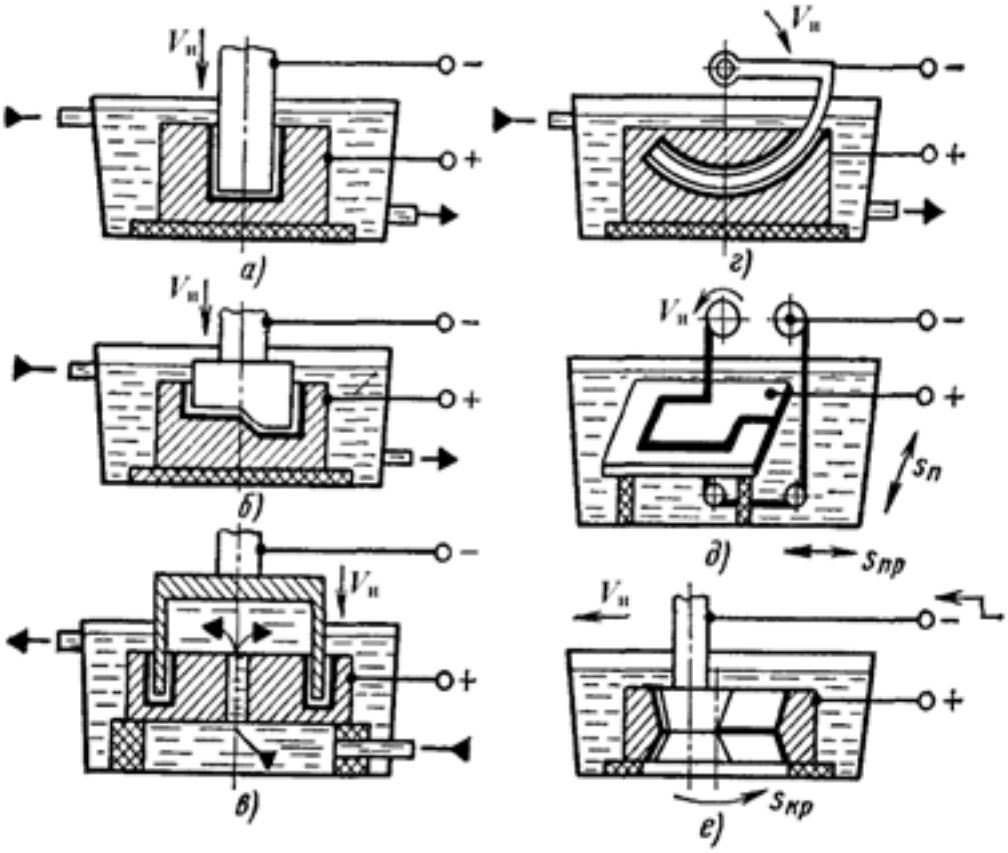



**Задание 3.** На рисунке выполнены схемы формообразования поверхности заготовки методом ЭХО. Расположите их в верной последовательности. Напишите названия условных обозначений

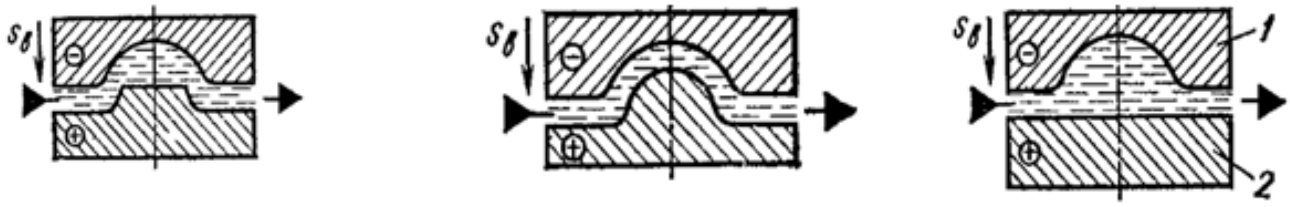


**Задание 5.** Схемы каких обработок представлены на рисунках, напишите для каждого рисунка, элементы, обозначенные цифрами**Задание 4.** Расшифруйте аббревиатуры: ЭФЭХ, БУФО, ЭЭО, ЭХО, АМО, ЭЛО, СЛО

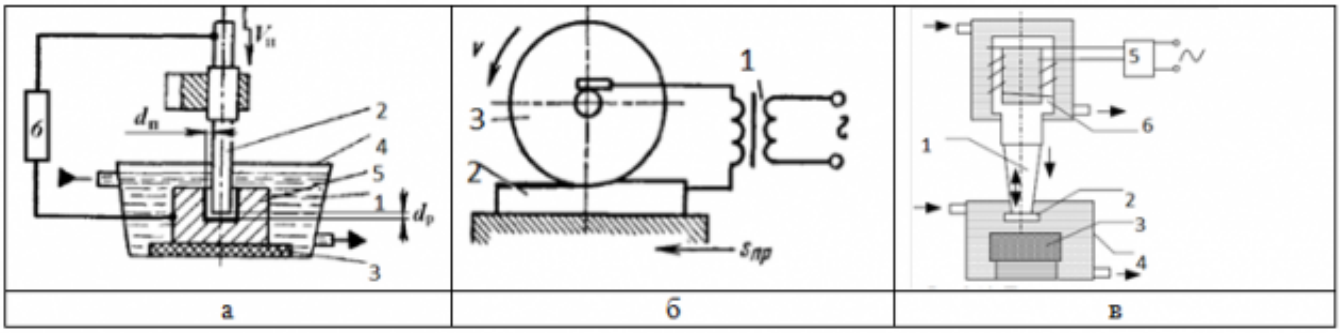

**Задание 6.** Схема какой обработки изображена на рисунке, напишите ее назначение, достоинства и недостатки

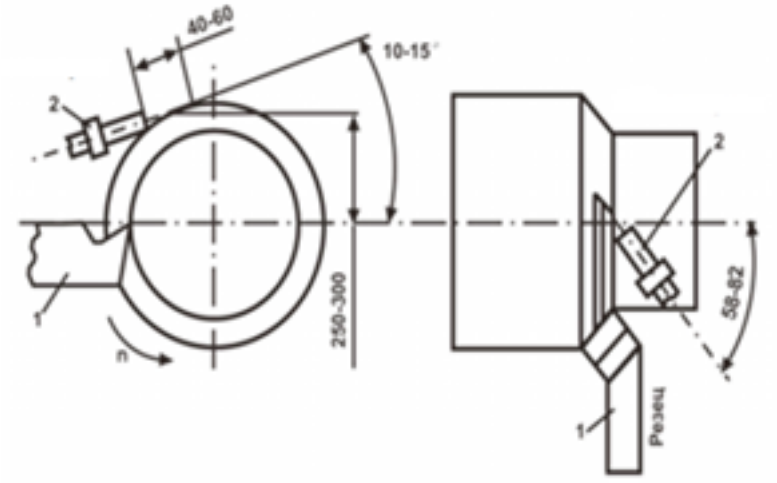


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 10 баллов |
| 4 | 8-9 баллов |
| 3 | 6-7 баллов |

### 2.3.8 Текущий контроль (ТК) № 8

**Тема занятия:** 4.3.8. Ознакомление с технологией изготовления детали с использованием методов пластического деформирования
**Метод и форма контроля:** Самостоятельная работа (Опрос)
**Вид контроля:** Тестирование
**Дидактическая единица:** 2.10 составлять технологический маршрут изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Занятие(-я):**
1.2.3. Определение, виды нароста, влияние на процесс резания, зависимость от режима резания, геометрии инструмента, свойств материала.
1.3.2. Термоупругие деформации станков и погрешность обработки. Способы снижения температурных деформации станков.
3.2.3. Выбор конструкции и геометрических параметров резца для точения деталей из пластмасс
3.3.2. Выбор осевого инструмента, его конструкции и инструментального материала

4.1.2. Оборудование для ВСО. Требования к оборудованию для высокоскоростной обработки. Режущий и вспомогательный инструменты для ВСО. Требования к инструментам и инструментальным материалам для высокоскоростной обработки.
4.1.4. Выбор инструмента для высокоскоростной обработки детали
4.2.1. Электроимпульсная обработка. Высокочастотная электроимпульсная обработка. Электроконтактная обработка. Электромеханическое точение
4.2.2. Ознакомление с технологией электроэрозионной обработки деталей
4.2.3. Лучевая обработка. Электронно-лучевая размерная обработка. Светолучевая (лазерная) размерная обработка.Плазменная размерная обработка. Плазменно-механическая обработка
4.2.4. Ознакомление с технологией лазерного раскроя
4.2.5. Ознакомление с технологией изготовления детали на ультразвуковом оборудовании
4.2.6. Электрохимическая обработка. Электрохимическое полирование, электрохимическая размерная обработка, анодно-механическая обработка
4.3.1. Общие сведения о формообразовании давлением. Классификация и особенности применения поверхностного пластического деформирования. Материалы, применяемые для изготовления инструментов, работающих методом поверхностного пластического деформирования.
4.3.2. Обкатывание и раскатывание поверхностей. Калибрующее обкатывание и раскатывание роликами и шариками, дорном, деформирующей протяжкой
4.3.3. Алмазное выглаживание. Вибронакатывание и вибровыглаживание поверхностей. Назначение, инструмент, оборудование, схема обработки
4.3.4. Вибронакатывание и вибровыглаживание поверхностей. Назначение, инструмент, оборудование, схема обработки
4.3.5. Обработка дробью Назначение, инструмент, оборудование, схема обработки
4.3.6. Центробежная ударная обработка Назначение, оборудование, схема обработки
4.3.7. Упрочнение чеканкой. Обработка проволочным инструментом (щетками) Назначение, инструмент, оборудование, схема обработки

**Задание №1**

**Текущий контроль по теме «Электрофизические методы обработки»**


1. Электрофизические методы обработки чаще применяются для обработки конструкционных материалов: а) имеющих низкую обрабатываемость лезвийным и абразивными инструментами; б) имеющих высокую (хорошую) обрабатываемость лезвийным и абразивными инструментами.
2. Электрофизические методы обработки чаще применяются для обработки: а) деталей сложной геометрической формы; б) деталей простой геометрической

формы.

3. Электрофизические методы обработки в целом характеризуются: а) большей энергоемкостью и меньшей производительностью в сравнении с методами механической обработки; б) меньшей энергоемкостью и большей производительностью в сравнении с методами механической обработки.
4. Для электрофизических методов обработки в целом характерны: а) значительные силовые нагрузки на обрабатываемую заготовку; б) незначительные силовые нагрузки на обрабатываемую заготовку.
5. При электроэрозионной обработке межэлектродный промежуток заполняется: а) электролитом; б) диэлектриком.
6. Дайте определение электроэрозионной обработки: а) метод, основанный на явлении анодного растворения металла, осуществляемого при прохождении постоянного тока через электролит между электродоминструментом и электродом-заготовкой; б) метод электрофизической об-работки, основанный на законах разрушения электродов из токопроводящих материалов при пропускании между ними импульсного электрического тока; в) нагрев и испарение металла фокусированным пучком электронов в точке соприкосновения луча с металлом.
7. При электроэрозионной обработке снятие слоя припуска с поверхности заготовки происходит за счет: а) нагревания и испарения микроучастков на поверхности заготовки импульсными электрическими разрядами; б) химической реакции, протекающей под действием электрического тока, при которой атомы поверхностного слоя заготовки образуют химическое соединение с ионами электролита; в) механического срезания материала с поверхности заготовки рущим инструментом.
8. Укажите область применения электроэрозионной обработки: а) обработка материалов повышенной прочности, хрупких, труднообрабатываемых материалов; б) обработка материалов пониженной прочности, пластичных, легкообрабатываемых материалов.
9. При электроэрозионной обработке шероховатость обработанной поверхности при увеличении энергии электрических импульсов: а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется.
10. При какой разновидности электроэрозионной бесконтактной обработки мощность и продолжительность электрических разрядов будет выше: а) при электроискровой обработке; б) при электроимпульсной обработке.
11. Применение какой разновидности электроэрозионной бесконтактной обработки более целесообразно при чистовой обработке, нежели при черновой: а) электроискровой; б) электроимпульсной.
12. Какая разновидность электроэрозионной бесконтактной обработки характеризуется большей производительностью: а) электроискровая обработка; б) электроимпульсная обработка.

13. Какая разновидность электроэрозионной обработки характеризуется большей производительностью: а) бесконтактная электроэрозионная обработка; б) электроконтактная обработка;
14. При электрохимической обработке межэлектродный промежуток заполняется: а) электролитом; б) диэлектриком.
15. Дайте определение электрохимической обработки: а) метод, основанный на явлении анодного растворения металла, осуществляемого при прохождении постоянного тока через электролит между электродоминструментом и электродом-заготовкой; б) метод электрофизической обработки, основанный на законах разрушения электродов из токопроводящих материалов при пропускании между ними импульсного электрического тока; в) нагрев и испарение металла фокусированным пучком электронов в точке соприкосновения луча с металлом.
16. Воздействия какого рода на заготовку полностью отсутствуют при электрохимическом методе обработки: а) только тепловые; б) только силовые; в) тепловые и силовые.
17. При электрохимической обработке используется ток: а) прямой полярности (инструмент – отрицательно заряженный катод, заготовка – анод); б) обратной полярности.
18. При электрохимической обработке снятие слоя припуска с поверхности заготовки происходит за счет: а) нагревания и испарения микроучастков на поверхности заготовки импульсными электрическими разрядами; б) химической реакции, протекающей под действием электрического тока, при которой атомы поверхностного слоя заготовки образуют химическое соединение с ионами электролита; в) механического срезания материала с поверхности заготовки режущим инструментом.
19. Электрохимическая обработка заготовок – это менее сложный и дорогостоящий метод, чем лезвийная механическая обработка: а) да; б) нет.
20. Как влияет на скорость растворения металла заготовки при методе электрохимической обработки увеличение зазора между электродоминструментом и заготовкой: а) скорость растворения металла увеличивается; б) скорость растворения металла уменьшается; в) скорость растворения металла не изменяется
21. В основе метода ультразвуковой обработки лежит явление: а) самоиндукции; б) магнитострикции; в) наростообразования; г) коррозии
22. Метод ультразвуковой обработки является частным случаем: а) механического вибрационного воздействия; б) электрического воздействия заряженных частиц на заготовку; в) теплового воздействия.
23. При ультразвуковой обработке припуск с поверхности заготовки электрическими разрядами, мгновенного нагревающими и испаряющими микроучастки на поверхности заготовки. снимается: а) режущим клином

(лезвием) инструмента; б) абразивными зернами, получающими энергию от удара инструментом; в) импульсными

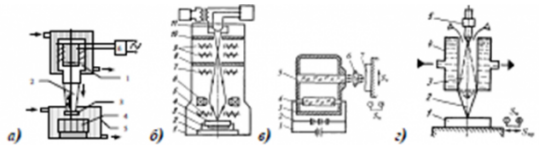

25. Укажите схему светолучевой обработки.
26. Какой из методов лучевой обработки материалов применяется только в вакууме: а) электронно-лучевая обработка; б) светолучевая обработка.
27. Укажите схему плазменной обработки
28. Какой метод физико-химической обработки из перечисленных характеризуется наибольшей производительностью: а) электроннолучевая обработка; б) светолучевая обработка; в) ультразвуковая обработка; г) плазменная обработка.
24. Укажите схему ультразвуковой обработки:
29. Дайте определение плазменной обработки: а) метод, основанный на явлении анодного растворения металла, осуществляемого при прохождении постоянного тока через электролит между электродом-инструментом и электродом-заготовкой; б) метод электрофизической обработки, основанный на законах эрозии (разрушения) электродов из токопроводящих материалов при пропускании между ними импульсного электрического тока; в) нагрев и испарение металла фокусированным пучком электронов в точке соприкосновения луча с металлом; г) нагрев и испарение металла потоком полностью ионизированного газа; д) нагрев и испарение металла световым лучом высокой энергии в точке соприкосновения луча с металлом.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 27-29 верных ответов |
| 4 | 23-26 верных ответов |
| 3 | 18-22 верных ответа |

**2.4. Результаты освоения УП.01, подлежащие проверке на текущем контроле**

**2.4.1 Текущий контроль (ТК) № 1**

**Вид работы:** 2.2.2.2 Подготовка технологической документации при помощи программы САПР. Операция контрольная

**Метод и форма контроля:** Индивидуальные задания (Информационно-аналитический)

**Вид контроля:** Индивидуальные задания с применением ИКТ

**Дидактическая единица:** 2.1 читать чертежи;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1**
Выполнить чертеж детали соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД, по ранее спроектированной модели детали:

- минимальное, но достаточное число изображений (видов, разрезов,сечений, выносных элементов), полностью раскрывающих форму детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | дано недостаточное количество видов, что влечет неполное раскрытие формы детали и имеются ошибки построения формы |
| 4 | дано недостаточное количество видов, из-за чего не полностью раскрывается форма детали |
| 5 | дано достаточное количество видов, форма детали раскрыта полностью |

**Задание №2**
Выполнить чертеж детали соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД, по ранее спроектированной модели детали:

- необходимые размеры, обеспечивающие геометрическую полноту задания форм, с учетом требований конструкции и технологии изготовления

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | дано недостаточное количество размеров для построения детали; размеры проставлены неверно или дублируются |
| 4 | дано недостаточное количество размеров для построения детали |
| 5 | даны все необходимые размеры для построения детали |

**Задание №3**
Выполнить чертеж детали по ранее спроектированной модели, соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД :

- требования к шероховатости поверхности детали, обозначены в соответствии с ГОСТ 2.309-73

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 3 | шероховатость указанна не на всех поверхностях и в некоторых местах допущены ошибочные параметры |
| 4 | в некоторых местах допущены ошибочные параметры |
| 5 | требования к шероховатости поверхности детали полностью удовлетворяют |

**Задание №4**
Выполнить чертеж детали по ранее спроектированной модели, соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД, :

- заполнение необходимых надписей, технических требований (ТТ) и таблиц

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | неполностью или неправильно выполнены надписи и технические требования (ТТ), ТТ раскрыты неполностью, нанесены таблицы |
| 4 | технические требования раскрыты неполностью |
| 5 | текстовая часть, ТТ и таблицы выполнена полностью |

**Задание №5**
Выполнить чертеж детали по ранее спроектированной модели, соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД:

- основная надпись выполнена согластно ГОСТ 2.104-68

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | основная надпись заполнена неполностью и содержит ошибки |
| 4 | основная надпись заполнена неполностью |
| 5 | основная надпись удовлетворяет всем требованиям |

**Дидактическая единица:** 2.4 проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1**
Составить технологические требования (ТТ) на изготовление детали к ранее спроектированной модели детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | ТТ не раскрывают всех необходимых параметров для изготовления детали и содержат ошибки |
| 4 | ТТ не раскрывают всех необходимых параметров для изготовления детали |
| 5 | ТТ полностью раскрывают необходимые требования и действия для изготовления детали |

**Дидактическая единица:** 3.1 использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1**
Используя пакет САПР ("Компас", Inventor) построить чертеж (задание выдается индивидуально каждому)

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | 1. Задействованы команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов, но некоторые разбиты на элементы и нарушена связь с моделью.<br>2. Использованы команды простановки размеров, но отдельные размеры прописаны вручную.<br>3. Редактор технических условий не использован |
| 4 | 1. Задействованы команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>2. Использованы команды простановки размеров, но отдельные размеры изменены вручную.<br>3. Использован редактор технических условий, но не со всеми параметрами |
| 5 | 1. Задействованы команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>2. Использованы команды простановки размеров.<br>3. Использован редактор технических условий и задействованы шаблоны |

**Дидактическая единица:** 3.5 разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**

Выполнить модель детали соблюдая требования технического задания

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | модель неполностью соответствует техническому заданию и имеет незначительные отклонения формы |
| 4 | модель неполностью соответствует техническому заданию |
| 5 | модель полностью соответствует техническому заданию |

2.4.2 Текущий контроль (ТК) № 2

**Вид работы:** 2.2.2.6 Подготовка технологической документации при помощи программы САПР. Операция сверлильная (подготовка баз)

**Метод и форма контроля:** Практическая работа (Информационно-аналитический)

**Вид контроля:** Практическая работа с использованием ИКТ

**Дидактическая единица:** 2.3 определять тип производства;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1**

Определить тип производства для изготовления деталей (3 шт) различного вида. Для определения типа производства использовать коэффициент закрепления операций

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Определен верно тип производства для изготовления одной детали |
| 4 | Определен верно тип производства для изготовления двух деталей |

<table>
<tr><td>5</td><td>Определен верно тип производства для изготовления трех деталей<br>ПРИМЕР:<br>Для определения типа производства используют коэффициент закрепления операций – это отношение числа всех различных операций, выполняемых в течение месяца, к числу рабочих мест.<br>Кз.о. = О / Р<br>Если Кз.о. > = 40 – единичное производство;<br>Кз.о. = 20…40 – мелкосерийное производство;<br>Кз.о. = 10…20 – среднесерийное производство;<br>Кз.о. = 1…10 – крупносерийное производство;<br>Кз.о. = 1 – массовое производство.<br><br>На первом этапе проектирования технологического процесса тип производства может быть предварительно определен в зависимости от массы детали и объема выпуска в соответствии с данными, приведенными в таблице:<br><br>
<table>
<tr><td rowspan="2">Тип производства</td><td colspan="3">Годовой объем выпуска, шт.</td></tr>
<tr><td>Легкие,<br>до 20 кг</td><td>Средние,<br>до 300 кг</td><td>Тяжелые,<br>свыше 300 кг</td></tr>
<tr><td>Единичное</td><td>до 100</td><td>до 10</td><td>1…5</td></tr>
<tr><td>Мелкосерийное</td><td>101…500</td><td>11…200</td><td>6…100</td></tr>
<tr><td>Среднесерийное</td><td>501…5000</td><td>201…1000</td><td>101…300</td></tr>
<tr><td>Крупносерийное</td><td>5001…50000</td><td>1001…5000</td><td>301…1000</td></tr>
<tr><td>Массовое</td><td>Свыше 50000</td><td>Свыше 5000</td><td>Свыше 1000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

**Дидактическая единица:** 2.5 определять виды и способы получения заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1**

Определить вид и способ получения заготовок для трех различных деталей

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Определен верно вид и способ получения заготовки для одной детали |
| 4 | Определен верно вид и способ получения заготовок для двух различных деталей |
| 5 | Определен верно вид и способ получения заготовок для трех различных деталей |

**Дидактическая единица:** 2.6 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1**



Рассчитать величину общего и межоперационных припусков для обработки трех деталей и дать определения всех видов припусков

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки 1 детали и даны два определения припусков<br>ПРИМЕР:<br>**Припуск** на обработку – это слой металла, подлежащий удалению с поверхности заготовки в процессе обработки для получения готовой детали.<br>Размер припуска определяется разностью между размером заготовки и размером детали по чертежу; припуск задается на сторону.<br>**Общий припуск** – удаляется в течении всего процесса обработки.<br>**Междуоперационный** - припуск, который удаляется за один технологический переход.<br>**Оптимальный** - припуск, который обеспечивает получение заданных свойств поверхности при минимальных затратах, связанных с производством самой заготовки и ее последующей механической обработкой для данного типа производства |
| 4 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки 2 детали и даны три определения припусков |
| 5 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки трех деталей и даны четыре определения припусков |

**Задание №2**

Выполнить расчет припусков на заготовки трех деталей, уклонов и внутренних и наружных радиусов

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
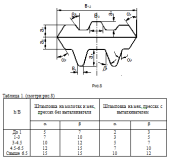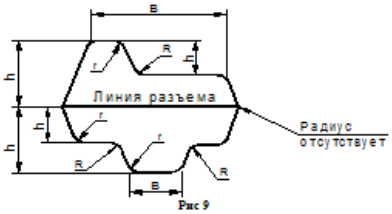
| | |
|---|---|
| 3 | Расчет выполнен на 1 деталь |
| 4 | Расчет выполнен на 2 детали |
| 5 | Расчет выполнен на 3 детали<br>ПРИМЕР:<br><br>1. Расчет общих припусков на заготовку аналитическим методом [7], стр. 185 -189 Припуски и допуски на штамповку по ГОСТ 7505-74.<br><br>1. Выбор углов наклона статистическим методом:  <br><br>1. Выбор внутренних и наружных радиусов скругления статистическим методом:  <br>Рис 9<br>Таблица 2. (смотри рис 9)<br><table><tr><th rowspan="2">H в мм</th><th colspan="3">r в мм при h/b</th><th colspan="3">R в мм при h/b</th></tr><tr><th><2</th><th>2-4</th><th>>4</th><th><2</th><th>2-4</th><th>>4</th></tr><tr><td>До 15</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>15-25</td><td>1.5</td><td>2</td><td>2.5</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>25-35</td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>35-45</td><td>2.5</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>45-60</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td><td>12.5</td><td>20</td></tr><tr><td>60-80</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td></tr><tr><td>80-100</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>12.5</td><td>20</td><td>35</td></tr><tr><td>100-130</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>15</td><td>25</td><td>40</td></tr><tr><td>130-170</td><td>8</td><td>10</td><td>12.5</td><td>20</td><td>30</td><td>45</td></tr></table> |

2.4.3 Текущий контроль (ТК) № 3

**Вид работы:** 2.2.2.11 Подготовка технологической документации при помощи программы САПР. Операция фрезерная с ЧПУ

**Метод и форма контроля:** Индивидуальные задания (Информационно-аналитический)

**Вид контроля:** Практическая работа с использованием ИКТ

**Дидактическая единица:** 2.7 рассчитывать коэффициент использования

материала;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1**

Рассчитать коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из различных видов заготовок (прокат, штамповка, поковка, отливка и др.)

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Рассчитан коэффициент использования материала при изготовлении деталей из одного вида заготовок |
| 4 | Рассчитаны коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из двух видов заготовок |
| 5 | Рассчитаны коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из трех различных видов заготовок |

**Задание №2**

Рассчитать коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из различных видов заготовок (прокат, штамповка, поковка, отливка и др.)

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Дидактическая единица:** 3.2 выбора методов получения заготовок и схем их базирования;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

**Задание №1**

Назвать известные Вам виды заготовок, способы их получения и дать краткую характеристику каждого вида заготовок и определить какой вид применить к выданной детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Названо от 3 до 5 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика. Определен верно вид и способ получения заготовки |
| 4 | Названо 6 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика. Определен верно вид и способ получения заготовки |

| | |
|---|---|
| 5 | Названо 7 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика. Определен верно вид и способ получения заготовки<br>ПРИМЕР:<br>Виды заготовок деталей машин<br><br>1. Отливки.<br><br>Отливки выполняют из черных и цветных металлов различными способами:<br>а) литье в открытые и закрытые (для крупных заготовок) земляные формы в условиях единичного и мелкосерийного производства;<br>б) в серийном и массовом производстве применяют машинную формовку по деревянным или металлическим моделям;<br>в) литье по выплавляемым и выжигаемым моделям;<br>г) литье в оболочковые формы;<br>д) литье в кокиль – металлические формы;<br>е) центробежное литье;<br>ж) литье под давлением и др.<br><br>1. Заготовки из металлокерамики.<br><br>Изготавливают из порошков различных металлов или из их смесей с порошками графита, кремнезема, асбеста и т.д. Этот вид заготовки применяется для производства деталей, которые не могут быть изготовлены другими способами – из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, магнитных материалов и пр.), из металлов, не образующих сплавов, из материалов, состоящих из смеси металла с неметаллом (медь – графит) и из пористых материалов.<br><br>1. Кованные и штампованные заготовки изготовляют различными способами.<br><br>В серийном и массовом производстве изготавливают на штамповочных прессах и молотах в открытых и закрытых |

| | |
|---|---|
| | штампах.<br><br>1. Штамповкой заготовок из листового металла получают изделия простой и сложной формы: шайбы, втулки, сепараторы подшипников качения и др.<br>2. Заготовки из круглого проката.<br><br>Применяется в случаях, когда масса заготовки из проката превышает массу штамповки не более, чем на 15%.<br><br>1. Заготовки из профильного проката.<br><br>Применяются в основном в массовом производстве. Во многих случаях этот способ не требует применения механической обработки или ограничивается отделочными операциями.<br><br>1. Заготовки из неметаллических материалов.<br><br>К ним относятся: пластические массы, резина, текстиль, кожа и др |

**Задание №2**

Назвать известные Вам виды заготовок, способы их получения и дать краткую характеристику каждого вида заготовок и определить какой вид применить к выданной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №3**

Перечислить условия выбора заготовок

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Перечислено от 2 до 4 условий выбора заготовок |
| 4 | Перечислено 5 условий выбора заготовок |

| | |
|---|---|
| 5 | Перечислено 6 условий выбора заготовок<br>ПРИМЕР:<br>Условия выбора заготовок:<br><br>1. Масса и габаритные размеры деталей.<br>2. Материал деталей.<br><br>Например: АЛ2 – алюминий литейный – возможно только литье; В93 – прокат, штамповка, поковка, а литье невозможно и т.д.<br><br>1. Тип производства.<br>2. Конфигурация заготовки.<br>3. Экономические факторы.<br><br>Выбирают ту заготовку, которая обеспечивает минимальные затраты на производство заготовки и ее последующую механообработку.<br><br>1. Технические факторы.<br><br>Без необходимости не используются очень сложные процессы производства заготовки или ее последующей обработки из-за повышения риска брака и усложнения операций производства |

**Задание №4**

Перечислить условия выбора заготовок

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Дидактическая единица:** 3.5 разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.


**Задание №1**

Выполнить КЭМ заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее смоделированному

КЭМ детали используя рассчитанные припуски, углы и радиуса заготовки в САПР

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | 1. Выполнены с незначительными отклонениями сочетания консруктивных элементов<br>2. Нет нарушений формы детали и ее размеров<br>3. Выдержаны не все внутренние радиуса и соблюдены их размеры<br>4. Выдержанны не все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры<br>5. Не на всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков |
| 4 | 1. Выполнены с незначительными отклонениями сочетания консруктивных элементов<br>2. Нет нарушений формы детали и ее размеров<br>3. Выдержаны все внутренние радиуса и соблюдены их размеры<br>4. Выдержанны все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры<br>5. Не на всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков |

| | |
|---|---|
| 5 | 1. Выполнены правильно сочетания всех консруктивных элементов |

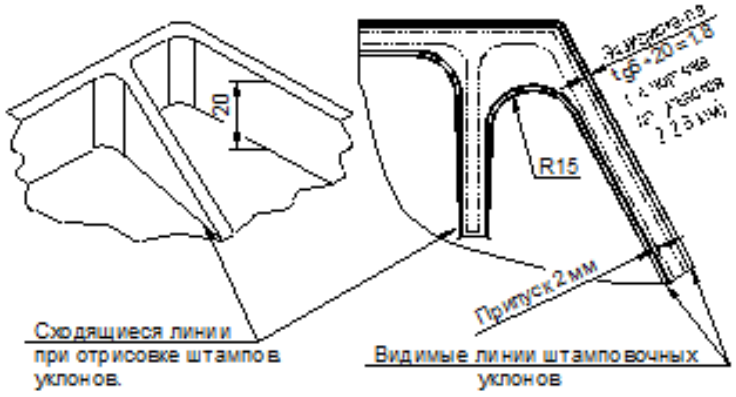



Установка напуска в остром утле (R15).



2. На всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков
3. Выдержанны все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры
4. Выдержаны все внутренние радиуса и соблюдены их размеры
5. Нет нарушений формы детали и ее размеров

ПРИМЕР:

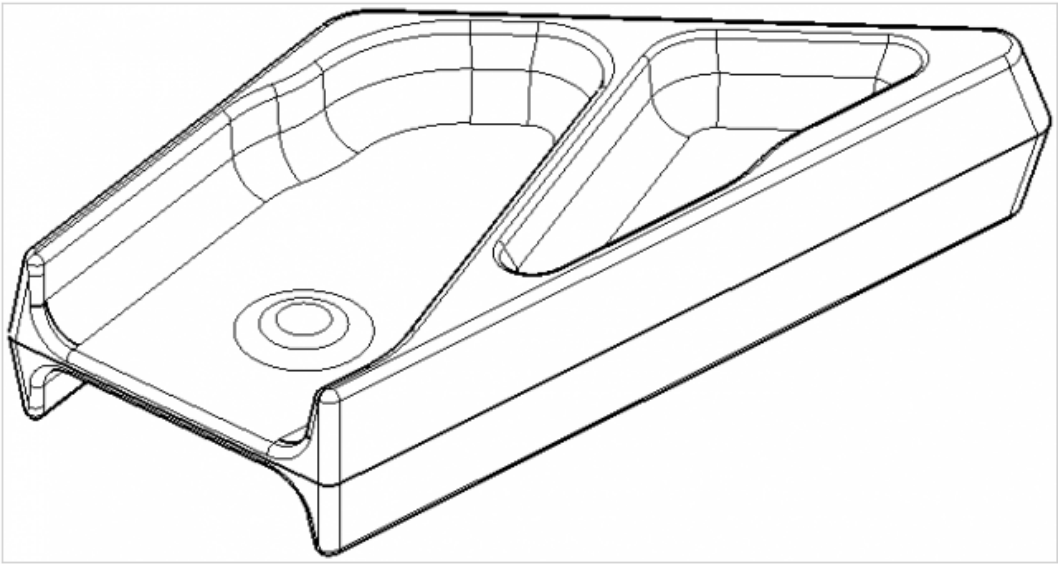

**Задание №2**


Выполнить КЭМ заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее смоделированному КЭМ детали используя рассчитанные припуски, углы и радиуса заготовки в САПР

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №3**

Вычертить чертеж заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее моделированному КЭМ выдерживая требования ЕСКД

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа выполнены с нарушением ГОСТ 2. 305-68 и содержат ошибки;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68 и имеют отклонения от истинных размеров;<br>3. Технические условия изготовления детали выполнены с нарушением ГОСТ 2309-68 и являются не полными; |
| 4 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок;<br>3. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68; |
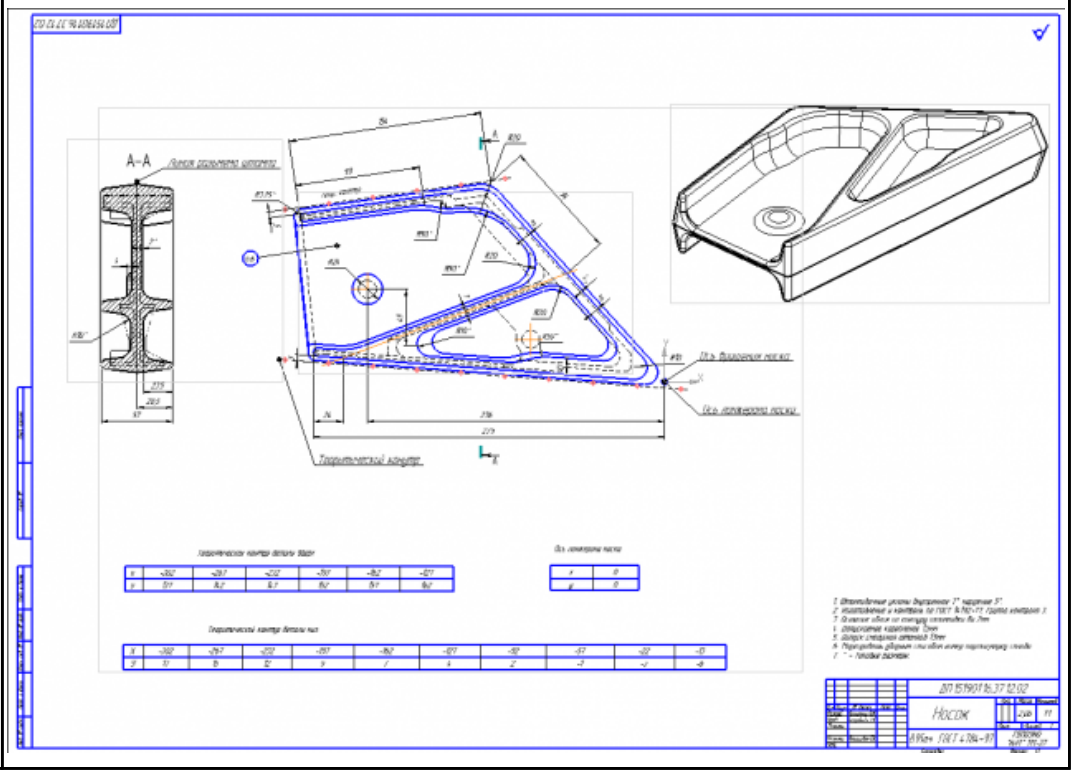
| | |
|---|---|
| 5 | Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>ПРИМЕР:<br><br>1. Выбор построения видов и разрезов и сечений.<br>2. Нанесение на чертеж осевых линей и других вспомогательных элементов.<br>3. Нанесение на видах размеров.<br>4. Заполнение основной надписи и технических условий детали. Нанесение шероховатости и допусков расположения.<br><br>  |

**Задание №4**

Вычертить чертеж заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее моделированному КЭМ выдерживая требования ЕСКД

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

2.4.4 Текущий контроль (ТК) № 4

**Вид работы:** 2.2.2.15 Подготовка технологической документации при помощи программы САПР. Операция протирочная

**Метод и форма контроля:** Индивидуальные задания (Информационно-

аналитический)
**Вид контроля:** Практическая работа с использованием ИКТ
**Дидактическая единица:** 2.8 анализировать и выбирать схемы базирования;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Задание №1**
Классифицировать базы по функциональному назначению, по количеству лишаемых степеней свободы и по характеру проявления. Дать определения баз в соответствии с их классификацией и определить их на выданной детали.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Даны верно определения от трех до пяти баз в соответствии с их классификацией и определены на детали |
| 4 | Даны верно определения от шести до восьми баз в соответствии с их классификацией и определены на детали |
| 5 | Даны верно определения от девяти до десяти баз в соответствии с их классификацией и определены на детали<br>ПРИМЕР:<br>**Классификация баз**<br><br>1. **По функциональному назначению:**<br><br>а) **конструкторские базы** – базы, которые определяют положение детали в изделии. Они подразделяются на **основные** ( это базы, определяющие положение самой детали в изделии) и **вспомогательные** (это базы, определяющие положение присоединяемых деталей к данной);<br>б) **технологические базы** – базы, определяющие положение заготовки при обработке или сборке;<br>в) **измерительные базы** – базы, используемые при измерении для отсчета размеров.<br><br>1. **По количеству лишаемых степеней свободы:**<br><br>а) **установочная база** – это база, лишающая заготовку трех степеней свободы, а именно: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг двух оставшихся (это |

| | |
|---|---|
| | наиболее обширная поверхность из комплекта трех баз);<br>б) **направляющая база** – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой (это наиболее протяженная поверхность);<br>в) **опорная база** – база, лишающая заготовку одной степени свободы: перемещения вдоль одной из координатных осей;<br>г) **двойная направляющая база** – база, лишающая заготовку четырех степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей и поворота вокруг этих же осей;<br>д) **двойная опорная база** – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей.<br>Условно считается длинной цилиндрическая поверхность, у которой длина > = диаметру, а короткой если меньше. Длинный цилиндрический палец лишает заготовку 4-х степеней свободы, а короткий только 2-х.<br><br>1. **По характеру проявления:**<br><br>а) **скрытая (мнимая) база** – база в виде воображаемой плоскости, оси или точки (ось симметрии, строительная горизонталь и т.д.)<br>б) **явная (реальная) база** – база, представляющая собой какую-либо материальную поверхность (плоскость кармана, торец ребра и т.д.) |

**Задание №2**


Классифицировать базы по функциональному назначению, по количеству лишаемых степеней свободы и по характеру проявления. Дать определения баз в соответствии с их классификацией и определить их на выданной детали.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №3**

Разработать операционную карту для универсальной операци.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |
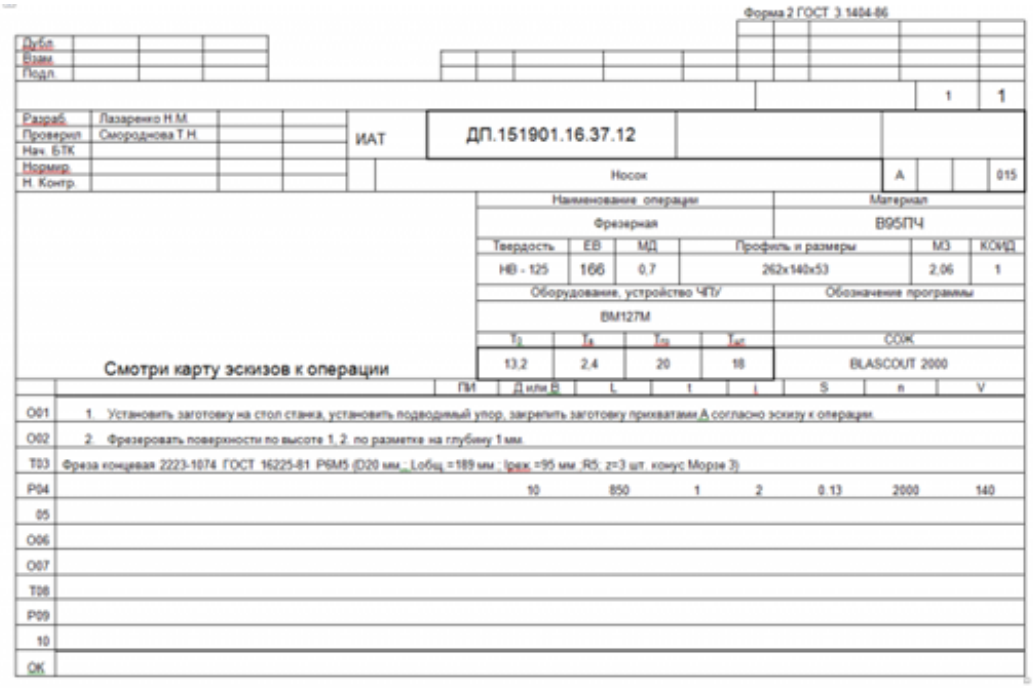
| | |
|---|---|
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79<br>ПРИМЕР:<br>Заполнения операционной карты:<br><br>1. Выполнить описание переходов операции;<br>2. Выполнить выбор инструмента для операции (из практической №4);<br>3. Занести режимы резания на операцию (из практической №4);<br>4. Занести нормы времени на операцию;<br>5. Заполнить параметры переходов;<br>6. Основные данные обрабатываемой детали;<br>7. Оборудование<br><br>  |

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

Дубл.
Взам.
Подл.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | | | | | | |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | | | | | | | |
| Нач. БТК | | | | | | | | | | | |
| Нормир. | | | | | Носок | | | | | А | 015 |
| Н. Контр. | | | | | | | | | | | |

| Наименование операции | | | | | Материал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрезерная | | | | | В95ПЧ | |
| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | | МЗ | КОИД |
| НВ - 125 | 166 | 0,7 | 262x148x53 | | 2,06 | 1 |
| Оборудование, устройство ЧПУ | | | | | Обозначение программы | |
| ВМ127М | | | | | | |
| $T_0$ | $T_в$ | $T_{оп}$ | $T_{шт}$ | | СОЖ | |
| 13,2 | 2,4 | 20 | 18 | | BLASCOUT 2000 | |

Смотри карту эскизов к операции

| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | 1. Установить заготовку на стол станка, установить подводимый упор, закрепить заготовку прихватами А согласно эскизу к операции. | | | | | | | | |
| O02 | 2. Фрезеровать поверхности по высоте 1, 2. по разметке на глубину 1 мм. | | | | | | | | |
| T03 | Фреза концевая 2223-1074 ГОСТ 16225-81 Р6М5 (D20 мм ; $L_{общ}$ =189 мм ; $l_{рез}$ =95 мм ,R5; z=3 шт. конус Морзе 3) | | | | | | | | |
| P04 | | 10 | | 850 | 1 | 2 | 0,13 | 2000 | 140 |
| 05 | | | | | | | | | |
| O06 | | | | | | | | | |
| O07 | | | | | | | | | |
| T08 | | | | | | | | | |
| P09 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| OK | | | | | | | | | |

**Задание №4**


Разработать операционную карту для универсальной операци.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №5**

Разработать карту эскизов обработки авиационной детали универсальной операции

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | На карту эскизов не нанесено более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесено более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93<br>ПРИМЕР:<br>Необходимые элементы заполнения карты:<br>1. Изображение детали<br>2. Размеры<br>3. Базы<br>4. Позиции обработки<br>5. Прихваты<br>6. технологические подкладки<br>7. шероховатость |

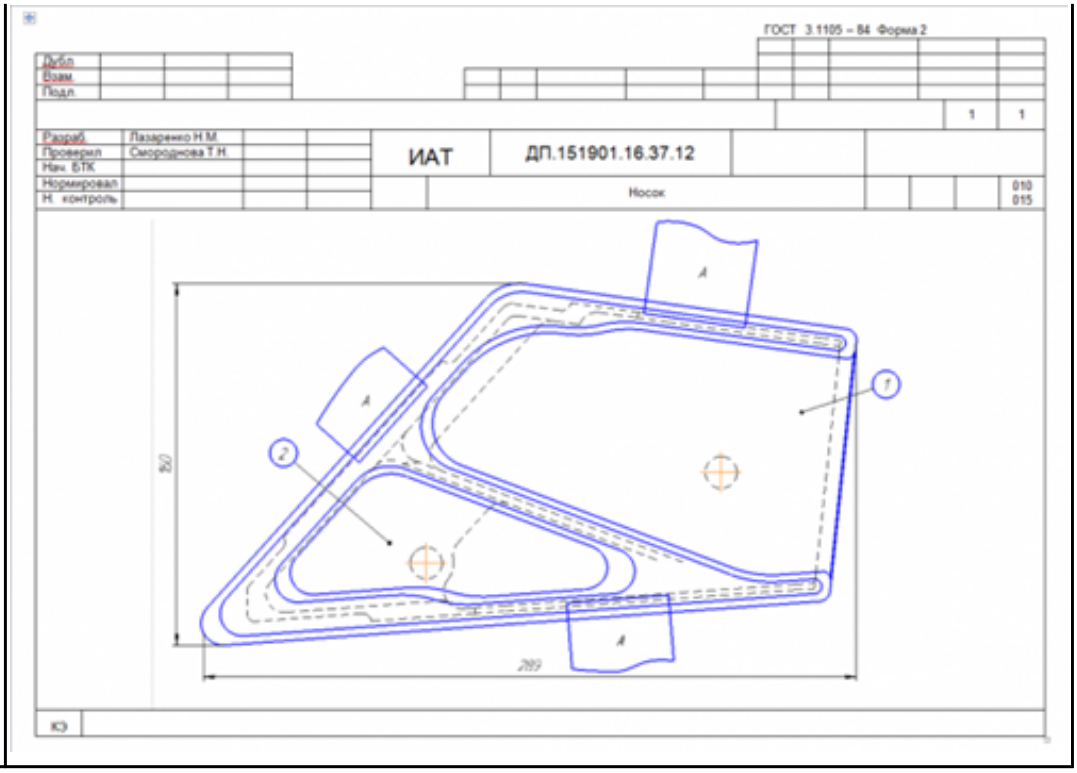


**Задание №6**

Разработать карту эскизов обработки авиационной детали универсальной операции

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №7**

Разработать операционную карту для программной операции

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |

| | |
|---|---|
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79<br>ПРИМЕР:<br>Порядок заполнения операционной карты:<br><br>1. Выполнить описание переходов операции с ЧПУ;<br>2. Выполнить выбор инструмента по каталогу для операции с ЧПУ (из практической №4);<br>3. Занести режимы резания на все инструменты операции с ЧПУ (из практической №4);<br>4. Занести нормы времени на операцию с ЧПУ;<br>5. Заполнить параметры переходов;<br>6. Основные данные обрабатываемой детали;<br>7. Оборудование<br><br>Форма 2 ГОСТ 3.1404-86<br>Дубл.<br>Взам.<br>Подл.<br>3 1<br>Разраб. Лазаренко Н.М.<br>Проверил Смороднова Т.Н.<br>Нач. БТК<br>Нормир.<br>Н. Контр.<br>ИАТ ДП.151901.16.37.12<br>Носок А 035<br>Наименование операции: Фрезерная с ЧПУ<br>Материал: В95ПЧ<br>Твердость: НВ -340; ЕВ: 166; МД: 0,7; Профиль и размеры: 262x140x53; МЗ: 2,06; КОИД: 1<br>Смотри карту эскизов к операции<br>Оборудование, устройство ЧПУ: DMU-80P<br>Обозначение программы: СОЖ: BLASCOUT 2000<br>$T_o$: 32,16; $T_в$: 8; $T_{то}$: 25; $T_{шт}$: 46,09<br>ПИ \| Д или В \| L \| t \| i \| S \| n \| V<br>O01 1. Установить на стол станка приспособление фрезерное.<br>T02 Приспособление фрезерное ДП.151901.16.37.12.04.СБ.<br>O03 2. Установить систему координат согласно эскизу к операции.<br>T04 Измерительная головка Renishaw MP-60.<br>O05 3. Установить инструмент в магазин станка.<br>T06 Фреза торцевая Coromill 390 R390-040Q16-17M (D=40; z=4; Lp=40)<br>T07 Пластина: R390-17 04 40E-PM (S=4.7; r=4; iw=9.6)<br>T08 Оправка C5-391.05-16 035<br>T09 Базовый держатель C5-390.140-40 070<br>P10 1<br>OK |


**Задание №8**


Разработать операционную карту для программной операции

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №9**

Разработать карту эскизов обработки детали на станке с ЧПУ
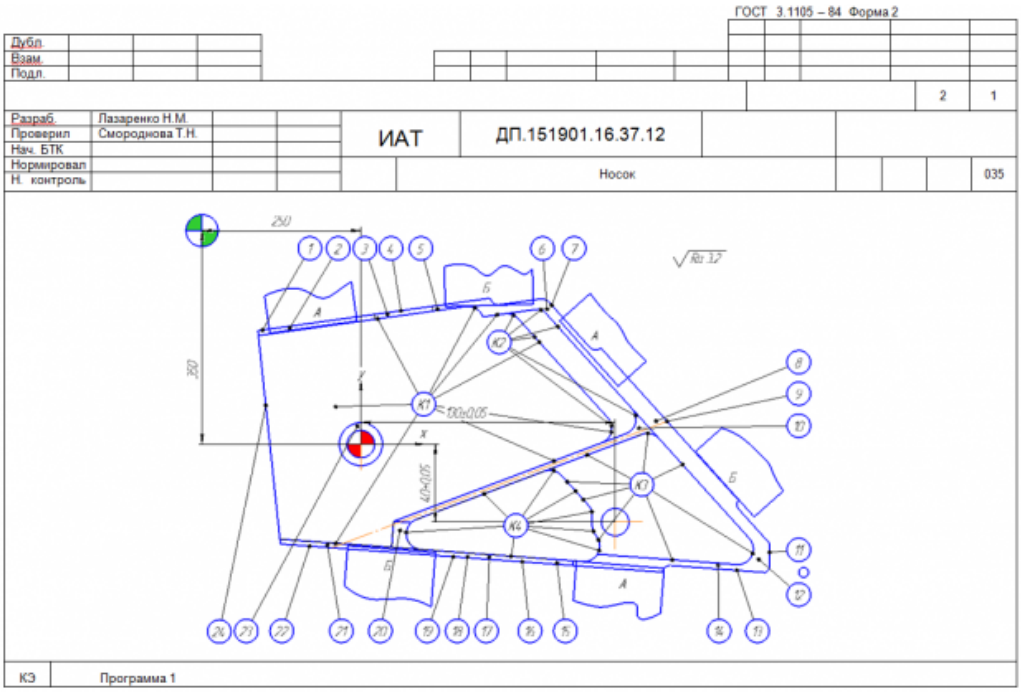
| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | На карту эскизов не нанесено более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесено более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93<br>ПРИМЕР:<br>Необходимые элементы заполнения карты:<br><br>1. Изображение детали<br>2. Размеры<br>3. Позиции обработки<br>4. Настройка плавающего нуля и исходной точки;<br>5. Настройка вылета инструмента по оси Z;<br>6. Схема базирования;<br>7. Схема закрепления заготовки;<br>8. шероховатость<br><br>  <br> |

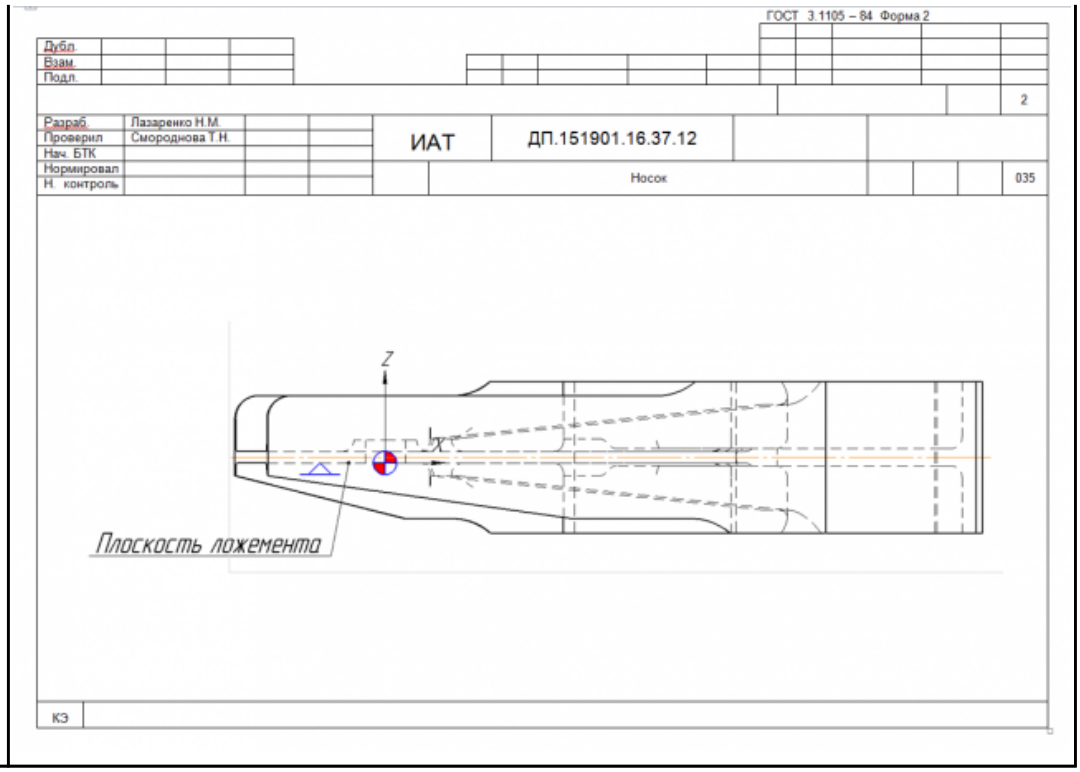


**Задание №10**

Разработать карту эскизов обработки детали на станке с ЧПУ

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №11**

Спроектировать технологический процесс механической обработки индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Составлено пять операций технологического процесса механической обработки детали |
| 4 | Составлено шесть операций технологического процесса механической обработки детали |
| 5 | Составлено семь операций технологического процесса механической обработки детали |

**Задание №12**

Спроектировать технологический процесс механической обработки индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Дидактическая единица:** 2.11 проектировать технологические операции;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**
Дать определения элементов технологической операции


| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Даны определения от трех до пяти элементов технологической операции |
| 4 | Даны определения шести элементов технологической операции |

| | |
|---|---|
| 5 | Даны определения семи элементов технологической операции<br>ПРИМЕР:<br>Элементы технологической операции:<br>**1. Технологическая операция (ТО)** – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями одним или несколькими рабочими.<br>**2. Технологический установ** – это часть ТО, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемых изделий.<br>**3. Технологический переход** – законченная часть ТО, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных режимах обработки и установки (т.е. выполняется одним инструментом).<br>**4. Вспомогательный переход** – это законченная часть ТО, не сопровождаемая обработкой, но необходимая для выполнения данной операции (например, установка или снятие заготовки, замена инструмента, контрольный замер).<br>5.**Технологическая позиция** – это фиксированное положение, которое занимает неизменно закрепленная заготовка относительно неподвижной части оборудования или инструмента для выполнения определенной части операции.<br>**6. Рабочий ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки и сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки.<br>**7. Вспомогательный ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки, но необходимая для выполнения рабочего хода |

**Задание №2**

Разработать операционную карту для универсальной операци

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
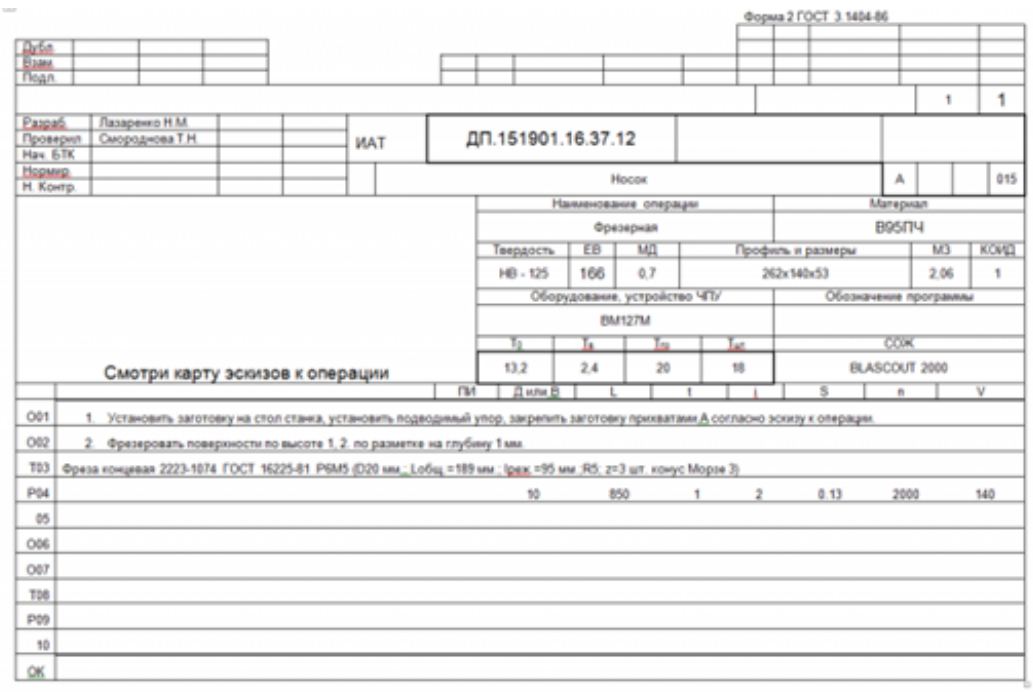
| | |
|---|---|
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79<br>ПРИМЕР:<br>Заполнения операционной карты:<br><br>1. Выполнить описание переходов операции;<br>2. Выполнить выбор инструмента для операции (из практической №4);<br>3. Занести режимы резания на операцию (из практической №4);<br>4. Занести нормы времени на операцию;<br>5. Заполнить параметры переходов;<br>6. Основные данные обрабатываемой детали;<br>7. Оборудование<br><br>  |

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

Дубл.
Взам.
Подл.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | | 1 | | |
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | | | | | |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | | | | | | |
| Нач. БТК | | | | | | | | | | |
| Нормир. | | | | | Носок | | | А | | 015 |
| Н. Контр. | | | | | | | | | | |

| Наименование операции | | | | Материал | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрезерная | | | | В95ПЧ | | |
| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | | МЗ | КОИД |
| НВ - 125 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | | 2,06 | 1 |
| Оборудование, устройство ЧПУ | | | | Обозначение программы | | |
| ВМ127М | | | | | | |
| $T_{\text{п}}$ | $T_{\text{в}}$ | $T_{\text{оп}}$ | $T_{\text{шт}}$ | СОЖ | | |
| 13,2 | 2,4 | 20 | 18 | BLASCOUT 2000 | | |


Смотри карту эскизов к операции

| | ПИ | Д или Ш | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | 1. Установить заготовку на стол станка, установить подводимый упор, закрепить заготовку прихватами А согласно эскизу к операции. | | | | | | | |
| O02 | 2. Фрезеровать поверхности по высоте 1, 2 по разметке на глубину 1 мм. | | | | | | | |
| T03 | Фреза концевая 2223-1074 ГОСТ 16225-81 Р6М5 (D20 мм, $L_{общ}$ =189 мм, $l_{реж}$ =95 мм, R5, z=3 шт. конус Морзе 3) | | | | | | | |
| P04 | | 10 | 850 | 1 | 2 | 0,13 | 2000 | 140 |
| 05 | | | | | | | | |
| O06 | | | | | | | | |
| O07 | | | | | | | | |
| T08 | | | | | | | | |
| P09 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| OK | | | | | | | | |

**Задание №3**

Разработать карту эскизов обработки авиационной детали универсальной операции

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

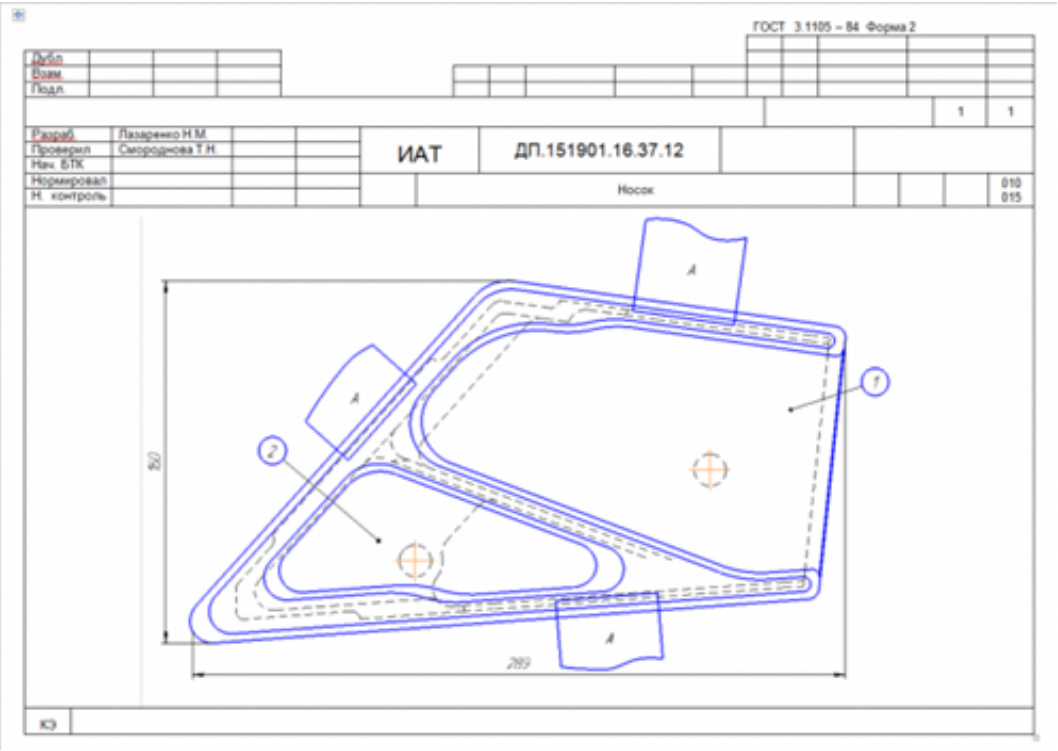
| | |
|---|---|
| 3 | На карту эскизов не нанесено более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесено более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93<br>ПРИМЕР:<br>Необходимые элементы заполнения карты:<br>1. Изображение детали<br>2. Размеры<br>3. Базы<br>4. Позиции обработки<br>5. Прихваты<br>6. технологические подкладки<br>7. шероховатость<br>  |

**Задание №4**

Разработать операционную карту для программной операции

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79<br>ПРИМЕР:<br>Порядок заполнения операционной карты:<br><br>1. Выполнить описание переходов операции с ЧПУ;<br>2. Выполнить выбор инструмента по каталогу для операции с ЧПУ (из практической №4);<br>3. Занести режимы резания на все инструменты операции с ЧПУ (из практической №4);<br>4. Занести нормы времени на операцию с ЧПУ;<br>5. Заполнить параметры переходов;<br>6. Основные данные обрабатываемой детали;<br>7. Оборудование |

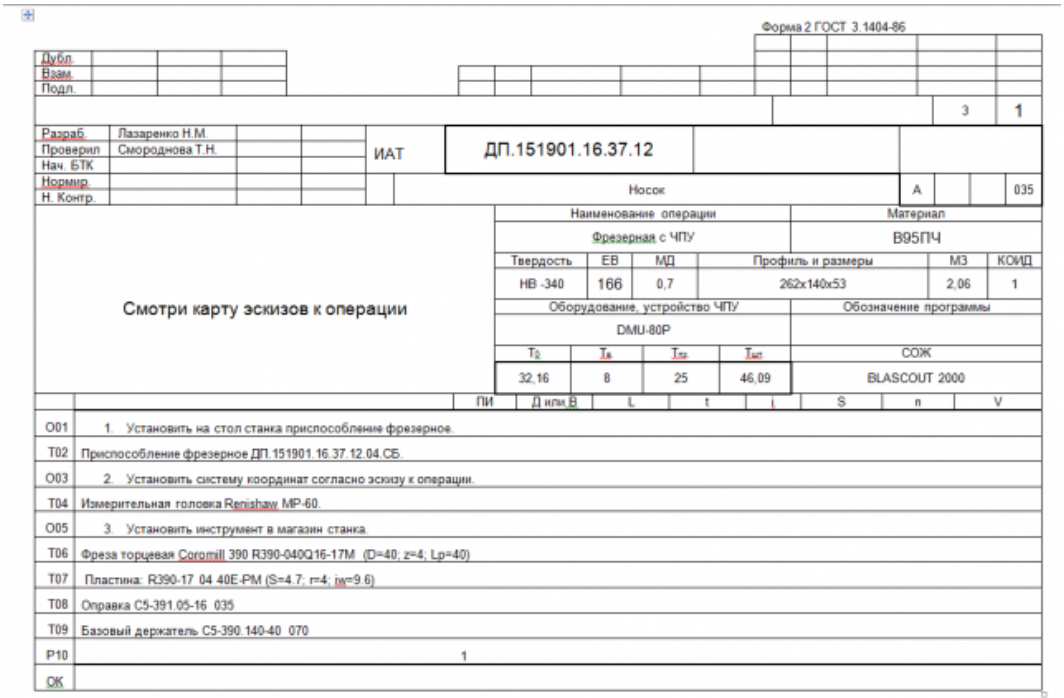

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дубл. | | | |
| Взам. | | | |
| Подл. | | | |


3 | 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 |
| Провериl | Смороднова Т.Н. | | | | |
| Нач. БТК | | | | | |
| Нормир. | | | | | |
| Н. Контр. | | | | Носок | А 035 |

Смотри карту эскизов к операции

| Наименование операции | | | | Материал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фрезерная с ЧПУ | | | | В95ПЧ | |
| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД |
| НВ -340 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | 2,06 | 1 |
| Оборудование, устройство ЧПУ | | | | Обозначение программы | |
| DMU-80P | | | | | |
| $T_0$ | $T_в$ | $T_{то}$ | $T_{шт}$ | СОЖ | |
| 32,16 | 8 | 25 | 46,09 | BLASCOUT 2000 | |

| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | 1. Установить на стол станка приспособление фрезерное. | | | | | | | | |
| T02 | Приспособление фрезерное ДП.151901.16.37.12.04.СБ. | | | | | | | | |
| O03 | 2. Установить систему координат согласно эскизу к операции. | | | | | | | | |
| T04 | Измерительная головка Renishaw MP-60. | | | | | | | | |
| O05 | 3. Установить инструмент в магазин станка. | | | | | | | | |
| T06 | Фреза торцевая Coromill 390 R390-040Q16-17M (D=40; z=4; Lp=40) | | | | | | | | |
| T07 | Пластина: R390-17 04 40E-PM (S=4.7; r=4; w=9.6) | | | | | | | | |
| T08 | Оправка C5-391.05-16 035 | | | | | | | | |
| T09 | Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | | |
| P10 | 1 | | | | | | | | |
| OK | | | | | | | | | |

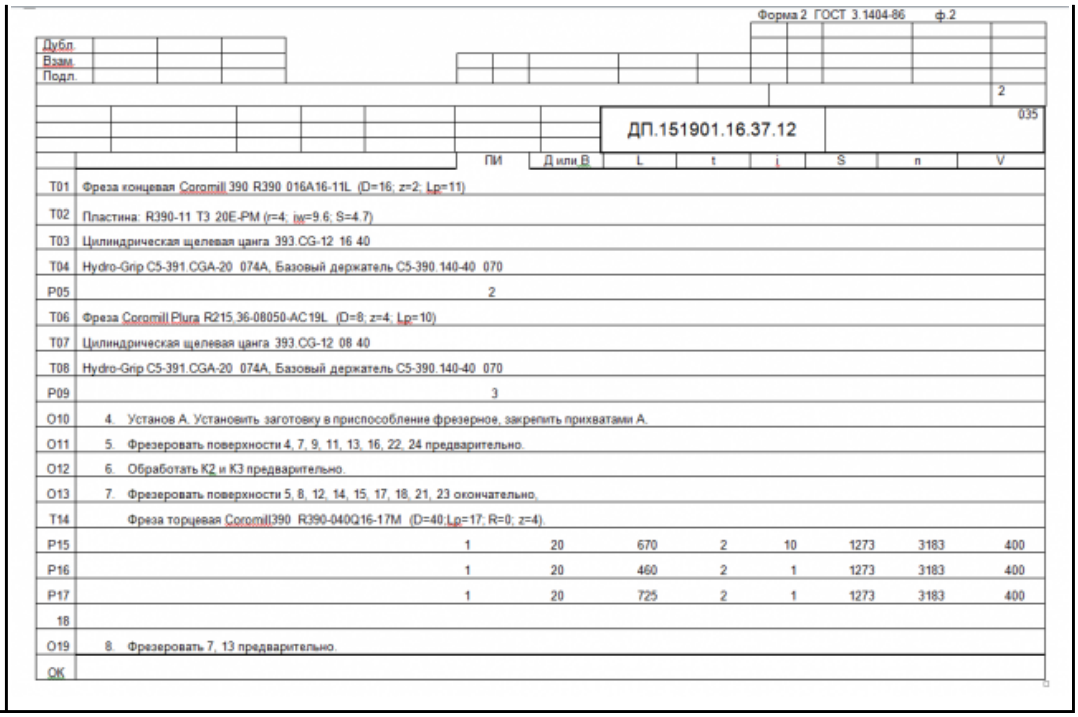

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86 ф.2

Дубл.
Взам.
Подл.

2

035


ДП.151901.16.37.12


| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | Фреза концевая Coromill 390 R390 016A16-11L (D=16; z=2; Lp=11) | | | | | | | | |
| T02 | Пластина: R390-11 T3 20E-PM (r=4; iw=9.6; S=4.7) | | | | | | | | |
| T03 | Цилиндрическая щелевая цанга 393.CG-12 16 40 | | | | | | | | |
| T04 | Hydro-Grip C5-391.CGA-20 074A, Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | | |
| P05 | 2 | | | | | | | | |
| T06 | Фреза Coromill Plura R215.36-08050-AC19L (D=8; z=4; Lp=10) | | | | | | | | |
| T07 | Цилиндрическая щелевая цанга 393.CG-12 08 40 | | | | | | | | |
| T08 | Hydro-Grip C5-391.CGA-20 074A, Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | | |
| P09 | 3 | | | | | | | | |
| O10 | 4. Установ А. Установить заготовку в приспособление фрезерное, закрепить прихватами А. | | | | | | | | |
| O11 | 5. Фрезеровать поверхности 4, 7, 9, 11, 13, 16, 22, 24 предварительно. | | | | | | | | |
| O12 | 6. Обработать К2 и К3 предварительно. | | | | | | | | |
| O13 | 7. Фрезеровать поверхности 5, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23 окончательно. | | | | | | | | |
| T14 | Фреза торцевая Coromill390 R390-040Q16-17M (D=40;Lp=17; R=0; z=4) | | | | | | | | |
| P15 | | 1 | 20 | 670 | 2 | 10 | 1273 | 3183 | 400 |
| P16 | | 1 | 20 | 460 | 2 | 1 | 1273 | 3183 | 400 |
| P17 | | 1 | 20 | 725 | 2 | 1 | 1273 | 3183 | 400 |
| 18 | | | | | | | | | |
| O19 | 8. Фрезеровать 7, 13 предварительно. | | | | | | | | |
| OK | | | | | | | | | |

**Задание №5**

Разработать карту эскизов обработки детали на станке с ЧПУ

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | На карту эскизов не нанесено более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесено более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93<br>ПРИМЕР:<br>Необходимые элементы заполнения карты:<br>1. Изображение детали<br>2. Размеры<br>3. Позиции обработки<br>4. Настройка плавающего нуля и исходной точки;<br>5. Настройка вылета инструмента по оси Z;<br>6. Схема базирования;<br>7. Схема закрепления заготовки;<br>8. шероховатость |

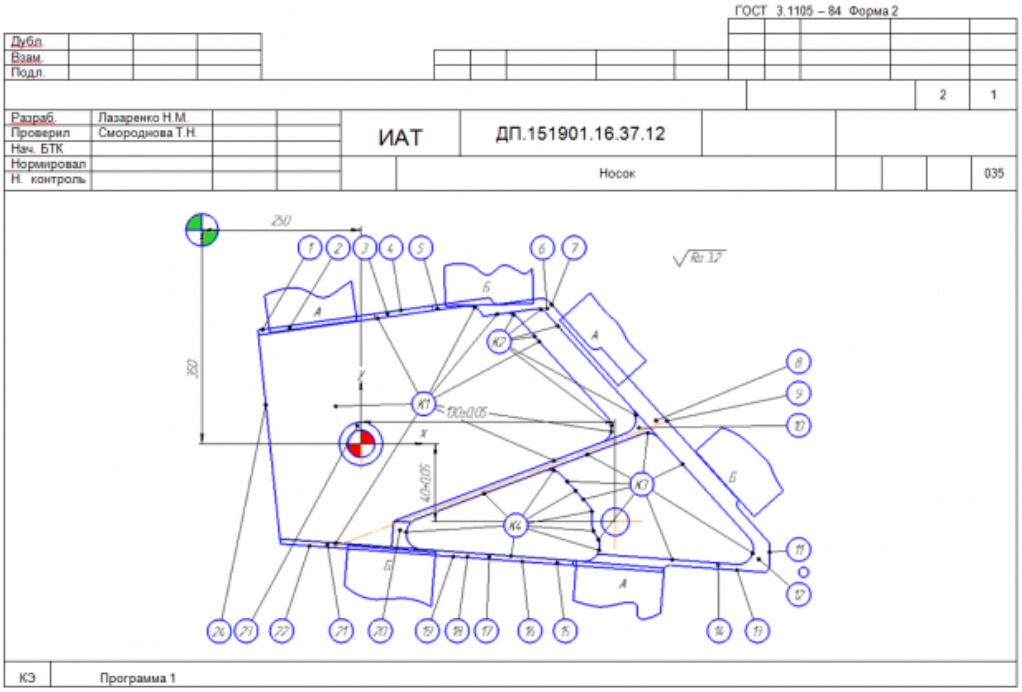

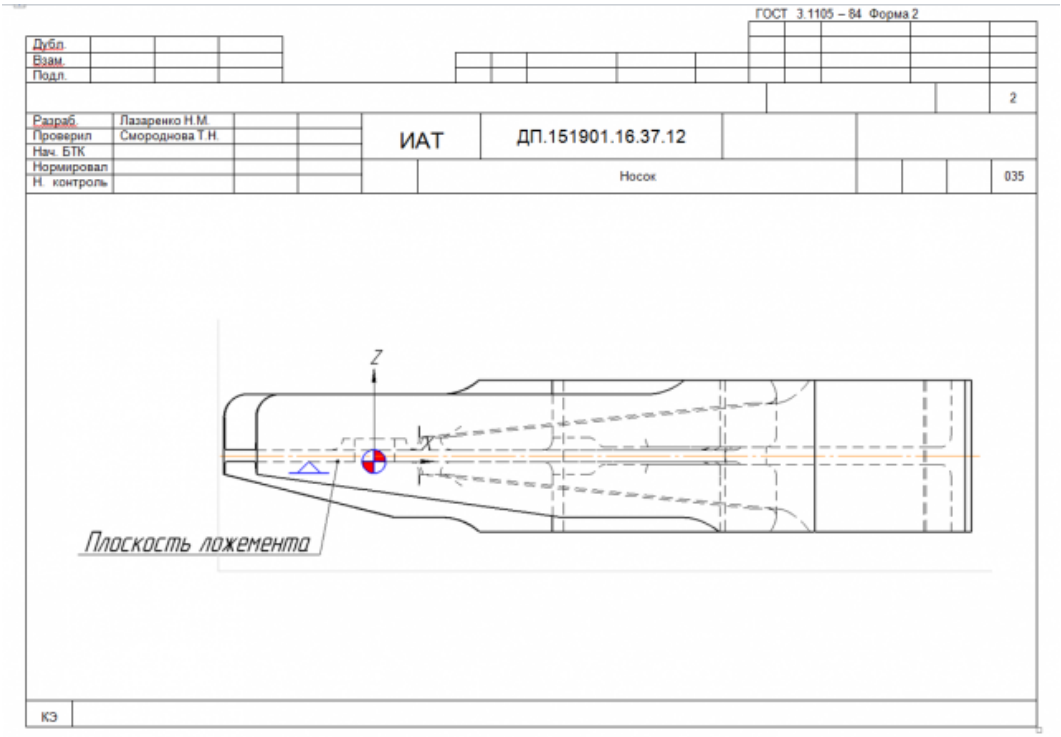
**Задание №6**

С проектировать технологический процесс механической обработки индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Составлено пять операций технологического процесса механической обработки детали |

| | |
|---|---|
| 4 | Составлено шесть операций технологического процесса механической обработки детали |
| 5 | Составлено семь операций технологического процесса механической обработки детали |

**Дидактическая единица:** 2.13 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**

Выберать инструмент по каталогу для черновой, получистовой и чистовой обработки

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Выбор инструмента выполнен на один тип обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) |
| 4 | Выбор инструмента выполнен на два типа обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) |
| 5 | Выбор инструмента выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки)<br>ПРИМЕР:<br>**Выбор инструмента для фрезерования**<br>**1 Определите тип операции**<br>В соответствии с типом операции:<br>- Торцевое фрезерование<br>- Фрезерование уступов<br>- Профильное фрезерование<br>- Фрезерование пазов<br>Подберите наиболее оптимальный инструмент с точки зрения производительности и надежности обработки.<br>См. стр. J31.<br>**2 Определите группу обрабатываемого материала**<br>Определите, к какой группе обрабатываемости по ISO относится тот<br>материал, который необходимо фрезеровать:<br>Сталь (P)<br>Нержавеющая сталь (M)<br>Чугун (K) |

Алюминий (N)
Жаропрочные и титановые сплавы (S)
Материалы высокой твердости (H)
См. таблицу соответствия материалов в разделе I.

**3 Выберите тип фрезы**

Выберите шаг зубьев и тип крепления фрезы.
Как первый выбор рекомендуется нормальный шаг зубьев фрезы.
При работе с большими вылетами и в нестабильных условиях следует выбирать крупный шаг зубьев.
При обработке материалов, дающих элементную стружку, рекомендуется выбирать мелкий шаг зубьев фрезы.
Выберите тип крепления.

**4 Подберите режущую пластину**

Выберите геометрию передней поверхности пластин в соответствии
с операцией:

**Геометрия L – для чистовой обработки**

Когда необходимо снизить усилия резания при легких условиях обработки.

**Геометрия M – для получистовой обработки**

Универсальная геометрия для разнообразных условий обработки.

**Геометрия H – для черновой обработки**

Для тяжелой обработки поверхностей с ковочной или литейной коркой, а также при опасности вибраций.
Выберите пластины из твердого сплава, обеспечивающего оптимальную производительность.

**5 Определите начальные режимы обработки**

Рекомендуемые начальные значения скоростей резания и подач
*Обязательные качественные критерии:*
Подбор необходимого инструмента [1] стр.465-467.:
Выбор чернового инструмента в 3 раза больше чистового (до ближайшего по каталогу

## Перечень таблиц – Ориентировочные режимы резания при фрезеровании

| Фреза | Обозначение / инструментальный материал / покрытие / вид обработки | | | № табл. | С. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Цельные фрезы** | | | | | |
| Дисковые фрезы | HSS-Co5 | | | 8.7 | 462 |
| | VHM (с покрытием) | | | 8.8 | 464 |
| Торцовая насадная фреза | HSS-Co (без покрытия, с покрытием) | | | 8.9 | 466 |
| Концевая фреза | HSS PM (без покрытия, с покрытием) | Черновая обработка | Контурное фрезерование | 8.10 | 470 |
| | | | Пазы / уступы | 8.11 | 476 |
| | | | Копирование | 8.12 | 482 |
| | | | Врезное/циркулярное фрезерование | 8.13 | 488 |
| | | Получистовая обработка | Контурное фрезерование | 8.14 | 494 |
| | | | Копирование | 8.15 | 500 |
| | Обдирочная фреза PM MTC (с покрытием) | 191075 | Пазы / уступы | 8.16 | 506 |
| | | | Контурное фрезерование | | |
| | Фреза для чистовой обработки SPM HPC (с покрытием) | 191632 | Периферийное фрезерование | 8.17 | 508 |
| | Обдирочная фреза SPM MTC (с покрытием) | 192852 | Пазы / уступы | 8.18 | 510 |
| | | 192855 | Контурное фрезерование (периферийное) | 8.19 | 512 |
| | | 192895 | Пазы / уступы | 8.20 | 514 |
| | | | Контурное фрезерование | 8.21 | 516 |

)

## Описание типов инструмента


| Тип | Примеры | Применение инструмента данного типа |
|---|---|---|
| N |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубине резания. Тип N используется для обработки самых разных материалов (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы) стандартной твёрдости и прочности. Тип N обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| NF |  | Фрезы со стружколомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип NF используется для работы при любых глубинах резания (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы). Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| NR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип NR используется для обработки самых разных материалов (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы) с пределом прочности не выше среднего. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |
| W |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубиной резания. Тип W предназначен специально для обработки резанием мягких, вязких и/или длинностружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Тип W обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| WF |  | Фрезы со стружколомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип WF используется для работы при любых глубинах резания при обработке мягких, вязких и/или длинностружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| WR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип WR предназначен для обработки мягких, вязких и/или длинно-стружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |
| H |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубиной резания. Тип H предназначен специально для обработки резанием твёрдых и/или короткостружечных материалов, например, сталей (в том числе закалённых) и чугуна. Тип H обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| HF |  | Фрезы со стружколомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип HF используется для работы при любых глубинах резания при обработке твёрдых и/или короткостружечных материалов, например, стали и чугуна. Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| HR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип HR предназначен для обработки твёрдых и/или коротко-стружечных материалов, например, стали и чугуна. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |

435 ;



Выбор получистового инструмента в 1.5 раза больше чистового (до ближайшего по каталогу);

1.

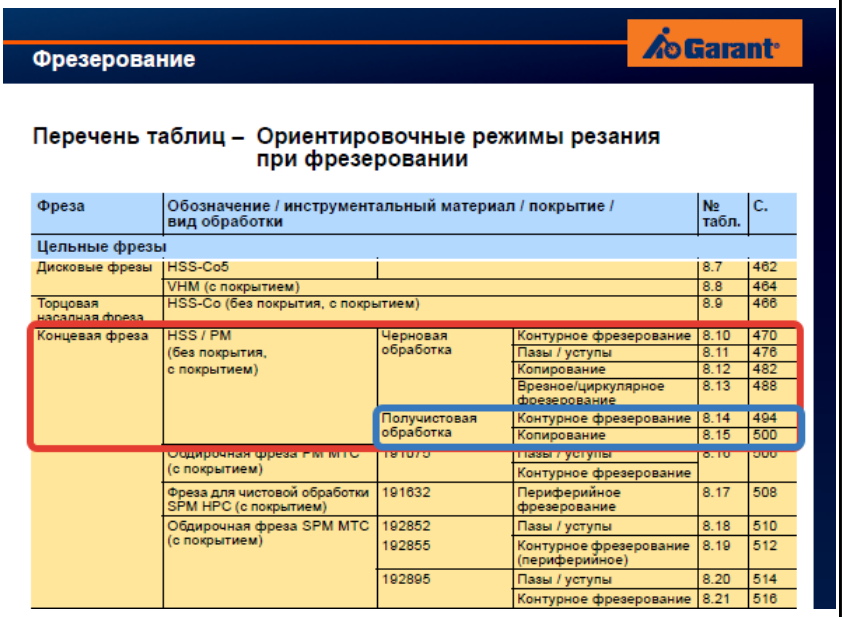1. 

Фрезерование

Garant

Перечень таблиц – Ориентировочные режимы резания при фрезеровании

| Фреза | Обозначение / инструментальный материал / покрытие / вид обработки | | | № табл. | С. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цельные фрезы | | | | | |
| Дисковые фрезы | HSS-Co5 | | | 8.7 | 462 |
| | VHM (с покрытием) | | | 8.8 | 464 |
| Торцовая насадная фреза | HSS-Co (без покрытия, с покрытием) | | | 8.9 | 466 |
| Концевая фреза | HSS / PM (без покрытия, с покрытием) | Черновая обработка | Контурное фрезерование | 8.10 | 470 |
| | | | Пазы / уступы | 8.11 | 476 |
| | | | Копирование | 8.12 | 482 |
| | | | Врезное/циркулярное фрезерование | 8.13 | 488 |
| | | Получистовая обработка | Контурное фрезерование | 8.14 | 494 |
| | | | Копирование | 8.15 | 500 |
| | Обдирочная фреза PM MTC (с покрытием) | 191073 | Пазы / уступы | 8.16 | 506 |
| | | | Контурное фрезерование | | |
| | Фреза для чистовой обработки SPM HPC (с покрытием) | 191632 | Периферийное фрезерование | 8.17 | 508 |
| | Обдирочная фреза SPM MTC (с покрытием) | 192852 | Пазы / уступы | 8.18 | 510 |
| | | 192855 | Контурное фрезерование (периферийное) | 8.19 | 512 |
| | | 192895 | Пазы / уступы | 8.20 | 514 |
| | | | Контурное фрезерование | 8.21 | 516 |

Фрезерование

Описание типов

| Тип | Примеры |
| --- | --- |
| N |  |
| NF |  |
| NR |  |
| W |  |
| WF |  |
| WR |  |
| H |  |
| HF |  |
| HR |  |

| | |
|---|---|
| | Выбор чистового инструмента по минимальному внутреннему радиусу на детали. При выполнении обкатки при чистовой обработке, диаметр инструмента может быть меньше номинального на 1-2мм; |

**Задание №2**
Выберать инструмент по каталогу для черновой, получистовой и чистовой обработки

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Дидактическая единица:** 2.14 рассчитывать режимы резания по нормативам;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**

Рассчитаться режимы резания для черновой, получистовой и чистовой обработки используя калькулятор режимов резания

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Расчет режимов резания выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструменты |
| 4 | Расчет режимов резания выполнен на два типа обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструмента |
| 5 | Расчет режимов резания выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструменты<br>ПРИМЕР:<br>Проверка правильности расчета режимов резания при обработке . (глубина врезания, подача на зуб, ширина обработки, подача мм. в минуту, оборотов в минуту) для каждого инструмента;  |

**Задание №2**

Рассчитаться режимы резания для черновой, получистовой и чистовой обработки используя калькулятор режимов резания

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Дидактическая единица:** 2.15 рассчитывать штучное время;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**

Расшифруйте что занчат обозначения норм времени:

1. То
2. Тв
3. Тпз

4. Тшт

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Расшифрованы два обозначения |
| 4 | Расшифрованы три обозначения |
| 5 | Расшифрованы все четыре обозначения |

**Задание №2**
Расшифруйте что занчат обозначения норм времени:

1. То
2. Тв
3. Тпз
4. Тшт

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №3**
Перечислить затраты рабочего времени, образующих штучное время и дать определения каждой единицы затрат времени

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Даны определения от трех до пяти единиц затрат рабочего времени |
| 4 | Даны определения шести единиц затрат рабочего времени |
| 5 | Даны определения семи единиц затрат рабочего времени<br>ПРИМЕР:<br>В **норму штучного времени** входит **оперативное** время (Основное плюс Вспомогательное время), время **обслуживания рабочего места** (Время технического обслуживания и Время организационного обслуживания) и **время на отдых и личные надобности**.<br>**Оперативное время** — это время, затрачиваемое на непосредственное выполнение заданной работы. Оно под-разделяется на технологическое (основное) и вспомогательное время.<br>**Основным** является время, затрачиваемое рабочим на качественное или количественное изменение предмета труда, т. е. |

| | |
|---|---|
| | на изменение формы, размеров, внешнего вида, структуры и свойств, состояния и положения обрабатываемого предмета труда в пространстве, которое повторяется либо с каждой обрабатываемой деталью (в сборочных процессах — сборочной единицей), либо с каждой одновременно обрабатываемой (изготовляемой, собираемой) технологической установочной партией деталей (изделий).<br>**Вспомогательным** является время, затрачиваемое исполнителем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. К этому виду времени относятся затраты времени на установку детали, загрузку машины, приемы, связанные с управлением оборудования, контрольными измерениями и др. Оно повторяется либо с каждой обрабатываемой (собираемой) единицей продукции, либо (периодически) с определенным объемом продукции.<br>**Время обслуживания рабочего места** — это время, которое рабочий затрачивает на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем высокопроизводительную работу. Это время подразделяется на время технического и время организационного обслуживания.<br>**Время технического обслуживания** — это время на уход за оборудованием и поддержание в рабочем состоянии инструмента (подналадка станка, смена затупившегося инструмента, уборка стружки в процессе работы и др.) для выполнения конкретной работы.<br>**Время организационного обслуживания** — это время, затрачиваемое рабочим на поддержание рабочего места в рабочем состоянии (протирка оборудования, удаление отходов с рабочего места и т. д.), которое не связано с конкретно выполняемой операцией |

**Задание №4**

Перечислить затраты рабочего времени, образующих штучное время и дать определения каждой единицы затрат времени

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

2.4.5 Текущий контроль (ТК) № 5

**Вид работы:** 2.3.1.1 Разработка технологической проработки (тех.проработки) обработки детали для операции ТП фрезерная с ЧПУ

**Метод и форма контроля:** Индивидуальные задания (Информационно-аналитический)
**Вид контроля:** Индивидуальные задания с применением ИКТ
**Дидактическая единица:** 2.10 составлять технологический маршрут изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**
Составить технологический маршрут изготовления индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №2**
Составить технологический маршрут изготовления индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с двумя ошибками |
| 4 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с одной ошибкой |
| 5 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки без ошибок |

**Задание №3**
Выполнить составление маршрутного технологического процесса изготовления индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №4**
Выполнить составление маршрутного технологического процесса изготовления индивидуальной детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | При составлении маршрутного технологического процесса допущено 8 ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 4 | При составлении маршрутного технологического процесса допущено 5 ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 5 | Маршрутный технологический процесс составлен без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД<br>ПРИМЕР:<br>Порядок заполнения маршрутной карты:<br>1. Универсальные операции;<br>2. Контрольные операции;<br>3. Слесарные операции;<br>4. Операции на оборудовании с ЧПУ;<br>5. Вспомогательные операции;<br>6. Наименование и код операции;<br>7. Наименование и код оборудования, профессии;<br>8. Код условия труда;<br>9. Степень механизации;<br>10. Разряд и форма оплаты труда;<br>11. Код инструкции ТБ;<br>12. Объем партии и т.д.;<br>13. Основные данные обрабатываемой детали; |

Форма 1 ГОСТ 3.1118-82

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дубл. | | | |
| Взам. | | | |
| Подл. | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4 | 1 |
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | | |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | | | |
| Нач. БТК | | | | | | | |
| Нормир. | | | | Носок | | | А |
| Н. контр. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М 01 | В95ПЧ | | | | | | | | | |
| | Код | ЕВ | МД | ЕН | Н.расх. | КИМ | Код загот. | Профиль и размеры | КД | МЗ |
| М 02 | | | 0,7 | 1 | 1 | 0,35 | Штамповка | 262х140х53 | | 2,06 |

| | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | Код, наименование оборудования | | | | | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. |
| А03 | ХХ | ХХ | ХХ | 005 | 0200, Контрольная | | И-3 | | | | | | | | | |
| Б04 | | | | | ХХ, Контрольный стол | 4 | 13063 | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А06 | ХХ | ХХ | ХХ | 010 | ХХ, Разметочная | | | | | | | | | | | |
| Б07 | | | | | ХХ, Разметочный стол | 4 | И-3 | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А09 | ХХ | ХХ | ХХ | 015 | 4260, Фрезерная | | Е-16 | | | | | | | | | |
| Б10 | | | | | 3816ХХ, ВМ127М | 3 | 18632 | 412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 18 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А12 | ХХ | ХХ | ХХ | 020 | 4119, Сверлильная | | Е-7 | | | | | | | | | |
| Б14 | | | | | 38121ХХ, 2А150 | 3 | 17335 | 312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 15 | 4 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МК | | | | | | | | | | | | | | | | |

Форма 1б ГОСТ 3.1118-82

**Дидактическая единица:** 2.12 разрабатывать технологический процесс изготовления детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Дидактическая единица:** 2.16 оформлять технологическую документацию;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**

Сформировать технологический процесс обработки индивидуальной детали соблюдая требования ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №2**

Сформировать технологический процесс обработки индивидуальной детали соблюдая требования ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Технологический процесс выполнен с ошибками, но в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | Технологический процесс выполнен с небольшими недоработками, но в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Технологический процесс выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Дидактическая единица:** 2.18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**

Составить технологический процесс изготовления индивидуальной детали используя САПР

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с двумя ошибками |
| 4 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с одной ошибкой |
| 5 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки без ошибок |

**Дидактическая единица:** 3.3 составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать

технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**

Составить технологический маршрут изготовления индивидуальной детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с двумя ошибками |
| 4 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с одной ошибкой |
| 5 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки без ошибок |

2.4.6 Текущий контроль (ТК) № 6

**Вид работы:** 2.3.2.5 Внедрение управляющих программ на оборудовании с ЧПУ. Знакомство с используемым фрезерным оборудованием с ЧПУ. Техника безопасности при работе на оборудовании с ЧПУ

**Метод и форма контроля:** Индивидуальные задания (Информационно-аналитический)

**Вид контроля:** Индивидуальные задания с применением ИКТ

**Дидактическая единица:** 2.2 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

**Задание №1**

Произвести анализ конструктивно-технологических свойств детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Произведен анализ детали по 3 - 5 пунктам конструктивно-технологических требований |
| 4 | Произведен анализ детали по 6 - 7 пунктам конструктивно-технологических требований |

| | |
|---|---|
| 5 | Произведен анализ детали по 8 - 9 пунктам конструктивно-технологических требован<br>ПРИМЕР:<br>Конструктивно-технологические требования:<br><br>1. Деталь должна быть жесткой и прочной, стенки и внутренние перегородки должны быть достаточных размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе обработки не возникали деформации, а следовательно и погрешности обработки.<br>2. Базовые поверхности детали должны иметь достаточную протяженность, позволяющую осуществить полную механическую обработку от одной неизменной базы.<br>3. Обрабатываемые поверхности должны быть открыты и доступны для подхода режущего инструмента при врезании и выходе.<br>4. Внешняя форма детали должна давать возможность одновременно обрабатывать несколько наружных поверхностей путем много инструментальной обработки.<br>5. Отверстия корпусных деталей по возможности должны иметь простую геометрическую форму без кольцевых канавок и фасок.<br>6. Возможность сквозной обработки при помощи расточных инструментов.<br>7. Отверстия, оси которых расположены под углом относительно стенки обрабатываемой детали, нежелательны. При сверлении подобных отверстий создаются неудобства резания, т.к. режущие кромки начинают резать не одновременно.<br>8. В стенках и перегородках нежелательны различные окна, прерывающие отверстия и т.д.<br><br>Крепежные отверстия деталей должны быть стандартными. |

**Дидактическая единица:** 2.9 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**
Выбрать способы обработки различных поверхностей детали, выданной преподавателем

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Выбраны способы обработки различных поверхностей сложной детали |
| 4 | Выбраны способы обработки различных поверхностей детали средней сложности |
| 5 | Выбраны способы обработки различных поверхностей сложной детали |

**Дидактическая единица:** 2.17 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1**
Провести контроль УП в процессе визуального просмотра


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Есть замечания не более чем по трем пунктам |
| 4 | Есть замечания не более чем по двум пунктам |


| | |
|---|---|
| 5 | Отсутствии замечаний по всем пунктам<br>Критерии визуального контроля обработки:<br><br>1. Зарезы на детали;<br>2. Не до обработка детали;<br>3. Обработка наклонных поверхностей снизу в верх;<br>4. Отсутствие столкновений при обходах и переходах;<br>5. Врезание в деталь на рабочем ходу;<br>6. Врезания в карманы, полки и уступы с крайних слоев заготовки от середины к ребрам или стенкам;<br>7. Врезания в колодцы и окна по спирали от середины к краю;<br>8. Врезание в колодцы и окна в заранее засверленные отверстия в середине;<br>9. Обработка внутреннего контура против часовой стрелки;<br>10. Обработка наружного контура выполняется по часовой стрелки;<br>11. Обработку отверстий сверлением. В первую очередь центровочным сверлом, потом сверлим основным.<br>12. Глубокие отверстия сверлятся методом обработки глубоких отверстий в несколько этапов |

**Задание №2**


Составить УП с использованием САПР

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Во всех пунктах проектирования программы допущено более 8 ошибок но менее 10 (на все восемь разделов) |
| 4 | Во всех пунктах проектирования программы допущено не более 7 ошибок (на все восемь разделов) |
| 5 | Во всех пунктах проектирования программы допущено не более 5 ошибок (на все восемь разделов)<br>ПРИМЕР:<br>Порядок выполнения:<br><br>1. Подготовка модели к использованию в модуле «Обработка».<br>2. Создание программы и присвоение ей имени. |

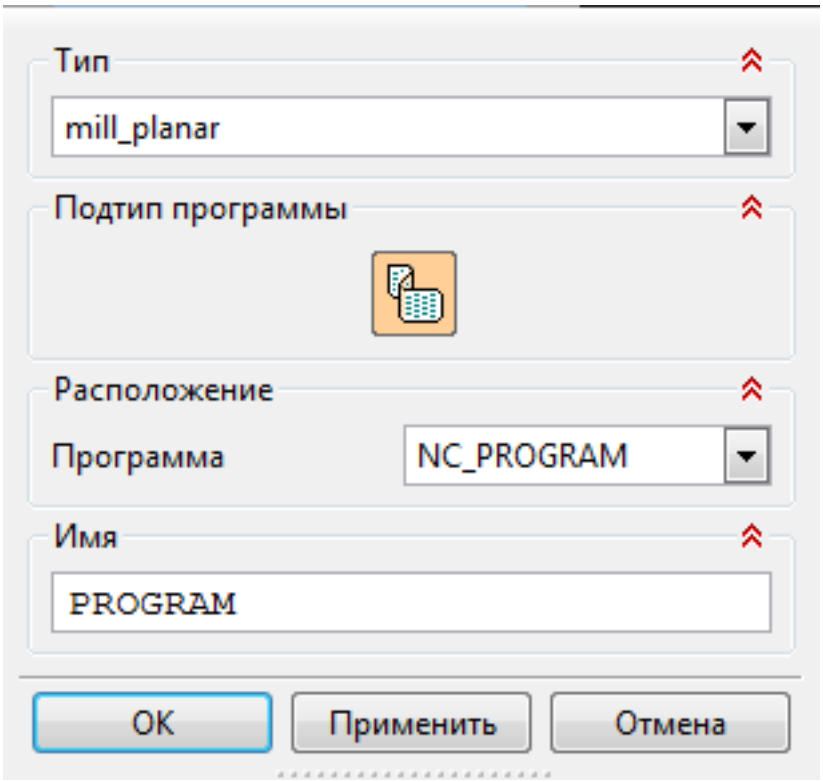1. 

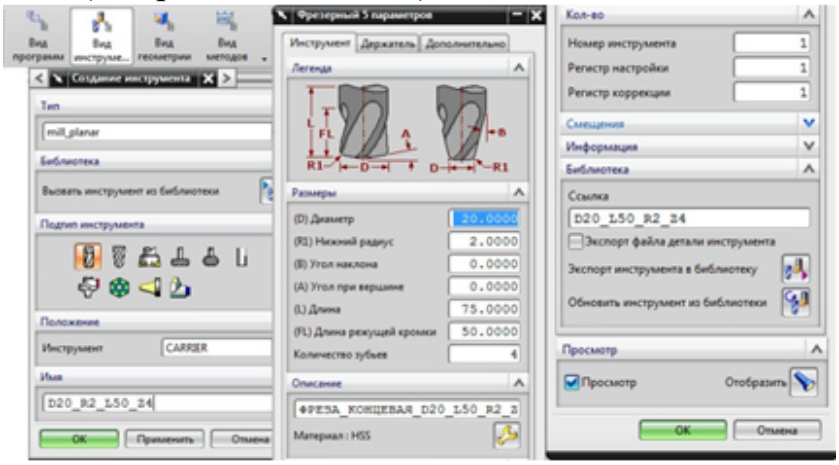

3. Описание инструмента применяемого для обработки в программы (из практической №4).
    1. 

4. Назначение системы координат геометрии детали и заготовки.
    1.

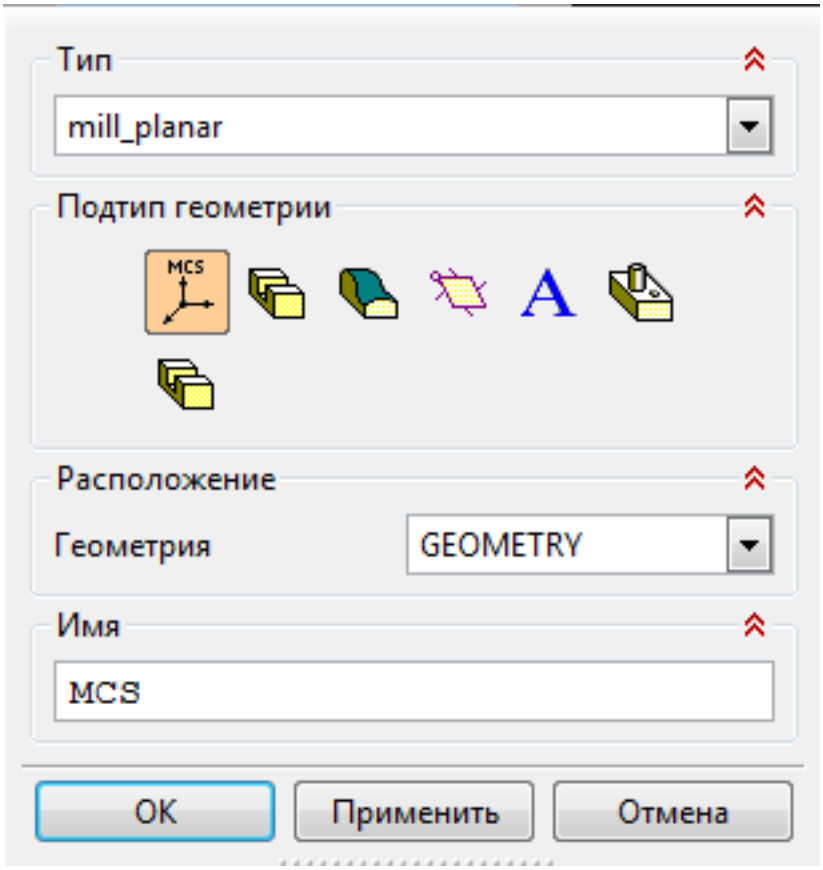




1. Назначение геометрии заготовки.
2. Назначение контрольной геометрии.
3. Настройка установов детали или местных систем координат.
4. Настройка геометрии безопасности и ее параметров.
5. Назначение материала обрабатываемой детали.

5. Определение параметров методов обработки.
    1.

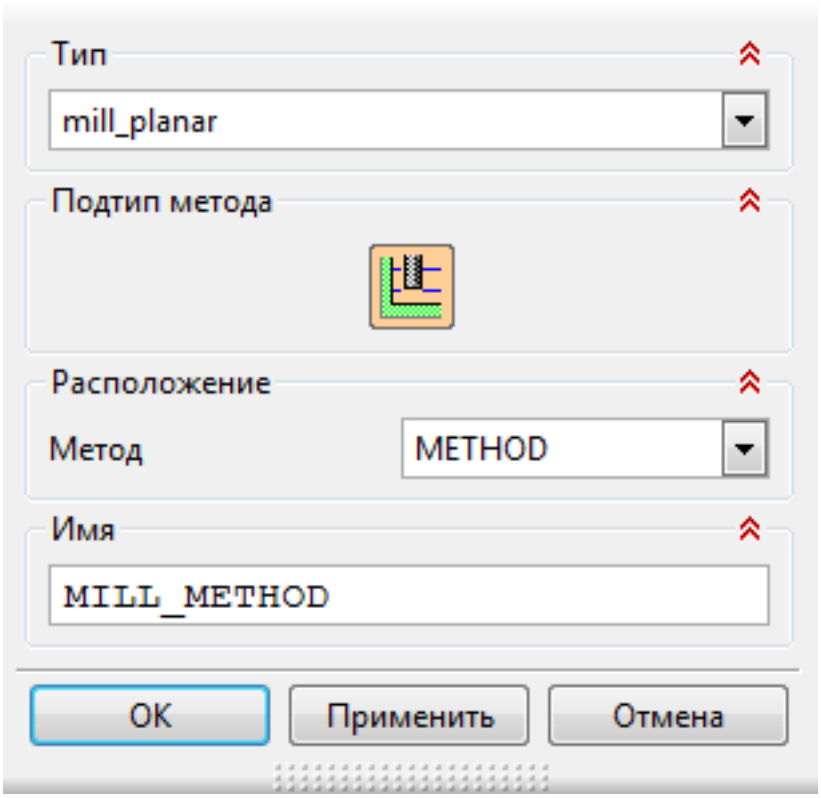


6. Создание операции обработки
    1.

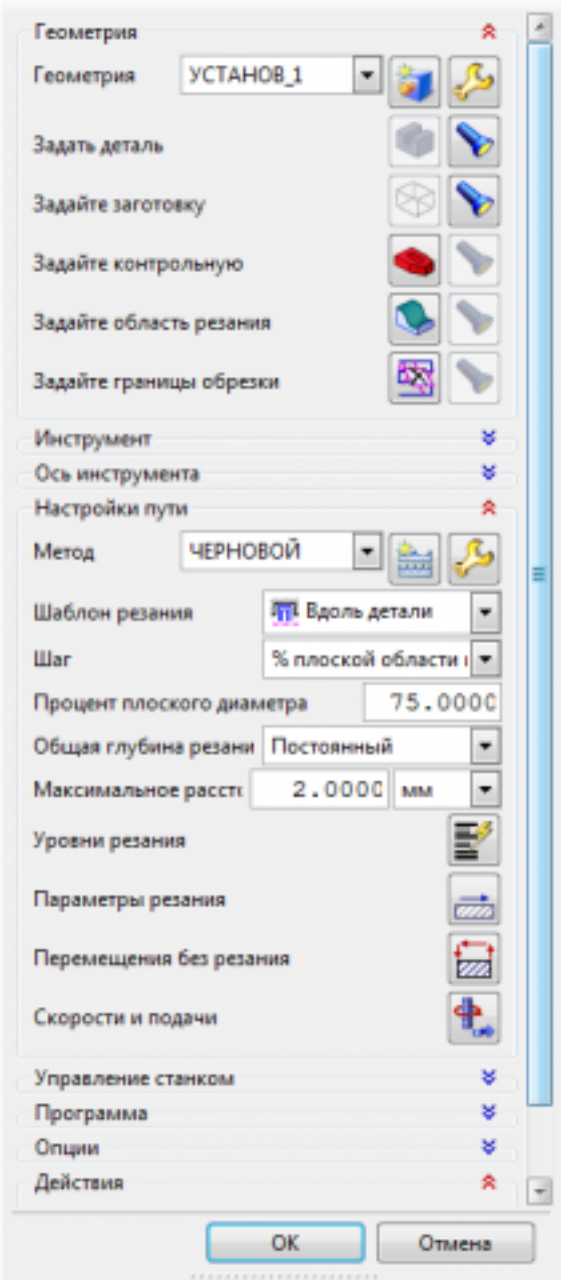

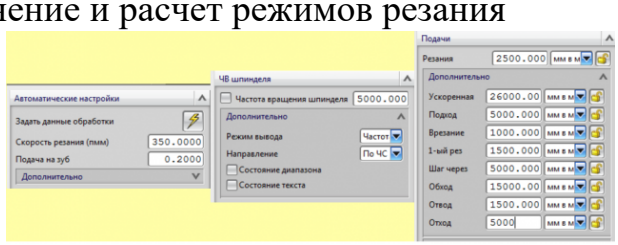
1. Определение шаблона резания
2. Определение глубины и ширины резания
3. Определение уровней обработки
4. Назначение подходов и отходов и перемещений без резания
5. Назначение и расчет режимов резания
    1. 


7. Генерация пути движения фрезы и визуализация обработки.
8. Выполнить Постпроцессирование и получения файла УП.

**Дидактическая единица:** 3.4 разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1**

Изготовить деталь по ранее написанной программе на станке с ЧПУ. Выполнить контроль детали при помощи КИМ

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Деталь имеет минимальные отклонения от формы и часть размеров выполниеы с исправимым браком |
| 4 | Часть размеров выполнены с исправимым браком |
| 5 | Деталь полностью является годной по всем параметрам |

## 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 3.1 МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин

| № семестра | Вид промежуточной аттестации |
|---|---|
| 6 | Дифференцированный зачет |

| Дифференцированный зачет может быть выставлен автоматически по результатам текущих контролей |
|---|
| Текущий контроль №1 |
| Текущий контроль №2 |
| Текущий контроль №3 |
| Текущий контроль №4 |
| Текущий контроль №5 |
| Текущий контроль №6 |
| Текущий контроль №7 |
| Текущий контроль №8 |
| Текущий контроль №9 |
| Текущий контроль №10 |
| Текущий контроль №11 |

**Метод и форма контроля:** Индивидуальные задания (Опрос)
**Вид контроля:** Зачет выставляется автоматически при условии выполнения девяти практических работ. По выбору преподавателя выполнить два теоретических и два практических задания
**Дидактическая единица для контроля:**
1.1 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Перечислить конструктивно-технологические требования, предъявляемые к деталям.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Перчислены от 8 до 9 конструктивно-технологических требований<br>Конструктивно-технологические требования:<br>1. Деталь должна быть жесткой и прочной, стенки и внутренние перегородки должны быть достаточных размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе обработки не возникали деформации, а следовательно и погрешности обработки.<br>2. Базовые поверхности детали должны иметь достаточную протяженность, позволяющую осуществить полную механическую обработку от одной неизменной базы.<br>3. Обрабатываемые поверхности должны быть открыты и доступны для подхода режущего инструмента при врезании и выходе.<br>4. Внешняя форма детали должна давать возможность одновременно обрабатывать несколько наружных поверхностей путем много инструментальной обработки.<br>5. Отверстия корпусных деталей по возможности должны иметь простую геометрическую форму без кольцевых канавок и фасок.<br>6. Возможность сквозной обработки при помощи расточных инструментов.<br>7. Отверстия, оси которых расположены под углом относительно стенки обрабатываемой детали, нежелательны. При сверлении подобных отверстий создаются неудобства резания, т.к. режущие кромки начинают резать не одновременно.<br>8. В стенках и перегородках нежелательны различные окна, прерывающие отверстия и т.д.<br>9. Крепежные отверстия деталей должны быть стандартными. |
| 4 | Перчислены от 6 до 7 конструктивно-технологических требований |
| 3 | Перчислены от 3 до 6 конструктивно-технологических требований |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.2 показатели качества деталей машин;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить показатели качества деталей машин.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Перечислены все показатели качества деталей машин и дано полное их объяснение<br>Качество поверхностей деталей машин характеризуется двумя признаками:<br>1. Физико-механическими свойствами поверхностного слоя.<br>В процессе механической обработки под действием сил резания поверхностный слой материала испытывает пластические деформации (наклеп), в следствии чего он упрочняется за счет перераспределения внутренних напряжений.<br>2. Степенью шероховатости поверхности.<br>Шероховатость – это совокупность неровностей с относительно малыми шагами (расстоянием между вершинами характерных неровностей измеренного профиля) на базовой длине.<br>Шероховатость после механической обработки представляет собой геометрический след инструмента с возникающими при этом упругими и пластическими деформациями. |
| 4 | Перечислены все показатели качества деталей машин и допущены незначительные ошибки при их объяснении |
| 3 | Перечислены все показатели качества деталей машин и допущены грубые ошибки при их объяснении или назван один показатель качества и дано полное его объяснение |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.3 правила отработки конструкции детали на технологичность;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить коэффициенты технологичности деталей и привести их нормативные значения

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Перечислены все четыре коэффициента технологичности и правильно даны их нормативные значения<br>Коэффициент точности обработки - Ктч >0.5; коэффициент шероховатости - Кш >0.16; коэффициент унификации конструктивных элементов - Qуэ>0.6; коэффициент использования материала - Ким >0.7 |

| | |
|---|---|
| 4 | Перечислены три коэффициента технологичности и правильно даны их нормативные значения |
| 3 | Перечислены два коэффициента технологичности и правильно даны их нормативные значения |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1**
Перечислить физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов инструментов, предназначенных для обработки деталей машиностроительного производства (валы, корпусные детали, зубчатые колеса).

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Грамотно и полно перечислены физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов инструментов, предназначенных для обработки валов, корпусных деталей и зубчатых колес |
| 4 | Грамотно и полно перечислены физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов инструментов, предназначенных для обработки валов и корпусных деталей |
| 3 | Грамотно и полно перечислены физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов инструментов, предназначенных для обработки корпусных деталей |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.5 методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Составить технологический маршрут изготовления детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Составлен технологический маршрут изготовления сложной детали в соответствии с типовой последовательностью разработки технологического процесса изготовления деталей<br>Типовая последовательность разработки технологического процесса изготовления деталей:<br>1. Группирование деталей по сходным конструктивно-технологическим признакам для создания типовых технологических процессов.<br>2. Изучение размеров с допусками, параметрами шероховатости, отклонениями формы и расположения поверхностей для создания схем базирования. Наиболее ответственно необходимо подходить к выбору первых черновых и чистовых баз и баз для обработки поверхностей, связанных жесткими допусками расположения поверхностей.<br>3. Разработка маршрута обработки – последовательности обработки поверхностей с определением вида обработки.<br>4. Расчет припусков с определением межоперационных размеров, при этом определяется целесообразность разделения обработки на черновую и чистовую в отдельные операции.<br>5. Выбор оборудования и оснащения.<br>6. Детализация обработки в операции – составление переходов с расчетом режимов обработки и нормирования.<br>7. Определение технико-экономической эффективности ПТ. |
| 4 | Составлен технологический маршрут изготовления детали средней сложности в соответствии с типовой последовательностью разработки технологического процесса изготовления деталей |
| 3 | Составлен технологический маршрут изготовления простой детали в соответствии с типовой последовательностью разработки технологического процесса изготовления деталей |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.6 типовые технологические процессы изготовления деталей машин;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Описать типовой технологический процесс изготовления детали "Вал"

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 5 | Описан типовой технологический процесс изготовления вала с термообработкой в правильной последовательности, названы цели черновой и чистовой обработки, даны объяснения из пункта "Примечания"<br>Типовой маршрут обработки вала с термообработкой:<br>1. Подрезка торцев и центрование.<br>2. Обработка в центрах.<br>Предварительная обработка наружных поверхностей примерно половины детали, переустановка и обработка оставшейся части. Разделение производят по наибольшей ступени.<br>3. Фрезерование различных лысок, пазов, скосов.<br>4. Сверление отверстий, перпендикулярных оси вращения детали.<br>5. Предварительное нарезание зубьев, шлицев, резьбы.<br>6. Термообработка.<br>7. Для очень точных деталей прошлифовывают центра. Шлифование посадочных мест с хомутиком<br>8. Доводочные операции сложных поверхностей: зубья, шлицы, резьбы – шлифование и притирка.<br><br>Цель черновой обработки – максимально приблизить форму заготовки к форме готовой детали.<br>Цель чистовой обработки – выполнить технические условия.<br><br>**Примечания:** если у вала в торце имеется отверстие, то его обрабатывают в первом этапе и используют как центровое; если вал не подвергается закалке, то он обрабатывается сразу до конечного перехода; после термообработки с HRC до 40…45 единиц последующие этапы можно доработать на токарном станке; если у вала отсутствуют центровые отверстия по чертежу, то добавляют технологические припуски для центрования. |
| 4 | Описан типовой технологический процесс изготовления вала с термообработкой с незначительными ошибками в последовательности, названы цели черновой и чистовой обработки |
| 3 | Описан типовой технологический процесс изготовления вала с термообработкой с ошибками в последовательности, названо более пяти этапов |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.7 виды деталей и их поверхности;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить известные виды деталей

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислено шесть основных видов деталей<br>Виды деталей:<br>1. корпусные - коробчатые, угловые, плоские<br>2. тела вращения - валы, многоосные, полые цилиндры, диски<br>3. зубчатые колеса - прямозубые, косозубые, шевронные<br>4. некруглые стержни - призматические, рычаги, вилки<br>5. листовые - плоские, гнутые, объемные<br>6. резьбовые соединения - стержневые, гайки |
| 4 | Перечислено пять основных видов деталей |
| 3 | Перечислено четыре основных вида деталей |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.8 классификацию баз;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Классифицировать базы по функциональному назначению, по количеству лишаемых степеней свободы и по характеру проявления и дать определения баз в соответствии с их классификацией

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Даны верно определения от девяти до десяти баз в соответствии с их классификацией<br>**Классификация баз**<br>**1. По функциональному назначению:**<br>а) **конструкторские базы** – базы, которые определяют положение детали в изделии. Они подразделяются на **основные** ( это базы, определяющие положение самой детали в изделии) и **вспомогательные** (это базы, определяющие положение присоединяемых деталей к данной);<br>б) **технологические базы** – базы, определяющие положение заготовки при обработке или сборке;<br>в) **измерительные базы** – базы, используемые при измерении для отсчета размеров.<br>**2. По количеству лишаемых степеней свободы:**<br>а) **установочная база** – это база, лишающая заготовку трех степеней свободы, а именно: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг двух оставшихся (это наиболее обширная поверхность из комплекта трех баз);<br>б) **направляющая база** – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой (это наиболее протяженная поверхность);<br>в) **опорная база** – база, лишающая заготовку одной степени свободы: перемещения вдоль одной из координатных осей;<br>г) **двойная направляющая база** – база, лишающая заготовку четырех степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей и поворота вокруг этих же осей;<br>д) **двойная опорная база** – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей. Условно считается длинной цилиндрическая поверхность, у которой длина > = диаметру, а короткой если меньше. Длинный цилиндрический палец лишает заготовку 4-х степеней свободы, а короткий только 2-х.<br>**3. По характеру проявления:**<br>а) **скрытая (мнимая) база** – база в виде воображаемой плоскости, оси или точки (ось симметрии, строительная горизонталь и т.д.)<br>б) **явная (реальная) база** – база, представляющая собой какую-либо материальную поверхность (плоскость кармана, торец ребра и т.д.) |

| | |
|---|---|
| 4 | Даны верно определения от семи до восьми баз в соответствии с их классификацией |
| 3 | Даны верно определения от трех до шести баз в соответствии с их классификацией |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.9 виды заготовок и схемы их базирования;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Назвать известные Вам виды заготовок, способы их получения и дать краткую характеристику каждого вида заготовок

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названо 7 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика<br>Виды заготовок деталей машин<br>1. Отливки.<br>Отливки выполняют из черных и цветных металлов различными способами:<br>а) литье в открытые и закрытые (для крупных заготовок) земляные формы в условиях единичного и мелкосерийного производства;<br>б) в серийном и массовом производстве применяют машинную формовку по деревянным или металлическим моделям;<br>в) литье по выплавляемым и выжигаемым моделям;<br>г) литье в оболочковые формы;<br>д) литье в кокиль – металлические формы;<br>е) центробежное литье;<br>ж) литье под давлением и др.<br>2. Заготовки из металлокерамики.<br>Изготавливают из порошков различных металлов или из их смесей с порошками графита, кремнезема, асбеста и т.д. Этот вид заготовки применяется для производства деталей, которые не могут быть изготовлены другими способами – из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, магнитных материалов и пр.), из металлов, не образующих сплавов, из материалов, состоящих из смеси металла с неметаллом (медь – графит) и из пористых |

| | |
|---|---|
| | материалов.<br>3. Кованные и штампованные заготовки изготовляют различными способами.<br>В серийном и массовом производстве изготавливают на штамповочных прессах и молотах в открытых и закрытых штампах.<br>4. Штамповкой заготовок из листового металла получают изделия простой и сложной формы: шайбы, втулки, сепараторы подшипников качения и др.<br>5. Заготовки из круглого проката.<br>Применяется в случаях, когда масса заготовки из проката превышает массу штамповки не более, чем на 15%.<br>6. Заготовки из профильного проката.<br>Применяются в основном в массовом производстве. Во многих случаях этот способ не требует применения механической обработки или ограничивается отделочными операциями.<br>7. Заготовки из неметаллических материалов.<br>К ним относятся: пластические массы, резина, текстиль, кожа и др. |
| 4 | Названо 6 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |
| 3 | Названо от 3 до 5 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.10 условия выбора заготовок и способы их получения;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить условия выбора заготовок

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Перечислено 6 условий выбора заготовок<br>Условия выбора заготовок:<br>1. Масса и габаритные размеры деталей.<br>2. Материал деталей.<br>Например: АЛ2 – алюминий литейный – возможно только литье; В93 – прокат, штамповка, поковка, а литье невозможно и т.д.<br>3. Тип производства.<br>4. Конфигурация заготовки.<br>5. Экономические факторы.<br>Выбирают ту заготовку, которая обеспечивает минимальные затраты на производство заготовки и ее последующую механообработку.<br>6. Технические факторы.<br>Без необходимости не используются очень сложные процессы производства заготовки или ее последующей обработки из-за повышения риска брака и усложнения операций производства. |
| 4 | Перечислено 5 условий выбора заготовок |
| 3 | Перечислено от 2 до 4 условий выбора заготовок |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.11 способы и погрешности базирования заготовок;




**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**




ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.






**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить способы базирования заготовок для обработки детали "Вал" и рассчитать погрешность базирования для выбранных схем базирования, дать определение погрешности базирования

*Погрешность базирования при обработке деталей в приспособлениях*
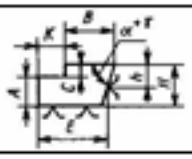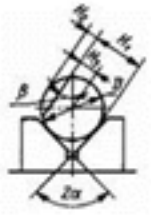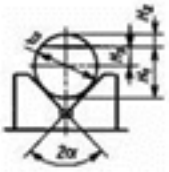
| № схемы | Базирование | Схема установки | Выдерживаемый размер | Погрешность базирования $\Delta\varepsilon_б$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *По двум плоским поверхностям*<br><br>Обработка уступа |  | *A* | 0 |
| | | | *B* | *T*tg$\alpha$ при $\alpha \neq 90°$ |
| | | | | 0 при $\alpha = 90°$ |
| | | | *C* | *TH* |
| | | | *K* | *TE* |
| 2 | *По наружной цилиндрической поверхности*<br><br>В призме при обработке плоской поверхности или паза |  | $H_0$ | *0,5TD(sinβ/sinα - 1),*<br><br>при $\beta = \alpha \div 90°$ |
| | | | | *0,5TD(1 - sinβ/sinα),*<br><br>при $\beta = 0 \div \alpha$ |
| | | | $H_2$ | *0,5TD(sinβ/sinα + 1)* |
| | | | $H_1$ | *0,5TD(sinβ/sinα),*<br><br>где *TD* – допуск на наружный диаметр заготовки |
| 3 | *По наружной цилиндрической поверхности*<br><br>В призме при обработке плоской поверхности или паза при β = 90° |  | $H_0$ | *0,5TD(1/ sinα - 1)* |
| | | | $H_2$ | *0,5TD(1/ sinα + 1)* |
| | | | $H_1$ | *0,5TD(1/ sinα)* |
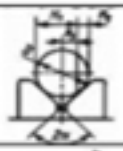
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | То же, при $\beta = 0°$ |  | $H_a$ | $0,5TD$ |
| | | | $H_b$ | $0,5TD$ |
| | | | $H_z$ | $0$ |
| 5 | В призме при обработке плоской поверхности или паза |  | $l$ | $0,5TD$ |
| | | | $H_a$ | $0$ |
| | | | $H_b$ | $TD$ |
| 6 | То же, при $2\alpha = 180°$ и зажиме призмой |  | $H_a$ | $0$ |
| | | | $H_b$ | $TD$ |
| | | | $H_z$ | $0,5TD$ |
| 7 | То же, но призма выполнена со сферическими опорами |  | $H_a$ | $A - 0,5TD$ |
| | | | $H_b$ | $A + 0,5TD$ |
| | | | $H_z$ | $A$ |
| | | | | $A = \sqrt{(r + 0.5D_{kalib} + 0.5TD)^2 - 0.5L^2} - \sqrt{(r + 0.5D_{kalib})^2 - 0.25L^2}$, где $L$ – расстояние между центрами опор |
| 8 | В призме при сверлении отверстий по кондуктору |  | $h$ | $0,5TD(1/\sin\alpha - 1)$, при $h > 0,5D$ |
| | | | | $0,5TD(1/\sin\alpha)$, при $h = 0,5D$ |
| | | | | $0,5TD(1/\sin\alpha + 1)$, при $h < 0,5D$ |
| 9 | То же, при $2\alpha = 180°$ и зажиме призмой |  | $h$ | $0,5TD$, при любом $h$ |
| 10 | То же, но при использовании самоцентрирующейся призмы |  | $e$ | $e$ - эксцентриситет оси отверстий относительно наружной поверхности<br>$e = 0$ |
| 11 | *По отверстию.* На палец установочный цилиндрический (оправку) с зазором при обработке плоской поверхности или паза |  | $H_a$, $H_b$ | $0,5TD + 2e + \delta_1 + \delta_2 + 2\Delta$ |
| | | | $H_b$ | $2e + \delta_1 + \delta_2 + 2\Delta$ |
| | | | $H_c$ | $\delta_1 + \delta_2 + 2\Delta$ |
| 12 | То же, но с односторонним прижатием заготовки |  | $H_a$, $H_b$ | $0,5TD + 2e + 0,5\delta_2$ |
| | | | $H_b$ | $2e + 0,5\delta_1 + 0,5\delta_2$ |
| | | | $H_c$ | $0,5\delta_1 + 0,5\delta_2$ |
| 13 | На палец (оправку) с натягом или на разжимную оправку |  | $H_a$, $H_b$ | $0,5TD + 2e$ |
| | | | $H_b$ | $2e$ |
| | | | $H_c$ | $0$ |
| 14 | На палец (оправку) с зазором. Торец заготовки неперпендикулярен оси базового отверстия |  | $H_a$, $H_b$ | $0,5TD + 2e + \delta_1 + \delta_2 + 2\Delta - 2l\operatorname{tg}\alpha$ |
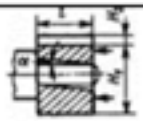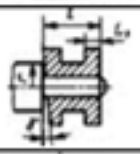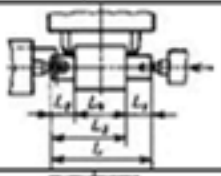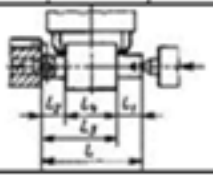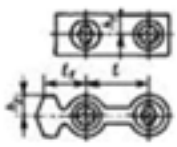
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | То же, но с односторонним прижатием заготовки |  | $H_1; H_2$ | $0,5TD + 2e + 0,5\delta_2 + l\,tg\alpha$ |
| 16 | На палец (оправку) без зазора. Торец заготовки непер-пендикулярен оси базового отверстия |  | $L_1$ | $\delta_1 + 2r\,tg\gamma$ |
| 17 | *По центровым гнездам*<br><br>На жесткий передний центр |  | $L_1$ | $\delta_d + \Delta_y$ |
| | | | $L_2; L_3$ | $\Delta_y = \delta_d / tg\alpha$ |
| | | | $L_4$ | 0 |
| 18 | То же, но с использованием плавающего переднего центра |  | $L_1$ | $\delta_L$ |
| | | | $L_2; L_3; L_4$ | 0 |
| 19 | *По двум отверстиям*<br><br>На пальцах при обработке верхней поверхности |  | $h_1$ | $2\Delta + \delta_1 + \delta_2$ |
| | | | $h_2$ | $(2\Delta + \delta_1 + \delta_2)((2l_1+l) / l)$ |

***Примечания:***

*1. На схемах 10-16 и 19: H1 - размер от обрабатываемой поверхности до оси наружной поверхности; H4 - то же, до оси отверстия; e — эксцентриситет наружной поверхности относительно отверстия; δ1 - допуск на диаметр отверстия; δ2 – допуск на диаметр пальца, Δ - минимальный радиальный зазор посадки заготовки на палец; δ1 – допуск на длину заготовки.*

*2. Погрешность базирования в схемах 11 – 16 включает погрешность приспособления Δεпр.*

*3. На схеме 17: δd - допуск на диаметр центрового гнезда; α - половина угла центрового гнезда, Δц - погрешность глубины центрового гнезда (просадка центра). При угле центра 2α = 60° просадку центров Δц можно принимать:*

| Наибольший диаметр центрового гнезда, мм | 1; 2; 2,5 | 4; 5; 6 | 7; 5; 10 | 12,5; 15 | 20; 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta_ц$, мм | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Рассчитаны верно погрешности базирования для трех схем базирования и дано определение погрешности базирования |
| 4 | Рассчитаны верно погрешности базирования для двух схем базирования и дано определение погрешности базирования |

| | |
|---|---|
| 3 | Рассчитана верно погрешность базирования для одной схемы базирования и дано определение погрешности базирования |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.12 правила выбора технологических баз;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Перечислить правила выбора технологических баз

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 5 | Перечислены верно от девяти до десяти правил выбора технологических баз<br>**Правило шести точек:**<br>Всякое твердое тело имеет шесть степеней свободы: перемещение вдоль осей координат X,Y и Z и вращение вокруг этих же осей.<br>Для полного базирования тело необходимо лишить всех шести степеней свободы.<br>**Правила базирования:**<br>1. Необходимо выбирать такие базы, которые обеспечивают наименьшую погрешность для данной установки.<br>2. На первой операции обрабатывать поверхности, которые будут приняты за технологические базы для последующей обработки.<br>3. Черновые базы могут использоваться только в первой операции.<br>4. За базы на первой операции (черновые) принимаются:<br>а) если обрабатываются все поверхности детали, то выбирают такие поверхности, у которых наименьший припуск, чтобы в последующем не получился брак из-за нехватки материала;<br>б) если обрабатываются не все поверхности на детали, то за базы выбирают те поверхности, которые вообще не обрабатывают для обеспечения точного расположения обрабатываемых и не обрабатываемых поверхностей.<br>5. Чистовые базы должны иметь достаточно высокую точность размеров и форм и не должны деформироваться под действием сил резания и зажимов.<br>6. По возможности необходимо совмещать конструкторские и технологические базы.<br>7. Без достаточных оснований базы не меняют.<br>8. При смене баз переходят от менее точной к более точной базе.<br>9. После термообработки базы, как правило, выбирают такие, как и для первой операции. |
| 4 | Перечислены верно от семи до восьми правил выбора технологических баз |
| 3 | Перечислены верно от трех до шести правил выбора технологических баз |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.13 виды обработки резания;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить виды обработки резания для детали, выданной преподавателем

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислены виды обработки резания для сложной детали |
| 4 | Перечислены виды обработки резания для детали средней сложности |
| 3 | Перечислены виды обработки резания для простой детали |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.15 элементы технологической операции;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Дать определения технологической операции и ее элементов

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 5 | Даны определения технологической операции и шести ее элементов (всего дано семь определений)<br>**Технологическая операция (ТО)** – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями одним или несколькими рабочими.<br>Элементы технологической операции:<br>**1. Технологический установ** – это часть ТО, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемых изделий.<br>**2. Технологический переход** – законченная часть ТО, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных режимах обработки и установки (т.е. выполняется одним инструментом).<br>**3. Вспомогательный переход** – это законченная часть ТО, не сопровождаемая обработкой, но необходимая для выполнения данной операции (например, установка или снятие заготовки, замена инструмента, контрольный замер).<br>4.**Технологическая позиция** – это фиксированное положение, которое занимает неизменно закрепленная заготовка относительно неподвижной части оборудования или инструмента для выполнения определенной части операции.<br>**5. Рабочий ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки и сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки.<br>**6. Вспомогательный ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки, но необходимая для выполнения рабочего хода. |
| 4 | Даны определения технологической операции и пяти ее элементов (всего дано шесть определений) |
| 3 | Даны определения технологической операции и от двух до четырех ее элементов (всего дано от трех до пяти определений) |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.19 структуру штучного времени;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить затраты рабочего времени, образующих штучное время и дать определения каждой единицы затрат времени.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Даны определения семи единиц затрат рабочеого времени<br>В **норму штучного времени** входит **оперативное** время (Основное плюс Вспомогательное время), время **обслуживания рабочего места** (Время технического обслуживания и Время организационного обслуживания) и **время на отдых и личные надобности**.<br>**Оперативное время** — это время, затрачиваемое на непосредственное выполнение заданной работы. Оно подразделяется на технологическое (основное) и вспомогательное время.<br>**Основным** является время, затрачиваемое рабочим на качественное или количественное изменение предмета труда, т. е. на изменение формы, размеров, внешнего вида, структуры и свойств, состояния и положения обрабатываемого предмета труда в пространстве, которое повторяется либо с каждой обрабатываемой деталью (в сборочных процессах — сборочной единицей), либо с каждой одновременно обрабатываемой (изготовляемой, собираемой) технологической установочной партией деталей (изделий).<br>**Вспомогательным** является время, затрачиваемое исполнителем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. К этому виду времени относятся затраты времени на установку детали, загрузку машины, приемы, связанные с управлением оборудования, контрольными измерениями и др. Оно повторяется либо с каждой обрабатываемой (собираемой) единицей продукции, либо (периодически) с определенным объемом продукции.<br>**Время обслуживания рабочего места** — это время, которое рабочий затрачивает на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем высокопроизводительную работу. Это время подразделяется на время технического и время организационного обслуживания.<br>**Время технического обслуживания** — это время на уход за оборудованием и поддержание в рабочем состоянии инструмента |

| | |
|---|---|
| | (подналадка станка, смена затупившегося инструмента, уборка стружки в процессе работы и др.) для выполнения конкретной работы.<br>**Время организационного обслуживания** — это время, затрачиваемое рабочим на поддержание рабочего места в рабочем состоянии (протирка оборудования, удаление отходов с рабочего места и т. д.), которое не связано с конкретно выполняемой операцией. |
| 4 | Даны определения шести единиц затрат рабочеого времени |
| 3 | Даны определения от трех до пяти единиц затрат рабочеого времени |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.20 назначение и виды технологических документов;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить виды технологических документов и объяснить их назначение

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Перечислено семь видов технологических документов и объяснено их назначение<br>**Маршрутная карта (МК)** – это документ, предназначенный для маршрутного или маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания полного состава технологических операций при операционном описании изготовления или ремонта изделия (детали, сборочной единицы). Включает в себя контроль и перемещение по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастки, материальных нормативов или трудовых затратах.<br>**Операционная карта (ОК)** – это документ, предназначенный для описания технологической операции с указанием последовательности выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах обработки и трудовых затратах.<br>Кроме МК и ОК имеются другие документы: **ведомость оснастки, ведомость материалов, ведомость инструмента, карты эскизов, операционная карта технического контроля** и др.<br>К каждой операции выполняется эскиз, в котором деталь вычерчивается в готовом виде после этой операции, обрабатываемые поверхности выделяются линией двойной толщины и обозначаются номерами по часовой стрелке в окружностях диаметром 6-8 мм.; кроме этого указываются базовые и зажимные элементы. Эскизы выполняются либо в ОК в специально отведенном для этого месте, либо на специальной карте эскизов |
| 4 | Перечислено шесть видов технологических документов и объяснено их назначение |
| 3 | Перечислено от трех до пяти видов технологических документов и объяснено их назначение |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.21 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Дать определение ЕСКД и ЕСТД, перечислить основные назначения стандартов ЕСКД и назначения комплекса документов ЕСТД.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Даны определения ЕСКД и ЕСТД, перчислены 10 из 15 основных назначений стандартов ЕСКД и 5 из 6 назначений комплекса документов ЕСТД<br><br>Единая система конструкторской документации (ЕСКД) - комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приемке, эксплуатации, ремонте, утилизации).<br>Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения конструкторской документации, которые обеспечивают:<br><br>1. применение современных методов и средств на всех стадиях жизненного цикла изделия;<br>2. возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее переоформления;<br>3. оптимальную комплектность конструкторской документации;<br>4. механизацию и автоматизацию обработки конструкторских документов и содержащейся в них информации;<br>5. высокое качество изделий;<br>6. наличие в конструкторской документации требований, обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу;<br>7. возможность расширения унификации и стандартизации при проектировании изделий и разработке конструкторской документации;<br>8. возможность проведения сертификации изделий; |

9. сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки производства;
10. правильную эксплуатацию изделий;
11. оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего производства;
12. упрощение форм конструкторских документов и графических изображений;
13. возможность создания и ведения единой информационной базы;
14. возможность гармонизации стандартов ЕСКД с международными стандартами (ИСО, МЭК) в области конструкторской документации;
15. возможность информационного обеспечения поддержки жизненного цикла изделия.

Единая Система Технологической Документации (ЕСТД) - комплекс стандартов и руководящих нормативных документов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, комплектации, оформлению и обращению технологической документации, применяемой при изготовлении и ремонте изделий.
Назначение комплекса документов ЕСТД:

1. установление единых унифицированных машинно-ориентированных форм документов, обеспечивающих совместимость информации, независимо от применяемых методов проектирования документов (без применения средств механизации, с применением средств механизации или автоматизации);
2. создание единой информационной базы для внедрения средств механизации и автоматизации, применяемых при проектировании технологических документов и решении инженерно-технических задач;
3. установление единых требований и правил по оформлению документов на единичные, типовые и групповые технологические процессы (операции), в зависимости от степени детализации описания технологических процессов;
4. обеспечение оптимальных условий при передаче технологической документации на другое предприятие

| | |
|---|---|
| | (другие предприятия) с минимальным переоформлением;<br>5. создание предпосылок по снижению трудоемкости инженерно-технических работ, выполняемых в сфере технологической подготовки производства и в управлении производством;<br>6. обеспечение взаимосвязи с системами общетехнических и организационно-методических стандартов. |
| 4 | Даны определения ЕСКД и ЕСТД, перчислены 8 из 15 основных назначений стандартов ЕСКД и 4 из 6 назначений комплекса документов ЕСТД |
| 3 | Даны определения ЕСКД и ЕСТД, перчислены 6 из 15 основных назначений стандартов ЕСКД и 3 из 6 назначений комплекса документов ЕСТД |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.1 читать чертежи;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Прочитать чертеж детали машиностроительного производства, выданный преподавателем.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | Набрано от 40 до 45 баллов<br>Чтение чертежа начинается с основной надписи чертежа в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68; далее производится чтение технических требований, предъявляемые к детали (например: детали изготавливает из штамповки, допуски на размеры и т.д.); рассмотрение общей шероховатости и вида обработки; выявление (описание) изображений (виды, разрезы, сечения, выносные элементы), представленных на чертеже в соответствии с ГОСТ 2. 305-2008<br>1. Прочитана основная надпись по предложенному чертежу детали - 2 балла<br>2. Прочитаны технические условия изготовления детали - 3 балла<br>3. Названа общая шероховатость и шероховатости отдельных поверхностей, а так же вид обработки - 5 баллов<br>4. Дано описание назначения и принципа работы детали - 7 баллов.<br>5. Названы виды, разрезы, сечения, по которым определяются форма и размеры детали согласно ГОСТ 2. 305-2008 – 10 баллов.<br>6. Расшифрованы условные обозначения резьбы, посадок, взаимного расположения поверхностей и отклонений геометрической формы - 8 баллов.<br>7. Выявлена геометрическая форма внешнего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 - 3 балла.<br>8. Показана геометрическая форма внутреннего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 – 3 балла.<br>9. Названы на чертеже габаритные, установочные и монтажные размеры детали – 4 балла. |
| 4 | Набрано от 31 до 39 баллов |
| 3 | Набрано от 13 до 30 баллов |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.2 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Произвести анализ конструктивно-технологических свойств детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Произведен анализ детали по 8 - 9 пунктам конструктивно-технологических требований<br>Конструктивно-технологические требования:<br>1. Деталь должна быть жесткой и прочной, стенки и внутренние перегородки должны быть достаточных размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе обработки не возникали деформации, а следовательно и погрешности обработки.<br>2. Базовые поверхности детали должны иметь достаточную протяженность, позволяющую осуществить полную механическую обработку от одной неизменной базы.<br>3. Обрабатываемые поверхности должны быть открыты и доступны для подхода режущего инструмента при врезании и выходе.<br>4. Внешняя форма детали должна давать возможность одновременно обрабатывать несколько наружных поверхностей путем много инструментальной обработки.<br>5. Отверстия корпусных деталей по возможности должны иметь простую геометрическую форму без кольцевых канавок и фасок.<br>6. Возможность сквозной обработки при помощи расточных инструментов.<br>7. Отверстия, оси которых расположены под углом относительно стенки обрабатываемой детали, нежелательны. При сверлении подобных отверстий создаются неудобства резания, т.к. режущие кромки начинают резать не одновременно.<br>8. В стенках и перегородках нежелательны различные окна, прерывающие отверстия и т.д.<br>9. Крепежные отверстия деталей должны быть стандартными. |
| 4 | Произведен анализ детали по 6 - 7 пунктам конструктивно-технологических требований |
| 3 | Произведен анализ детали по 3 - 5 пунктам конструктивно-технологических требований |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.3 определять тип производства;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Определить тип производства для изготовления деталей различного вида.

Для определения типа производства используют коэффициент закрепления операций – это отношение числа всех различных операций, выполняемых в течение месяца, к числу рабочих мест.

**К**з.о. **= О / Р**

Если Кз.о. > = 40 – единичное производство;

Кз.о. = 20…40 – мелкосерийное производство;

Кз.о. = 10…20 – среднесерийное производство;

Кз.о. = 1…10 – крупносерийное производство;

Кз.о. = 1 – массовое производство.

На первом этапе проектирования технологического процесса тип производства может быть предварительно определен в зависимости от массы детали и объема выпуска в соответствии с данными, приведенными в таблице:

| Тип производства | Годовой объем выпуска, шт. | | |
|---|---|---|---|
| | Легкие, до 20 кг | Средние, до 300 кг | Тяжелые, свыше 300 кг |
| Единичное | до 100 | до 10 | 1…5 |
| Мелкосерийное | 101…500 | 11…200 | 6…100 |
| Среднесерийное | 501…5000 | 201…1000 | 101…300 |
| Крупносерийное | 5001…50000 | 1001…5000 | 301…1000 |
| Массовое | Свыше 50000 | Свыше 5000 | Свыше 1000 |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Определен верно тип производства для изготовления трех деталей |
| 4 | Определен верно тип производства для изготовления двух деталей |
| 3 | Определен верно тип производства для изготовления одной детали |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.4 проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Провести технологический контроль чертежа детали по коэффициентам точности обработки, шероховатости, унификации конструктивных элементов, использования материала и выработать рекомендации по повышению ее технологичности

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Правильно рассчитаны все четыре коэффициента технологичности и грамотно выработаны рекомендации по повышению технологичности детали. |
| 4 | Правильно рассчитаны три коэффициента технологичности и грамотно выработаны рекомендации по повышению технологичности детали. |
| 3 | Правильно рассчитаны два коэффициента технологичности и выработаны рекомендации по повышению технологичности детали. |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.5 определять виды и способы получения заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Определить вид и способ получения заготовок для трех различных деталей

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Определен верно вид и способ получения заготовок для трех различных деталей |
| 4 | Определен верно вид и способ получения заготовок для двух различных деталей |
| 3 | Определен верно вид и способ получения заготовки для одной детали |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.6 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Рассчитать величину общего и межоперационных припусков для обработки детали "Вал" и дать определения всех видов припусков

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки детали "Вал" и даны четыре определения припусков<br>**Припуск** на обработку – это слой металла, подлежащий удалению с поверхности заготовки в процессе обработки для получения готовой детали.<br>Размер припуска определяется разностью между размером заготовки и размером детали по чертежу; припуск задается на сторону.<br>**Общий припуск** – удаляется в течении всего процесса обработки.<br>**Междуоперационный** - припуск, который удаляется за один технологический переход.<br>**Оптимальный** - припуск, который обеспечивает получение заданных свойств поверхности при минимальных затратах, связанных с производством самой заготовки и ее последующей механической обработкой для данного типа производства. |
| 4 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки детали "Вал" и даны три определения припусков |
| 3 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки детали "Вал" и даны два определения припусков |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.7 рассчитывать коэффициент использования материала;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Рассчитать коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из различных видов заготовок (прокат, штамповка, отливка и др.)

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Рассчитаны коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из трех различных видов заготовок |
| 4 | Рассчитаны коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из двух видов заготовок |
| 3 | Рассчитан коэффициент использования материала при изготовлении деталей из одного вида заготовок |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.9 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Выбрать способы обработки различных поверхностей детали, выданной преподавателем

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Выбраны способы обработки различных поверхностей сложной детали |
| 4 | Выбраны способы обработки различных поверхностей детали средней сложности |
| 3 | Выбраны способы обработки различных поверхностей простой детали |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.10 составлять технологический маршрут изготовления детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Составить технологический маршрут изготовления детали "Вал"

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Составлен технологический маршрут обработки детали "Вал" в соответствии с типовым маршрутом обработки без ошибок<br>Типовой маршрут обработки вала с термообработкой:<br>1. Подрезка торцев и центрование.<br>2. Обработка в центрах.<br>Предварительная обработка наружных поверхностей примерно половины детали, переустановка и обработка оставшейся части. Разделение производят по наибольшей ступени.<br>3. Фрезерование различных лысок, пазов, скосов. Сверление отверстий, перпендикулярных оси вращения детали.<br>Предварительное нарезание зубьев, шлицев, резьбы.<br>4. Термообработка.<br>5. Для очень точных деталей прошлифовывают центра.<br>Шлифование посадочных мест с хомутиком<br>6. Доводочные операции сложных поверхностей: зубья, шлицы, резьбы – шлифование и притирка. |
| 4 | Составлен технологический маршрут обработки детали "Вал" в соответствии с типовым маршрутом обработки с одной ошибкой |
| 3 | Составлен технологический маршрут обработки детали "Вал" в соответствии с типовым маршрутом обработки с двумя ошибками |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.11 проектировать технологические операции;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Спроектировать технологические операции механической обработки детали "Вал" и дать определения элементов технологической операции

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Даны определения семи элементов технологической операции<br>Элементы технологической операции:<br>**1. Технологическая операция (ТО)** – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями одним или несколькими рабочими.<br>**2. Технологический установ** – это часть ТО, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемых изделий.<br>**3. Технологический переход** – законченная часть ТО, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных режимах обработки и установки (т.е. выполняется одним инструментом).<br>**4. Вспомогательный переход** – это законченная часть ТО, не сопровождаемая обработкой, но необходимая для выполнения данной операции (например, установка или снятие заготовки, замена инструмента, контрольный замер).<br>5.**Технологическая позиция** – это фиксированное положение, которое занимает неизменно закрепленная заготовка относительно неподвижной части оборудования или инструмента для выполнения определенной части операции.<br>**6. Рабочий ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки и сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки.<br>**7. Вспомогательный ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки, но необходимая для выполнения рабочего хода. |
| 4 | Даны определения шести элементов технологической операции |
| 3 | Даны определения от трех до пяти элементов технологической операции |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.12 разрабатывать технологический процесс изготовления детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Разработать и оформить технологический процесс механической обработки детали "Вал"

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Разработан и оформлен технологический процесс механической обработки детали "Вал" в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 4 | Разработан и оформлен технологический процесс механической обработки детали "Вал" с нарушениями до трех требований ЕСКД и ЕСТД |
| 3 | Разработан и оформлен технологический процесс механической обработки детали "Вал" с нарушениями до семи требований ЕСКД и ЕСТД |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.15 рассчитывать штучное время;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Рассчитать штучное время на операции технологического процесса механической обработки детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Рассчитано штучное время на семь операций технологического процесса механической обработки детали |
| 4 | Рассчитано штучное время на шесть операций технологического процесса механической обработки детали |
| 3 | Рассчитано штучное время на три - пять операций технологического процесса механической обработки детали |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.16 оформлять технологическую документацию;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Составить маршрут обработки класного отверстия в сполошном метале.
Стандартный ряд отверстия: 4-50
Квалитет точности Н9

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Составлен маршрут обработки класного отверстия в сполошном метале в соответствии с типовой последовательностью обработки классных отверстий.<br>Пример:<br>Отверстие диаметром 30Н9<br>1. Центровать<br>2. Сверлить диаметром 15<br>3. Рассверлить диаметром 28<br>4. Зенкеровать диаметром 29.8<br>5. Развернуть окончательно |
| 4 | Составлен маршрут обработки класного отверстия в сполошном метале с ошибкой не обеспечивающей обработки отверстия (Нарушен выбор сверел) |
| 3 | Составлен маршрут обработки класного отверстия в сполошном метале с ошибкой не обеспечивающей обработки отверстия (отсутствие инструмента) |


## 3.2 МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении

| № семестра | Вид промежуточной аттестации |
|---|---|
| 7 | Дифференцированный зачет |

| Дифференцированный зачет может быть выставлен автоматически по результатам текущих контролей |
|---|
| Текущий контроль №1 |

| |
|---|
| Текущий контроль №2 |
| Текущий контроль №3 |
| Текущий контроль №4 |
| Текущий контроль №5 |
| Текущий контроль №6 |
| Текущий контроль №7 |
| Текущий контроль №8 |
| Текущий контроль №9 |
| Текущий контроль №10 |

**Метод и форма контроля:** Индивидуальные задания (Сравнение с аналогом)
**Вид контроля:** Защита. Дать формально-логические ответы на два теоретических вопроса и выполнить одно практическое задание.
**Дидактическая единица для контроля:**
1.1 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Выполнить КЭМ детали по заданным параметрам:
Вписать деталь в заданные контуры и размеры, разместить на ней требуемые элементы для моделирования.
Разместить: 1 бобышку произвольной формы (круглая, квадратная, шестигранная ...), 1 закрытый карман прямоугольной формы, один карман круглый диаметром от 30 мм, открытый двухступенчатый карман, четыре уступа (полки), одно наклонное ребро и два скругления радиусом R15 на вертикальных ребрах, отверстие диаметром 20H7, 2 отверстие диаметром 8H9, 8 отверстие диаметром 6, радиуса скругления в углах R8, радиус скругления основания (между вертикальными ребрами и полотном) R3.
Пример:

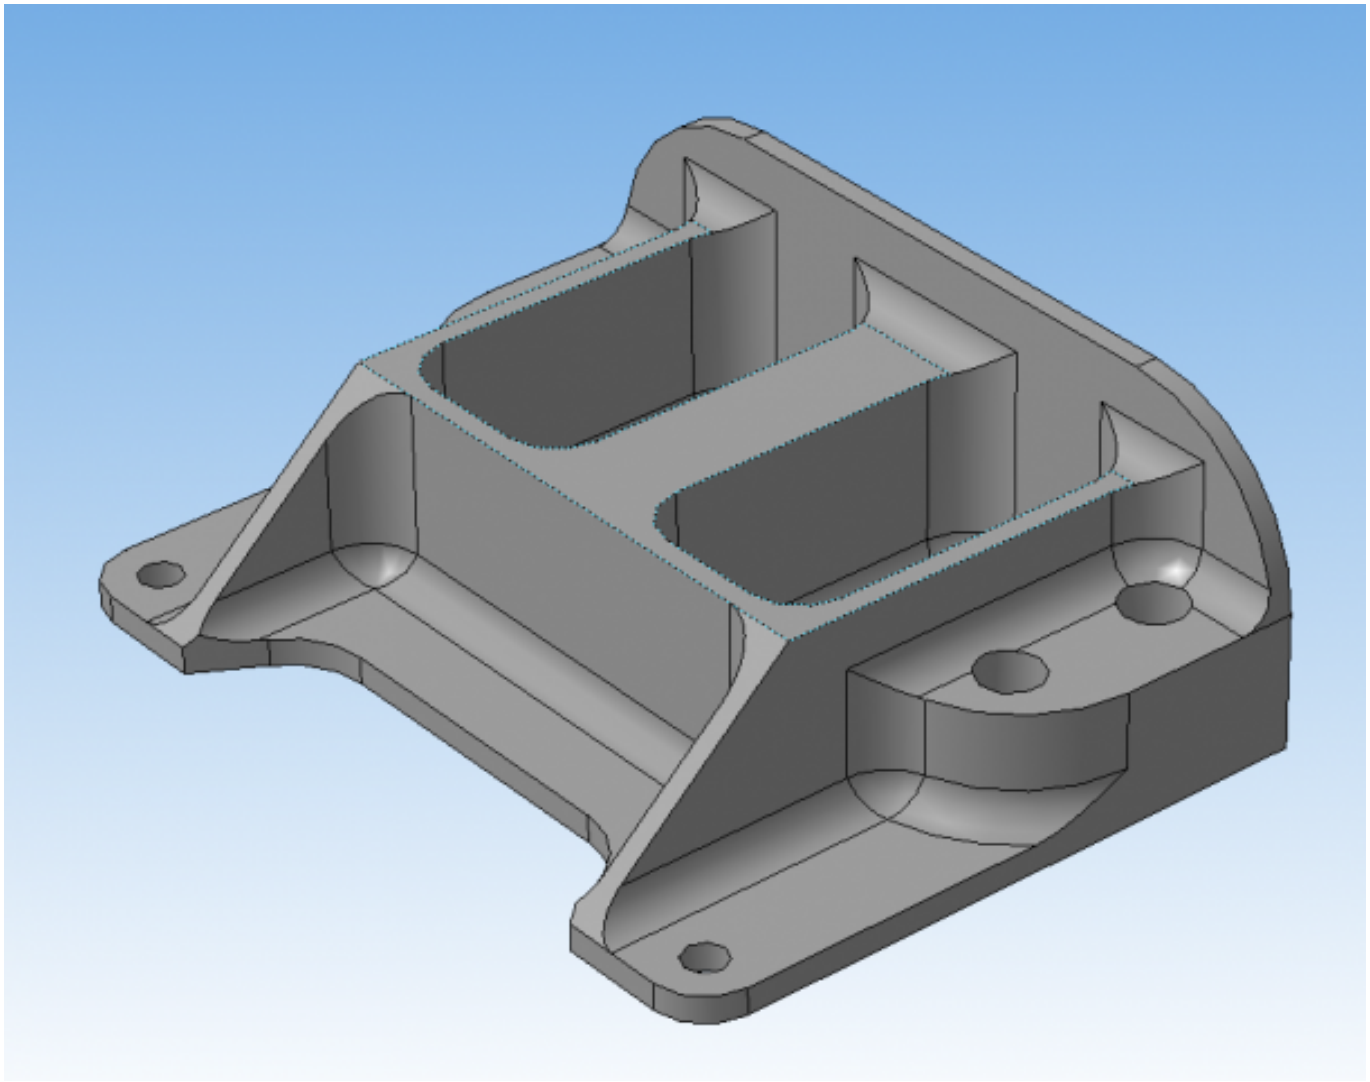

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все условия задания выполнены без отклонений. |
| 4 | Выполнены все заданные элементы и вписанны в заданною форму и размер, но несовпадаю некоторые размеры (3) с заданными для элементов. |
| 3 | Выполнены все заданные элементы и вписанны в заданною форму но размер для в писания нарушен и нарушены размеры заданных элементов. |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Подобрать материал режущей части инструментов и обосновать его выбор предварительно проанализировав чертеж авиационной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Выбор режущей части сделан правильно и обоснован |
| 4 | Выбор режущей части сделан верно но плохо обоснован |
| 3 | Выбор режущей части сделан не с первого раза |

**Дидактическая единица для контроля:**

1.5 методику проектирования технологического процесса изготовления детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Перечислить порядок разработки технологического процесса

1. Входной контроль заготовки
2. Разметка базовых поверхностей
3. Обработка базовых поверхностей
4. Слесарная операция
5. Контрольная
6. Обработка первой стороны детали на оборудовании с ЧПУ
7. Слесарная операция
8. Контрольная
9. Обработка второй стороны детали на оборудовании с ЧПУ
10. Слесарная операция
11. Контрольная
12. Доводочные операции
13. Слесарная операция
14. Контрольная
15. Транспортная в цех покрытия
16. Контрольная
17. Контрольная
18. Маркировочная

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Все этапы перечилины верно и в правильном порядке |
| 4 | Все этапы перечилины верно но некоторые этапы перепутаны |
| 3 | Перечилины не все этапы и некоторые перепутаны |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.13 виды обработки резания;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Перечислете основные виды обработки резанием и дайте их описание

1. **Точение** (обточка). Выполняется, когда заготовка не слишком отличается размерами от нужной детали. Этот процесс может выполняться на таком оборудовании (станках): токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, долбежных, строгальных и т. д. Для этого резания используют резец токарного станка. Процесс происходит при большой скорости вращения детали, которую ей обеспечивает резец. Это движение называется «главным». А резец двигается медленно и поступательно, вдоль или поперек. Такой вид движения имеет название «движение подачи». Скорость резания определяется главным движением.
2. **Сверление**. Это методы обработки металлов резанием, где название говорит само за себя. Происходит на любом станке, где есть сверло. Заготовка зажимается прочно в тисках, а сверло вращается медленными поступательными движениями по одной прямой. В результате, в детали появляется отверстие с диаметром равным размеру сверла.
3. **Фрезерование**. Такие способы обработки металлов резанием могут выполняться лишь на специальных столах-станках — горизонтально-фрезерных. Главным инструментом станочника выполняющего фрезерную обработку металла, которое и совершает главное движение, является фреза. Движение подачи производит в продольном направлении заготовка, оно происходит под прямым углом относительно движению станка. Будущую деталь крепко зажимают на столе, и все время она остается неподвижной.
4. **Строгание**. Происходит на поперечном строгательном оборудовании, станках. Обработка заготовки происходит резцом, выполняющим медленные движения по заданному направлению и обратно. Главное движение принадлежит инструменту — немного изогнутому резцу. Движение подачи

совершает заготовка, при чем, оно не сплошное, а прерывистое. Направление последнего движения прямо перпендикулярно главному. В этом виде станков движение резания высчитывается путем сложения рабочего и холостого ходов.

5. **Шлифование**. Мероприятие выполняется при помощи шлифовального круга на кругло шлифовальных станках. Режущий круг делает вращательные движения, а заготовка получает прямолинейную и круговую подачу, но если вытачивается деталь цилиндрической формы. Когда предметом обработки есть плоская поверхность, то заготовка получает подачу лишь в прямом направлении.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Названы все виды и дано их описание работ |
| 4 | Названо только четыре вида обработки и их описание |
| 3 | Названо только три вида обработки и их описание |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.14 виды режущих инструментов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Перечислете виды режущих инструментов и дайте их описание

- Резцы: инструмент однолезвийного типа, позволяющий выполнять металлообработку с возможностью разнонаправленного движения подачи;
- Фрезы: инструмент, при использовании которого обработка выполняется вращательным движением с траекторией, имеющей неизменный радиус, и движением подачи, которое по направлению не совпадает с осью вращения;
- Сверла: режущий инструмент осевого типа, который используется для создания отверстий в материале или увеличении диаметра уже имеющихся отверстий. Обработка сверлами осуществляется вращательным движением, дополненным движением подачи, направление которого совпадает с осью вращения;

- **Зенкеры**: инструмент осевого типа, с помощью которого корректируются размеры и форма имеющихся отверстий, а также увеличивается их диаметр;
- Развертки: осевой инструмент, который применяется для чистовой обработки стенок отверстий (уменьшения их шероховатости);
- **Цековки**: металлорежущий инструмент, также относящийся к категории осевых и используемый для обработки торцовых или цилиндрических участков отверстий;
- **Плашки**: используются для нарезания наружной резьбы на заготовках;
- **Метчики**: также применяются для нарезания резьбы – но, в отличие от плашек, не на цилиндрических заготовках, а внутри отверстий;
- **Ножовочные полотна**: инструмент многолезвийного типа, имеющий форму металлической полосы с множеством зубьев, высота которых одинакова. Ножовочные полотна используются для отрезания части заготовки или создания в ней пазов, при этом главное движение резания является поступательным;
- **Долбяки**: применяются для зуботочения или зубодолбления шлицев валов, зубчатых колес, других деталей;
- **Шеверы**: инструмент, название которого происходит от английского слова «shaver» (в переводе – «бритва»). Он предназначен для чистовой обработки зубчатых колес, которая выполняется методом «скобления»;
- **Абразивный инструмент**: бруски, круги, кристаллы, крупные зерна или порошок абразивного материала. Инструмент, входящий в данную группу, применяется для чистовой обработки различных деталей.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названы все виды инструмента и дано их описание |
| 4 | Названо только десять видов инструментов и их описание |
| 3 | Названо только шесть видов инструментов и их описание |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.16 технологические возможности металлорежущих станков;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Перечислить основные параметры технологических возможностей учитываемых

при выборе оборудования

1. Функциональные возможности станка для удовлетворения нужд ТП
2. Мощьностные характеристики станка относительно мощьности резания чернового инструмента
3. Габариты рабочей зоны станка и размещения на ней оснастки ТП

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Перечислины все параметры |
| 4 | Перечислины все параметры но очень косноязычно |
| 3 | Перечислины все параметры очень косноязычно и приходится ответ тянуть из отвечающего |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.17 назначение станочных приспособлений;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
На какие группы делятся приспособления по степени специализации

1. универсальные (УП), применяемые при обработке различных деталей путем установки отдельных элементов приспособления на требуемый размер (станочные тиски, токарные патроны, поворотные столы, делительные головки и т. д.);
2. переналаживаемые (многопредметные), предназначенные для обработки различных деталей; они могут быть:
3. универсально-сборные (УСП) (специальные приспособления, собираемые из стандартных деталей, входящих в комплект этих приспособлений);
4. универсально-наладочные (УНП) со сменными нормализованными наладками (тиски со сменными фасонными кулачками и губками, патроны цанговые со сменными кулачками или ложементами - базовыми деталями, протяжные патроны со сменными направляющими и т. п.); сюда же относятся групповые приспособления для обработки определенной группы деталей; такие приспособления могут быть со сменными наладками или с

постоянными установочными элементами, обеспечивающими обработку разных деталей без переналадки;
5. специальные (СП), предназначенные для обработки одной или группы конструктивно и технологически однородных деталей и спроектированные, исходя из определенных условий обработки, формы и размеров заготовки при однажды принятой схеме базирования.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Названы все группы и раскрыты их свойства |
| 4 | Названо только четыре группы и раскрыты их свойства |
| 3 | Названо только три группы и раскрыты их свойства |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.18 методику расчета режимов резания;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Пояснить методику расчета режимов резанья с использованием нормативов и САПР

1. Произвести выбор инструмента по каталогу
2. Взять из каталога инструментов силу резания на выбранный инструмент
3. Подставить данные инструмента и силы резания и параметров обработки (подача на зуб, глубина, ширина резания, количество проходов, длна обработки) в калькулятор режимов резания
4. Получить количество оборотов шпинделя об/мин, подачу мм/мин

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Ответ дан полный |
| 4 | Ответ не уверенный и не раскрывает всей картины методики |
| 3 | Ответ сбивчевый не точный с поправками и подсказками |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.21 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.


ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Вычертить чертеж по ранее смоделированному КЭМ выдерживая требования ЕСКД.

1. Выбор построения видов и разрезов и сечений.
2. Нанесение на чертеж осевых линей и других вспомогательных элементов.
3. Нанесение на видах размеров.
4. Заполнение основной надписи и технических условий детали.
5. Нанесение шероховатости и допусков расположения.

Пример:

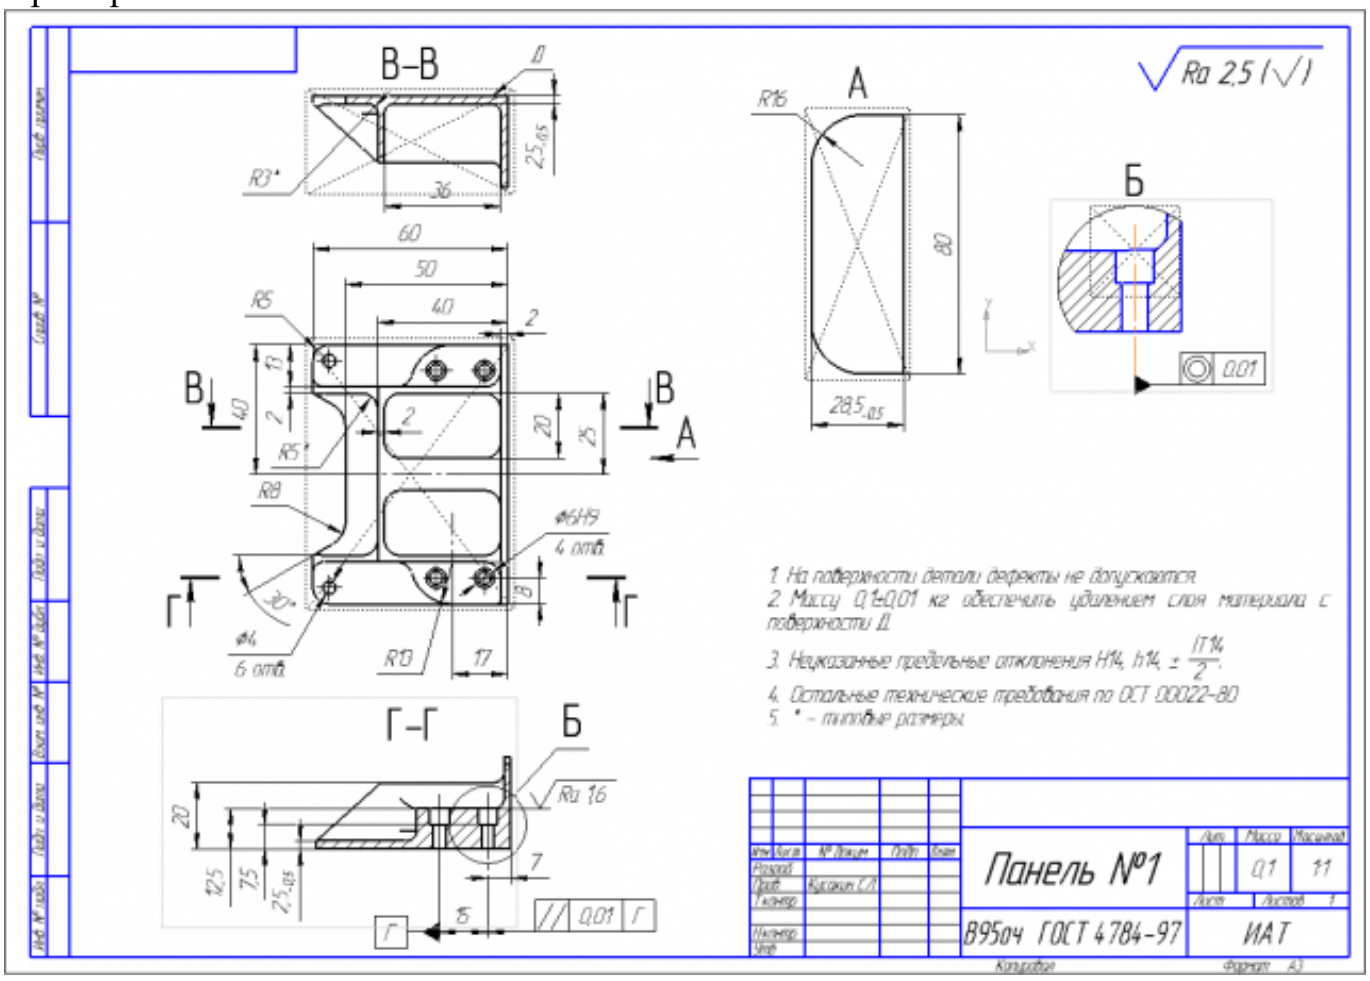

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2307-68 без ошибок;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 4 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок; |
| 3 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа выполнены с нарушением ГОСТ 2. 305-68 и содержат ошибки;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68 и имеют отклонения от истинных размеров;<br>3. Вписаны технические условия изготовления детали выполнены с нарушением ГОСТ 2309-68 и являются не полными; |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.22 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Перечислить порядок разработки УП в САПР (Unigraphics)
Порядок выполнения:


1. Подготовка модели к использованию в модуле «CAM».
2. Создание программы и присвоение ей имени.
3. Описание инструмента применяемого для обработки в программы (из практической №4).

4. Назначение системы координат геометрии детали и заготовки.
5. Определение параметров методов обработки.
6. Создание операции обработки
7. Генерация пути движения фрезы и визуализация обработки.
8. Выполнить Постпроцессирование и получения файла УП.


| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названы все этапы разработки |
| 4 | Все этапы названы правильно но перепутан порядок |
| 3 | Пропущин один из этапов разработки и перепутан порядок |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.23 состав, функции и возможности использования информационных технологий в машиностроении
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Выполнить тестовое задание состоящае из 5 вопросов, выбранных из 20 возможных. На тестирование дается 15 минут (3 минуты на вопрос).

Пример варианта:
**Вопрос 1:**
Выберите определение что такое - *Числовое программное управление*?

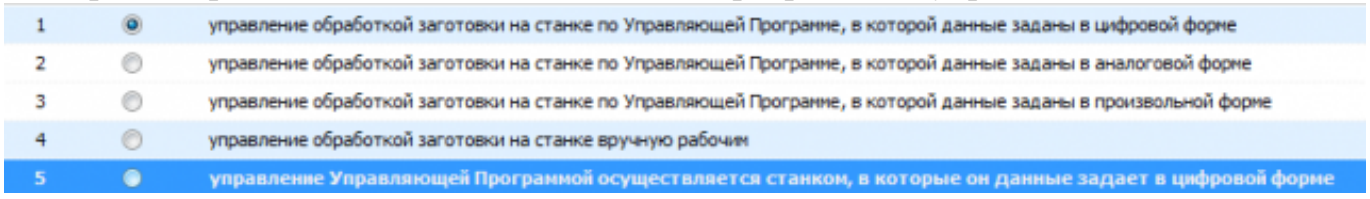


**Вопрос 2:**
Выберите определение что такое - *Нулевая точка детали*?

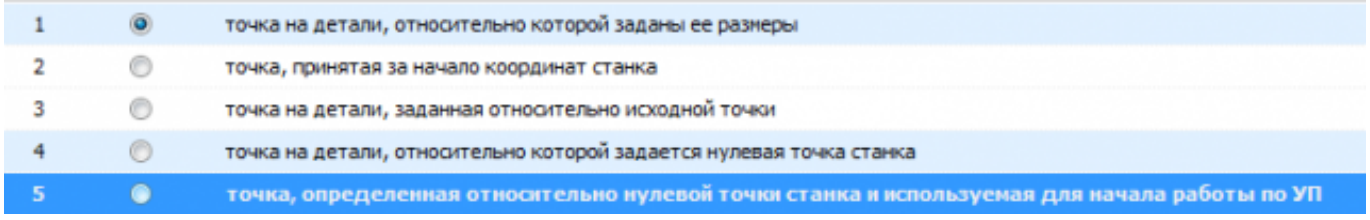


**Вопрос 3:**
Выберите определение что это - *ЧПУ, при котором рабочие органы станка перемещаются в заданные точки, причем траектории перемещения не задаются?*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ○ | Числовое программное управление |
| 2 | ◉ | Позиционное ЧПУ |
| 3 | ○ | Контурное ЧПУ |
| 4 | ○ | Групповое ЧПУ станками |
| 5 | ○ | Система числового программного управления |

**Вопрос 4:**
Выберите определение что такое - *Инкрементный размер*?

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ◉ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относйту;сительно координат точки предыдущего положения рабочего органа станка |
| 2 | ○ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно принятого нуля отсчета |
| 3 | ○ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно координат исходной точки положения рабочего органа станка |
| 4 | ○ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно координат точки ноля детали положения рабочего органа станка |
| 5 | ◉ | линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно координат точки предыдущего положения ноля станка |

**Вопрос 5:**
Выберите определение что это - *Точка, определяющая начало движения инструмента для обработки конкретной заготовки по УП?*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ○ | Нулевая точка станка |
| 2 | ○ | Нулевая точка детали |
| 3 | ◉ | Исходная точка |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Выполнены 3 задания из 5 возможных. |
| 4 | Выполнены 4 задания из 5 возможных. |
| 5 | Выполнены 5 задания из 5 возможных. |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.1 читать чертежи;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Построить КЭМ детали с теоретическими обводами по выданному чертежу используя метод построение теоретической поверхности по сечениям.

Порядок выполнения:

1. Прочитать чертеж.

- Чтение чертежа начинается с основной надписи чертежа в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68;
- далее производится чтение технических требований, предъявляемые к детали (например: детали изготавливает из штамповки, допуски на размеры и т.д.);
- рассмотрение общей шероховатости и вида обработки; выявление (описание) изображений (виды, разрезы, сечения, выносные элементы), представленных на чертеже в соответствии с ГОСТ 2. 305-2008

1. Анализ графического состава изображения построений согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления
   необходимых геометрических построений
2. Анализ нанесенных размеров согласно ГОСТ 2.307-2001
3. Анализировать виды и формы детали чертежа используя ГОСТ 2. 305-68:

- Виды;
- Разрезы;
- Сечения;
- Проекционные связи;

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 5 | 1. Прочитана основная надпись по предложенному чертежу детали - 2 балла<br>2. Прочитаны технические условия изготовления детали - 3 балла<br>3. Названа общая шероховатость и шероховатости отдельных поверхностей, а так же вид обработки - 5 баллов<br>4. Дано описание назначения и принципа работы детали - 7 баллов.<br>5. Названы виды, разрезы, сечения, по которым определяются форма и размеры детали согласно ГОСТ 2. 305-2008 – 10 баллов.<br>6. Расшифрованы условные обозначения резьбы, посадок, взаимного расположения поверхностей и отклонений геометрической формы - 8 баллов.<br>7. Выявлена геометрическая форма внешнего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 - 3 балла.<br>8. Описана геометрическая форма внутреннего контура указанной детали при помощи проекционной связи и штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68 – 3 балла.<br>9. Названы на чертеже габаритные, установочные и монтажные размеры детали – 4 балла.<br><br>Набрано от 40 до 45 баллов |
| 4 | Набрано от 31 до 39 баллов |
| 3 | Набрано от 13 до 30 баллов |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.2 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Анализировать чертеж авиационной детали и назвать из каких конструктивно-технологических элементов состоит деталь

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 5 | Названы все элементы детали |
| 4 | Неназвано два элемента детали |
| 3 | Неназвано три элемента детали |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.5 определять виды и способы получения заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Назвать известные Вам виды заготовок, способы их получения и дать краткую характеристику каждого вида заготовок

Виды заготовок деталей машин
1. Отливки.
Отливки выполняют из черных и цветных металлов различными способами:
а) литье в открытые и закрытые (для крупных заготовок) земляные формы в условиях единичного и мелкосерийного производства;
б) в серийном и массовом производстве применяют машинную формовку по деревянным или металлическим моделям;
в) литье по выплавляемым и выжигаемым моделям;
г) литье в оболочковые формы;
д) литье в кокиль – металлические формы;
е) центробежное литье;
ж) литье под давлением и др.
2. Заготовки из металлокерамики.
Изготавливают из порошков различных металлов или из их смесей с порошками графита, кремнезема, асбеста и т.д. Этот вид заготовки применяется для производства деталей, которые не могут быть изготовлены другими способами – из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, магнитных материалов и пр.), из металлов, не образующих сплавов, из материалов, состоящих из смеси металла с неметаллом (медь – графит) и из пористых материалов.
3. Кованные и штампованные заготовки изготовляют различными способами.
В серийном и массовом производстве изготавливают на штамповочных прессах и молотах в открытых и закрытых штампах.
4. Штамповкой заготовок из листового металла получают изделия простой и сложной формы: шайбы, втулки, сепараторы подшипников качения и др.
5. Заготовки из круглого проката.
Применяется в случаях, когда масса заготовки из проката превышает массу штамповки не более, чем на 15%.

6. Заготовки из профильного проката.
Применяются в основном в массовом производстве. Во многих случаях этот способ не требует применения механической обработки или ограничивается отделочными операциями.
7. Заготовки из неметаллических материалов.
К ним относятся: пластические массы, резина, текстиль, кожа и др.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Названо 7 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |
| 4 | Названо 6 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |
| 3 | Названо от 3 до 5 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.6 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Выполнить расчет припусков на заготовку, уклонов и внутренних и наружных радиусов.

Пример:

1. Расчет общих припусков на заготовку аналитическим методом [7], стр. 185 -189 Припуски и допуски на штамповку по ГОСТ 7505-74.

1. Выбор углов наклона статистическим методом:

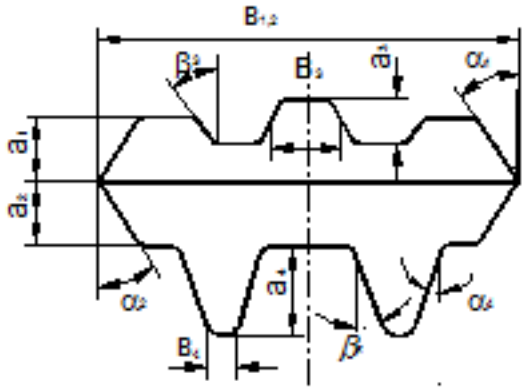


Рис.8

Таблица 1. (смотри рис.8)

| h/B | Штамповка на молотах и мех. прессах без выталкивателя | | Штамповка на мех. прессах с выталкивателем | |
|---|---|---|---|---|
| | α | β | α | β |
| До 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 1-3 | 7 | 10 | 3 | 5 |
| 3-4.5 | 10 | 12 | 5 | 7 |
| 4.5-6.5 | 12 | 15 | 7 | 10 |
| Свыше 6.5 | 15 | 15 | 10 | 12 |

2. Выбор внутренних и наружных радиусов скругления статистическим методом:

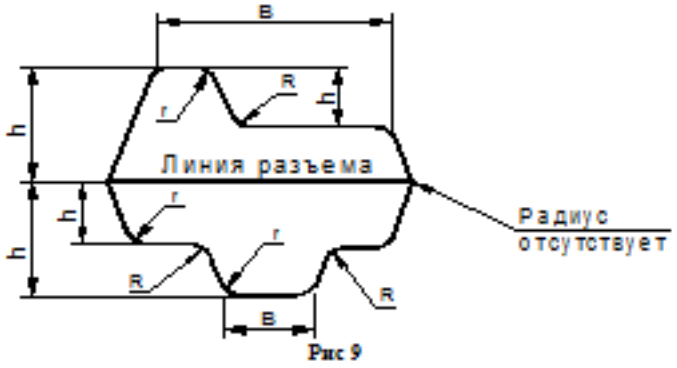



Рис 9

Таблица 2. (смотри рис.9)

| H в мм | r в мм при h/b | | | R в мм при h/b | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | <2 | 2-4 | >4 | <2 | 2-4 | >4 |
| До 15 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 15-25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 8 |
| 25-35 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 35-45 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 45-60 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12.5 | 20 |
| 60-80 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 25 |
| 80-100 | 5 | 6 | 8 | 12.5 | 20 | 35 |
| 100-130 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 130-170 | 8 | 10 | 12.5 | 20 | 30 | 45 |

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Расчет выполнен с точностью до 0.01 мм |
| 4 | Расчет выполнен с точностью до 0.1 мм |
| 3 | Расчет выполнен с точностью до 1 мм |


**Дидактическая единица для контроля:**
2.8 анализировать и выбирать схемы базирования;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Исходя из анализа чертежа выбрать необходимую схему базирования заготовке в приспособлении
Выбрать правильную схему базирования. [7] стр. 45-48

- Установка на три взаимноперпендикулярные плоскости;
- Установка на наружную цилиндрическую поверхность (НЦП) и перпендикулярную ее оси плоскость;
- Установка на внутреннюю цилиндрическую поверхность (ВЦП) (отверстие) и перпендикулярную ее оси плоскость;
- На два отверстия и перпендикулярную их осям плоскость;
- На две цилиндрические поверхности с пересекающимися или перпендикулярными осями;
- На конические поверхности.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база совпадает с измерительной. |
| 4 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база не совпадает с измерительной. |
| 3 | 1. Выбрана правильная схема базирования. [7] стр. 45<br>2. Выбранная поверхность баз имеет не достаточную протяженность.<br>3. Технологическая база не совпадает с измерительной. |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.10 составлять технологический маршрут изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Выполнить составление маршрутного технологического процесса изготовления авиационной детали.
Порядок заполнения маршрутной карты:

- Универсальные операции;
- Контрольные операции;
- Слесарные операции;
- Операции на оборудовании с ЧПУ;
- Вспомогательные операции;
- Наименование и код операции;
- Наименование и код оборудования, профессии;
- Код условия труда;
- Степень механизации;
- Разряд и форма оплаты труда;
- Код инструкции ТБ;
- Объем партии и т.д.;
- Основные данные обрабатываемой детали;

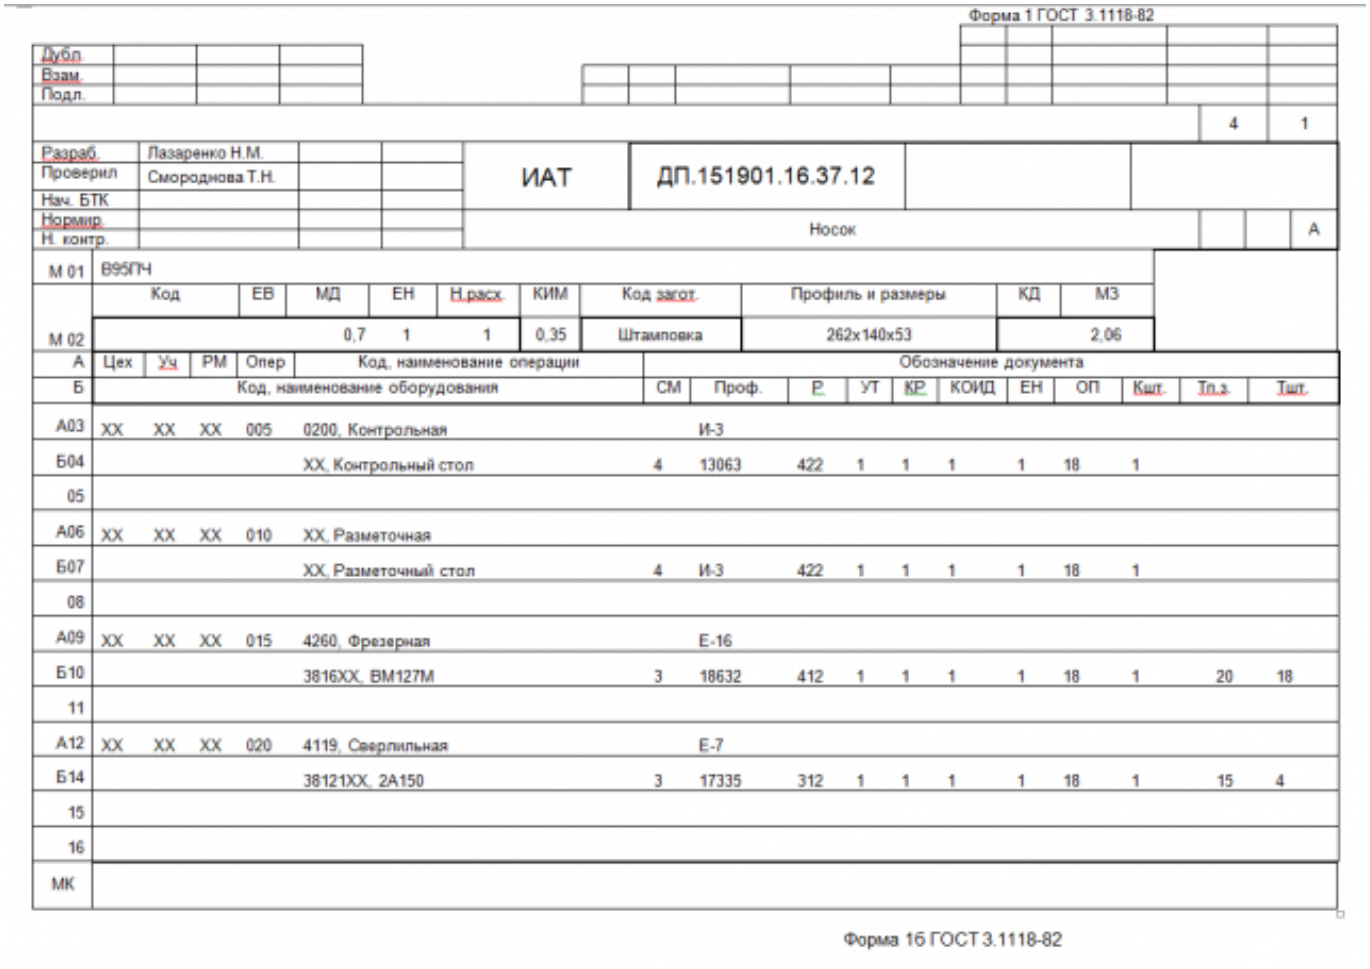

Форма 1 ГОСТ 3.1118-82

Дубл.
Взам.
Подл.

4 1

Разраб. Лазаренко Н.М.
Проверил Смороднова Т.Н.
Нач. БТК
Нормир.
Н. контр.

ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | Носок | А

М 01 В95ПЧ

| Код | ЕВ | МД | ЕН | Н.расх. | КИМ | Код загот. | Профиль и размеры | КД | МЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М 02 | | 0,7 | 1 | 1 | 0,35 | Штамповка | 262х140х53 | | 2,06 |

| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | Код, наименование оборудования | | | | | СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Тп.з. Тшт. |
| А03 | ХХ | ХХ | ХХ | 005 | 0200, Контрольная | И-3 |
| Б04 | | | | | ХХ, Контрольный стол | 4 13063 422 1 1 1 1 18 1 |
| 05 | | | | | | |
| А06 | ХХ | ХХ | ХХ | 010 | ХХ, Разметочная | |
| Б07 | | | | | ХХ, Разметочный стол | 4 И-3 422 1 1 1 1 18 1 |
| 08 | | | | | | |
| А09 | ХХ | ХХ | ХХ | 015 | 4260, Фрезерная | Е-16 |
| Б10 | | | | | 3816ХХ, ВМ127М | 3 18632 412 1 1 1 1 18 1 20 18 |
| 11 | | | | | | |
| А12 | ХХ | ХХ | ХХ | 020 | 4119, Сверлильная | Е-7 |
| Б14 | | | | | 38121ХХ, 2А150 | 3 17335 312 1 1 1 1 18 1 15 4 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| МК | | | | | | |

Форма 1б ГОСТ 3.1118-82

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Маршрутный техпроцес составлен без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 4 | При составлении маршрутного техпроцеса допущено 7 ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 3 | Маршрутный техпроцес содержит 10 ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.11 проектировать технологические операции;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования


технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Разработать операционную карту для универсальной операци.

Порядок заполнения операционной карты:

- Выполнить описание переходов операции;
- Выполнить выбор инструмента для операции (из практической №4);
- Занести режимы резания на операцию (из практической №4);
- Занести нормы времени на операцию;
- Заполнить параметры переходов;
- Основные данные обрабатываемой детали;
- Оборудование

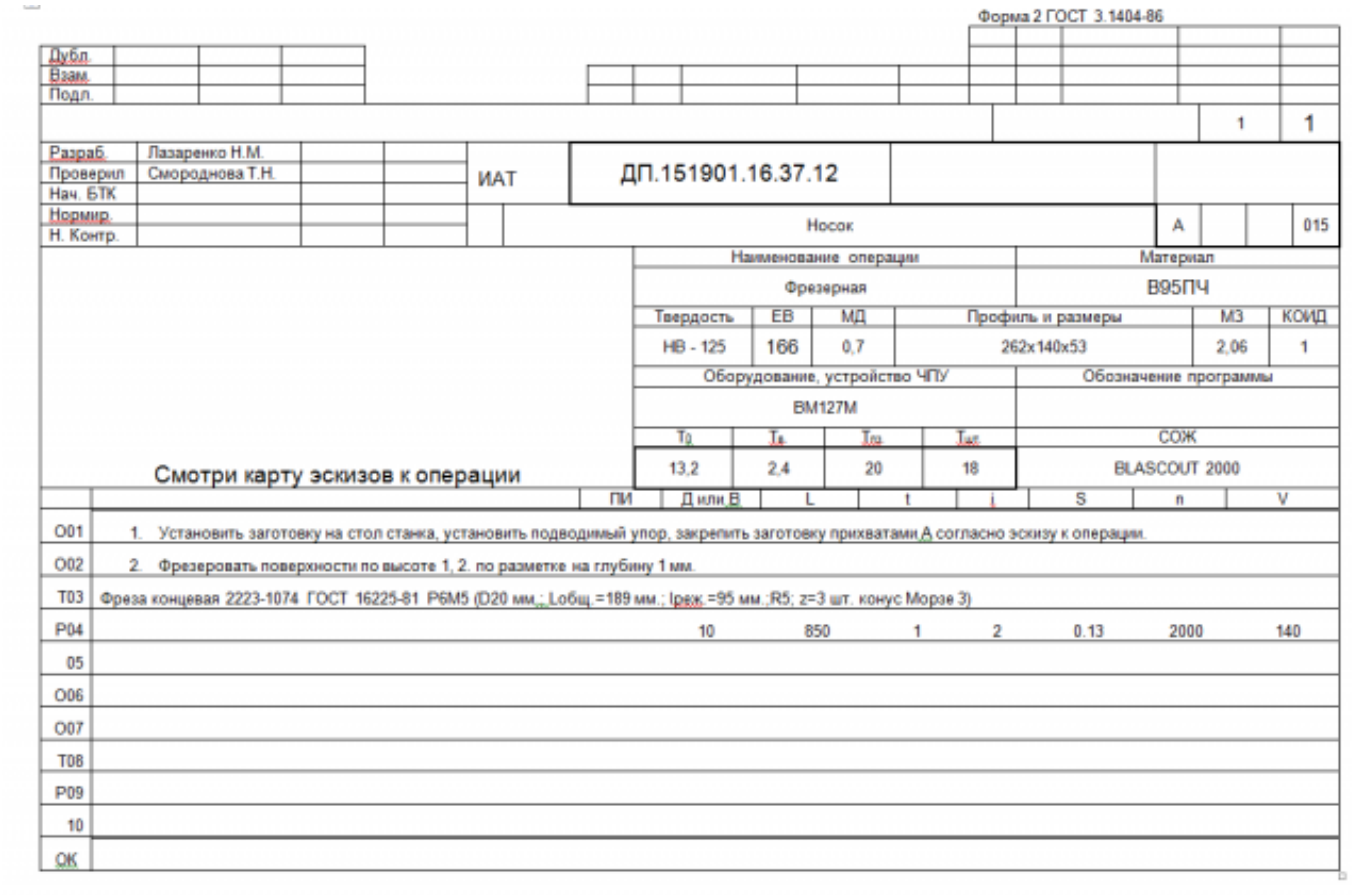

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

Дубл. | Взам. | Подл.

1 | 1

Разраб. Лазаренко Н.М.
Проверил Смороднова Т.Н.
Нач. БТК
Нормир.
Н. Контр.

ИАТ | ДП.151901.16.37.12

Носок | А | 015

| Наименование операции | Материал |
|---|---|
| Фрезерная | В95ПЧ |

| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД |
|---|---|---|---|---|---|
| НВ - 125 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | 2,06 | 1 |

| Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы |
|---|---|
| ВМ127М | |

| $T_0$ | $T_в$ | $T_{оп}$ | $T_{шт}$ | СОЖ |
|---|---|---|---|---|
| 13,2 | 2,4 | 20 | 18 | BLASCOUT 2000 |

Смотри карту эскизов к операции


| | | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О01 | 1. Установить заготовку на стол станка, установить подводимый упор, закрепить заготовку прихватами А согласно эскизу к операции. | | | | | | | | |
| О02 | 2. Фрезеровать поверхности по высоте 1, 2. по разметке на глубину 1 мм. | | | | | | | | |
| Т03 | Фреза концевая 2223-1074 ГОСТ 16225-81 Р6М5 (D20 мм.; Lобщ.=189 мм.; lреж.=95 мм.; R5; z=3 шт. конус Морзе 3) | | | | | | | | |
| Р04 | | 10 | | 850 | 1 | 2 | 0.13 | 2000 | 140 |
| 05 | | | | | | | | | |
| О06 | | | | | | | | | |
| О07 | | | | | | | | | |
| Т08 | | | | | | | | | |
| Р09 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ОК | | | | | | | | | |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |

| | |
|---|---|
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.12 разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Разработать контрольную карту на универсальную операцию:
Параметры заполнения:

- Основные данные обрабатываемой детали;
- Контролируемые параметры;
- Наименование измерительных средств;

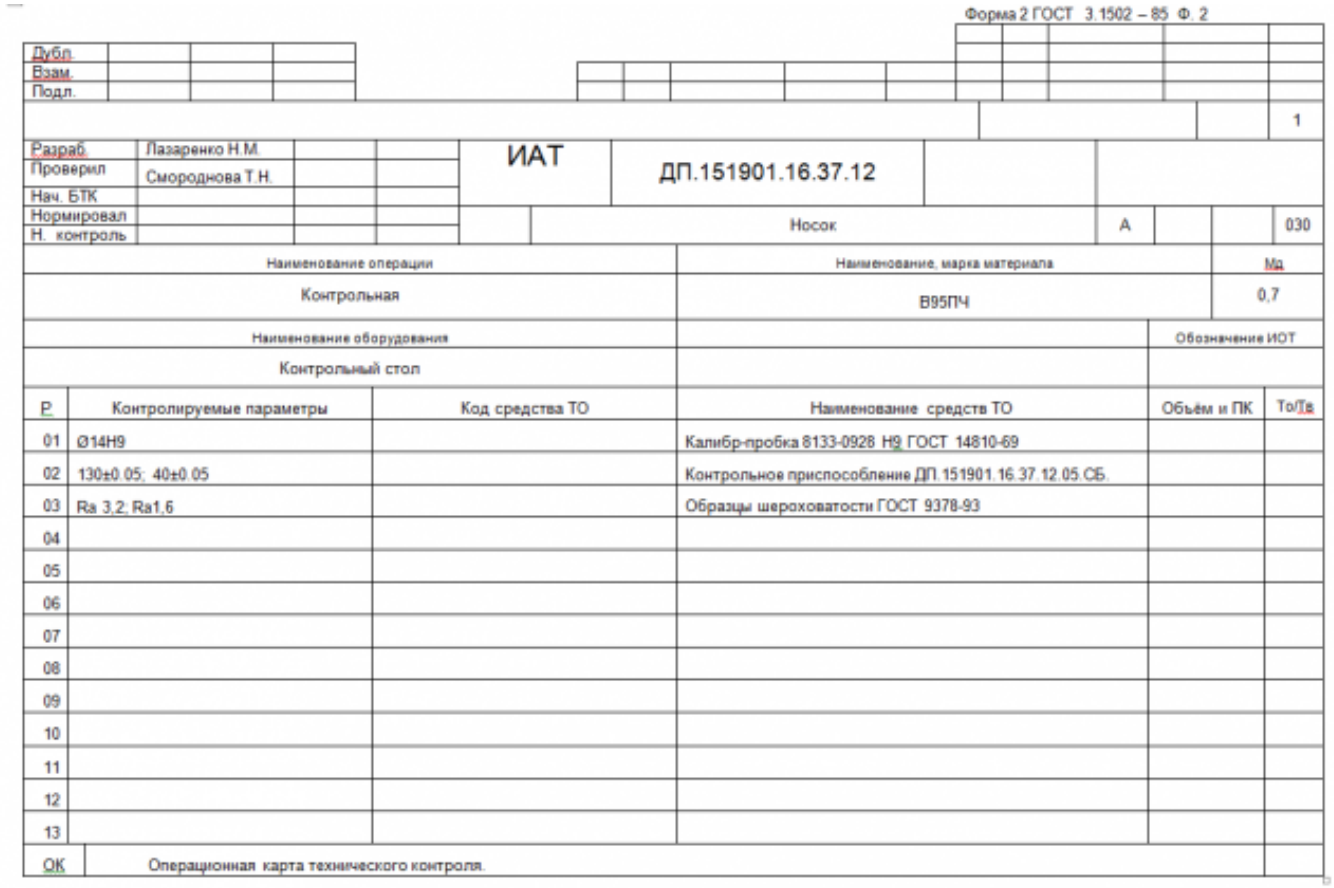

Форма 2 ГОСТ 3.1502 – 85 Ф. 2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубл. | | | | | | | | | | | |
| Взам. | | | | | | | | | | | |
| Подл. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | | | | | | |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | | | | | | | |
| Нач. БТК | | | | | | | | | | | |
| Нормировал | | | | | | | | | | | |
| Н. контроль | | | | | Носок | | | А | | | 030 |

| Наименование операции | Наименование, марка материала | Мд |
|---|---|---|
| Контрольная | В95ПЧ | 0,7 |
| Наименование оборудования | | Обозначение ИОТ |
| Контрольный стол | | |

| Р | Контролируемые параметры | Код средства ТО | Наименование средств ТО | Объём и ПК | То/Тв |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ø14H9 | | Калибр-пробка 8133-0928 H9 ГОСТ 14810-69 | | |
| 02 | 130±0.05; 40±0.05 | | Контрольное приспособление ДП.151901.16.37.12.05.СБ. | | |
| 03 | Ra 3,2; Ra1,6 | | Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93 | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| ОК | Операционная карта технического контроля. | | | | |

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Все параметры контрольной карты заполнены полностьюи без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | В разделах контрольной карты содержится не более двух ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | В разделах контрольной карты содержится не более четырех ошибок остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.13 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**
Выбирите инструмент по каталогу для черновой, получистовой и чистовой обработки;

**Выбор инструмента для фрезерования**
**1 Определите тип операции**
В соответствии с типом операции:
- Торцевое фрезерование
- Фрезерование уступов
- Профильное фрезерование
- Фрезерование пазов

Подберите наиболее оптимальный инструмент с точки зрения производительности и надежности обработки.
См. стр. J31.
**2 Определите группу обрабатываемого материала**
Определите, к какой группе обрабатываемости по ISO относится тот материал, который необходимо фрезеровать:
Сталь (P)
Нержавеющая сталь (M)
Чугун (K)
Алюминий (N)
Жаропрочные и титановые сплавы (S)
Материалы высокой твердости (H)
См. таблицу соответствия материалов в разделе I.
**3 Выберите тип фрезы**
Выберите шаг зубьев и тип крепления фрезы.
Как первый выбор рекомендуется нормальный шаг зубьев фрезы.
При работе с большими вылетами и в нестабильных условиях следует выбирать крупный шаг зубьев.
При обработке материалов, дающих элементную стружку, рекомендуется выбирать мелкий шаг зубьев фрезы.
Выберите тип крепления.
**4 Подберите режущую пластину**
Выберите геометрию передней поверхности пластин в соответствии с операцией:
**Геометрия L – для чистовой обработки**

Когда необходимо снизить усилия резания при легких условиях обработки.

**Геометрия M – для получистовой обработки**

Универсальная геометрия для разнообразных условий обработки.

**Геометрия H – для черновой обработки**

Для тяжелой обработки поверхностей с ковочной или литейной коркой, а также при опасности вибраций.

Выберите пластины из твердого сплава, обеспечивающего оптимальную производительность.


**5 Определите начальные режимы обработки**

Рекомендуемые начальные значения скоростей резания и подач

*Обязательные качественные критерии:*

Подбор необходимого инструмента [1] стр.465-467.:

Выбор чернового инструмента в 3 раза больше чистового (до ближайшего по каталогу

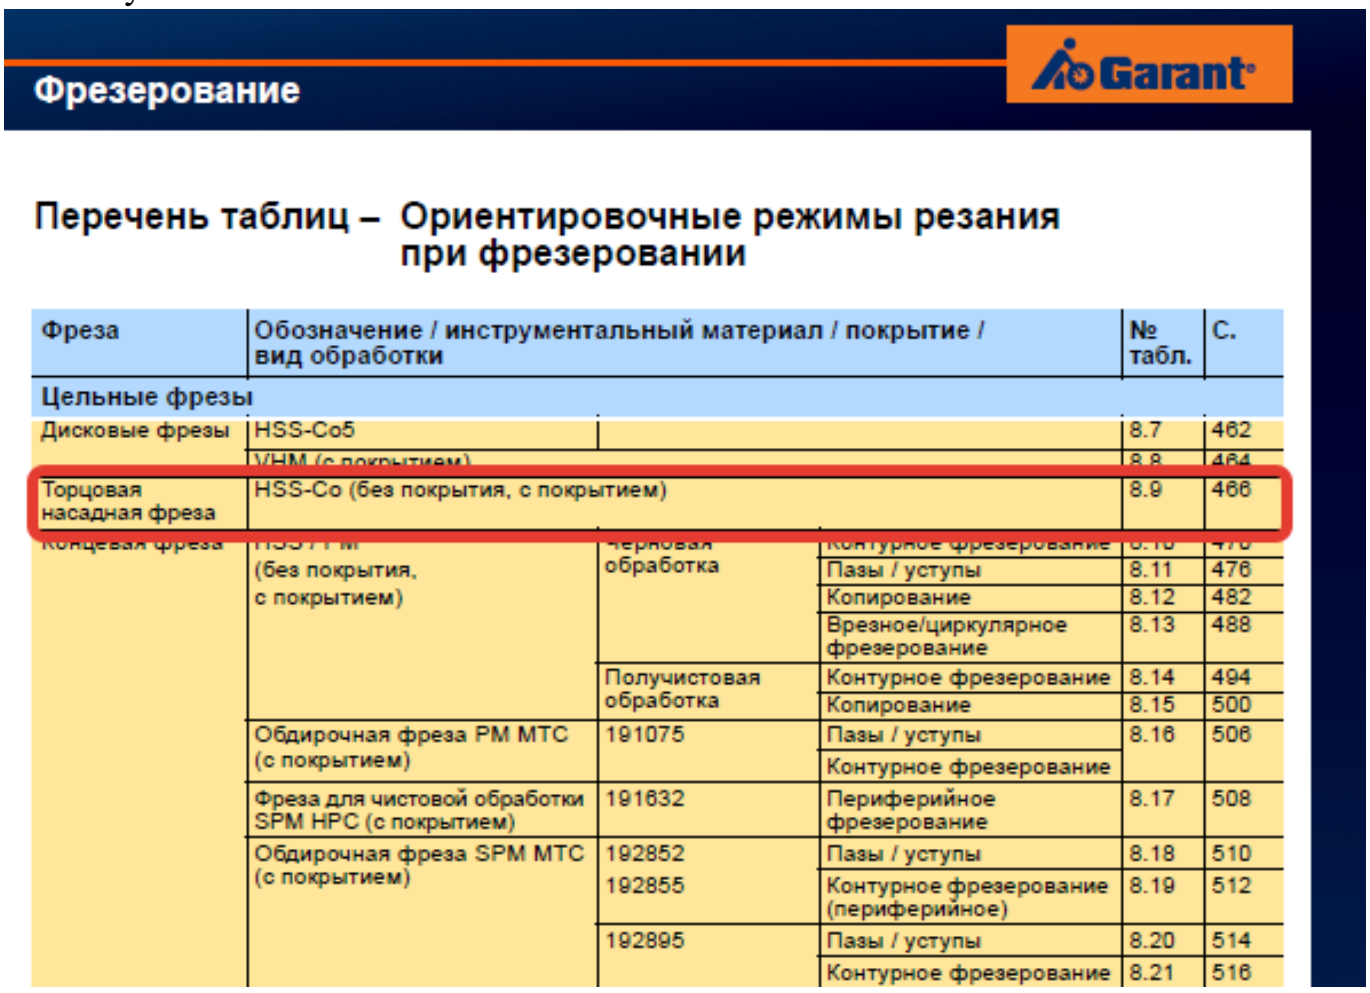

Фрезерование

Garant

Перечень таблиц – Ориентировочные режимы резания при фрезеровании


| Фреза | Обозначение / инструментальный материал / покрытие / вид обработки | | | № табл. | С. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цельные фрезы | | | | | |
| Дисковые фрезы | HSS-Co5 | | | 8.7 | 462 |
| | VHM (с покрытием) | | | 8.8 | 464 |
| Торцовая насадная фреза | HSS-Co (без покрытия, с покрытием) | | | 8.9 | 466 |
| Концевая фреза | HSS / PM (без покрытия, с покрытием) | Черновая обработка | Контурное фрезерование | 8.10 | 470 |
| | | | Пазы / уступы | 8.11 | 476 |
| | | | Копирование | 8.12 | 482 |
| | | | Врезное/циркулярное фрезерование | 8.13 | 488 |
| | | Получистовая обработка | Контурное фрезерование | 8.14 | 494 |
| | | | Копирование | 8.15 | 500 |
| | Обдирочная фреза PM MTC (с покрытием) | 191075 | Пазы / уступы | 8.16 | 506 |
| | | | Контурное фрезерование | | |
| | Фреза для чистовой обработки SPM HPC (с покрытием) | 191632 | Периферийное фрезерование | 8.17 | 508 |
| | Обдирочная фреза SPM MTC (с покрытием) | 192852 | Пазы / уступы | 8.18 | 510 |
| | | 192855 | Контурное фрезерование (периферийное) | 8.19 | 512 |
| | | 192895 | Пазы / уступы | 8.20 | 514 |
| | | | Контурное фрезерование | 8.21 | 516 |

)

## Описание типов инструмента

| Тип | Примеры | Применение инструмента данного типа |
|---|---|---|
| N |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубине резания. Тип N используется для обработки самых разных материалов (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы) стандартной твёрдости и прочности. Тип N обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| NF |  | Фрезы со стружкопомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип NF используется для работы при любых глубинах резания (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы). Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| NR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип NR используется для обработки самых разных материалов (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы) с пределом прочности не выше среднего. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |
| W |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубиной резания. Тип W предназначен специально для обработки резанием мягких, вязких и/или длинностружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Тип W обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| WF |  | Фрезы со стружкопомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип WF используется для работы при любых глубинах резания при обработке мягких, вязких и/или длинностружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| WR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип WR предназначен для обработки мягких, вязких и/или длинно-стружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |
| H |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубиной резания. Тип H предназначен специально для обработки резанием твёрдых и/или короткостружечных материалов, например, сталей (в том числе закалённых) и чугуна. Тип H обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| HF |  | Фрезы со стружкопомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип HF используется для работы при любых глубинах резания при обработке твёрдых и/или короткостружечных материалов, например, стали и чугуна. Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| HR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип HR предназначен для обработки твёрдых и/или коротко-стружечных материалов, например, стали и чугуна. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |

435 ;

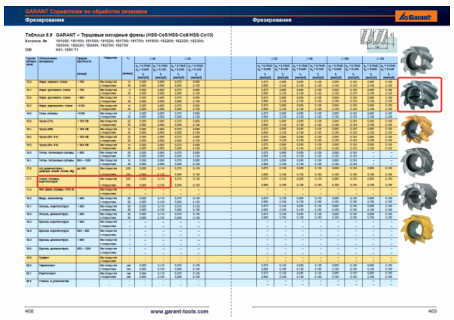


Выбор получистового инструмента в 1.5 раза больше чистового (до ближайшего по каталогу);

1. Фрезерование

Garant

## Перечень таблиц – Ориентировочные режимы резания при фрезеровании

| Фреза | Обозначение / инструментальный материал / покрытие / вид обработки | | | № табл. | С. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Цельные фрезы** | | | | | |
| Дисковые фрезы | HSS-Co5 | | | 8.7 | 462 |
| | VHM (с покрытием) | | | 8.8 | 464 |
| Торцовая насадная фреза | HSS-Co (без покрытия, с покрытием) | | | 8.9 | 466 |
| Концевая фреза | HSS / PM (без покрытия, с покрытием) | Черновая обработка | Контурное фрезерование | 8.10 | 470 |
| | | | Пазы / уступы | 8.11 | 476 |
| | | | Копирование | 8.12 | 482 |
| | | | Врезное/циркулярное фрезерование | 8.13 | 488 |
| | | Получистовая обработка | Контурное фрезерование | 8.14 | 494 |
| | | | Копирование | 8.15 | 500 |
| | Обдирочная фреза PM MTC (с покрытием) | 191675 | Пазы / уступы | 8.16 | 506 |
| | | | Контурное фрезерование | | |
| | Фреза для чистовой обработки SPM HPC (с покрытием) | 191632 | Периферийное фрезерование | 8.17 | 508 |
| | Обдирочная фреза SPM MTC (с покрытием) | 192852 | Пазы / уступы | 8.18 | 510 |
| | | 192855 | Контурное фрезерование (периферийное) | 8.19 | 512 |
| | | 192895 | Пазы / уступы | 8.20 | 514 |
| | | | Контурное фрезерование | 8.21 | 516 |



Фр
Оп
Ти
N
NF
NR
W
WF
WR
H
HF
HR

Выбор чистового инструмента по минимальному внутреннему радиусу на детали. При выполнении обкатки при чистовой обработке, диаметр инструмента может быть меньше номинального на 1-2мм;

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | Выбор инструмена выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки). |
| 4 | Выбор инструмена выполнен на два типа обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки). |
| 3 | Выбор инструмена выполнен на один тип обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки). |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.14 рассчитывать режимы резания по нормативам;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Рассчитаться режимы резания для черновой, получистовой и чистовой обработки используя калькулятор режимов резания;

Пример расчета режимов резания на 1 инструмент:
Проверка правильности расчета режимов резания при обработке . (глубина врезания, подача на зуб, ширина обработки, подача мм. в минуту, оборотов в минуту) для каждого инструмента;

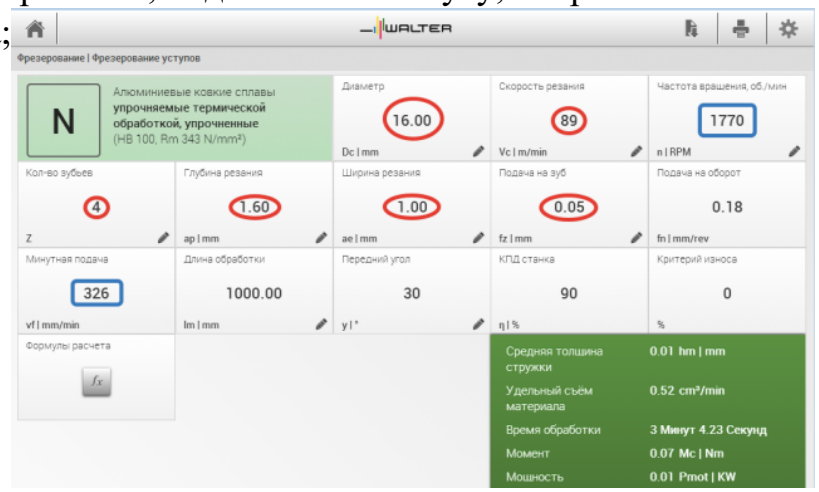


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Расчет режимов резания выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструменты. |
| 4 | Расчет режимов резания выполнен на два типа обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструмента. |
| 3 | Расчет режимов резания выполнен на один тип обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструмента. |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.16 оформлять технологическую документацию;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Оформить технологический процесс

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Технологический процесс выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | Технологический процесс выполнен с небольшими недоработками но в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 3 | Технологический процесс выполнен с ошибками но в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.17 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Провести контроль УП по следующим критериям.

Визуальный контроль обрабаботки:

1. Зарезы на детали;
2. Не до обработка детали;
3. Обработка наклонных поверхностей снизу в верх;
4. Отсутствие столкновений при обходах и переходах;
5. Врезание в деталь на рабочем ходу;
6. Врезания в карманы, полки и уступы с крайних слоев заготовки от середины к ребрам или стенкам;
7. Врезания в колодцы и окна по спирали от середины к краю;
8. Врезание в колодцы и окна в заранее засверленные отверстия в середине;
9. Обработка внутреннего контура против часовой стрелки;
10. Обработка наружнего контура по часовой стрелки;
11. Обработку отверстий сверлением. Сперва центровочным сверлом, потом сверлим основным.
12. Глубокие отверстия сверлятся методом обработки глубоких отверстий в

несколько этапов.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | При отсутствии замечаний по всем 12 пунктам. |
| 4 | Есть замечания не более чем по двум пунктам. |
| 3 | Есть замечания не более чем по трем пунктам. |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Использован пакет САПР ("Компас", Inventor) для построения чертежа

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | Задействованны команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>Использованны команды простановки размеров.<br>Использован редактор технических условий и задействованны шаблоны. |
| 4 | Задействованны команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>Использованны команды простановки размеров но отдельные размеры изменены вручную.<br>Использован редактор технических условий но не совсеми параметрами. |

| | |
|---|---|
| 3 | Задействованны команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов но некоторые разбиты на элементы и нарушена связь с моделью.<br>Использованны команды простановки размеров но отдельные размеры прописаны вручную.<br>Редактор технических условий не использован. |

### 3.3 МДК.01.03 Особые методы обработки авиационных материалов

| № семестра | Вид промежуточной аттестации |
|---|---|
| 6 | Дифференцированный зачет |

| Дифференцированный зачет может быть выставлен автоматически по результатам текущих контролей |
|---|
| Текущий контроль №1 |
| Текущий контроль №2 |
| Текущий контроль №3 |
| Текущий контроль №4 |
| Текущий контроль №5 |
| Текущий контроль №6 |
| Текущий контроль №7 |
| Текущий контроль №8 |

**Метод и форма контроля:** Письменный опрос (Опрос)
**Вид контроля:** по выбору выполнить одно теоретическое и одно практическое задание
**Дидактическая единица для контроля:**
1.4 физико-механические свойства конструкционных инструментальных материалов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
**Фронтальный опрос**
Вопросы (оцениваются в один балл за каждый верный ответ.):
1. Какие требования предъявляются к инструментальным материалам?
2. Каков химический состав, маркировка, физико-механические свойства (твердость, прочность, красностойкость) и область применения:
– углеродистых сталей (УС);

– легированных сталей (ЛС);
– быстрорежущих сталей (БС);
– твердых сплавов (ТСП);
– минеральной керамики (МК);
– кубического нитрида бора (КНБ);
– алмазов природных (АП) и синтетических (АС).
3. Какой химический состав, маркировка и физико-механические свойства безвольфрамовых твердых сплавов?
4. Что означают термины «белая керамика» и «черная керамика»? Приведите примеры тех и других материалов. Какие материалы называют «керметами»?
5. Что такое «композиты»? Приведите примеры.
6. Назовите группы инструментальных материалов, которые рекомендуется выбирать при работе в диапазоне скоростей указанных ниже:
1) V≤30 м/мин;
2) V≤60 м/мин ;
3) V≤20 м/мин ;
4) V≤150 м/мин ;
5) V = 300 – 600 ; м/мин
6) V = 300 – 500. м/мин
7. Назовите группы инструментальных материалов, величина красностойкости которых указана ниже:
1. T = 650°C;
2. T = 1000°C;
3. T = 1100°C;
4. T = 1200˚C;
5. T = 1800˚C;
6. T = 1300°C;
7. T = 200°C;
8. T = 250°C;
9. T = 1500°C;
10. T = 700˚C

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | 3 верных ответа |
| 4 | 4 верных ответа |
| 5 | 5 верных ответов |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.13 виды обработки резания;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

**Инструкция**

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Общее время выполнения заданий – 20 минут

| № | Вопрос | Варианты ответа |
|---|---|---|
| 1 | Скорость при обработке алюминиевых сплавов | а) больше скорости для обработки стали<br>б) меньше скорости для обработки стали<br>в) равна скорости обработки стали |
| 2 | Какую стружку дает обработка чистого алюминия? | а) сливную<br>б) ступенчатую<br>в) элементную |
| 3 | По каким поверхностям изнашивается инструмент при обработке алюминиевых сплавов? | а) по задней<br>б) по передней<br>в) по передней и задней одновременно |
| 4 | Твердый сплав какой группы применяют для обработки алюминиевых сплавов? | а) ВК (ВК3, ВК3-ОМ)<br>б) ТК (Т5К10)<br>в) применяют только быстрорежущую сталь |
| 5 | Фрезы для обработки алюминиевых сплавов отличаются от фрез для обработки стали | а) большим количеством зубьев<br>б) большим расстоянием между зубьями и большей выемкой для выхода стружки.<br>в) меньшим расстоянием между зубьями |
| 6 | Диаметр сверла при обработке алюминиевых сплавов | а) равен диаметру отверстия<br>б) на 0,2...0,5 мм меньше |

| | | |
|---|---|---|
| | | диаметра отверстия<br>в) на 0,2...0,5 мм больше диаметра отверстия |
| 7 | Как выбирают наружный диаметр поверхности под нарезание резьбы на детали из алюминиевого сплава | а) равен диаметру резьбы<br>б) меньше номинального диаметра резьбы на 0,2...0,3 р, где р – шаг резьбы.<br>в) больше номинального диаметра резьбы на 0,2...0,3 р, где р – шаг резьбы. |
| 8 | Какая стружка образуется при обработке вольфрама? | а) надлома<br>б) ступенчатую<br>в) элементную |
| 9 | Какая стружка образуется при обработке титановых сплавов? | а) надлома<br>б) ступенчатую<br>в) элементную |
| 10 | Какой теплопроводностью обладают титановые сплавы по сравнению со сталью 45% | а) ниже<br>б) выше<br>в) одинаковой |
| 11 | При обработке деталей из титановых сплавов вследствие малой усадкой стружки происходит | а) образование нароста<br>б) образование наклепа<br>в) образование микротрещин. |
| 12 | Титановые сплавы обладают | а) высокой теплопроводностью<br>б) высокой химической активностью<br>в) высокой хрупкостью |
| 13 | Какой твердый сплав целесообразно использовать для обработки титановых сплавов? | а) ВК8Та<br>б) Т5К10<br>в) ТТ7К12 |
| 14 | Чему равен угол наклона главной режущей кромки | а) 0…+5<br>б) 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | резца при черновой обработке титановых сплавов? | в) 0…-5 |
| 15 | Чему равен угол наклона главной режущей кромки резца при чистовой обработке титановых сплавов? | а) 0…+5<br>б) 0<br>в) 0…-5 |
| 16 | Стружка какого материала является пожароопасной? | а) титана<br>б) вольфрама<br>в) меди |
| 17 | На каком материале образуется твердая корка в результате его высокой химической активности? | а) титана<br>б) алюминия<br>в) меди |
| 18 | При обработке какого материала с *ростом скорости резания сливная стружка переходит в элементную.* | а) стали<br>б) титана<br>в) алюминия |
| 19 | При обработке какого материала с *ростом скорости резания элементная стружка переходит в сливную.* | а) стали<br>б) титана<br>в) чугуна |
| 20 | Какие СОТС используют для обработки титановых сплавов | а) эмульсии стандартного состава<br>б) твердый СОТС<br>в) не используют |


| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 5 | 19-20 верных ответов |
| 4 | 16-18 верных ответов |
| 3 | 13-15 верных ответов |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.14 виды режущих инструментов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

**Задание №1 (из текущего контроля)**
**Инструкция**

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Общее время выполнения заданий – 15 минут

1 Сопоставьте способы крепления пластин и их названия

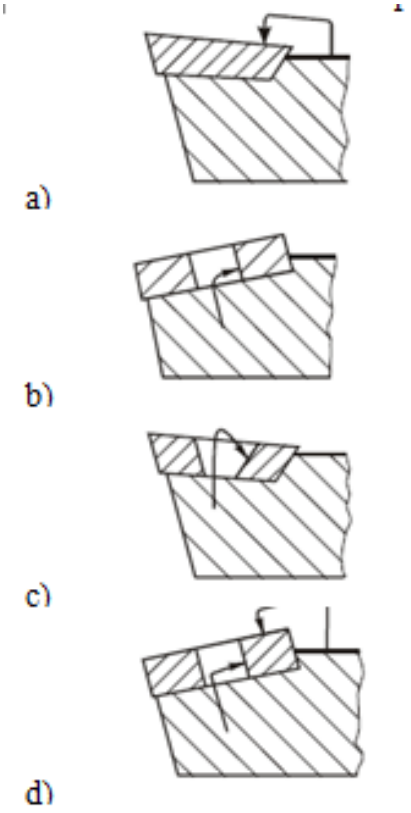


1. Прихватом сверху.
2 Рычагом через отверстие
3 Штифтом через отверстие и прихватом сверху
4 Винтом с конической головкой

2 От чего зависит размер пластины

1. *От обрабатываемого материала*
2. *От размера посадочного гнезда державки*
3. *От режима резания*


3 Какой способ крепления пластины применяется для державок небольших размеров для наружного точения при выполнении ненагруженных операцией?

1. *Винтом с конической головкой*
2. *Прихватом сверху*
3. *Штифтом через отверстие и прихватом сверху*

4 С каким режимом резания связан выбор радиуса при вершине инструмента?

1. *Скорость резания*
2. *Подача*
3. *Глубина резания*

5 Оправка с каким хвостовиком изображена на рисунке

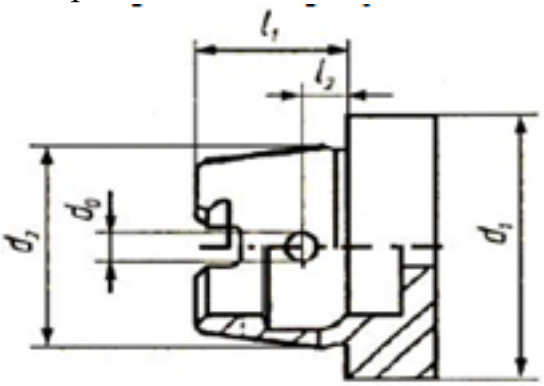



1. *HSK*
2. *Конус Морзе*
3. *Конус Морзе с лапкой*

6 Как расшифровывается аббревиатура HSM?

1. *High Speed Machining*
2. *High Speed Cutting*
3. *High Power Machining*

7 Как называются кривые изображенные на рисунке?

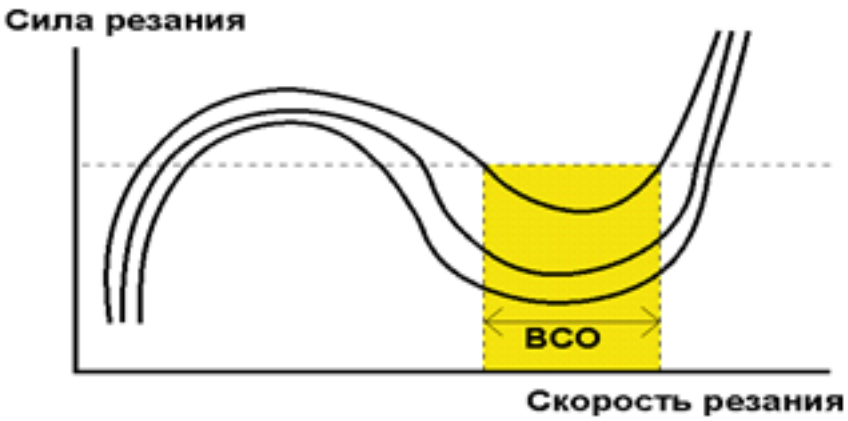


1. *Кривые Соломона*
2. *Кривые Галилея*
3. *Кривые Платона*

8 Какие пластины используют для обеспечения наилучших показателей качества обработанной поверхности

1. *High Speed Machining*
2. *с технологией Wiper*
3. *Sandvik*

9 Какой режим резания влияет в наибольшей степени на стойкость инструмента?

1. *Скорость резания*
2. *Подача*
3. *Глубина резания*

10 От чего зависит выбор материала пластины?

1. *Режима резания*
2. *Обрабатываемого материала*
3. *Геометрии детали*

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 10 верных ответов |
| 4 | 8-9 верных ответов |
| 3 | 6-7 верных ответов |

**Дидактическая единица для контроля:**
1.24 современные и специальные методы обработки (водорезка, лазерная и плазменная обработки, электроэрозионная, дробеструйная, др.).
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
**Инструкция**

1. Внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки
2. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительной справочной, учебной литературой, источниками Internet
3. Задание 1 оценивается в 5 баллов (1 балл за каждый верный оответ), задания 2-6 оцениваются в 1 балл каждое.
4. Общее время выполнения заданий – 30 минут


**Задание 1.** Выберите правильный вариант ответа
1. Дайте определение, что такое комбинированный электроэрозионно-химический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемого слоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.
2. Дайте определение, что такое комбинированный анодномеханический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым

вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемого слоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.
3. Дайте определение, что такое комбинированный ультразвуковой механический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемого слоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.
4. Дайте определение, что такое комбинированный плазменномеханический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемого слоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.
5. Дайте определение, что такое комбинированный химикомеханический метод обработки: а) сочетание лезвийной механической обработки с ультразвуковым вибрационным воздействием лезвийного инструмента на обрабатываемую заготовку; б) локальный нагрев срезаемогослоя заготовки струей полностью ионизированного газа и последующий съем этого слоя режущим инструментом; в) электрохимическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; г) химическое растворение металла заготовки с последующим его удалением механическим путем; д) одновременное электроэрозионное разрушение металла искровыми разрядами, нагревом контактных перемычек, и его анодное растворение в проточном электролите.


**Задание 2.** На рисунке показаны схемы наиболее распространенных способов ЭЭО.

Сопоставьте способы получения ЭЭО и их схемы:


1. получение сквозных отверстий любого поперечного сечения
2. получение фасонных отверстий и полостей по способу трепанации получение глухих отверстий и полостей
3. получение отверстий с криволинейной осью
4. вырезка заготовок из листа проволочными или ленточными инструментами-электродами
5. разрезание заготовок; клеймение деталей.
6. плоское, круглое и внутреннее шлифование

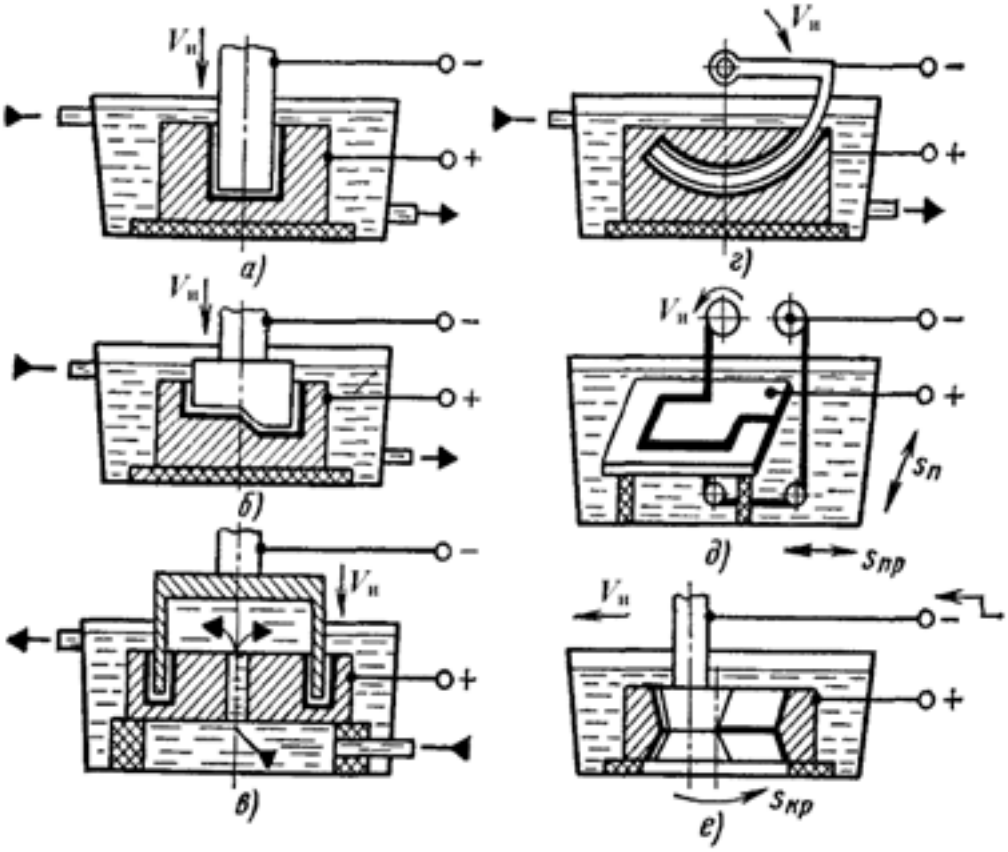



**Задание 3.** На рисунке выполнены схемы формообразования поверхности заготовки методом ЭХО. Расположите их в верной последовательности. Напишите названия условных обозначений

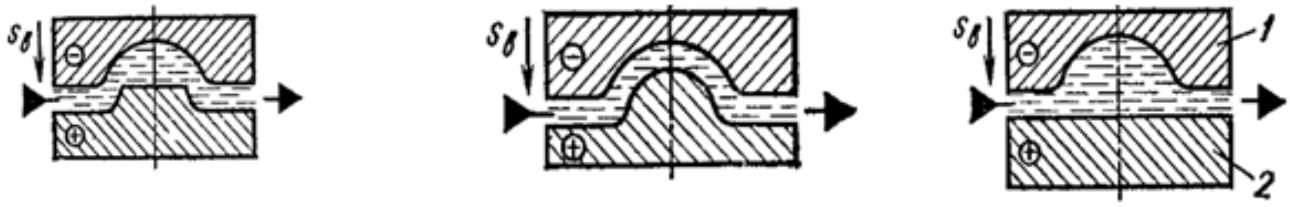


**Задание 5.** Схемы каких обработок представлены на рисунках, напишите для каждого рисунка, элементы, обозначенные цифрами**Задание 4.** Расшифруйте аббревиатуры: ЭФЭХ, БУФО, ЭЭО, ЭХО, АМО, ЭЛО, СЛО

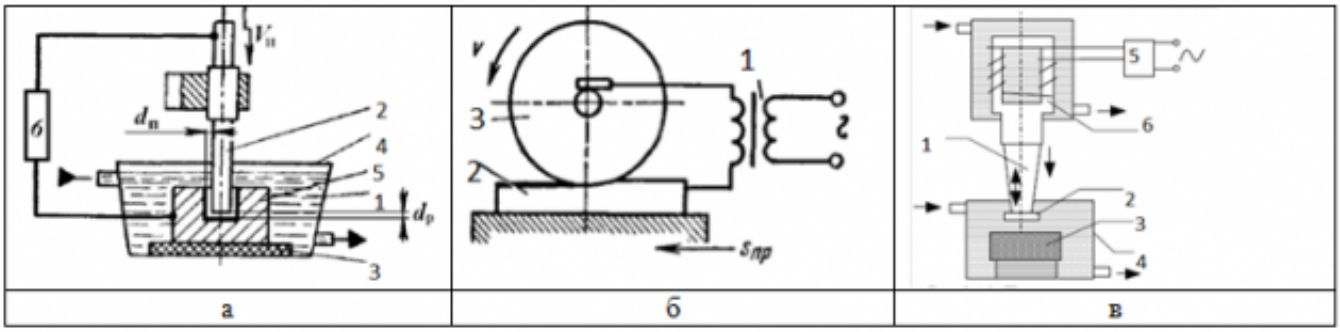


**Задание 6.** Схема какой обработки изображена на рисунке, напишите ее назначение, достоинства и недостатки

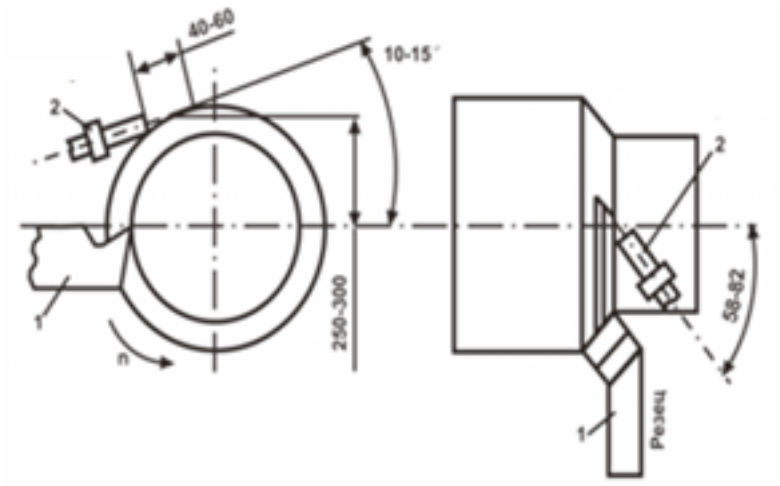


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 5 | 10 баллов |
| 4 | 8-9 баллов |
| 3 | 6-7 баллов |


**Дидактическая единица для контроля:**
2.10 составлять технологический маршрут изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
**Текущий контроль по теме «Электрофизические методы обработки»**

1. Электрофизические методы обработки чаще применяются для обработки конструкционных материалов: а) имеющих низкую обрабатываемость лезвийным и абразивными инструментами; б) имеющих высокую (хорошую) обрабатываемость лезвийным и абразивными инструментами.
2. Электрофизические методы обработки чаще применяются для обработки: а) деталей сложной геометрической формы; б) деталей простой геометрической формы.
3. Электрофизические методы обработки в целом характеризуются: а) большей энергоемкостью и меньшей производительностью в сравнении с методами механической обработки; б) меньшей энергоемкостью и большей производительностью в сравнении с методами механической обработки.
4. Для электрофизических методов обработки в целом характерны: а) значительные силовые нагрузки на обрабатываемую заготовку; б) незначительные силовые нагрузки на обрабатываемую заготовку.
5. При электроэрозионной обработке межэлектродный промежуток заполняется: а) электролитом; б) диэлектриком.
6. Дайте определение электроэрозионной обработки: а) метод, основанный на явлении анодного растворения металла, осуществляемого при прохождении постоянного тока через электролит между электродоминструментом и электродом-заготовкой; б) метод электрофизической об-работки, основанный на законах разрушения электродов из токопроводящих материалов при пропускании между ними импульсного электрического тока; в) нагрев и испарение металла фокусированным пучком электронов в точке соприкосновения луча с металлом.
7. При электроэрозионной обработке снятие слоя припуска с поверхности заготовки происходит за счет: а) нагревания и испарения микроучастков на поверхности заготовки импульсными электрическими разрядами; б) химической реакции, протекающей под действием электрического тока, при которой атомы поверхностного слоя заготовки образуют химическое соединение с ионами электролита; в) механического срезания материала с поверхности заготовки рущим инструментом.

8. Укажите область применения электроэрозионной обработки: а) обработка материалов повышенной прочности, хрупких, труднообрабатываемых материалов; б) обработка материалов пониженной прочности, пластичных, легкообрабатываемых материалов.
9. При электроэрозионной обработке шероховатость обработанной поверхности при увеличении энергии электрических импульсов: а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется.
10. При какой разновидности электроэрозионной бесконтактной обработки мощность и продолжительность электрических разрядов будет выше: а) при электроискровой обработке; б) при электроимпульсной обработке.
11. Применение какой разновидности электроэрозионной бесконтактной обработки более целесообразно при чистовой обработке, нежели при черновой: а) электроискровой; б) электроимпульсной.
12. Какая разновидность электроэрозионной бесконтактной обработки характеризуется большей производительностью: а) электроискровая обработка; б) электроимпульсная обработка.
13. Какая разновидность электроэрозионной обработки характеризуется большей производительностью: а) бесконтактная электроэрозионная обработка; б) электроконтактная обработка;
14. При электрохимической обработке межэлектродный промежуток заполняется: а) электролитом; б) диэлектриком.
15. Дайте определение электрохимической обработки: а) метод, основанный на явлении анодного растворения металла, осуществляемого при прохождении постоянного тока через электролит между электродоминструментом и электродом-заготовкой; б) метод электрофизической обработки, основанный на законах разрушения электродов из токопроводящих материалов при пропускании между ними импульсного электрического тока; в) нагрев и испарение металла фокусированным пучком электронов в точке соприкосновения луча с металлом.
16. Воздействия какого рода на заготовку полностью отсутствуют при электрохимическом методе обработки: а) только тепловые; б) только силовые; в) тепловые и силовые.
17. При электрохимической обработке используется ток: а) прямой полярности (инструмент – отрицательно заряженный катод, заготовка – анод); б) обратной полярности.
18. При электрохимической обработке снятие слоя припуска с поверхности заготовки происходит за счет: а) нагревания и испарения микроучастков на поверхности заготовки импульсными электрическими разрядами; б) химической реакции, протекающей под действием электрического тока, при которой атомы поверхностного слоя заготовки образуют химическое соединение с ионами электролита; в) механического срезания материала с

поверхности заготовки режущим инструментом.

19. Электрохимическая обработка заготовок – это менее сложный и дорогостоящий метод, чем лезвийная механическая обработка: а) да; б) нет.
20. Как влияет на скорость растворения металла заготовки при методе электрохимической обработки увеличение зазора между электродоминструментом и заготовкой: а) скорость растворения металла увеличивается; б) скорость растворения металла уменьшается; в) скорость растворения металла не изменяется
21. В основе метода ультразвуковой обработки лежит явление: а) самоиндукции; б) магнитострикции; в) наростообразования; г) коррозии
22. Метод ультразвуковой обработки является частным случаем: а) механического вибрационного воздействия; б) электрического воздействия заряженных частиц на заготовку; в) теплового воздействия.
23. При ультразвуковой обработке припуск с поверхности заготовки электрическими разрядами, мгновенного нагревающими и испаряющими микроучастки на поверхности заготовки. снимается: а) режущим клином (лезвием) инструмента; б) абразивными зернами, получающими энергию от удара инструментом; в) импульсными

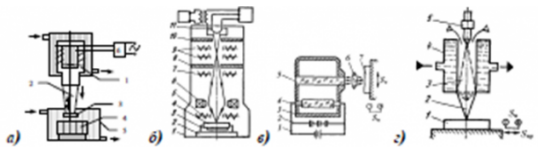

25. Укажите схему светолучевой обработки.
26. Какой из методов лучевой обработки материалов применяется только в вакууме: а) электронно-лучевая обработка; б) светолучевая обработка.
27. Укажите схему плазменной обработки
28. Какой метод физико-химической обработки из перечисленных характеризуется наибольшей производительностью: а) электроннолучевая обработка; б) светолучевая обработка; в) ультразвуковая обработка; г) плазменная обработка.
24. Укажите схему ультразвуковой обработки:
29. Дайте определение плазменной обработки: а) метод, основанный на явлении анодного растворения металла, осуществляемого при прохождении постоянного тока через электролит между электродом-инструментом и электродом-заготовкой; б) метод электрофизической обработки, основанный на законах эрозии (разрушения) электродов из токопроводящих материалов при пропускании между ними импульсного электрического тока; в) нагрев и испарение металла фокусированным пучком электронов в точке соприкосновения луча с металлом; г) нагрев и испарение металла потоком полностью ионизированного газа; д) нагрев и испарение металла световым лучом высокой энергии в точке соприкосновения луча с металлом.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 5 | 27-29 верных ответов |
| 4 | 23-26 верных ответов |
| 3 | 18-22 верных ответа |

**3.4 УП.01**

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках профессионального модуля по основному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. Предметом оценки по учебной практике являются дидактические единицы: уметь, иметь практический опыт.

По учебной практике обучающиеся ведут дневник практики, в котором выполняют записи о решении профессиональных задач, выполнении заданий в соответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с отметкой о выполненных работах у руководителя практики.

| **№ семестра** | **Вид промежуточной аттестации** |
|---|---|
| 7 | Дифференцированный зачет |

| **Дифференцированный зачет может быть выставлен автоматически по результатам текущих контролей** |
|---|
| Текущий контроль №1 |
| Текущий контроль №2 |
| Текущий контроль №3 |
| Текущий контроль №4 |
| Текущий контроль №5 |
| Текущий контроль №6 |

**Метод и форма контроля:** Индивидуальные задания (Информационно-аналитический)

**Вид контроля:** Выполнить три практических задания

**Дидактическая единица для контроля:**

2.1 читать чертежи;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Выполнить чертеж детали соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД, по ранее

спроектированной модели детали:

- минимальное, но достаточное число изображений (видов, разрезов,сечений, выносных элементов), полностью раскрывающих форму детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | дано недостаточное количество видов, что влечет неполное раскрытие формы детали и имеются ошибки построения формы |
| 4 | дано недостаточное количество видов, из-за чего не полностью раскрывается форма детали |
| 5 | дано достаточное количество видов, форма детали раскрыта полностью |

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Выполнить чертеж детали соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД, по ранее спроектированной модели детали:

- необходимые размеры, обеспечивающие геометрическую полноту задания форм, с учетом требований конструкции и технологии изготовления

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | дано недостаточное количество размеров для построения детали; размеры проставлены неверно или дублируются |
| 4 | дано недостаточное количество размеров для построения детали |
| 5 | даны все необходимые размеры для построения детали |

**Задание №3 (из текущего контроля)**
Выполнить чертеж детали по ранее спроектированной модели, соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД :

- требования к шероховатости поверхности детали, обозначены в соответствии с ГОСТ 2.309-73

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | шероховатость указанна не на всех поверхностях и в некоторых местах допущены ошибочные параметры |

| | |
|---|---|
| 4 | в некоторых местах допущены ошибочные параметры |
| 5 | требования к шероховатости поверхности детали полностью удовлетворяют |

**Задание №4 (из текущего контроля)**
Выполнить чертеж детали по ранее спроектированной модели, соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД, :

- заполнение необходимых надписей, технических требований (ТТ) и таблиц

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | неполностью или неправильно выполнены надписи и технические требования (ТТ), ТТ раскрыты неполностью, нанесены таблицы |
| 4 | технические требования раскрыты неполностью |
| 5 | текстовая часть, ТТ и таблицы выполнена полностью |

**Задание №5 (из текущего контроля)**
Выполнить чертеж детали по ранее спроектированной модели, соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД:

- основная надпись выполнена согластно ГОСТ 2.104-68

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | основная надпись заполнена неполностью и содержит ошибки |
| 4 | основная надпись заполнена неполностью |
| 5 | основная надпись удовлетворяет всем требованиям |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.2 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Произвести анализ конструктивно-технологических свойств детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Произведен анализ детали по 3 - 5 пунктам конструктивно-технологических требований |
| 4 | Произведен анализ детали по 6 - 7 пунктам конструктивно-технологических требований |
| 5 | Произведен анализ детали по 8 - 9 пунктам конструктивно-технологических требован<br>ПРИМЕР:<br>Конструктивно-технологические требования:<br><br>1. Деталь должна быть жесткой и прочной, стенки и внутренние перегородки должны быть достаточных размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе обработки не возникали деформации, а следовательно и погрешности обработки.<br>2. Базовые поверхности детали должны иметь достаточную протяженность, позволяющую осуществить полную механическую обработку от одной неизменной базы.<br>3. Обрабатываемые поверхности должны быть открыты и доступны для подхода режущего инструмента при врезании и выходе.<br>4. Внешняя форма детали должна давать возможность одновременно обрабатывать несколько наружных поверхностей путем много инструментальной обработки.<br>5. Отверстия корпусных деталей по возможности должны иметь простую геометрическую форму без кольцевых канавок и фасок.<br>6. Возможность сквозной обработки при помощи расточных инструментов.<br>7. Отверстия, оси которых расположены под углом относительно стенки обрабатываемой детали, нежелательны. При сверлении подобных отверстий создаются неудобства резания, т.к. режущие кромки начинают резать не одновременно.<br>8. В стенках и перегородках нежелательны различные окна, прерывающие отверстия и т.д.<br><br>Крепежные отверстия деталей должны быть стандартными. |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.3 определять тип производства;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Определить тип производства для изготовления деталей (3 шт) различного вида. Для определения типа производства использовать коэффициент закрепления операций

<table>
<tr><th>Оценка</th><th>Показатели оценки</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Определен верно тип производства для изготовления одной детали</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Определен верно тип производства для изготовления двух деталей</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Определен верно тип производства для изготовления трех деталей<br>ПРИМЕР:<br>Для определения типа производства используют коэффициент закрепления операций – это отношение числа всех различных операций, выполняемых в течение месяца, к числу рабочих мест.<br>Кз.о. = О / Р<br>Если Кз.о. > = 40 – единичное производство;<br>Кз.о. = 20…40 – мелкосерийное производство;<br>Кз.о. = 10…20 – среднесерийное производство;<br>Кз.о. = 1…10 – крупносерийное производство;<br>Кз.о. = 1 – массовое производство.<br><br>На первом этапе проектирования технологического процесса тип производства может быть предварительно определен в зависимости от массы детали и объема выпуска в соответствии с данными, приведенными в таблице:<br><br>
<table>
<tr><th rowspan="2">Тип производства</th><th colspan="3">Годовой объем выпуска, шт.</th></tr>
<tr><th>Легкие,<br>до 20 кг</th><th>Средние,<br>до 300 кг</th><th>Тяжелые,<br>свыше 300 кг</th></tr>
<tr><td>Единичное</td><td>до 100</td><td>до 10</td><td>1…5</td></tr>
<tr><td>Мелкосерийное</td><td>101…500</td><td>11…200</td><td>6…100</td></tr>
<tr><td>Среднесерийное</td><td>501…5000</td><td>201…1000</td><td>101…300</td></tr>
<tr><td>Крупносерийное</td><td>5001…50000</td><td>1001…5000</td><td>301…1000</td></tr>
<tr><td>Массовое</td><td>Свыше 50000</td><td>Свыше 5000</td><td>Свыше 1000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

**Дидактическая единица для контроля:**

2.4 проводить технологический контроль конструкторской документации с

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Составить технологические требования (ТТ) на изготовление детали к ранее спроектированной модели детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | ТТ не раскрывают всех необходимых параметров для изготовления детали и содержат ошибки |
| 4 | ТТ не раскрывают всех необходимых параметров для изготовления детали |
| 5 | ТТ полностью раскрывают необходимые требования и действия для изготовления детали |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.5 определять виды и способы получения заготовок;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Определить вид и способ получения заготовок для трех различных деталей

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Определен верно вид и способ получения заготовки для одной детали |
| 4 | Определен верно вид и способ получения заготовок для двух различных деталей |
| 5 | Определен верно вид и способ получения заготовок для трех различных деталей |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.6 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**



Рассчитать величину общего и межоперационных припусков для обработки трех деталей и дать определения всех видов припусков

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки 1 детали и даны два определения припусков<br>ПРИМЕР:<br>**Припуск** на обработку – это слой металла, подлежащий удалению с поверхности заготовки в процессе обработки для получения готовой детали.<br>Размер припуска определяется разностью между размером заготовки и размером детали по чертежу; припуск задается на сторону.<br>**Общий припуск** – удаляется в течении всего процесса обработки.<br>**Междуоперационный** - припуск, который удаляется за один технологический переход.<br>**Оптимальный** - припуск, который обеспечивает получение заданных свойств поверхности при минимальных затратах, связанных с производством самой заготовки и ее последующей механической обработкой для данного типа производства |
| 4 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки 2 детали и даны три определения припусков |
| 5 | Рассчитаны верно величины общего и межоперационных припусков для обработки трех деталей и даны четыре определения припусков |

**Задание №2 (из текущего контроля)**

Выполнить расчет припусков на заготовки трех деталей, уклонов и внутренних и наружных радиусов

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Расчет выполнен на 1 деталь |
| 4 | Расчет выполнен на 2 детали |
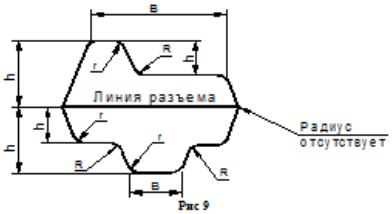
| | |
|---|---|
| 5 | Расчет выполнен на 3 детали<br>ПРИМЕР:<br><br>1. Расчет общих припусков на заготовку аналитическим методом [7], стр. 185 -189 Припуски и допуски на штамповку по ГОСТ 7505-74.<br><br>1. Выбор углов наклона статистическим методом:  <br><br>1. Выбор внутренних и наружных радиусов скругления статистическим методом:  <br>Рис 9<br>Таблица 2. (смотри рис 9)<br><br>| H в мм | r в мм при h/b | | | R в мм при h/b | | |<br>|---|---|---|---|---|---|---|<br>| | <2 | 2-4 | >4 | <2 | 2-4 | >4 |<br>| До 15 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 8 |<br>| 15-25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 8 |<br>| 25-35 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 8 | 10 |<br>| 35-45 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |<br>| 45-60 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12.5 | 20 |<br>| 60-80 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 25 |<br>| 80-100 | 5 | 6 | 8 | 12.5 | 20 | 35 |<br>| 100-130 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 |<br>| 130-170 | 8 | 10 | 12.5 | 20 | 30 | 45 |

**Дидактическая единица для контроля:**

2.7 рассчитывать коэффициент использования материала;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Рассчитать коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из различных видов заготовок (прокат, штамповка, поковка, отливка и др.)

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 3 | Рассчитан коэффициент использования материала при изготовлении деталей из одного вида заготовок |
| 4 | Рассчитаны коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из двух видов заготовок |
| 5 | Рассчитаны коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из трех различных видов заготовок |

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Рассчитать коэффициенты использования материала при изготовлении деталей из различных видов заготовок (прокат, штамповка, поковка, отливка и др.)

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Дидактическая единица для контроля:**
2.8 анализировать и выбирать схемы базирования;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Классифицировать базы по функциональному назначению, по количеству лишаемых степеней свободы и по характеру проявления. Дать определения баз в соответствии с их классификацией и определить их на выданной детали.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Даны верно определения от трех до пяти баз в соответствии с их классификацией и определены на детали |
| 4 | Даны верно определения от шести до восьми баз в соответствии с их классификацией и определены на детали |
| 5 | Даны верно определения от девяти до десяти баз в соответствии с их классификацией и определены на детали<br>ПРИМЕР:<br>**Классификация баз**<br><br>1. **По функциональному назначению:**<br><br>а) **конструкторские базы** – базы, которые определяют положение детали в изделии. Они подразделяются на **основные** ( это базы, определяющие положение самой детали в изделии) и |

**вспомогательные** (это базы, определяющие положение присоединяемых деталей к данной);
б) **технологические базы** – базы, определяющие положение заготовки при обработке или сборке;
в) **измерительные базы** – базы, используемые при измерении для отсчета размеров.

1. **По количеству лишаемых степеней свободы:**

а) **установочная база** – это база, лишающая заготовку трех степеней свободы, а именно: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг двух оставшихся (это наиболее обширная поверхность из комплекта трех баз);
б) **направляющая база** – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой (это наиболее протяженная поверхность);
в) **опорная база** – база, лишающая заготовку одной степени свободы: перемещения вдоль одной из координатных осей;
г) **двойная направляющая база** – база, лишающая заготовку четырех степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей и поворота вокруг этих же осей;
д) **двойная опорная база** – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей. Условно считается длинной цилиндрическая поверхность, у которой длина > = диаметру, а короткой если меньше. Длинный цилиндрический палец лишает заготовку 4-х степеней свободы, а короткий только 2-х.

1. **По характеру проявления:**

а) **скрытая (мнимая) база** – база в виде воображаемой плоскости, оси или точки (ось симметрии, строительная горизонталь и т.д.)
б) **явная (реальная) база** – база, представляющая собой какую-либо материальную поверхность (плоскость кармана, торец ребра и т.д.)


**Задание №2 (из текущего контроля)**

Классифицировать базы по функциональному назначению, по количеству лишаемых степеней свободы и по характеру проявления. Дать определения баз в соответствии с их классификацией и определить их на выданной детали.

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №3 (из текущего контроля)**
Разработать операционную карту для универсальной операци.


| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
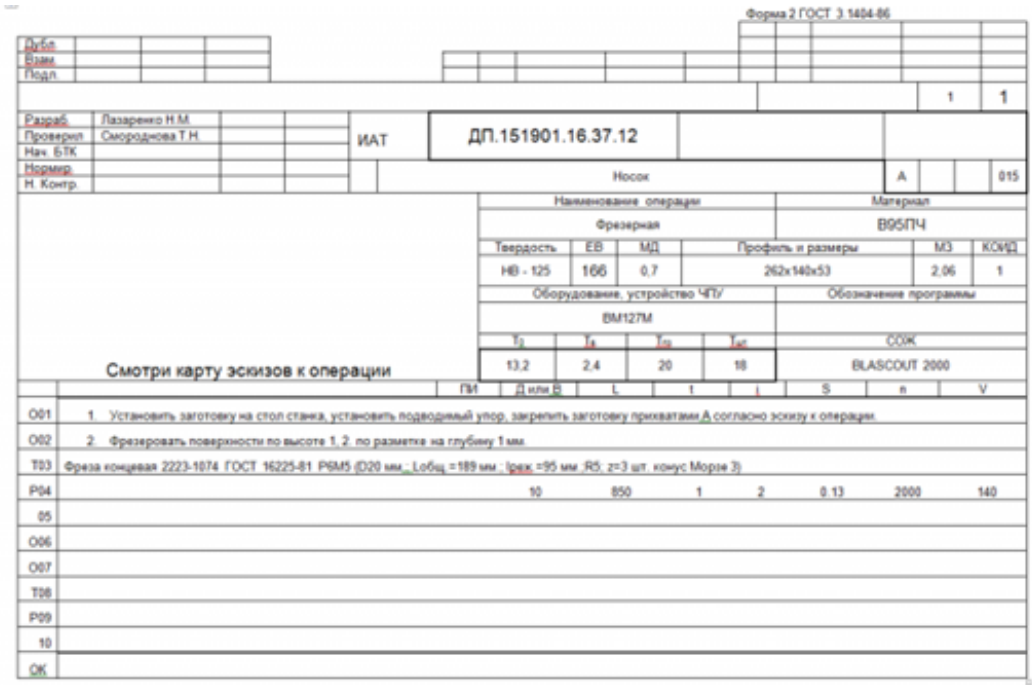
| | |
|---|---|
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79<br>ПРИМЕР:<br>Заполнения операционной карты:<br><br>1. Выполнить описание переходов операции;<br>2. Выполнить выбор инструмента для операции (из практической №4);<br>3. Занести режимы резания на операцию (из практической №4);<br>4. Занести нормы времени на операцию;<br>5. Заполнить параметры переходов;<br>6. Основные данные обрабатываемой детали;<br>7. Оборудование<br>  <br>Форма 2 ГОСТ 3.1404-86<br>Дубл.<br>Взам.<br>Подл.<br>1 1<br>Разраб. Лазаренко Н.М.<br>Проверил Смороднова Т.Н.<br>Нач. БТК<br>Нормир.<br>Н. Контр.<br>ИАТ ДП.151901.16.37.12<br>Носок А 015<br>Наименование операции: Фрезерная; Материал: В95ПЧ<br>Твердость: НВ - 125; ЕВ: 166; МД: 0,7; Профиль и размеры: 262х140х53; МЗ: 2,06; КОИД: 1<br>Оборудование, устройство ЧПУ: ВМ127М; Обозначение программы<br>Tп: 13,2; Tв: 2,4; Tоб: 20; Tот: 18; СОЖ: BLASCOUT 2000<br>Смотри карту эскизов к операции<br>ПИ \| Д или В \| L \| t \| i \| S \| n \| V<br>O01 1. Установить заготовку на стол станка, установить подводимый упор, закрепить заготовку прихватами А согласно эскизу к операции.<br>O02 2. Фрезеровать поверхности по высоте 1, 2. по разметке на глубину 1 мм.<br>T03 Фреза концевая 2223-1074 ГОСТ 16225-81 Р6М5 (D20 мм ; Lобщ =189 мм ; lрез =95 мм ;R5; z=3 шт. конус Морзе 3)<br>P04 10 850 1 2 0,13 2000 140<br>05<br>O06<br>O07<br>T08<br>P09<br>10<br>OK |

**Задание №4 (из текущего контроля)**
Разработать операционную карту для универсальной операци.

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №5 (из текущего контроля)**
Разработать карту эскизов обработки авиационной детали универсальной операции
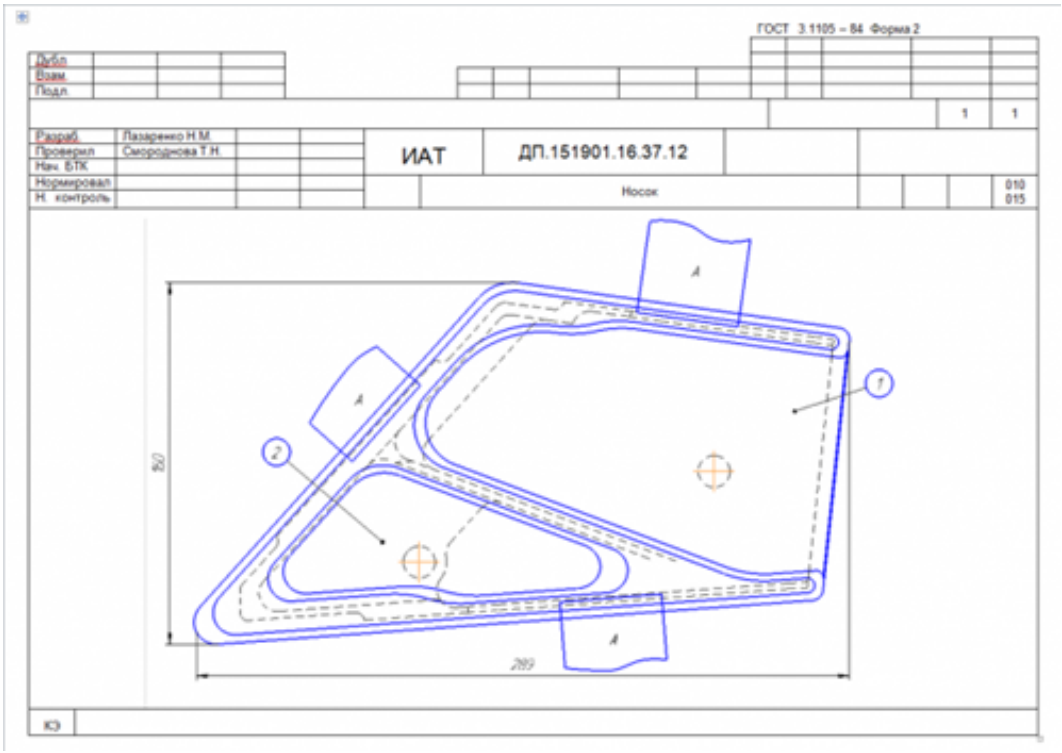
| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | На карту эскизов не нанесено более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесено более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93<br>ПРИМЕР:<br>Необходимые элементы заполнения карты:<br>1. Изображение детали<br>2. Размеры<br>3. Базы<br>4. Позиции обработки<br>5. Прихваты<br>6. технологические подкладки<br>7. шероховатость<br>  |


**Задание №6 (из текущего контроля)**

Разработать карту эскизов обработки авиационной детали универсальной операции

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №7 (из текущего контроля)**
Разработать операционную карту для программной операции

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79<br>ПРИМЕР:<br>Порядок заполнения операционной карты:<br>1. Выполнить описание переходов операции с ЧПУ;<br>2. Выполнить выбор инструмента по каталогу для операции с ЧПУ (из практической №4);<br>3. Занести режимы резания на все инструменты операции с ЧПУ (из практической №4);<br>4. Занести нормы времени на операцию с ЧПУ;<br>5. Заполнить параметры переходов;<br>6. Основные данные обрабатываемой детали;<br>7. Оборудование |

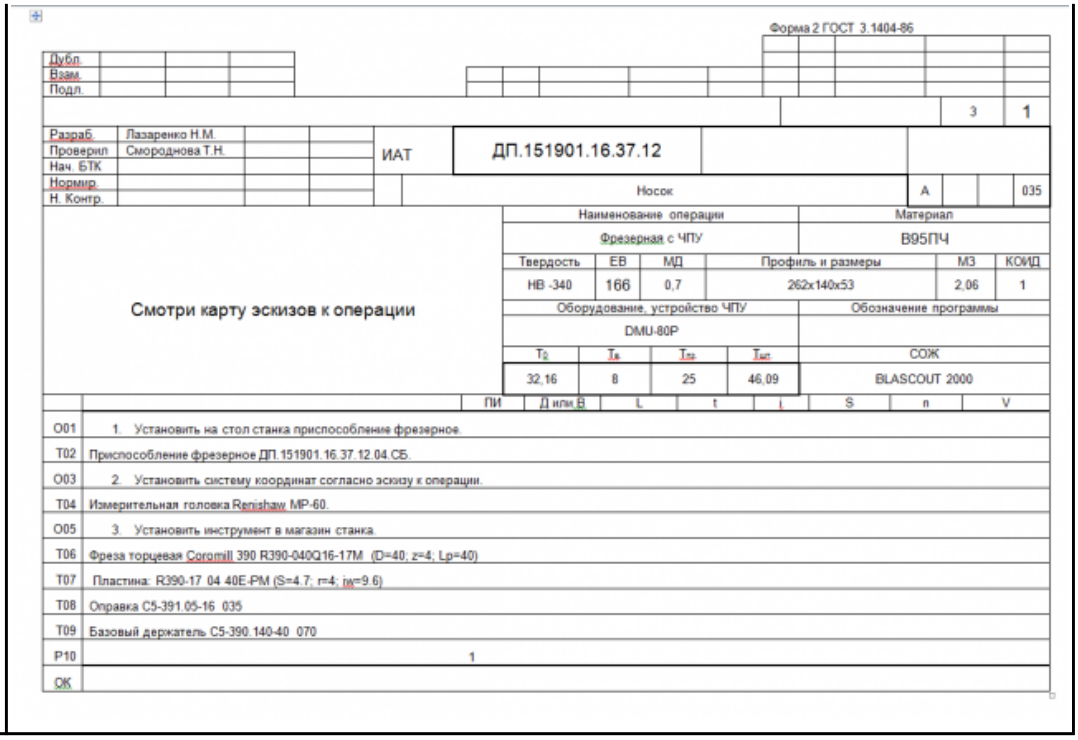

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

Дубл.
Взам.
Подл.

3 | 1

Разраб. Лазаренко Н.М.
Провериил Смороднова Т.Н.
Нач. БТК
Нормир.
Н. Контр.

ИАТ | ДП.151901.16.37.12

Носок | А | 035

Смотри карту эскизов к операции

| Наименование операции | Материал |
|---|---|
| Фрезерная с ЧПУ | В95ПЧ |

| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД |
|---|---|---|---|---|---|
| НВ -340 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | 2,06 | 1 |

| Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы |
|---|---|
| DMU-80P | |

| $T_o$ | $T_в$ | $T_{то}$ | $T_{шт}$ | СОЖ |
|---|---|---|---|---|
| 32,16 | 8 | 25 | 46,09 | BLASCOUT 2000 |

| | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | 1. Установить на стол станка приспособление фрезерное. | | | | | | | |
| T02 | Приспособление фрезерное ДП.151901.16.37.12.04.СБ. | | | | | | | |
| O03 | 2. Установить систему координат согласно эскизу к операции. | | | | | | | |
| T04 | Измерительная головка Renishaw MP-60. | | | | | | | |
| O05 | 3. Установить инструмент в магазин станка. | | | | | | | |
| T06 | Фреза торцевая Coromill 390 R390-040Q16-17M (D=40; z=4; Lp=40) | | | | | | | |
| T07 | Пластина: R390-17 04 40E-PM (S=4.7; r=4; $i_м$=9.6) | | | | | | | |
| T08 | Оправка C5-391.05-16 035 | | | | | | | |
| T09 | Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | |
| P10 | 1 | | | | | | | |
| OK | | | | | | | | |


**Задание №8 (из текущего контроля)**
Разработать операционную карту для программной операции


| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №9 (из текущего контроля)**
Разработать карту эскизов обработки детали на станке с ЧПУ

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | На карту эскизов не нанесено более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесено более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93<br>ПРИМЕР:<br>Необходимые элементы заполнения карты:<br>1. Изображение детали<br>2. Размеры<br>3. Позиции обработки |

4. Настройка плавающего нуля и исходной точки;
5. Настройка вылета инструмента по оси Z;
6. Схема базирования;
7. Схема закрепления заготовки;
8. шероховатость

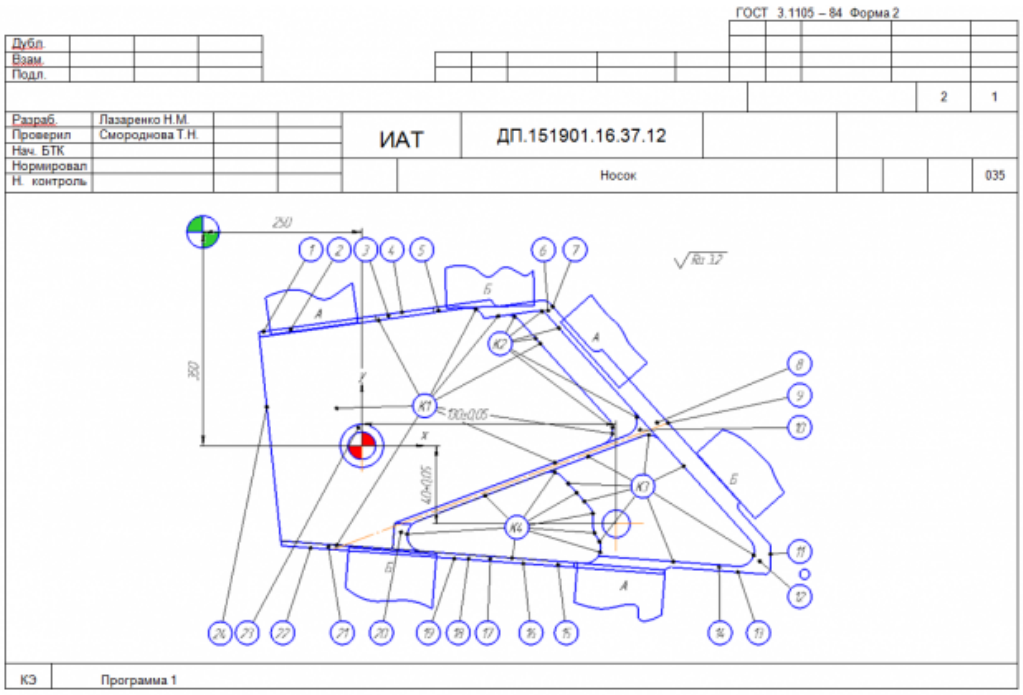

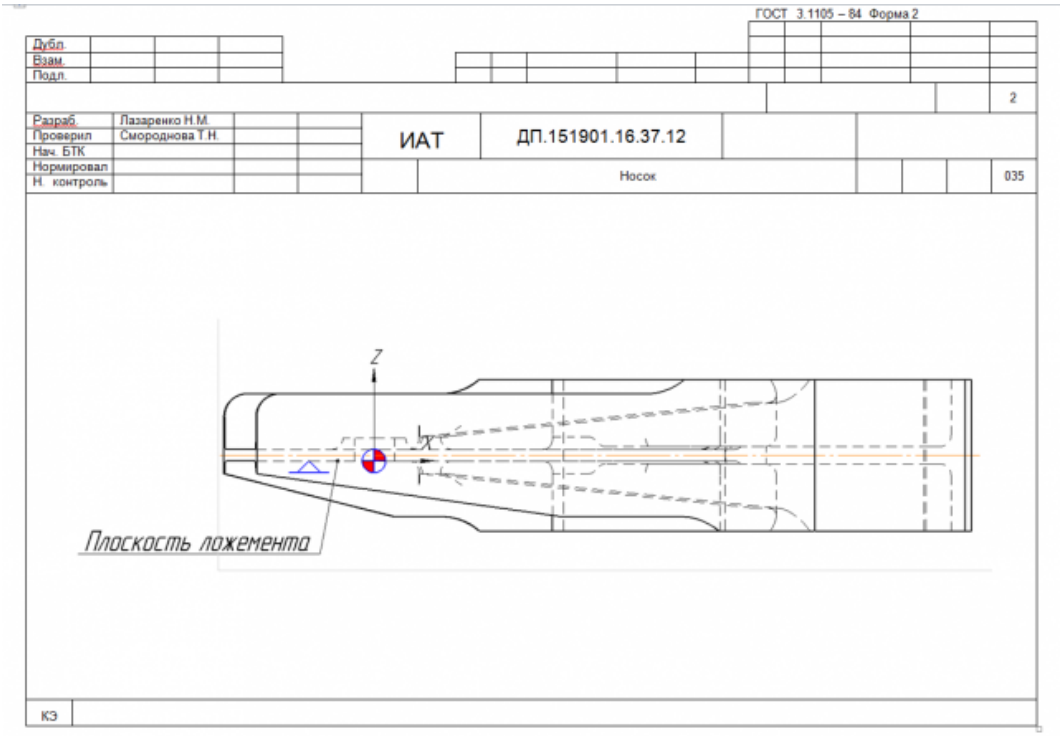
**Задание №10 (из текущего контроля)**

Разработать карту эскизов обработки детали на станке с ЧПУ

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №11 (из текущего контроля)**
Спроектировать технологический процесс механической обработки индивидуальной детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Составлено пять операций технологического процесса механической обработки детали |
| 4 | Составлено шесть операций технологического процесса механической обработки детали |
| 5 | Составлено семь операций технологического процесса механической обработки детали |

**Задание №12 (из текущего контроля)**
Спроектировать технологический процесс механической обработки индивидуальной детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Дидактическая единица для контроля:**
2.9 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Выбрать способы обработки различных поверхностей детали, выданной преподавателем

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Выбраны способы обработки различных поверхностей сложной детали |
| 4 | Выбраны способы обработки различных поверхностей детали средней сложности |
| 5 | Выбраны способы обработки различных поверхностей сложной детали |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.10 составлять технологический маршрут изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Составить технологический маршрут изготовления индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Составить технологический маршрут изготовления индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с двумя ошибками |
| 4 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с одной ошибкой |
| 5 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки без ошибок |

**Задание №3 (из текущего контроля)**
Выполнить составление маршрутного технологического процесса изготовления индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №4 (из текущего контроля)**
Выполнить составление маршрутного технологического процесса изготовления индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | При составлении маршрутного технологического процесса допущено 8 ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |

| | |
|---|---|
| 4 | При составлении маршрутного технологического процесса допущено 5 ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |
| 5 | Маршрутный технологический процесс составлен без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД<br>ПРИМЕР:<br>Порядок заполнения маршрутной карты:<br><br>1. Универсальные операции;<br>2. Контрольные операции;<br>3. Слесарные операции;<br>4. Операции на оборудовании с ЧПУ;<br>5. Вспомогательные операции;<br>6. Наименование и код операции;<br>7. Наименование и код оборудования, профессии;<br>8. Код условия труда;<br>9. Степень механизации;<br>10. Разряд и форма оплаты труда;<br>11. Код инструкции ТБ;<br>12. Объем партии и т.д.;<br>13. Основные данные обрабатываемой детали;<br><br>Форма 1 ГОСТ 3.1118-82<br>Дубл.<br>Взам.<br>Подл.<br>4 1<br>Разраб. Лазаренко Н.М.<br>Проверил Смороднова Т.Н.<br>Нач. БТК<br>Нормир.<br>Н. контр.<br>ИАТ ДП.151901.16.37.12<br>Носок А<br>М 01 В95ПЧ<br>Код ЕВ МД ЕН Н.расх. КИМ Код загот. Профиль и размеры КД МЗ<br>М 02 0,7 1 1 0,35 Штамповка 262х140х53 2,06<br>А Цех Уч РМ Опер Код, наименование операции Обозначение документа<br>Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Тп.з. Тшт.<br>А03 ХХ ХХ ХХ 005 0200, Контрольная И-3<br>Б04 ХХ, Контрольный стол 4 13063 422 1 1 1 1 18 1<br>05<br>А06 ХХ ХХ ХХ 010 ХХ, Разметочная<br>Б07 ХХ, Разметочный стол 4 И-3 422 1 1 1 1 18 1<br>08<br>А09 ХХ ХХ ХХ 015 4260, Фрезерная Е-16<br>Б10 3816ХХ, ВМ127М 3 18632 412 1 1 1 1 18 1 20 18<br>11<br>А12 ХХ ХХ ХХ 020 4119, Сверлильная Е-7<br>Б14 38121ХХ, 2А150 3 17335 312 1 1 1 1 18 1 15 4<br>15<br>16<br>МК<br>Форма 1б ГОСТ 3.1118-82 |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.11 проектировать технологические операции;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Дать определения элементов технологической операции


| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Даны определения от трех до пяти элементов технологической операции |
| 4 | Даны определения шести элементов технологической операции |

| | |
|---|---|
| 5 | Даны определения семи элементов технологической операции<br>ПРИМЕР:<br>Элементы технологической операции:<br>**1. Технологическая операция (ТО)** – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями одним или несколькими рабочими.<br>**2. Технологический установ** – это часть ТО, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемых изделий.<br>**3. Технологический переход** – законченная часть ТО, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных режимах обработки и установки (т.е. выполняется одним инструментом).<br>**4. Вспомогательный переход** – это законченная часть ТО, не сопровождаемая обработкой, но необходимая для выполнения данной операции (например, установка или снятие заготовки, замена инструмента, контрольный замер).<br>5.**Технологическая позиция** – это фиксированное положение, которое занимает неизменно закрепленная заготовка относительно неподвижной части оборудования или инструмента для выполнения определенной части операции.<br>**6. Рабочий ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки и сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки.<br>**7. Вспомогательный ход** – это законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки, но необходимая для выполнения рабочего хода |

**Задание №2 (из текущего контроля)**

Разработать операционную карту для универсальной операци

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
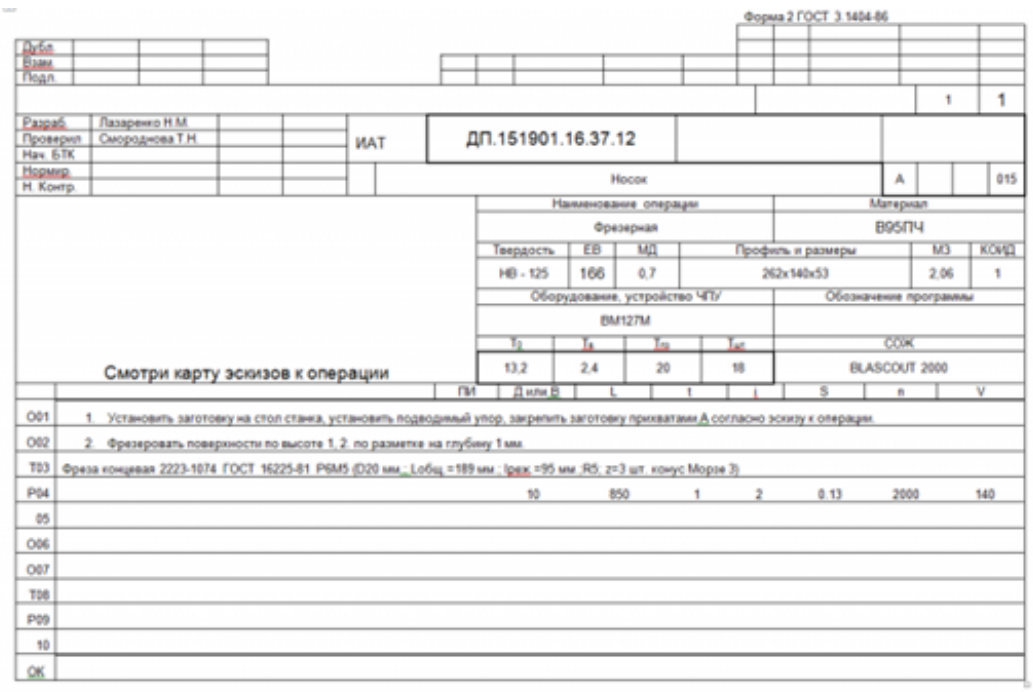
| | |
|---|---|
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79<br>ПРИМЕР:<br>Заполнения операционной карты:<br><br>1. Выполнить описание переходов операции;<br>2. Выполнить выбор инструмента для операции (из практической №4);<br>3. Занести режимы резания на операцию (из практической №4);<br>4. Занести нормы времени на операцию;<br>5. Заполнить параметры переходов;<br>6. Основные данные обрабатываемой детали;<br>7. Оборудование<br>  |

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | | | | | | |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | | | | | | | |
| Нач. БТК | | | | | | | | | | | |
| Нормир. | | | | | Носок | | | | А | | 015 |
| Н. Контр. | | | | | | | | | | | |

| Наименование операции | | | | Материал | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрезерная | | | | В95ПЧ | | |
| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | | МЗ | КОИД |
| НВ - 125 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | | 2,06 | 1 |
| Оборудование, устройство ЧПУ | | | | Обозначение программы | | |
| ВМ127М | | | | | | |
| $T_{\text{п}}$ | $T_{\text{в}}$ | $T_{\text{оп}}$ | $T_{\text{шт}}$ | СОЖ | | |
| 13,2 | 2,4 | 20 | 18 | BLASCOUT 2000 | | |


Смотри карту эскизов к операции

| | ПИ | Д или Ш | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О01 | 1. Установить заготовку на стол станка, установить подводимый упор, закрепить заготовку прихватами А согласно эскизу к операции. | | | | | | | |
| О02 | 2. Фрезеровать поверхности по высоте 1, 2 по разметке на глубину 1 мм. | | | | | | | |
| Т03 | Фреза концевая 2223-1074 ГОСТ 16225-81 Р6М5 (D20 мм, $L_{общ}$ =189 мм, $l_{реж}$ =95 мм, R5, z=3 шт. конус Морзе 3) | | | | | | | |
| Р04 | | 10 | 850 | 1 | 2 | 0,13 | 2000 | 140 |
| 05 | | | | | | | | |
| О06 | | | | | | | | |
| О07 | | | | | | | | |
| Т08 | | | | | | | | |
| Р09 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ОК | | | | | | | | |

**Задание №3 (из текущего контроля)**

Разработать карту эскизов обработки авиационной детали универсальной операции

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
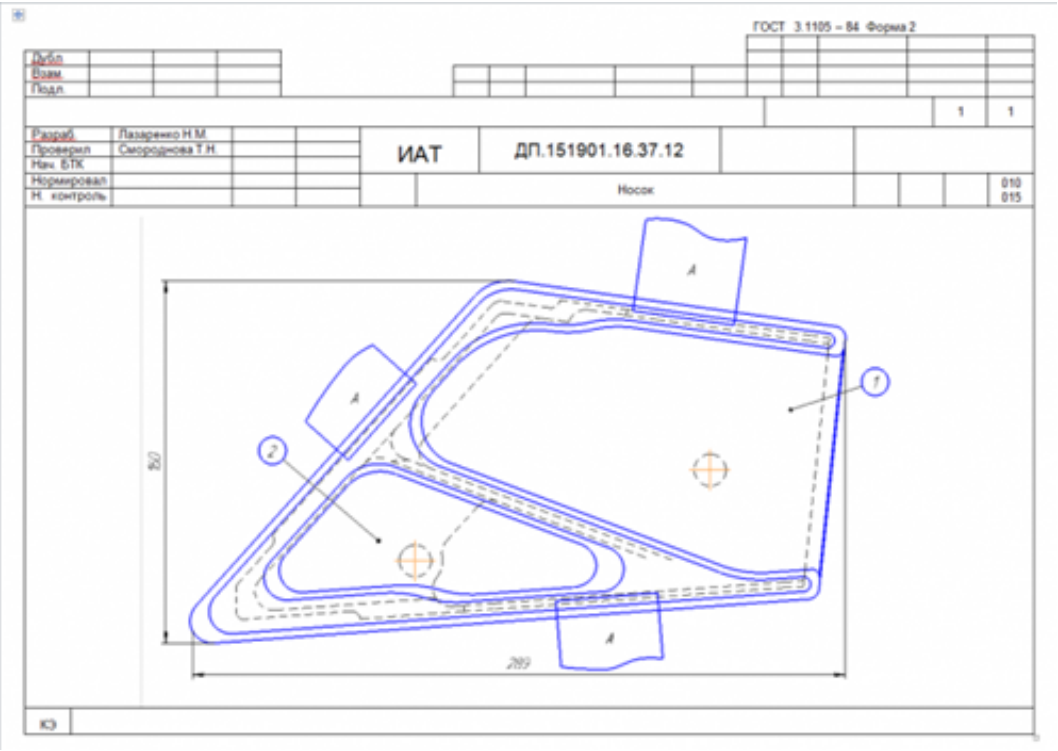
| | |
|---|---|
| 3 | На карту эскизов не нанесено более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесено более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93<br>ПРИМЕР:<br>Необходимые элементы заполнения карты:<br>1. Изображение детали<br>2. Размеры<br>3. Базы<br>4. Позиции обработки<br>5. Прихваты<br>6. технологические подкладки<br>7. шероховатость<br>  |

**Задание №4 (из текущего контроля)**
Разработать операционную карту для программной операции

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|


| | |
|---|---|
| 3 | В разделах операционной карты содержится не более четырех ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 4 | В разделах операционной карты содержится не более двух ошибок, остальное составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79 |
| 5 | Все разделы операционной карты заполнены без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1702-79<br>ПРИМЕР:<br>Порядок заполнения операционной карты:<br><br>1. Выполнить описание переходов операции с ЧПУ;<br>2. Выполнить выбор инструмента по каталогу для операции с ЧПУ (из практической №4);<br>3. Занести режимы резания на все инструменты операции с ЧПУ (из практической №4);<br>4. Занести нормы времени на операцию с ЧПУ;<br>5. Заполнить параметры переходов;<br>6. Основные данные обрабатываемой детали;<br>7. Оборудование |

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубл. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взам. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подл. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Разраб. | Лазаренко Н.М. | | | ИАТ | ДП.151901.16.37.12 | | | | | | | | | | |
| Проверил | Смороднова Т.Н. | | | | | | | | | | | | | | |
| Нач. БТК | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормир. | | | | | Носок | | | | | | | | | А | 035 |
| Н. Контр. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Смотри карту эскизов к операции | Наименование операции | | | | | | Материал | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Фрезерная с ЧПУ | | | | | | В95ПЧ | | |
| | Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | | | МЗ | КОИД | |
| | НВ -340 | 166 | 0,7 | 262x140x53 | | | 2,06 | 1 | |
| | Оборудование, устройство ЧПУ | | | | | | Обозначение программы | | |
| | DMU-80P | | | | | | | | |
| | $T_{\text{п}}$ | $T_{\text{в}}$ | $T_{\text{то}}$ | $T_{\text{шт}}$ | | | СОЖ | | |
| | 32,16 | 8 | 25 | 46,09 | | | BLASCOUT 2000 | | |

| | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | 1. Установить на стол станка приспособление фрезерное. | | | | | | | |
| T02 | Приспособление фрезерное ДП.151901.16.37.12.04.СБ. | | | | | | | |
| O03 | 2. Установить систему координат согласно эскизу к операции. | | | | | | | |
| T04 | Измерительная головка Renishaw MP-60. | | | | | | | |
| O05 | 3. Установить инструмент в магазин станка. | | | | | | | |
| T06 | Фреза торцевая Coromill 390 R390-040Q16-17M (D=40; z=4; Lp=40) | | | | | | | |
| T07 | Пластина: R390-17 04 40E-PM (S=4.7; r=4; w=9.6) | | | | | | | |
| T08 | Оправка C5-391.05-16 035 | | | | | | | |
| T09 | Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | |
| P10 | 1 | | | | | | | |
| OK | | | | | | | | |

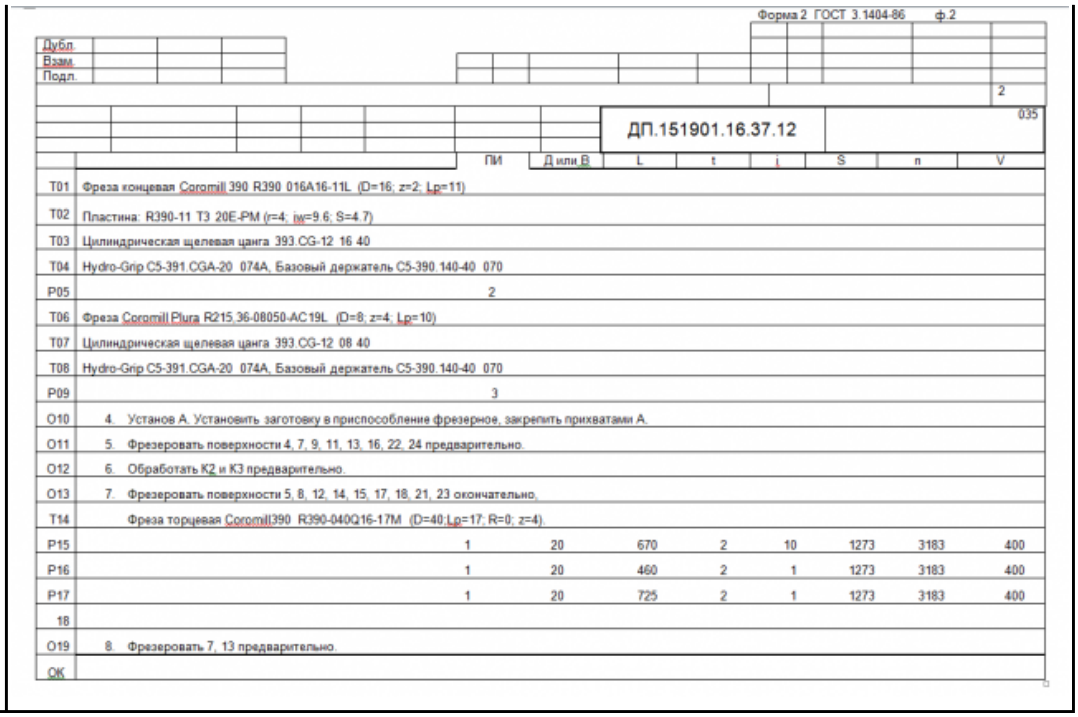

Форма 2 ГОСТ 3.1404-86 ф.2

Дубл.
Взам.
Подл.

2


ДП.151901.16.37.12


035

| | ПИ | Д или В | L | t | i | S | n | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | Фреза концевая Coromill 390 R390 016A16-11L (D=16; z=2; Lp=11) | | | | | | | |
| T02 | Пластина: R390-11 T3 20E-PM (r=4; iw=9.6; S=4.7) | | | | | | | |
| T03 | Цилиндрическая щелевая цанга 393.CG-12 16 40 | | | | | | | |
| T04 | Hydro-Grip C5-391.CGA-20 074A, Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | |
| P05 | 2 | | | | | | | |
| T06 | Фреза Coromill Plura R215.36-08050-AC19L (D=8; z=4; Lp=10) | | | | | | | |
| T07 | Цилиндрическая щелевая цанга 393.CG-12 08 40 | | | | | | | |
| T08 | Hydro-Grip C5-391.CGA-20 074A, Базовый держатель C5-390.140-40 070 | | | | | | | |
| P09 | 3 | | | | | | | |
| O10 | 4. Установ А. Установить заготовку в приспособление фрезерное, закрепить прихватами А. | | | | | | | |
| O11 | 5. Фрезеровать поверхности 4, 7, 9, 11, 13, 16, 22, 24 предварительно. | | | | | | | |
| O12 | 6. Обработать К2 и К3 предварительно. | | | | | | | |
| O13 | 7. Фрезеровать поверхности 5, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23 окончательно. | | | | | | | |
| T14 | Фреза торцевая Coromill390 R390-040Q16-17M (D=40;Lp=17; R=0; z=4) | | | | | | | |
| P15 | 1 | 20 | 670 | 2 | 10 | 1273 | 3183 | 400 |
| P16 | 1 | 20 | 460 | 2 | 1 | 1273 | 3183 | 400 |
| P17 | 1 | 20 | 725 | 2 | 1 | 1273 | 3183 | 400 |
| 18 | | | | | | | | |
| O19 | 8. Фрезеровать 7, 13 предварительно. | | | | | | | |
| OK | | | | | | | | |

**Задание №5 (из текущего контроля)**
Разработать карту эскизов обработки детали на станке с ЧПУ

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | На карту эскизов не нанесено более шести элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | На карту эскизов не нанесено более трех элементов все остальное в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Все элементы карты эскизов заполнены полностью составлено в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93<br>ПРИМЕР:<br>Необходимые элементы заполнения карты:<br>1. Изображение детали<br>2. Размеры<br>3. Позиции обработки<br>4. Настройка плавающего нуля и исходной точки;<br>5. Настройка вылета инструмента по оси Z;<br>6. Схема базирования;<br>7. Схема закрепления заготовки;<br>8. шероховатость |

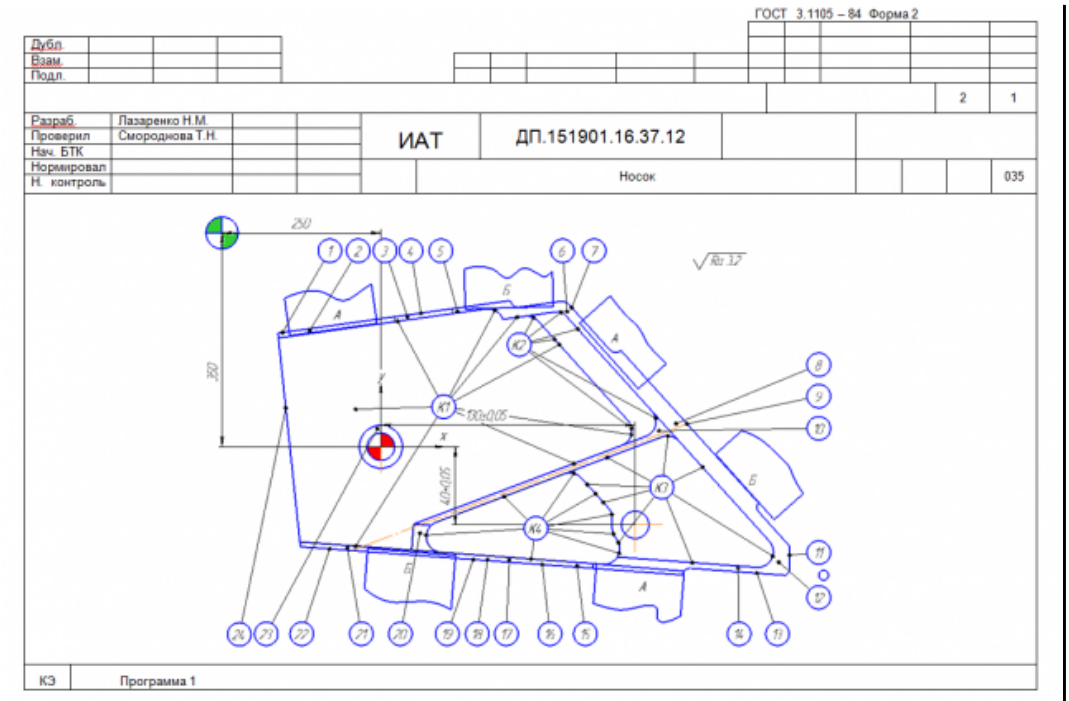

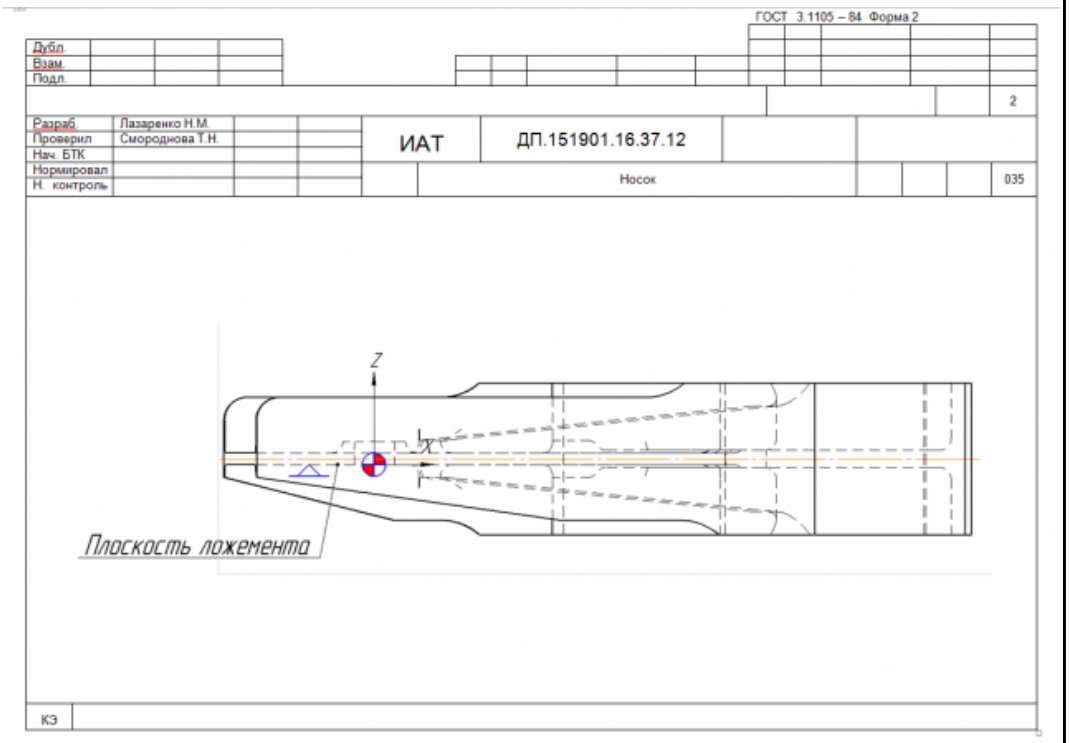
**Задание №6 (из текущего контроля)**

С проектировать технологический процесс механической обработки индивидуальной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Составлено пять операций технологического процесса механической обработки детали |

| | |
|---|---|
| 4 | Составлено шесть операций технологического процесса механической обработки детали |
| 5 | Составлено семь операций технологического процесса механической обработки детали |

**Дидактическая единица для контроля:**
2.12 разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Дидактическая единица для контроля:**
2.13 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Выберать инструмент по каталогу для черновой, получистовой и чистовой обработки

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Выбор инструмента выполнен на один тип обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) |
| 4 | Выбор инструмента выполнен на два типа обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) |
| 5 | Выбор инструмента выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки)<br>ПРИМЕР:<br>**Выбор инструмента для фрезерования**<br>**1 Определите тип операции**<br>В соответствии с типом операции:<br>- Торцевое фрезерование<br>- Фрезерование уступов<br>- Профильное фрезерование<br>- Фрезерование пазов<br>Подберите наиболее оптимальный инструмент с точки зрения |

производительности и надежности обработки.
См. стр. J31.
**2 Определите группу обрабатываемого материала**
Определите, к какой группе обрабатываемости по ISO относится тот
материал, который необходимо фрезеровать:
Сталь (P)
Нержавеющая сталь (M)
Чугун (K)
Алюминий (N)
Жаропрочные и титановые сплавы (S)
Материалы высокой твердости (H)
См. таблицу соответствия материалов в разделе I.
**3 Выберите тип фрезы**
Выберите шаг зубьев и тип крепления фрезы.
Как первый выбор рекомендуется нормальный шаг зубьев фрезы.
При работе с большими вылетами и в нестабильных условиях следует выбирать крупный шаг зубьев.
При обработке материалов, дающих элементную стружку, рекомендуется выбирать мелкий шаг зубьев фрезы.
Выберите тип крепления.
**4 Подберите режущую пластину**
Выберите геометрию передней поверхности пластин в соответствии
с операцией:
**Геометрия L – для чистовой обработки**
Когда необходимо снизить усилия резания при легких условиях обработки.
**Геометрия M – для получистовой обработки**
Универсальная геометрия для разнообразных условий обработки.
**Геометрия H – для черновой обработки**
Для тяжелой обработки поверхностей с ковочной или литейной коркой, а также при опасности вибраций.
Выберите пластины из твердого сплава, обеспечивающего оптимальную производительность.
**5 Определите начальные режимы обработки**
Рекомендуемые начальные значения скоростей резания и подач
*Обязательные качественные критерии:*
Подбор необходимого инструмента [1] стр.465-467.:
Выбор чернового инструмента в 3 раза больше чистового (до ближайшего по каталогу

## Перечень таблиц – Ориентировочные режимы резания при фрезеровании

| Фреза | Обозначение / инструментальный материал / покрытие / вид обработки | | | № табл. | С. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Цельные фрезы** | | | | | |
| Дисковые фрезы | HSS-Co5 | | | 8.7 | 462 |
| | VHM (с покрытием) | | | 8.8 | 464 |
| Торцовая насадная фреза | HSS-Co (без покрытия, с покрытием) | | | 8.9 | 466 |
| Концевая фреза | HSS PM (без покрытия, с покрытием) | Черновая обработка | Контурное фрезерование | 8.10 | 470 |
| | | | Пазы / уступы | 8.11 | 476 |
| | | | Копирование | 8.12 | 482 |
| | | | Врезное/циркулярное фрезерование | 8.13 | 488 |
| | | Получистовая обработка | Контурное фрезерование | 8.14 | 494 |
| | | | Копирование | 8.15 | 500 |
| | Обдирочная фреза PM MTC (с покрытием) | 191075 | Пазы / уступы | 8.16 | 506 |
| | | | Контурное фрезерование | | |
| | Фреза для чистовой обработки SPM HPC (с покрытием) | 191632 | Периферийное фрезерование | 8.17 | 508 |
| | Обдирочная фреза SPM MTC (с покрытием) | 192852 | Пазы / уступы | 8.18 | 510 |
| | | 192855 | Контурное фрезерование (периферийное) | 8.19 | 512 |
| | | 192895 | Пазы / уступы | 8.20 | 514 |
| | | | Контурное фрезерование | 8.21 | 516 |

)

## Описание типов инструмента


| Тип | Примеры | Применение инструмента данного типа |
|---|---|---|
| N |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубине резания. Тип N используется для обработки самых разных материалов (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы) стандартной твёрдости и прочности. Тип N обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| NF |  | Фрезы со стружколомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип NF используется для работы при любых глубинах резания (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы). Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| NR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип NR используется для обработки самых разных материалов (сталь, чугун, цветные или лёгкие металлы, а также пластмассы) с пределом прочности не выше среднего. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |
| W |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубиной резания. Тип W предназначен специально для обработки резанием мягких, вязких и/или длинностружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Тип W обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| WF |  | Фрезы со стружколомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип WF используется для работы при любых глубинах резания при обработке мягких, вязких и/или длинностружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| WR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип WR предназначен для обработки мягких, вязких и/или длинно-стружечных материалов, например, алюминиевых и медных сплавов, а также пластмасс. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |
| H |  | Чистовая фреза для работы при малой и средней глубиной резания. Тип H предназначен специально для обработки резанием твёрдых и/или короткостружечных материалов, например, сталей (в том числе закалённых) и чугуна. Тип H обеспечивает очень высокое качество поверхности. |
| HF |  | Фрезы со стружколомателями, которые снижают силу резания и облегчают удаление стружки (обдирочный профиль). Тип HF используется для работы при любых глубинах резания при обработке твёрдых и/или короткостружечных материалов, например, стали и чугуна. Чистота обработки поверхности во многих случаях является приемлемой. |
| HR |  | Обдирочная фреза со стандартным шагом зубьев для работы при средних и больших глубинах резания. Обдирочный профиль обеспечивает высокую производительность за единицу времени. Тип HR предназначен для обработки твёрдых и/или коротко-стружечных материалов, например, стали и чугуна. Как правило, требуется дополнительная чистовая обработка. |

435 ;



Выбор получистового инструмента в 1.5 раза больше чистового (до ближайшего по каталогу);

1.

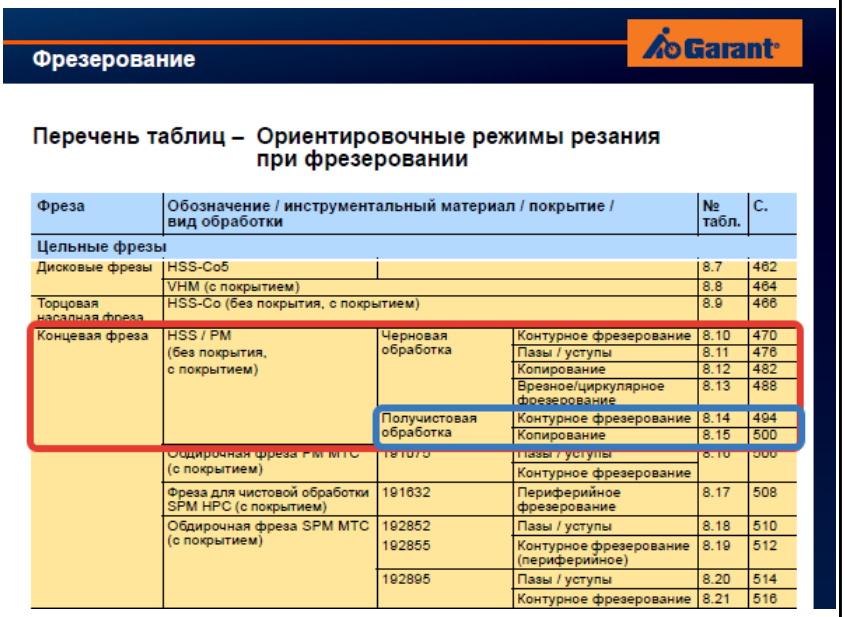1. 

Фрезерование

Garant

Перечень таблиц – Ориентировочные режимы резания при фрезеровании

| Фреза | Обозначение / инструментальный материал / покрытие / вид обработки | | | № табл. | С. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цельные фрезы | | | | | |
| Дисковые фрезы | HSS-Co5 | | | 8.7 | 462 |
| | VHM (с покрытием) | | | 8.8 | 464 |
| Торцовая насадная фреза | HSS-Co (без покрытия, с покрытием) | | | 8.9 | 466 |
| Концевая фреза | HSS / PM (без покрытия, с покрытием) | Черновая обработка | Контурное фрезерование | 8.10 | 470 |
| | | | Пазы / уступы | 8.11 | 476 |
| | | | Копирование | 8.12 | 482 |
| | | | Врезное/циркулярное фрезерование | 8.13 | 488 |
| | | Получистовая обработка | Контурное фрезерование | 8.14 | 494 |
| | | | Копирование | 8.15 | 500 |
| | Обдирочная фреза PM MTC (с покрытием) | 191073 | Пазы / уступы | 8.16 | 506 |
| | | | Контурное фрезерование | | |
| | Фреза для чистовой обработки SPM HPC (с покрытием) | 191632 | Периферийное фрезерование | 8.17 | 508 |
| | Обдирочная фреза SPM MTC (с покрытием) | 192852 | Пазы / уступы | 8.18 | 510 |
| | | 192855 | Контурное фрезерование (периферийное) | 8.19 | 512 |
| | | 192895 | Пазы / уступы | 8.20 | 514 |
| | | | Контурное фрезерование | 8.21 | 516 |

Фрезерование

Описание типов

| Тип | Примеры |
| --- | --- |
| N |  |
| NF |  |
| NR |  |
| W |  |
| WF |  |
| WR |  |
| H |  |
| HF |  |
| HR |  |

| | |
|---|---|
| | Выбор чистового инструмента по минимальному внутреннему радиусу на детали. При выполнении обкатки при чистовой обработке, диаметр инструмента может быть меньше номинального на 1-2мм; |

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Выберать инструмент по каталогу для черновой, получистовой и чистовой обработки

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Дидактическая единица для контроля:**

2.14 рассчитывать режимы резания по нормативам;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Рассчитаться режимы резания для черновой, получистовой и чистовой обработки используя калькулятор режимов резания

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Расчет режимов резания выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструменты |
| 4 | Расчет режимов резания выполнен на два типа обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструмента |
| 5 | Расчет режимов резания выполнен на все типы обработки (черновой, получистовой и чистовой обработки) или инструменты<br>ПРИМЕР:<br>Проверка правильности расчета режимов резания при обработке . (глубина врезания, подача на зуб, ширина обработки, подача мм. в минуту, оборотов в минуту) для каждого инструмента;  |

**Задание №2 (из текущего контроля)**

Рассчитаться режимы резания для черновой, получистовой и чистовой обработки используя калькулятор режимов резания

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Дидактическая единица для контроля:**

2.15 рассчитывать штучное время;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Расшифруйте что занчат обозначения норм времени:

1. То
2. Тв
3. Тпз
4. Тшт

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Расшифрованы два обозначения |
| 4 | Расшифрованы три обозначения |
| 5 | Расшифрованы все четыре обозначения |

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Расшифруйте что занчат обозначения норм времени:

1. То
2. Тв
3. Тпз
4. Тшт

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №3 (из текущего контроля)**
Перечислить затраты рабочего времени, образующих штучное время и дать определения каждой единицы затрат времени

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Даны определения от трех до пяти единиц затрат рабочего времени |
| 4 | Даны определения шести единиц затрат рабочего времени |
| 5 | Даны определения семи единиц затрат рабочего времени<br>ПРИМЕР:<br>В **норму штучного времени** входит **оперативное** время (Основное плюс Вспомогательное время), время **обслуживания рабочего места** (Время технического обслуживания и Время организационного обслуживания) и **время на отдых и личные надобности**. |

| | |
|---|---|
| | **Оперативное время** — это время, затрачиваемое на непосредственное выполнение заданной работы. Оно подразделяется на технологическое (основное) и вспомогательное время.<br>**Основным** является время, затрачиваемое рабочим на качественное или количественное изменение предмета труда, т. е. на изменение формы, размеров, внешнего вида, структуры и свойств, состояния и положения обрабатываемого предмета труда в пространстве, которое повторяется либо с каждой обрабатываемой деталью (в сборочных процессах — сборочной единицей), либо с каждой одновременно обрабатываемой (изготовляемой, собираемой) технологической установочной партией деталей (изделий).<br>**Вспомогательным** является время, затрачиваемое исполнителем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. К этому виду времени относятся затраты времени на установку детали, загрузку машины, приемы, связанные с управлением оборудования, контрольными измерениями и др. Оно повторяется либо с каждой обрабатываемой (собираемой) единицей продукции, либо (периодически) с определенным объемом продукции.<br>**Время обслуживания рабочего места** — это время, которое рабочий затрачивает на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем высокопроизводительную работу. Это время подразделяется на время технического и время организационного обслуживания.<br>**Время технического обслуживания** — это время на уход за оборудованием и поддержание в рабочем состоянии инструмента (подналадка станка, смена затупившегося инструмента, уборка стружки в процессе работы и др.) для выполнения конкретной работы.<br>**Время организационного обслуживания** — это время, затрачиваемое рабочим на поддержание рабочего места в рабочем состоянии (протирка оборудования, удаление отходов с рабочего места и т. д.), которое не связано с конкретно выполняемой операцией |

**Задание №4 (из текущего контроля)**

Перечислить затраты рабочего времени, образующих штучное время и дать определения каждой единицы затрат времени

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Дидактическая единица для контроля:**
2.16 оформлять технологическую документацию;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Сформировать технологический процесс обработки индивидуальной детали соблюдая требования ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Сформировать технологический процесс обработки индивидуальной детали соблюдая требования ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Технологический процесс выполнен с ошибками, но в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 4 | Технологический процесс выполнен с небольшими недоработками, но в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |
| 5 | Технологический процесс выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и ГОСТ 3.1128-93 |


**Дидактическая единица для контроля:**
2.17 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Провести контроль УП в процессе визуального просмотра


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|


| | |
|---|---|
| 3 | Есть замечания не более чем по трем пунктам |
| 4 | Есть замечания не более чем по двум пунктам |
| 5 | Отсутствии замечаний по всем пунктам<br>Критерии визуального контроля обработки:<br>1. Зарезы на детали;<br>2. Не до обработка детали;<br>3. Обработка наклонных поверхностей снизу в верх;<br>4. Отсутствие столкновений при обходах и переходах;<br>5. Врезание в деталь на рабочем ходу;<br>6. Врезания в карманы, полки и уступы с крайних слоев заготовки от середины к ребрам или стенкам;<br>7. Врезания в колодцы и окна по спирали от середины к краю;<br>8. Врезание в колодцы и окна в заранее засверленные отверстия в середине;<br>9. Обработка внутреннего контура против часовой стрелки;<br>10. Обработка наружного контура выполняется по часовой стрелки;<br>11. Обработку отверстий сверлением. В первую очередь центровочным сверлом, потом сверлим основным.<br>12. Глубокие отверстия сверлятся методом обработки глубоких отверстий в несколько этапов |

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Составить УП с использованием САПР

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Во всех пунктах проектирования программы допущено более 8 ошибок но менее 10 (на все восемь разделов) |
| 4 | Во всех пунктах проектирования программы допущено не более 7 ошибок (на все восемь разделов) |
| 5 | Во всех пунктах проектирования программы допущено не более 5 ошибок (на все восемь разделов)<br>ПРИМЕР:<br>Порядок выполнения: |

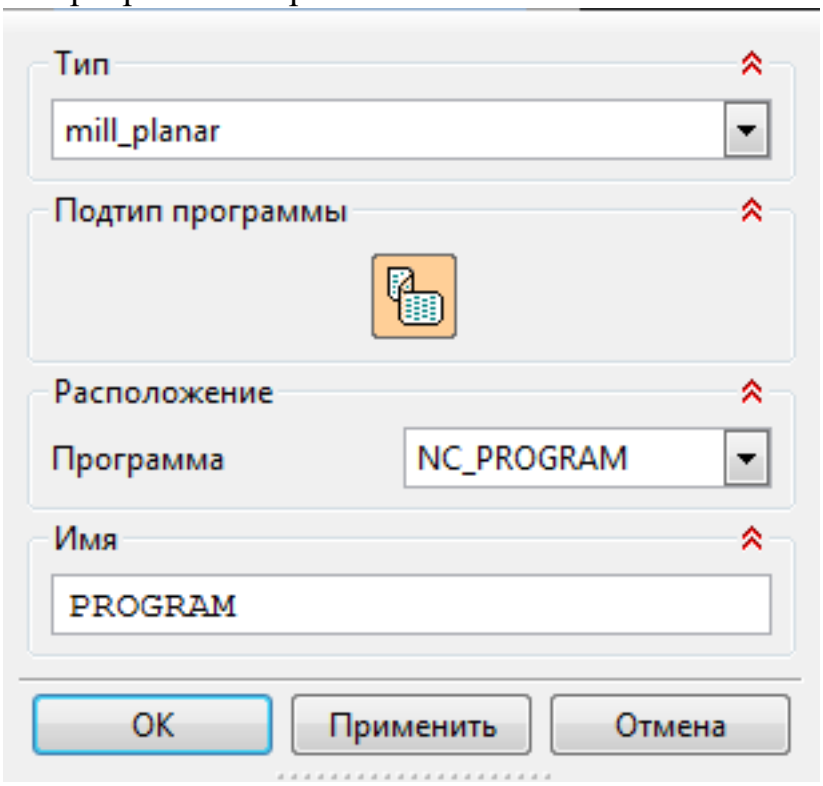
1. Подготовка модели к использованию в модуле «Обработка».
2. Создание программы и присвоение ей имени.
    1. 

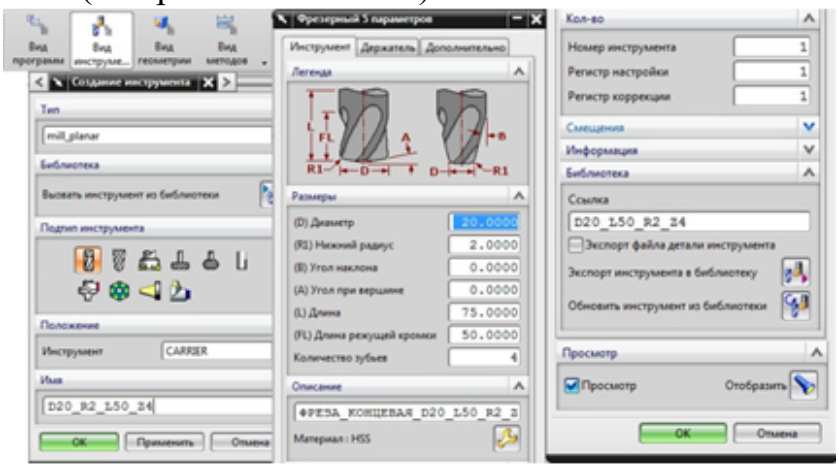3. Описание инструмента применяемого для обработки в программы (из практической №4).
    1. 
4. Назначение системы координат геометрии детали и заготовки.
    1.

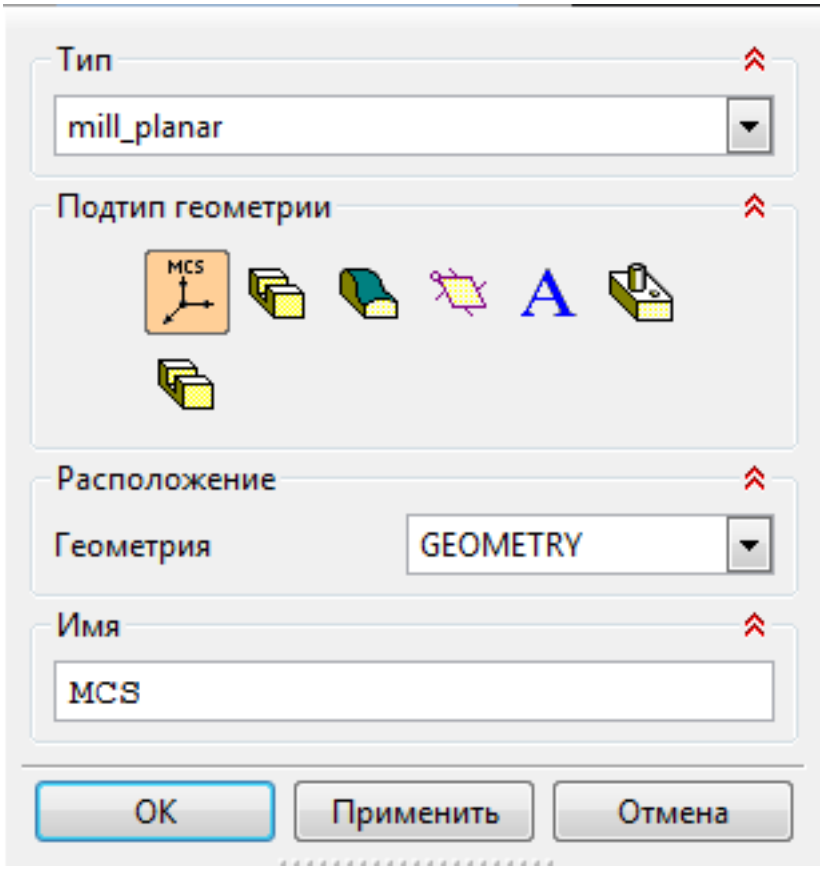




1. Назначение геометрии заготовки.
2. Назначение контрольной геометрии.
3. Настройка установов детали или местных систем координат.
4. Настройка геометрии безопасности и ее параметров.
5. Назначение материала обрабатываемой детали.

5. Определение параметров методов обработки.
    1.

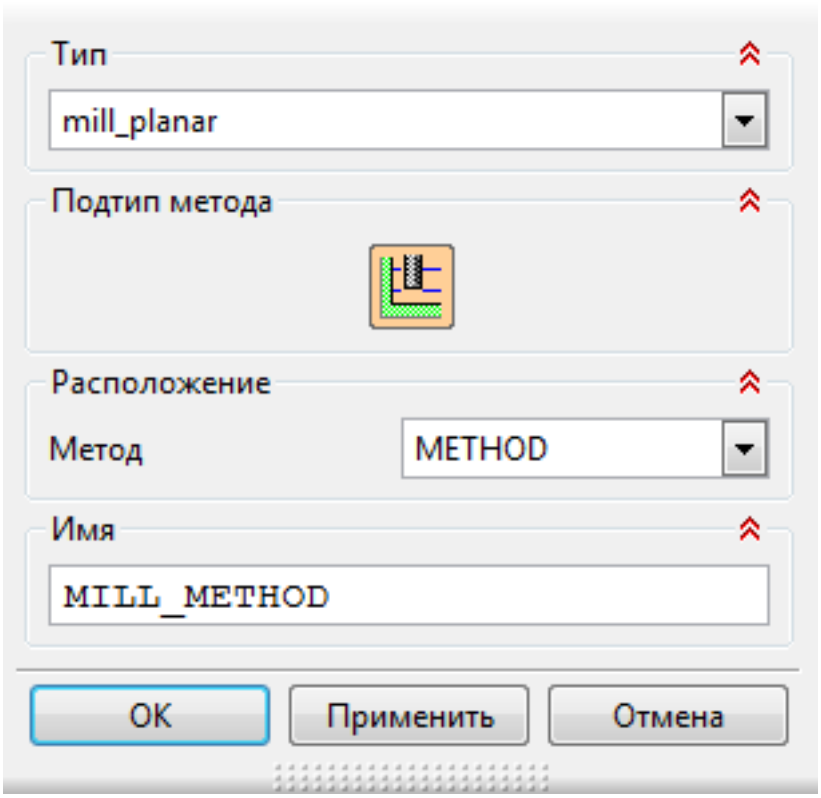


6. Создание операции обработки
    1.

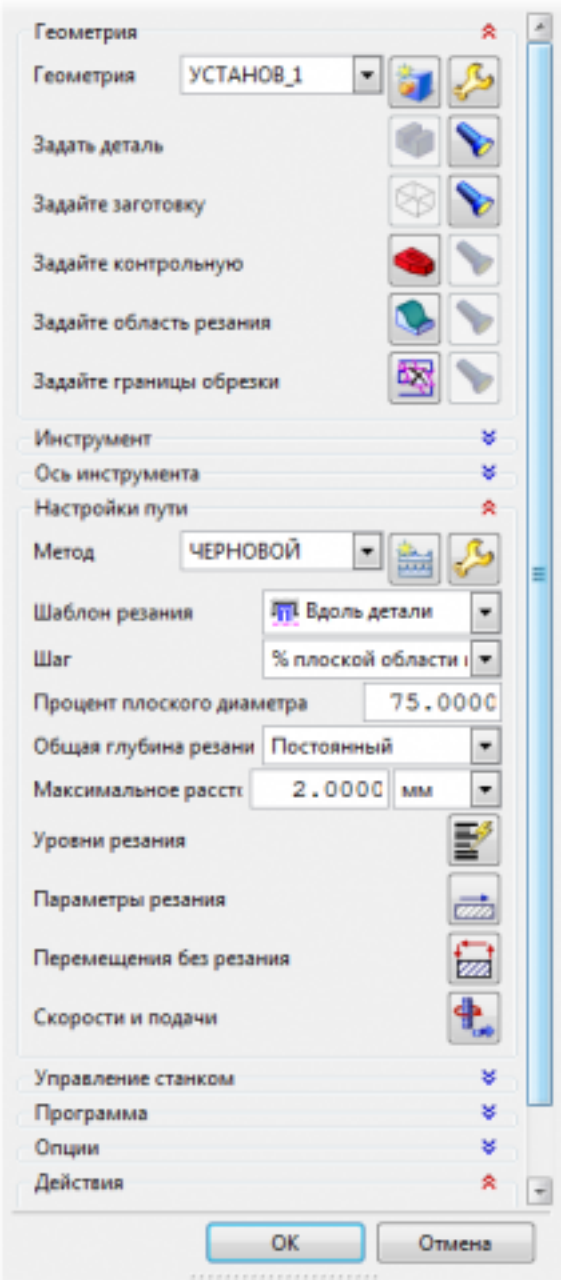

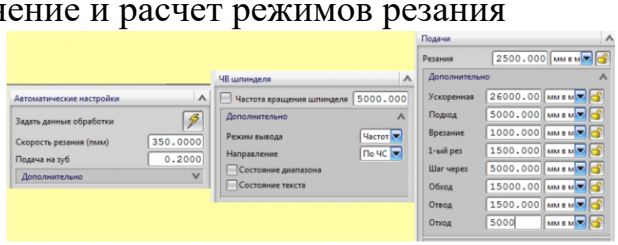
1. Определение шаблона резания
2. Определение глубины и ширины резания
3. Определение уровней обработки
4. Назначение подходов и отходов и перемещений без резания
5. Назначение и расчет режимов резания
    1. 


7. Генерация пути движения фрезы и визуализация обработки.
8. Выполнить Постпроцессирование и получения файла УП.

**Дидактическая единица для контроля:**
2.18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Составить технологический процесс изготовления индивидуальной детали используя САПР

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с двумя ошибками |
| 4 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с одной ошибкой |
| 5 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки без ошибок |

**Дидактическая единица для контроля:**
3.1 использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Используя пакет САПР ("Компас", Inventor) построить чертеж (задание выдается индивидуально каждому)

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 3 | 1. Задействованы команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов, но некоторые разбиты на элементы и нарушена связь с моделью.<br>2. Использованы команды простановки размеров, но отдельные размеры прописаны вручную.<br>3. Редактор технических условий не использован |
| 4 | 1. Задействованы команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>2. Использованы команды простановки размеров, но отдельные размеры изменены вручную.<br>3. Использован редактор технических условий, но не со всеми параметрами |
| 5 | 1. Задействованы команды ассоциативных связей для построение видов и разрезов.<br>2. Использованы команды простановки размеров.<br>3. Использован редактор технических условий и задействованы шаблоны |

**Дидактическая единица для контроля:**

3.2 выбора методов получения заготовок и схем их базирования;

**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

**Задание №1 (из текущего контроля)**

Назвать известные Вам виды заготовок, способы их получения и дать краткую характеристику каждого вида заготовок и определить какой вид применить к выданной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Названо от 3 до 5 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика. Определен верно вид и способ получения заготовки |
| 4 | Названо 6 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика. Определен верно вид и способ получения заготовки |

| | |
|---|---|
| 5 | Названо 7 видов заготовок и способов их получения и дана их краткая характеристика. Определен верно вид и способ получения заготовки<br>ПРИМЕР:<br>Виды заготовок деталей машин<br><br>1. Отливки.<br><br>Отливки выполняют из черных и цветных металлов различными способами:<br>а) литье в открытые и закрытые (для крупных заготовок) земляные формы в условиях единичного и мелкосерийного производства;<br>б) в серийном и массовом производстве применяют машинную формовку по деревянным или металлическим моделям;<br>в) литье по выплавляемым и выжигаемым моделям;<br>г) литье в оболочковые формы;<br>д) литье в кокиль – металлические формы;<br>е) центробежное литье;<br>ж) литье под давлением и др.<br><br>1. Заготовки из металлокерамики.<br><br>Изготавливают из порошков различных металлов или из их смесей с порошками графита, кремнезема, асбеста и т.д. Этот вид заготовки применяется для производства деталей, которые не могут быть изготовлены другими способами – из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, магнитных материалов и пр.), из металлов, не образующих сплавов, из материалов, состоящих из смеси металла с неметаллом (медь – графит) и из пористых материалов.<br><br>1. Кованные и штампованные заготовки изготовляют различными способами.<br><br>В серийном и массовом производстве изготавливают на штамповочных прессах и молотах в открытых и закрытых |

| | |
|---|---|
| | штампах.<br><br>1. Штамповкой заготовок из листового металла получают изделия простой и сложной формы: шайбы, втулки, сепараторы подшипников качения и др.<br>2. Заготовки из круглого проката.<br><br>Применяется в случаях, когда масса заготовки из проката превышает массу штамповки не более, чем на 15%.<br><br>1. Заготовки из профильного проката.<br><br>Применяются в основном в массовом производстве. Во многих случаях этот способ не требует применения механической обработки или ограничивается отделочными операциями.<br><br>1. Заготовки из неметаллических материалов.<br><br>К ним относятся: пластические массы, резина, текстиль, кожа и др |

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Назвать известные Вам виды заготовок, способы их получения и дать краткую характеристику каждого вида заготовок и определить какой вид применить к выданной детали

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №3 (из текущего контроля)**
Перечислить условия выбора заготовок

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | Перечислено от 2 до 4 условий выбора заготовок |
| 4 | Перечислено 5 условий выбора заготовок |

| | |
|---|---|
| 5 | Перечислено 6 условий выбора заготовок<br>ПРИМЕР:<br>Условия выбора заготовок:<br><br>1. Масса и габаритные размеры деталей.<br>2. Материал деталей.<br><br>Например: АЛ2 – алюминий литейный – возможно только литье; В93 – прокат, штамповка, поковка, а литье невозможно и т.д.<br><br>1. Тип производства.<br>2. Конфигурация заготовки.<br>3. Экономические факторы.<br><br>Выбирают ту заготовку, которая обеспечивает минимальные затраты на производство заготовки и ее последующую механообработку.<br><br>1. Технические факторы.<br><br>Без необходимости не используются очень сложные процессы производства заготовки или ее последующей обработки из-за повышения риска брака и усложнения операций производства |

**Задание №4 (из текущего контроля)**
Перечислить условия выбора заготовок

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Дидактическая единица для контроля:**
3.3 составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

**Задание №1 (из текущего контроля)**
Составить технологический маршрут изготовления индивидуальной детали

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с двумя ошибками |
| 4 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки с одной ошибкой |
| 5 | Составлен технологический маршрут обработки индивидуальной детали в соответствии с типовым маршрутом обработки без ошибок |

**Дидактическая единица для контроля:**
3.4 разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Изготовить деталь по ранее написанной программе на станке с ЧПУ. Выполнить контроль детали при помощи КИМ


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | Деталь имеет минимальные отклонения от формы и часть размеров выполниеы с исправимым браком |
| 4 | Часть размеров выполнены с исправимым браком |
| 5 | Деталь полностью является годной по всем параметрам |

**Дидактическая единица для контроля:**
3.5 разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ;
**Профессиональная(-ые) компетенция(-ии):**
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
**Задание №1 (из текущего контроля)**
Выполнить модель детали соблюдая требования технического задания

| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | модель неполностью соответствует техническому заданию и имеет незначительные отклонения формы |
| 4 | модель неполностью соответствует техническому заданию |
| 5 | модель полностью соответствует техническому заданию |

**Задание №2 (из текущего контроля)**
Выполнить КЭМ заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее смоделированному КЭМ детали используя рассчитанные припуски, углы и радиуса заготовки в САПР


| *Оценка* | *Показатели оценки* |
|---|---|
| 3 | 1. Выполнены с незначительными отклонениями сочетания консруктивных элементов<br>2. Нет нарушений формы детали и ее размеров<br>3. Выдержаны не все внутренние радиуса и соблюдены их размеры<br>4. Выдержанны не все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры<br>5. Не на всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков |
| 4 | 1. Выполнены с незначительными отклонениями сочетания консруктивных элементов<br>2. Нет нарушений формы детали и ее размеров<br>3. Выдержаны все внутренние радиуса и соблюдены их размеры<br>4. Выдержанны все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры<br>5. Не на всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков |
| 5 | 1. Выполнены правильно сочетания всех консруктивных элементов |

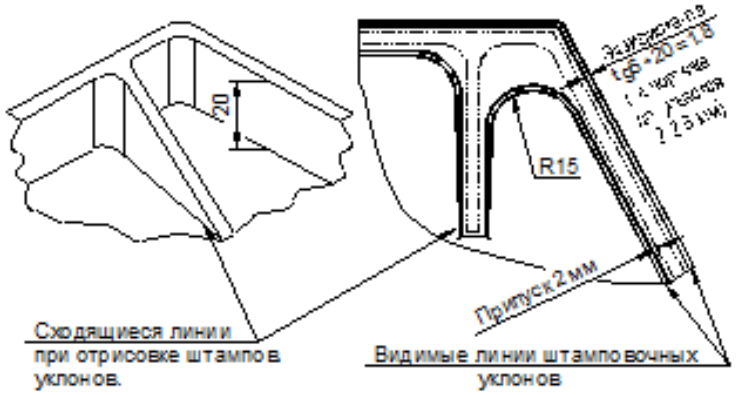


Установка напуска в остром утле (R15).

2. На всех элементах заготовки соблюдены размеры припусков
3. Выдержанны все штамповочные углы для выемки заготовки из штампа и соблюдены их размеры
4. Выдержаны все внутренние радиуса и соблюдены их размеры
5. Нет нарушений формы детали и ее размеров

ПРИМЕР:

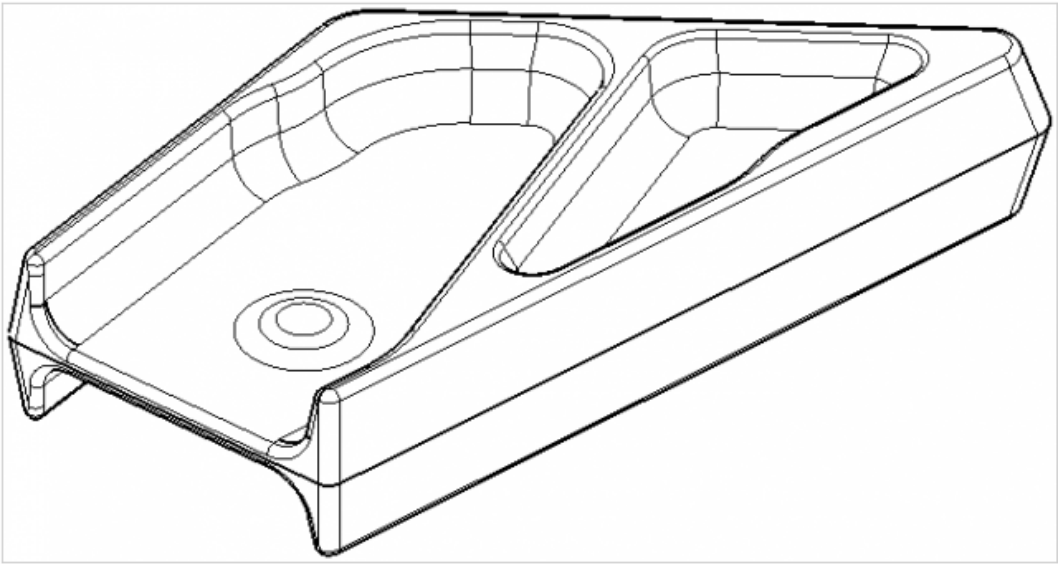

**Задание №3 (из текущего контроля)**


Выполнить КЭМ заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее смоделированному КЭМ детали используя рассчитанные припуски, углы и радиуса заготовки в САПР

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

**Задание №4 (из текущего контроля)**

Вычертить чертеж заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее моделированному КЭМ выдерживая требования ЕСКД

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|
| 3 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа выполнены с нарушением ГОСТ 2. 305-68 и содержат ошибки;<br>2. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68 и имеют отклонения от истинных размеров;<br>3. Технические условия изготовления детали выполнены с нарушением ГОСТ 2309-68 и являются не полными; |
| 4 | 1. Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>2. Технические условия изготовления детали согласно ГОСТ 2309-68 без ошибок;<br>3. Нанесены размеры с нарушением ГОСТ 2307-68; |
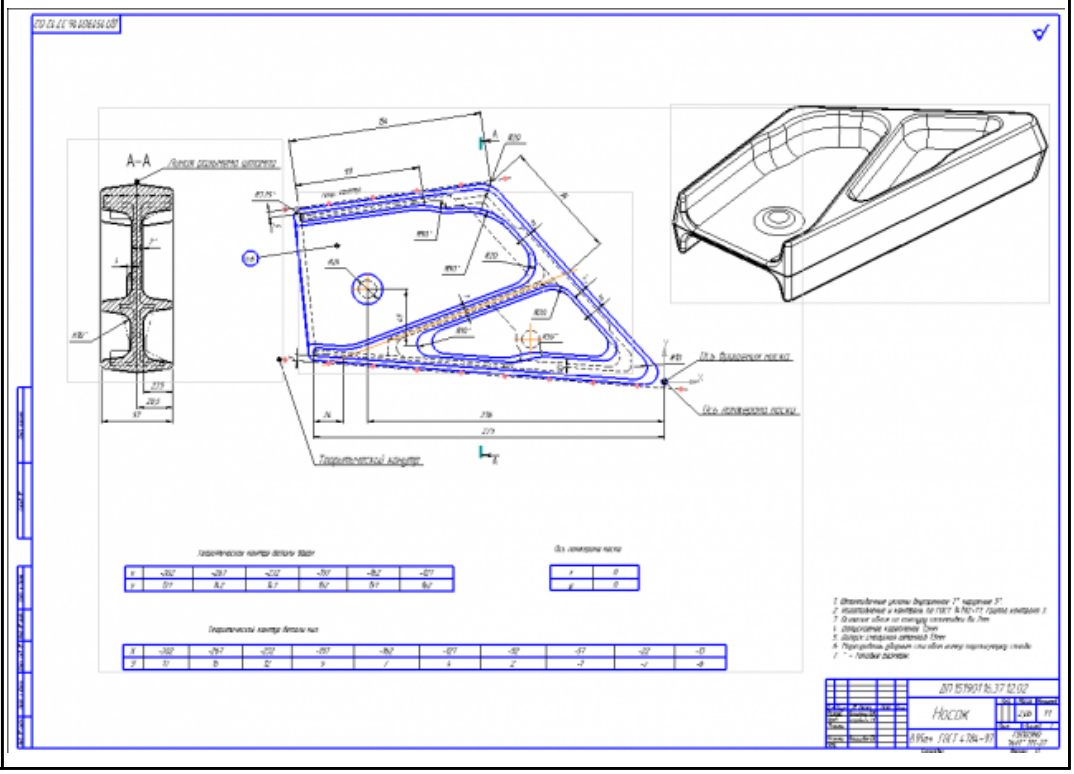
| | |
|---|---|
| 5 | Вычерчены изображения и формы детали чертежа согласно ГОСТ 2. 305-68 без ошибок;<br>ПРИМЕР:<br><br>1. Выбор построения видов и разрезов и сечений.<br>2. Нанесение на чертеж осевых линей и других вспомогательных элементов.<br>3. Нанесение на видах размеров.<br>4. Заполнение основной надписи и технических условий детали. Нанесение шероховатости и допусков расположения.<br><br>  |

**Задание №5 (из текущего контроля)**
Вычертить чертеж заготовки (штамповки, отливки, ...) по ранее моделированному КЭМ выдерживая требования ЕСКД

| ***Оценка*** | ***Показатели оценки*** |
|---|---|

### 3.5 Производственная практика

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
По производственной практике обучающиеся ведут дневник практики, в котором выполняют записи о решении профессиональных задач, выполнении заданий в соответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с отметкой о выполненных работах у руководителя практики. Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного листа.

### 3.5.1 Форма аттестационного листа по производственной практике



Министерство образования Иркутской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (по профилю специальности)

ФИО _____
Студента группы _____ ____ курса специальности код и наименование специальности
Сроки практики _____
Место практики _____

**Оценка выполнения работ с целью оценки сформированности профессиональных компетенций обучающегося**

| **ПК** *(перечислить индексы)* | **Виды работ** *(перечислить по каждой ПК)* | **Оценка качества выполнения работ** | **Подпись руководителя** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**Оценка сформированности общих компетенций обучающегося**

| **ОК** *(Перечисляются индексы)* | **Характеристика** *(Перечислить формулировки общих компетенций в соответствии с ФГОС по специальности)* | **Оценка сформированности** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики:

_____

_____

**Итоговая оценка за практику** _____

Дата «__»_____20_____г
Подпись руководителя практики от предприятия

_____/_____

Подпись руководителя практики от техникума

_____/_____

## 4. ЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

**Задание № 1**

**ПК.1**

**Вид практического задания: Выполнить моделирование детали по заданным параметрам чертежа**

**Практическое задание:**

**Использовать конструкторскую документацию при разработке технологического процесса изготовления детали с использованием САПР**

**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Персональный компьютер, САПР "Компас 3D"**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Выполнить модель детали по эскизу и описанию | 45 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| Выполнить модель детали по эскизу и описанию | 100 |
| Соответствует заданным габаритам | 10 |
| Совпадает геометрической формой заданным на эскизах | 10 |
| Содержит все элементы показанные на эскизах | 10 |
| Элементы модели соответствуют заданным размерам | 10 |
| Полотно, стенки и ребра соответствуют заданной толщине | 10 |

| | |
|---|---|
| **Радиуса в углах соответствуют заданному размеру** | **10** |
| **Подсечки на контурах соответствуют заданному размеру** | **10** |
| **Отверстия на детали соответствуют заданному размеру** | **10** |
| **Заполнены свойства модели** | **10** |
| **Заполнены технические требования к модели** | **10** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 2**

**ПК.1**

**Вид практического задания: Использование конструкторской документации при разработке технологических процессов изготовления деталей**

**Практическое задание:**

**????????? ??????? ?????? ??????, ????????? ?????? ?????????????? ??????.**

**???????? ?????? :**

**??????? ?????? ??????.**

**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Рабочий чертеж детали**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Прочитать рабочий чертеж детали | 15 |
| Выполнить расчет технологичности детали | 30 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| Прочитать рабочий чертеж детали | 76 |
| Прочитана основную надпись | 8 |
| Дано определение материала | 8 |
| Прочитаны технологические требования, предъявляемые к детали | 9 |
| Описана конструкция детали с конструктивными особенностями | 9 |

| | |
|---|---|
| **Определены габаритные размеры предмета, определены размерные базы и положения элементов детали** | **8** |
| **Определены допускаемые отклонения от назначенных размеров** | **9** |
| **Определены предельные отклонения формы и взаимного расположения поверхностей** | **9** |
| **Определена шероховатость поверхностей и метод ее достижения** | **8** |
| **Определена стадия разработки рабочей технологической документации** | **8** |
| **Выполнить расчет технологичности детали** | **24** |
| **Рассчитан коэффициент точности детали** | **6** |
| **Рассчитан коэффициент использования материала при условии использовании заготовки "прокат"** | **6** |
| **Рассчитан коэффициент унификации конструктивных элементов детали** | **6** |
| **Предложены методы повышения технологичности детали** | **6** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |

| | |
|---|---|
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 3**
**ПК.1**
**Вид практического задания: Использовать конструкторскую документацию при разработке технологического процесса изготовления детали с использованием САПР**
**Практическое задание:**
**????????? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ?????? ? ???????????? ???????????? ??????**
**Необходимое оборудование: Персональный компьютер, САПР "Компас 3D"**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| **Выполнить рабочий чертеж детали** | **45** |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| **Выполнить рабочий чертеж детали** | **100** |
| **Полностью заполнена основная надпись и заполнены все необходимые атрибуты** | **10** |
| **Заполнены необходимые технические требования к детали** | **20** |
| **Выполнено необходимое и достаточное количество видов, разрезов сечений необходимое для изготовления детали** | **20** |
| **На видах чертежа нанесено необходимое и достаточное количество размеров для изготовления детали** | **30** |
| **На рабочий чертеж детали нанесены необходимые допуска расположения и изготовления** | **10** |

| | |
|---|---|
| **На рабочий чертеж детали нанесена необходимая шероховатость** | **10** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 4**

**ПК.2**

**Вид практического задания: Выбрать метод получения заготовки, определить её параметры и схему её базирования**

**Практическое задание:**

**?????????? ?????????.**

**???????? ??????:**

**??????? ?????? ??????**

**??????? ????? ??????? ??????: 1850 ??. (????? ??????? ?? ???????? ????????)**

**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Рабочий чертеж детали.**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| **Определение типа производства** | **10** |
| **Определение вида заготовки** | **5** |
| **Расчет погрешности базирования** | **10** |
| **Расчет припуска на механическую обработку детали** | **15** |
| **Определение параметров заготовки (уклоны, радиуса)** | **5** |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| **Определение типа производства** | **21** |
| **Определён тип производства табличным методом** | **7** |

| | |
|---|---|
| **Составлен маршрут обработки детали** | **7** |
| **Проведён уточненный тип производства через К.з.о.** | **7** |
| **Определение вида заготовки** | **7** |
| **Определен вид заготовки исходя из типа производства и марки материала** | **7** |
| **Расчет погрешности базирования** | **21** |
| **Определина предпочтительная сфема базирования** | **7** |
| **Составлена схема базирования** | **7** |
| **Расчитана наибольшая угловая погрешность** | **7** |
| **Расчет припуска на механическую обработку детали** | **30** |
| **Определён общий припуск на обработку каждой поверхности детали** | **8** |
| **Установлены способы обработки и последовательность их выполнения для каждой поверхности** | **8** |
| **Установлены припуски на обработку по технологическим переходам и межоперационные размеры детали** | **7** |
| **Рассчитаны припуска на механическую обработку детали статистическим методом** | **7** |
| **Определение параметров заготовки (уклоны, радиуса)** | **21** |
| **Определено положение линии разъема штампа или литейной формы** | **7** |
| **Определены внешние и внутренние уклоны заготовки** | **7** |

| | |
|---|---|
| **Определены радиуса при вершине ребра и у основания заготовки** | **7** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 5**
**ПК.2**
**Вид практического задания: Выбрать метод получения заготовки, определить её параметры и схему её базирования**
**Практическое задание:**
**?????????? ?????????.**
**???????? ??????:**
**??????? ?????? ??????**
**??????? ????? ??????? ??????: 3100 ??. (????? ??????? ??????? ?? ???????? ????????)**
**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Рабочий чертеж детали**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| **Определение типа производства** | **10** |
| **Определение вида заготовкиОпределение вида заготовки** | **5** |
| **Расчет погрешности базирования** | **10** |
| **Расчет припуска на механическую обработку детали** | **10** |
| **Определение параметров заготовки (уклоны, радиуса)** | **10** |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| **Определение типа производства** | **30** |
| **Определён тип производства табличным методом** | **10** |

| | |
|---|---|
| **Составлен маршрут обработки детали** | **10** |
| **Проведён уточненный тип производства через К.з.о.** | **10** |
| **Определение вида заготовкиОпределение вида заготовки** | **10** |
| **Определен вид заготовки исходя из типа производства и марки материала** | **10** |
| **Расчет погрешности базирования** | **20** |
| **Определена предпочтительная сфема базирования** | **10** |
| **Составлена схема базирования** | **10** |
| **Расчет припуска на механическую обработку детали** | **10** |
| **Рассчитаны припуска на механическую обработку детали статистическим методом** | **10** |
| **Определение параметров заготовки (уклоны, радиуса)** | **30** |
| **Определено положение линии разъема штампа или литейной формы** | **10** |
| **Определены внешние и внутренние уклоны заготовки** | **10** |
| **Определены радиуса при вершине ребра и у основания заготовки** | **10** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа** |

**Задание № 6**
**ПК.3**
**Вид практического задания: Прочитать технологический процесс**
**Практическое задание:**
**?????????? ????????? ????????**
**???????? ??????:**
**??????????????? ???????.**

**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Технологический процесс, персональный компьютер, MS WORD, Бланк ведомости оснастки форма 3**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Прочитать технологический процесс | 15 |
| Заполнить ведомость оснастки | 30 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| Прочитать технологический процесс | 40 |
| Прочитана маршрутная карта | 10 |
| Прочитаны операционные карты по методам обработки | 10 |
| Прочитаны эскизы к операционным картам | 10 |
| Прочитаны карты технического контроля | 10 |

| | |
|---|---|
| **Заполнить ведомость оснастки** | **60** |
| **Заполнены номера технологических операций в соответствии с маршрутной картой** | **15** |
| **Заполнены обозначения средств ТО** | **15** |
| **Заполнено количество средств ТО** | **15** |
| **Наполнены наименования средств ТО** | **15** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |

| | |
|---|---|
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 7**
**ПК.3**
**Вид практического задания: Выполнить проектирование маршрута изготовления детали и спроектировать технологические операции**
**Практическое задание:**

**????????? ?????? ?? ????????????? ?????????? ????????????? ? ???????? ? ??? ? ????????? ????? ?????????????.**

**???????? ??????:**

**?????????????? ???????;**

**????? ?????? ;**

**????? ?????? ;**

**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Необходимое оборудование Технологический процесс, персональный компьютер, MS WORD**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Заполнение заявки на проектирование и изготовление оснастки | 25 |
| Выполнение эскиза оснастки станочного оборудованию | 20 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| Заполнение заявки на проектирование и изготовление оснастки | 75 |
| Заполнено обозначение заявки | 4 |
| Заполнен номер цеха для которого изготовляется | 4 |

| | |
|---|---|
| **Заполнена очередность изготовления приспособления** | **4** |
| **Заполнено количество изготовляемых приспособлений** | **4** |
| **Заполнена наименование операции для которой проектируется приспособление** | **4** |
| **Заполнено наименование изделия** | **4** |
| **Заполнено обозначение изделия** | **4** |
| **Заполнен номер распорядительного документа** | **4** |
| **Заполнен код подразделения заказчика** | **4** |
| **Задан номер операции** | **4** |
| **Заполнена модель станка** | **4** |
| **Заполнено количество одновременно обрабатываемых деталей** | **4** |
| **Заполнено наименование станочного оборудования** | **4** |
| **Заполнено обозначение станочного оборудования** | **4** |
| **Заполнена цель проектирования станочного оборудования** | **5** |
| **Заполнена краткая характеристика станочного оборудования** | **5** |
| **Заполнено описания условий работы станочного оборудования** | **5** |
| **Заполнено ФИО технолога подавшего заявку** | **4** |
| **Выполнение эскиза оснастки станочного оборудованию** | **25** |
| **Вычерчен вид детали сверху** | **3** |
| **Нанесены габаритные размеры детали** | **4** |

| | |
|---|---|
| **Вычерчены базовые элементы и связаны между собой размерами** | **5** |
| **На размеры между базами нанесен допуск** | **5** |
| **Показаны зоны крепления детали** | **4** |
| **Зоны пронумерованы или разделены на группы и подписаны** | **4** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ** |

| | |
|---|---|
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 8**
**ПК.3**
**Вид практического задания: С проектировать маршрут изготовления детали и спроектировать технологические операции**
**Практическое задание:**
**????????? ?????? ?? ????????? ?????????? ????????? ??? ???????? ????????? ? ???.**
**???????? ??????:**
**?????????????? ???????;**
**??????? ????????? ??????? ??????? 1380; (????? ?? ???????? ????????)**
**????? ?????? ????????????? ?????????? ?????????**
**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Технологический процесс, персональный компьютер, MS WORD**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Заполнение шапки атрибутов заказного листа | 10 |
| Выполнение эскиза к заявке | 35 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| Заполнение шапки атрибутов заказного листа | 29 |
| Внесено наименование организации заказчика | 3 |
| Заполнено обозначение изделия | 3 |

| | |
|---|---|
| **Заполнено наименование изделия** | **3** |
| **Заполнено обозначения детали** | **3** |
| **Выполнен расчет типа производства (исходя из годового объема выпуска)** | **5** |
| **Присвоена литера ТП по типу производства** | **3** |
| **Внесено название выполняемой операции** | **3** |
| **Внесено название оборудования с ЧПУ** | **3** |
| **Заполнена ФИО разработчика** | **3** |
| **Выполнение эскиза к заявке** | **71** |
| **Выполнено необходимое и достаточное количество видов детали для понимания обработки** | **5** |
| **Виды детали показаны как должны быть выставлены при обработке** | **8** |
| **Нанесена система отсчета и прорисована нулевая точка детали** | **5** |
| **Нанесена исходная точка программы** | **5** |
| **Показано необходимое и достаточное количество видов базирования заготовки** | **8** |
| **Показано крепление детали** | **5** |
| **Выполнены обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями** | **5** |
| **Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали** | **8** |
| **Маркеры выровнены по горизонтальным и вертикальным линиям вокруг детали** | **5** |

| | |
|---|---|
| **Расставлены размеры между базами, началом координат и исходной точкой** | **5** |
| **Выполнена диаграмма настройки инструмента по координате Z и задан ее размер** | **7** |
| **Указаны общая и местная шероховатость обработки** | **5** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 9**
**ПК.2**
**Вид практического задания: выбрать метод получения заготовки и выполнить ее модель**
**Практическое задание:**
**????????? ????????????? ????????? ? ????????????? ???? ?? ??????? ?????? ?????? ? ???????? ??????? ???????**

**Годовой выпуск деталей 1360 штук. (Объём выпуска по варианту студента)**

**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Персональный компьютер, САПР "Компас 3D", MicrosoftOffice, Интернет для поиска информации, модель детали, рабочий чертеж детали, годовой выпуск деталей**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Определение типа производства и вида заготовки | 5 |
| Расчет припуска на механическую обработку детали | 10 |
| Моделирование заготовки | 40 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| Определение типа производства и вида заготовки | 30 |
| Определить тип производства табличным методом | 10 |
| Провести уточненное определение типа производства через К.з.о. (необходимо составить маршрут обработки детали) | 10 |
| Определить вида заготовки исходя из типа производства | 10 |

| | |
|---|---|
| **Расчет припуска на механическую обработку детали** | **10** |
| **Выполнить расчет припуска статистическим методом** | **10** |
| **Моделирование заготовки** | **60** |
| **От модели детали отложен контур заготовки на величину припуска на механическую заготовку** | **12** |
| **Заданы правильно уклоны под нужным углом в зависимости от вида заготовки** | **12** |
| **Заданы правильно и нужного размера скругления во внутренних углах заготовки** | **12** |
| **Заданы правильно и нужного размера скругления на внешних углах заготовки** | **12** |
| **Выполнены правильно и нужного размера элементы заготовки относительно детали** | **12** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |

| | |
|---|---|
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 10**

**ПК.3**

**Вид практического задания: Спроектировать маршрут изготовления детали и спроектировать технологические операции**

**Практическое задание:**

**????????? ????????????? ?????????????????? ???????? ?? ??????:**

**Маршрутной карты;**

**??????????? ????? ?? ????????????? ???????? (?????????? ???);**

**??????????? ????? ?? ?????????? ???????? (???????? ?????????);**

**??????????? ????? ?? ??????????? ????????;**

**????????? ???????????? ????????.**

**Исходные данные:**

**??????? ?????? ??????**

**Годовой объем выпуска деталей 2340 шт.**

**Необходимое оборудование: Рабочий чертеж детали.**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| **Определение операционной партии и ее периодичность запуска в производство.** | **5** |
| **Заполнение маршрутной карты тех процесса** | **5** |
| **Заполнение операционной карты универсальной операции технологического процесса** | **5** |
| **Выполнение эскиза к универсальной операции на эскизной карте** | **5** |

| | |
|---|---|
| **Заполнение операционной карты программной операции технологического процесса** | **10** |
| **Выполнение эскиза к программной операции на эскизной карте** | **5** |
| **Заполнение контрольной карты технологического процесса** | **5** |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| **Определение операционной партии и ее периодичность запуска в производство.** | **10** |
| **Произведен расчет операционной партии, выполнен верно** | **5** |
| **Произведен расчет периодичности запуска, выполнен верно** | **5** |
| **Заполнение маршрутной карты тех процесса** | **5** |
| **Заполнен код, наименование оборудования и информация по трудозатратам** | **1** |
| **Заполнены номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции** | **1** |
| **Заполнено обозначение документов, применяемых при выполнении операции** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Заполнена информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (1 баллов)** | **1** |
| **Заполнена информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода** | **1** |
| **Заполнение операционной карты универсальной операции технологического процесса** | **22** |
| **Заполнено наименование изделия** | **1** |
| **Заполнено обозначение изделия** | **1** |
| **Заполнено обозначение документа** | **1** |
| **Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **Заполнениа ФИО проверяющего** | **1** |
| **Заполнен номер цеха и участка** | **1** |
| **Заполнен номера операции** | **1** |
| **Заполнено наименование операции** | **1** |
| **Заполнена марки материала** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Заполнена твердость материала** | **1** |
| **Заполнены единица величины и массы детали (ЕВ, МД)** | **1** |
| **Заполнены габаритные размеры заготовки** | **1** |
| **Заполнена масса заготовки (МЗ)** | **1** |
| **Заполнено количество одновременно изготовляемых деталей** | **1** |
| **Заполнена марка оборудования** | **1** |
| **Заполнен номер программы (если операция программная)** | **1** |
| **Заполнена марка СОЖ** | **1** |
| **Заполнены содержание операции (перехода)** | **2** |
| **Заполнены технологические режимы операций (перехода)** | **2** |
| **Заполнена информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке** | **1** |
| **Выполнение эскиза к универсальной операции на эскизной карте** | **17** |
| **Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **Заполнена ФИО проверяющего** | **1** |
| **Показано базирование заготовки** | **1** |
| **Показано крепление детали** | **1** |
| **Показаны обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями** | **5** |
| **Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали** | **5** |

| | |
|---|---|
| **Расставлены получаемые размеры с допусками** | **1** |
| **Показано необходимое и достаточное количество видов детали для понимания обработки** | **1** |
| **Указана общая или местная шероховатость обработки** | **1** |
| **Заполнение операционной карты программной операции технологического процесса** | **15** |
| **Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **Заполнена ФИО проверяющего** | **1** |
| **Заполнен номер цеха и участка** | **1** |
| **Заполнено наименование операции** | **1** |
| **Раполнена твердость материала** | **1** |
| **Заполнены единица величины и массы детали (ЕВ, МД)** | **1** |
| **Заполнены габаритные размеры заготовки** | **1** |
| **Заполнена масса заготовки (МЗ)** | **1** |
| **Заполнено количество одновременно изготовляемых деталей** | **1** |
| **Заполнена марка оборудования** | **1** |
| **Заполнен номер программы (если операция программная)** | **1** |
| **Заполнена марка СОЖ** | **1** |
| **Заполнены содержание операции (перехода)** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Заполнены технологические режимы операций (перехода)** | **1** |
| **Заполнена информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке** | **1** |
| **Выполнение эскиза к программной операции на эскизной карте** | **21** |
| **Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **Заполнена ФИО проверяющего** | **1** |
| **Показано базирование заготовки** | **1** |
| **Показано крепление детали** | **1** |
| **Показаны обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями** | **2** |
| **Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали** | **5** |
| **Показана точка настройки нуля детали в плоскости XY** | **4** |
| **Показана настройка нуля по Z** | **5** |
| **Указана общая или местная шероховатость обработки** | **1** |
| **Заполнение контрольной карты технологического процесса** | **10** |
| **Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **Заполнена ФИО проверяющего** | **1** |
| **Заполнено Наименование организации** | **1** |
| **Описаны вспомогательные переходы контроля размеров** | **1** |
| **Описаны размеры взятые с эскиза к операции** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Простановлены допуски к контролируемым размерам** | **1** |
| **Выполнен эскиз с контролируемыми размерами** | **1** |
| **Описаны тип, вид, марка и параметры контрольного инструмента** | **1** |
| **Описаны тип, вид, марка и параметры оборудования операции** | **1** |
| **Заполнен код ИОТ** | **1** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 11**
**ПК.4**
**Вид практического задания: Разработать управляющюю программу обработки детали с применением САПР**
**Практическое задание:**

?????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ???? ?? ??????

??? ????????? ???????????? ??? ???????? Millplanar (?????? PLANARMILL) ? Millcontour (?????? FIXEDCONTOUR)

???????????? ????????????? DMC635V. ?????????? ????? ??????? "???"

**Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Персональный компьютер, САПР "NX.8", модель детали, постпроцессор DMC635V**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Загрузка модели для проектирования обработки | 8 |
| Создание программы | 2 |
| Создание инструмента | 6 |
| Создание геометрии | 6 |
| Создание метода | 1 |
| Создание операции PLANAR MILL | 5 |
| Создание операции FIXED CONTOUR | 10 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Загрузка модели для проектирования обработки** | **9** |
| **Загружен модуль "Обработка"** | **1** |
| **Выбраны общие настройки обработки** | **1** |
| **Модель на обработку загружена как ссылка** | **1** |
| **Созданы две группы прихватов разных цветов** | **2** |
| **На прихватах созданы шайбы, гайки и шпильки** | **3** |
| **Создана габаритная модель для установки прихватов** | **1** |
| **Создание программы** | **4** |
| **Определена иерархия программы как "NC_PROGRAMM"** | **1** |
| **Задано имя программы согласно задания "PR.01.КЭ.15.02.08.18.150.00"** | **2** |
| **В сообщении оператору указан номер работы и номер программы с комментарием какая группа прихватов выставлена "КЭ.15.02.08.18.150.00_PR.01_установить_прихваты_А"** | **1** |
| **Создание инструмента** | **22** |
| **Выполнен правильный выбор инструмента Sandvik Coromant по технологическим требованиям** | **2** |
| **Подобраны по каталогу Sandvik Coromant рекомендуемые параметры режимов резания** | **2** |
| **Очищен магазин инструмента "CARRIER"** | **2** |
| **Выбран подходящий тип инструмента** | **2** |

| | |
|---|---|
| **Созданный инструмент помещен в магазин станка** | **2** |
| **Имя инструмента соответствует маркировке инструмента** | **2** |
| **Заданы правильно все геометрические параметры инструмента** | **2** |
| **Указан материал инструмента** | **1** |
| **Указан номер инструмента и корректора** | **1** |
| **Заданы правильно все геометрические параметры хвостовика инструмента** | **3** |
| **Заданы правильно все геометрические параметры патрона и шпинделя** | **3** |
| **Создание геометрии** | **17** |
| **"Заготовка" описана в группе "GEOMETRY"** | **1** |
| **Задана геометрия детали** | **1** |
| **Задана габаритная модель заготовки с учётом размеров припусков** | **2** |
| **Задан материал детали** | **2** |
| **"Установ" (Определение системы координат) описан в группе "ЗАГОТОВКА"** | **2** |
| **Выставлена и сориентирована система координат обработки** | **3** |
| **Определена плоскость безопасности и ее размер, а так же ее ориентация** | **2** |
| **Определена нижняя ограничивающая плоскость и ее размер, а так же ее ориентация** | **2** |
| **Задана исходная точка программы с учетом габаритов рабочей зоны станка и техники безопасности** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Определена точка конца программы** | **1** |
| **Создание метода** | **4** |
| **Создано четыре метода, Черновая, Получистовая, Чистовая обработка и Сверление** | **1** |
| **У черновой назначен припуск на обработку равный 1 мм** | **1** |
| **У получистовой назначен припуск на обработку равный 0.5 мм** | **1** |
| **Сверление определено как метод "DRILL"** | **1** |
| **Создание операции PLANAR MILL** | **27** |
| **В разделе "Геометрия" определена граница обработки детали** | **3** |
| **В разделе "Геометрия" определена граница заготовки** | **3** |
| **В разделе "Геометрия" определена граница зон крепления (контрольные границы)** | **1** |
| **В разделе "Геометрия" определена нижняя граница обработки** | **2** |
| **В разделе "Настройки пути" определен шаблон резания** | **1** |
| **В разделе "Настройки пути" определен процент плоского диаметра и при необходимости дополнительные проход** | **2** |
| **В разделе "Настройки пути" определена глубина и уровни резания** | **2** |
| **В разделе "Настройки пути" определена в пункте "Параметры резания" во вкладке "Припуск" заполнен пункт "Контрольный припуск"** | **2** |

| | |
|---|---|
| **В разделе "Настройки пути" определена в пункте "Параметры резания" во вкладке "Углы" в пункте "Сглаживание" выставлено "Все проходы"** | **2** |
| **В разделе "Настройки пути" определена в пункте "Перемещение без резания" во вкладке "Врезание" в окне "Открытая область" в пункте "Тип врезания" выставлено "Дуга" и в пункте "Радиус" выставлено значение "5" или "7"** | **1** |
| **В разделе "Настройки пути" определена в пункте "Перемещение без резания" во вкладке "Дополнительно" в окне "Контроль столкновений" в пункте "Контроль столкновений" включена "галочка"** | **1** |
| **В разделе "Настройки пути" в пункте "Скорости и подачи" внесены рекомендуемые параметры режимов резания инструмента и выполнен расчет режимов резания окончательный** | **3** |
| **В разделе "Управление станком" в пункте "События в начале траектории" в окне "Доступные события" выбрана команда "Insert" и в ней "T="T1" D1" и второй строкой "S" и рассчитанные обороты шпинделя (S8600) и далее "M3 M8** | **3** |
| **В разделе "Управление станком" выполнена "Генерация" и "Проверка"** | **1** |
| **Создание операции FIXED CONTOUR** | **17** |
| **В разделе "Геометрия" определена граница зон крепления (Задайте контрольную)** | **1** |
| **В разделе "Метод управления" в пункте "Метод" в меню выбираем "Граница" и кнопка "Изменить"** | **1** |
| **В окне "Метод управления по границе" в разделе "Задать управляющую геометрию" создана траектория движения инструмента в плоскости XZ или YZ, соответствующая геометрии наклонного ребра** | **5** |

| | |
|---|---|
| **В окне "Метод управления по границе" в разделе "Настройка управления" в пункте "Шаблон резания" выбрано "Стандартное управление", пункт "Направление резания "Попутное резание", пункт "Шаг" определен как "Постоянный"** | **1** |
| **В разделе "Настройки пути" определена в пункте "Перемещение без резания" во вкладке "Врезание" в окне "Открытая область" в пункте "Тип врезания" выставлено "Дуга" и в пункте "Радиус" выставлено значение "5" или "7"** | **2** |
| **В разделе "Настройки пути" в пункте "Скорости и подачи" внесены рекомендуемые параметры режимов резания инструмента и выполнен расчет режимов резания окончательный** | **3** |
| **В разделе "Управление станком" в пункте "События в конце траектории" в окне "Доступные события" выбрана команда "Insert" и в ней "M9 M5"** | **3** |
| **В разделе "Управление станком" выполнена "Генерация" и "Проверка"** | **1** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |

| | |
|---|---|
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 12**

**ПК.5**

**Вид практического задания: Использовать САПР для проектирования технологических процессов обработки деталей**

**Практическое задание:**

**????????? ????????????? ???????????????? ???????? ? ?????????? ????:**

**Операционной карты на универсальную операцию (подготовка баз);**

**????? ??????? ? ????????????? ????????**

**?????????? ????? ?? ????????????? ????????;**

**????????? ???????????? ????????.**

**Исходные данные для проектирования:**

**□□ Модель детали**

**??????? ?????? ??????**

**??????? ?????? ??????? - 1260 ??.**

**Необходимое оборудование: Персональный компьютер, САПР "Компас 3D", САПР "Вертикаль", модель детали, рабочий чертеж детали, годовой выпуск деталей**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Занесение общих исходных данных необходимых для проектирования технологического процесса (ТП) | 5 |
| Занесение общих исходных атрибутов необходимых для проектирования технологического процесса (ТП) | 10 |

| | |
|---|---|
| **Проектирование фрезерной операции подготовки баз для программной операции** | **10** |
| **Выполнение эскиза к универсальной операции на эскизной карте** | **5** |
| **Проектирование контрольной операции по результатам фрезерной операции** | **5** |
| **Выполнить нормирование фрезерной операции и контрольной** | **5** |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| **Занесение общих исходных данных необходимых для проектирования технологического процесса (ТП)** | **15** |
| **Заполнено обозначение изделия** | **1** |
| **Заполнено наименование изделия** | **1** |
| **Заполнено обозначения изделия** | **1** |
| **Выбрано наименование детали** | **1** |
| **Выбран материал и сортамент заготовки** | **1** |
| **Присвоен код ЕСКД** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Выбран цех и участок изготовитель (Фрезерный, Механический с ЧПУ)** | **1** |
| **Назначена дополнительная обработка детали (покрытие, термообработка)** | **2** |
| **Выбран вид производства (Обработка резанием)** | **2** |
| **Выполнен расчет типа производства (исходя из годового объема выпуска)** | **2** |
| **Выбран тип производства (В зависимости от расчета по годовому объему выпуска) (например Среднесерийное)** | **2** |
| **Занесение общих исходных атрибутов необходимых для проектирования технологического процесса (ТП)** | **28** |
| **Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **Заполнена группа в которой обучается учащийся** | **1** |
| **Загружена модель детали** | **1** |
| **Загружен рабочий чертеж детали** | **1** |
| **Занесена массы детали** | **1** |
| **Занесен объем детали** | **1** |
| **Загружена длина детали с рабочего чертежа** | **1** |
| **Загружена ширина детали с рабочего чертежа** | **1** |
| **Загружена высота детали с рабочего чертежа** | **1** |
| **Указан вид заготовки (исходя из типа производства)** | **1** |
| **Выполнен расчет припусков статистическим методом (2,5 мм на сторону)** | **3** |

| | |
|---|---|
| **Определены размеры заготовки и занесены (пример 65х85х35 мм)** | **2** |
| **Заполнен код заготовки (из справочника ОКП из интернета)** | **2** |
| **Выполнен расчет массы заготовки и занесен (расчет через плотность)** | **2** |
| **Выполнен расчет нормы расхода материала и занесен (МЗ-МД)** | **2** |
| **Выполнен расчет коэффициента использования материала и занесен (мд/мз)** | **2** |
| **Выполнен расчет количества деталей в партии и занесен (исходя из годового объема выпуска)** | **2** |
| **Заполнено обозначение заготовки в ТП (Прокат)** | **1** |
| **Присвоена литера ТП по типу производства** | **2** |
| **Проектирование фрезерной операции подготовки баз для программной операции** | **33** |
| **Выбрано ФИО разработчика операции** | **1** |
| **Заполнен номер инструкции техники безопасности (номер ИОТ Е-16)** | **1** |
| **Выполнен выбор участка обработки детали (цех-участок)** | **1** |
| **Определена схема базирования заготовки и занесена (схема базирования)** | **2** |
| **Занесены данные о габаритах заготовки на операции (профили и размеры)** | **1** |
| **Занесены данные о твердости материала (твердость)** | **2** |
| **Выполнен выбор необходимого оборудования для операции** | **1** |
| **Добавлен исполнитель операции** | **1** |
| **Определены условия труда исполнителя** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Определена степень механизации операции** | **1** |
| **Определён разряд работы и условия оплаты исполнителю** | **2** |
| **Создан вспомогательный переход установки и закрепления заготовки** | **1** |
| **Добавлено к переходу необходимое приспособление** | **1** |
| **Вставлен основной переход описывающий этап обработки заготовки и его условия выполнения** | **2** |
| **В описании перехода указаны пронумерованные маркеры обрабатываемых поверхностей** | **1** |
| **Выбран обрабатываемый элемент заготовки** | **1** |
| **Выбран тип обработки в переходе** | **1** |
| **Выбран код блока расчета для режимов резания** | **1** |
| **Выбран к переходу режущий инструмент соответствующий необходимым параметра обработки** | **1** |
| **Выполнен расчет режимов резания на выбранный инструмент с необходимыми параметрами** | **2** |
| **Добавлены средства защиты для исполнителя операции** | **1** |
| **Выполнен расчет площади поверхности обработки** | **2** |
| **Вставлен вспомогательный переход описывающий этап слесарной обработки исполнителем** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Выбран к переходу слесарный инструмент соответствующий необходимым параметра** | **2** |
| **Вставлен вспомогательный переход описывающий этап контроля данной операции исполнителем** | **1** |
| **Выбран к переходу контрольный инструмент соответствующий необходимым параметра контроля** | **1** |
| **Выполнение эскиза к универсальной операции на эскизной карте** | **10** |
| **Выполнено необходимое и достаточное количество видов детали для понимания обработки** | **1** |
| **Показано необходимое и достаточное количество видов базирования заготовки** | **2** |
| **Показано крепление детали** | **1** |
| **Выполнены обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями** | **1** |
| **Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали** | **2** |
| **Расставлены получаемые размеры с допусками** | **2** |
| **Указаны общая и местная шероховатость обработки (зависимости от случая)** | **1** |
| **Проектирование контрольной операции по результатам фрезерной операции** | **11** |
| **Выбрано ФИО разработчика операции** | **1** |
| **Заполнен номер инструкции техники безопасности (номер ИОТ И-3)** | **1** |
| **Выполнен выбор участка контроля детали (цех-участок)** | **1** |
| **Добавлен исполнитель операции** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Определены условия труда исполнителя** | **1** |
| **Определена степень механизации операции** | **1** |
| **Определён разряд работы и условия оплаты исполнителю** | **1** |
| **Вставлен основной переход описывающий этап контроля размеров после обработки заготовки** | **1** |
| **Заданы все контролируемые размеры с допусками** | **2** |
| **Выбран к переходу мерительный инструмент соответствующий необходимым параметра контроля** | **1** |
| **Выполнить нормирование фрезерной операции и контрольной** | **3** |
| **Выбраны правильные коэффициенты норм времени для фрезерной операции и проведен их расчет** | **2** |
| **На контрольную операцию назначено время как после хронометража** | **1** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |

| | |
|---|---|
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 13**

**ПК.5**

**Вид практического задания: Использовать САПР для проектирования технологических процессов обработки деталей**

**Практическое задание:**

**????????? ????????????? ???????????????? ???????? ? ?????????? ????:**

**Операционной карты на программную операцию (черновая обработка);**

**????? ??????? ? ?????????? ???????? (? ?????? ?????????? ????????)**

**?????????? ????? ?? ?????????? ????????;**

**????? ??????? ? ?????????? ???????? (???? ?? ????????? ?????? ? ?????????)**

**????????? ???????????? ????????.**

**Необходимое оборудование: Персональный компьютер, САПР "Компас 3D", САПР "Вертикаль", модель детали, рабочий чертеж детали, годовой выпуск деталей**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| Занесение общих исходных данных необходимых для проектирования технологического процесса (ТП) | 5 |
| Занесение общих исходных атрибутов необходимых для проектирования технологического процесса (ТП) | 8 |
| Выполнение эскиза к программной операции на эскизной карте | 10 |
| Выполнение эскиза к программной операции на эскизной карте | 10 |
| Проектирование программной операции | 10 |

| | |
|---|---|
| **Проектирование контрольной операции по результатам программной операции** | **8** |
| **Выполнить нормирование программной операции и контрольной** | **4** |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| **Занесение общих исходных данных необходимых для проектирования технологического процесса (ТП)** | **11** |
| **Заполнено обозначение изделия** | **1** |
| **Заполнено наименование изделия** | **1** |
| **Заполнено обозначения изделия** | **1** |
| **Выбрано наименование детали** | **1** |
| **Выбран материал и сортамент заготовки** | **1** |
| **Присвоен код ЕСКД** | **1** |
| **Выбран цех и участок изготовитель (Фрезерный, Механический с ЧПУ)** | **1** |
| **Назначена дополнительная обработка детали (покрытие, термообработка** | **1** |
| **Выбран вид производства (Обработка резанием)** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Выполнен расчет типа производства (исходя из годового объема выпуска)** | **1** |
| **Выбран тип производства (В зависимости от расчета по годовому объему выпуска) (например Среднесерийное)** | **1** |
| **Занесение общих исходных атрибутов необходимых для проектирования технологического процесса (ТП)** | **19** |
| **Заполнена ФИО разрабочика** | **1** |
| **Заполнена группа в которой обучается учащийся** | **1** |
| **Загружена модель детали** | **1** |
| **Загружен рабочий чертеж детали** | **1** |
| **Занесена массы детали (в кг)** | **1** |
| **Занесен объем детали (в м/куб)** | **1** |
| **Загружена длина детали с рабочего чертежа** | **1** |
| **Загружена ширина детали с рабочего чертежа** | **1** |
| **Загружена высота детали с рабочего чертежа** | **1** |
| **Указан вид заготовки (исходя из типа производства)** | **1** |
| **Выполнен расчет припусков статистическим методом (2,5 мм на сторону)** | **1** |
| **Определены размеры заготовки и занесены (пример 65х85х35 мм)** | **1** |
| **Заполнен код заготовки (из справочника ОКП из интернета)** | **1** |
| **Выполнен расчет массы заготовки и занесен (расчет через плотность)** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Выполнен расчет нормы расхода материала и занесен (МЗ-МД)** | **1** |
| **Выполнен расчет коэффициента использования материала и занесен (мд/мз)** | **1** |
| **Выполнен расчет количества деталей в партии и занесен (исходя из годового объема выпуска)** | **1** |
| **Заполнено обозначение заготовки в ТП (Прокат)** | **1** |
| **Присвоена литера ТП по типу производства** | **1** |
| **Выполнение эскиза к программной операции на эскизной карте** | **13** |
| **Выполнено необходимое и достаточное количество видов детали для понимания обработки** | **1** |
| **Виды детали показаны как должны быть выставлены при обработке** | **1** |
| **Нанесена система отсчета и прорисована нулевая точка детали** | **1** |
| **Нанесена исходная точка программы** | **1** |
| **Показано необходимое и достаточное количество видов базирования заготовки** | **2** |
| **Показано крепление детали** | **1** |
| **Выполнены обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями** | **1** |
| **Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали** | **2** |
| **Расставлены размеры между базами, началом координат и исходной точкой** | **1** |
| **Выполнена диаграмма настройки инструмента по координате Z и задан ее размер** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Указаны общая и местная шероховатость обработки (зависимости от случая)** | **1** |
| **Выполнение эскиза к программной операции на эскизной карте** | **12** |
| **Выполнено необходимое и достаточное количество видов детали для понимания обработки** | **1** |
| **Виды детали показаны как должны быть выставлены при обработке** | **1** |
| **Нанесена система отсчета и прорисована нулевая точка детали** | **1** |
| **Нанесена исходная точка программы** | **1** |
| **Показано необходимое и достаточное количество видов базирования заготовки** | **1** |
| **Показано крепление детали** | **1** |
| **Выполнены обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями** | **1** |
| **Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали** | **2** |
| **Расставлены размеры между базами, началом координат и исходной точкой** | **1** |
| **Выполнена диаграмма настройки инструмента по координате Z и задан ее размер** | **1** |
| **Указаны общая и местная шероховатость обработки (зависимости от случая)** | **1** |
| **Проектирование программной операции** | **31** |
| **Добавлена операция Фрезерная с ЧПУ** | **1** |
| **Выбрано ФИО разработчика операции** | **1** |
| **Заполнен номер инструкции техники безопасности (номер ИОТ Е-16)** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Выполнен выбор участка обработки детали** | **1** |
| **Выполнен выбор необходимого оборудования** | **1** |
| **Добавлен исполнитель операции** | **1** |
| **Определены условия труда исполнителя** | **1** |
| **Определена степень механизации операции** | **1** |
| **Определён разряд работы и условия оплаты исполнителю** | **1** |
| **В установе операции определена схема базирования** | **1** |
| **Указана точка настройки нуля детали с координатами от баз** | **1** |
| **Добавлена управляющая программа** | **1** |
| **Занесено обозначение программы (PR.01.KE.15.02.08.18.160.00)** | **1** |
| **Указана устройство ЧПУ (Sinumerik 840D)** | **1** |
| **Указан использованный пост процессор (DMC635V)** | **2** |
| **Заполнена норма времени To (в мин)** | **1** |
| **Загружен листинг программы** | **1** |
| **Вставлен вспомогательный переход по установке и закреплению заготовки** | **1** |
| **Добавлена тип и марка необходимой оснастки** | **1** |
| **Вставлен вспомогательный переход по установке системы координат детали** | **1** |
| **Добавлена тип и марка измерительного щюпа** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Вставлен основной переход описывающий этап обработки заготовки и его условия выполнения** | **1** |
| **В описании перехода указаны пронумерованные маркеры обрабатываемых поверхностей** | **2** |
| **Выбран обрабатываемый элемент заготовки** | **1** |
| **Выбран тип обработки в переходе** | **1** |
| **Выбран код блока расчета для режимов резания** | **1** |
| **Выбрана марка СОЖ** | **1** |
| **Выбран к переходу режущий инструмент соответствующий необходимым параметра обработки** | **1** |
| **Выполнен расчет площади поверхности обработки** | **1** |
| **Проектирование контрольной операции по результатам программной операции** | **12** |
| **Выбрано ФИО разработчика операции** | **1** |
| **Заполнен номер инструкции техники безопасности (номер ИОТ И-3)** | **1** |
| **Выполнен выбор участка контроля детали (цех-участок)** | **1** |
| **Добавлен исполнитель операции** | **1** |
| **Определены условия труда исполнителя** | **1** |
| **Определена степень механизации операции** | **1** |
| **Определён разряд работы и условия оплаты исполнителю** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Вставлен основной переход описывающий этап контроля размеров после обработки заготовки** | **1** |
| **Заданы все контролируемые размеры с допусками** | **2** |
| **Выбран к переходу мерительный инструмент соответствующий необходимым параметра контроля** | **2** |
| **Выполнить нормирование программной операции и контрольной** | **2** |
| **Выбраны правильные коэффициенты норм времени для фрезерной операции и проведен их расчет** | **1** |
| **На контрольную операцию назначено время как после хронометража** | **1** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |

| | |
|---|---|
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное** |

**Задание № 14**
**ПК.1**
**Вид практического задания: Использование конструкторской документации при разработке технологических процессов изготовления деталей.**
**Практическое задание:**
**Прочитать рабочий чертеж детали.**
**Исходные данные : Рабочий чертеж детали.**

**Необходимое оборудование: Рабочий чертеж детали.**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| • Прочитать рабочий чертеж детали | 15 |
| • Выполнить расчет технологичности детали. | 30 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| • Прочитать рабочий чертеж детали | 70 |
| o Прочитана основную надпись. | 7 |
| o Дано определение материала. | 7 |
| o Прочитаны технологические требования, предъявляемые к детали. | 7 |
| o Определена общая шероховатость и метод ее достижения. | 7 |

| | |
|---|---|
| **о Прочитаны виды, разрезы и сечения, имеющиеся на чертеже.** | **6** |
| **о Описана конструкция детали с конструктивными особенностями.** | **6** |
| **о Определены габаритные размеры предмета, определены размерные базы и положения элементов детали.** | **6** |
| **о Определены допускаемые отклонения от назначенных размеров.** | **6** |
| **о Определены предельные отклонения формы и взаимного расположения поверхностей.** | **6** |
| **о Определена шероховатость поверхностей и метод ее достижения.** | **6** |
| **о Определена стадия разработки рабочей технологической документации (Литера) .** | **6** |
| **• Выполнить расчет технологичности детали.** | **30** |
| **о Рассчитан коэффициент точности детали** | **6** |
| **о Рассчитан коэффициент шероховатости** | **6** |
| **о Рассчитан коэффициент использования материала при условии использовании заготовки "прокат"** | **6** |
| **о Рассчитан коэффициент унификации конструктивных элементов детали** | **6** |
| **о Предложены методы повышения технологичности детали** | **6** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли.** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство.** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant.** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 15**
**ПК.2**
**Вид практического задания: Выбрать метод получения заготовки, определить её параметры и схему её базирования.**
**Практическое задание:**
**Рассчитать заготовку.**
**Исходные данные:**
**Рабочий чертеж детали**

**Годовой объем выпуска детали: 1850 шт.**
**Необходимое оборудование: Рабочий чертеж детали.**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| • Определение типа производства | 10 |
| • Определение вида заготовки | 5 |
| • Расчет погрешности базирования. | 10 |
| • Расчет припуска на механическую обработку детали | 15 |
| • Определение параметров заготовки | 5 |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| • Определение типа производства | 21 |

| | |
|---|---|
| **о Определён тип производства табличным методом** | **7** |
| **о Составлен маршрут обработки детали** | **7** |
| **о Проведён уточненный тип производства через К.з.о.** | **7** |
| **• Определение вида заготовки** | **7** |
| **о Определен вид заготовки исходя из типа производства и марки материала.** | **7** |
| **• Расчет погрешности базирования.** | **21** |
| **о Определина предпочтительная сфема базирования.** | **7** |
| **о Составлена схема базирования.** | **7** |
| **о Расчитана наибольшая угловая погрешность.** | **7** |
| **• Расчет припуска на механическую обработку детали** | **30** |
| **о Определён общий припуск на обработку каждой поверхности детали.** | **8** |
| **о Установлены способы обработки и последовательность их выполнения для каждой поверхности.** | **8** |
| **о Установлены припуски на обработку по технологическим переходам и межоперационные размеры детали.** | **7** |
| **о Рассчитаны припуска на механическую обработку детали статистическим методом.** | **7** |
| **• Определение параметров заготовки** | **21** |
| **о Определено положение линии разъема штампа или литейной формы** | **7** |

| | |
|---|---|
| **о Определены внешние и внутренние уклоны заготовки.** | **7** |
| **о Определены радиуса при вершине ребра и у основания заготовки.** | **7** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |

**Задание № 16**

**ПК.3**

**Вид практического задания: Спроектировать маршрут изготовления детали и спроектировать технологические операции.**

**Практическое задание:**

**Выполнить проектирование технологического процесса на основе:**

1. **Маршрутной карты;**
2. **Операционной карты на универсальную операцию (подготовка баз);**
3. **Операционной карты на программную операцию (черновая обработка);**
4. **Контрольной карты на программную операцию;**
5. **Выполнить нормирование операций.**

**Исходные данные:**

**Рабочий чертеж детали**

**Годовой объем выпуска деталей 2340 шт.**

**Необходимое оборудование: Рабочий чертеж детали.**

| Наименование операций | Норма времени (мин.) |
|---|---|
| • Определение операционной партии и ее периодичность запуска в производство. | 5 |
| • Заполнение маршрутной карты тех процесса | 5 |
| • Заполнение операционной карты универсальной операции технологического процесса | 5 |
| • Выполнение эскиза к универсальной операции на эскизной карте | 5 |

| | |
|---|---|
| **• Заполнение операционной карты программной операции технологического процесса** | **10** |
| **• Выполнение эскиза к программной операции на эскизной карте** | **10** |
| **• Заполнение контрольной карты технологического процесса** | **5** |

**Критерии оценки:**

| Наименование операций и приемов | Максимальное количество баллов за каждую операцию или прием |
|---|---|
| **• Определение операционной партии и ее периодичность запуска в производство.** | **2** |
| **о Произведен расчет операционной партии выполнен верно** | **1** |
| **о Произведен расчет периодичности запуска выполнен верно** | **1** |
| **• Заполнение маршрутной карты тех процесса** | **8** |
| **о Заполнены номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции.** | **1** |
| **о Заполнен код, наименование оборудования и информация по трудозатратам** | **1** |
| **о Заполнены номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции (1 баллов) о Заполнено обозначение документов, применяемых при выполнении операции.** | **1** |

| | |
|---|---|
| **о Заполнено обозначение документов, применяемых при выполнении операции** | **1** |
| **о Заполнен код, наименование оборудования** | **1** |
| **о Заполнена информация по трудозатратам** | **1** |
| **о Заполнена информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода** | **1** |
| **о Заполнена информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода** | **1** |
| **• Заполнение операционной карты универсальной операции технологического процесса** | **25** |
| **о Заполнено наименование изделия** | **1** |
| **о Заполнено обозначение изделия** | **1** |
| **о Заполнено обозначение документа** | **1** |
| **о Заполнено общее количество листов документа** | **1** |
| **о Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **о Заполнениа ФИО проверяющего** | **1** |

| | |
|---|---|
| **о Заполнено Наименование организации** | **1** |
| **о Заполнен номер цеха и участка** | **1** |
| **о Заполнен номера операции** | **1** |
| **о Заполнено наименование операции** | **1** |
| **о Заполнена марки материала** | **1** |
| **о Заполнена твердость материала** | **1** |
| **о Заполнены единица величины и массы детали (ЕВ, МД)** | **1** |
| **о Заполнены габаритные размеры заготовки** | **1** |
| **о Заполнена масса заготовки (МЗ)** | **1** |
| **о Заполнено количество одновременно изготовляемых деталей** | **1** |
| **о Заполнена марка оборудования** | **1** |
| **о Заполнен номер программы (если операция программная)** | **1** |
| **о Заполнена марка СОЖ** | **1** |
| **о Заполнены содержание операции (перехода)** | **2** |
| **о Заполнены технологические режимы операций (перехода)** | **2** |
| **о Заполнена информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке** | **2** |
| **• Выполнение эскиза к универсальной операции на эскизной карте** | **14** |
| **о Заполнено наименование изделия** | **1** |

| | |
|---|---|
| **o Заполнено обозначение изделия** | **1** |
| **o Заполнено обозначение документа** | **1** |
| **o Заполнено общее количество листов документа** | **1** |
| **o Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **o Заполнена ФИО проверяющего** | **1** |
| **o Заполнено Наименование организации** | **1** |
| **o Показано базирование заготовки** | **1** |
| **o Показано крепление детали** | **1** |
| **o Показаны обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями** | **1** |
| **o Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали** | **1** |
| **o Расставлены получаемые размеры с допусками** | **1** |
| **o Показано необходимое и достаточное количество видов детали для понимания обработки** | **1** |
| **o Указана общая или местная шероховатость обработки** | **1** |
| **• Заполнение операционной карты программной операции технологического процесса** | **23** |
| **o Заполнено наименование изделия** | **1** |
| **o Заполнено обозначение изделия** | **1** |
| **o Заполнено обозначение документа** | **1** |

| | |
|---|---|
| **o Заполнено общее количество листов документа** | **1** |
| **o Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **o Заполнена ФИО проверяющего** | **1** |
| **o Заполнено Наименование организации** | **1** |
| **o Заполнен номер цеха и участка** | **1** |
| **o Заполнен номер операции** | **1** |
| **o Заполнена марка материал** | **1** |
| **o Заполнены единица величины и массы детали (ЕВ, МД)** | **1** |
| **o Заполнены габаритные размеры заготовки** | **1** |
| **o Заполнена масса заготовки (МЗ)** | **1** |
| **o Заполнено количество одновременно изготовляемых деталей** | **1** |
| **o Заполнена марка оборудования** | **1** |
| **o Заполнен номер программы (если операция программная)** | **1** |
| **o Заполнена марка СОЖ** | **1** |
| **o Заполнена твердость материала** | **1** |
| **o Заполнены содержание операции (перехода)** | **2** |
| **o Заполнены технологические режимы операций (перехода)** | **2** |
| **o Заполнена информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке** | **1** |

| | |
|---|---|
| **• Выполнение эскиза к программной операции на эскизной карте** | **14** |
| **o Заполнено наименование изделия** | **1** |
| **o Заполнено обозначение изделия** | **1** |
| **o Заполнено обозначение документа** | **1** |
| **o Заполнено общее количество листов документа** | **1** |
| **o Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **o Заполнена ФИО проверяющего** | **1** |
| **o Заполнено Наименование организации** | **1** |
| **o Показано базирование заготовки** | **1** |
| **o Показано крепление детали** | **1** |
| **o Показаны обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями** | **1** |
| **o Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали** | **1** |
| **o Показана точка настройки нуля детали в плоскости XY** | **1** |
| **o Показана настройка нуля по Z** | **1** |
| **o Указана общая или местная шероховатость обработки** | **1** |
| **• Заполнение контрольной карты технологического процесса** | **14** |
| **o Заполнено наименование изделия** | **1** |
| **o Заполнено обозначение изделия** | **1** |
| **o Заполнено обозначение документа** | **1** |

| | |
|---|---|
| **о Заполнено общее количество листов документа** | **1** |
| **о Заполнена ФИО разработчика** | **1** |
| **о Заполнена ФИО проверяющего** | **1** |
| **о Заполнено Наименование организации** | **1** |
| **о Описаны вспомогательные переходы контроля размеров** | **1** |
| **о Описаны размеры взятые с эскиза к операции** | **1** |
| **о Простановлены допуски к контролируемым размерам** | **1** |
| **о Выполнен эскиз с контролируемыми размерами** | **1** |
| **о Описаны тип, вид, марка и параметры контрольного инструмента** | **1** |
| **о Описаны тип, вид, марка и параметры оборудования операции** | **1** |
| **о Заполнен код ИОТ** | **1** |
| **ИТОГО** | **100** |

**Проверяемые общие компетенции:**

| ОК | Задания для проверки |
|---|---|
| **ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.** | **Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли** |

| | |
|---|---|
| **ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.** | **Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско-технологической документации и внедрения детали в производство** |
| **ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.** | **Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ.** |
| **ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя электронный справочник вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik Coromant** |
| **ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.** | **Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по выданной модели используя информационный ресурс фирмы Sandvik Coromant** |

| | |
|---|---|
| **ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.** | **Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом полной ответственностью за принятые решения при высокой заработной плате. 2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с возможностью использования коэффициента трудового участия (КТУ). 3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность только на себя при высокой оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.** | **Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор должности: 1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов. 4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий день нормированный 8 часов. Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания и возможности.** |
| **ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.** | **Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за более высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и выполнять более высоко-оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои знания и возможности.** |

| | |
|---|---|
| **ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.** | **Дана ситуационная задача: Для обработки деталей из листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа производства: Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование.** |